



NURMO

KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA-ALUEEN RAKENNUSKANNAN INVENTOINTI 2004

SISÄLLYSLUETTELO

Keruukertomus

Inventointikohdekartta

Rakennuskannan arvoluokituskooste

Karttamerkintöjen selitykset

Inventoinnin kohdealueet:

1 Kirkon ympäristö

2 Keskusta

3 Pappilan ja valtatie sillan ympäristö

4 Keski-Nurmontien varren asutus välillä VT19 – Uushakola

5 Keski-Nurmon jokivarsiasutus Luukon ja Kalistajan ympäristössä

6 Keski-Nurmon asutus Aution ja Ruuhikosken ympäristössä

7 Keskustien varren asutus

8 Hyllykallion ja Kivisaaren ympäristö

Nurmon keskustan osayleiskaava-alueen rakennuskantainventointi
Merja Suomela, Maa ja Vesi Oy
Juha-Matti Märijärvi, Maa ja Vesi Oy

NURMO

KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA-ALUEEN VANHOJEN RAKENNUSTEN INVENTOINTI

Rakennuskantainventoinneista yleisesti

Järjestelmällistä ja kattavaa tietoa rakentamisesta alkoi kuntiin kertyä vasta 1950-luvun lopulla rakennuslupamenettelyn tehostumisen myötä. Tätä vanhempaa rakennuskantaa koskeva arkistotieto on pääasiassa hajanaista ja vaikeasti löydettävissä. Rakennusten luetteloinneilla ja inventoinneilla pyritään järjestelmälliseen rakennusten yleistietojen tallentamiseen ja koostamiseen havainnolliseen muotoon. Vaikka perusinventoinnit tehdään yleensä kohde- ja rakennuskohtaisesti, tallennetaan rakennuksista verrattain yksityiskohtaisiakin tietoja. Inventoinneilla ei kuitenkaan pyritä tuottamaan mittatarkkaa rakennusteknistä detaljitietoa, vaan muodostamaan mahdollisimman laajaa perustietoaineistoa. Inventointia tarkemmin voidaan rakennuksia tutkia yksityiskohtaisella rakennusten dokumentoinnilla, joka vaatii jo huomattavasti enemmän työtä ja asiantuntemusta. Dokumentointia tarvitaan yleensä vasta rakennuksen korjaussuunnitelmien laatimisen pohjaksi tai tarkemmassa rakennushistoriallisessa tutkimuksessa. Dokumentointi kannattaa tehdä ainakin arvokkaimpiin alkuperäisinä säilyneisiin rakennuksiin ennen kuin niihin kohdistetaan muutostoimenpiteitä.

Rakennuskantaininventointien tavoitteena on koota tietoa perinteisistä rakennuksista, rakennetuista alueista ja kulttuurimaisemista, jotka kuvastavat alueiden erilaisia historiallisia vaiheita, rakennustapoja, elinkeinoja ja ympäristöarvoja. Inventointiaineisto antaa tietoa yksittäisistä rakennuksista ja inventointialueen rakennuskannasta kokonaisuudessaan.

Inventointeja ja niiden pohjalta valmisteltuja kohteiden arvoluokituksia voidaan hyödyntää kaavoituksessa, rakennusten korjaustoiminnassa, ympäristöjen kehittämishankkeissa, kotiseututyössä, matkailussa, kulttuurihistoriallisten kohteiden korjaamiseen tarkoitettujen avustusten hakemisessa ja myöntämisessä sekä koulujen ympäristö- ja taidekasvatuksessa ja paikallishistorian opetuksessa.

Nurmon inventointi kesällä 2004

Nurmon kunnanvaltuusto päätti käynnistää yleiskaava-alueen kulttuuriympäristön inventoinnin hyväksyessään keskustan yleiskaavan 8.12.2003. Keväällä 2004 järjestetyn tarjouskilpailun perusteella kunta valitsi inventoinnin suorittajaksi Arkkitehti- ja insinööritoimisto Motiivi Oy:n. Lokakuusta 2004 työtä jatkoi Maa ja Vesi Oy, jolle Motiivin yhdyskuntasuunnittelun toimiala, henkilöstö ja työt siirtyivät liiketoimintakaupalla.

Inventointia ohjaamaan perustettiin työryhmä, johon kuuluivat Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseon amanuenssi Risto Käsälä, Nurmoo-seuran sihteeri Aila Yli-Hakola, Nurmon kunnanhallituksen jäsen Jouko Peltonen ja kunnanrakennusmestari Arto Kallio sekä Maa ja Vesi Oy:stä inventoinnin ohjaaja Juha-Matti Märijärvi. Varsinaisen inventointityön teki rakennuskonservaattori Merja Suomela Maa ja Vesi Oy:stä.

Inventointiprojekti aloitettiin kesäkuussa 2004 ohjausryhmän kokouksella, jossa käytiin läpi inventoinnin työohjelma, keskusteltiin inventoinnin kulusta eri osapuolten kesken, listattiin paikallisesta rakennuskulttuurista tietäviä henkilöitä ja kartoitettiin asiaan liittyvien kirjallisten ja kuvallisten arkistojen olemassaolo ja käyttömahdollisuudet.

Inventointikohteiksi valittiin pihapiirit, joissa on säilynyt yksi tai useampi ennen vuotta 1960 rakennettu rakennus. Kohteet oli alustavasti kartoitettu ja luetteloitu vuonna 1999 yleiskaavatyön yhteydessä. Luettelointi laadittiin tuolloin maastokatselmuksen perusteella, johon osallistuivat Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseo, kunta sekä kaavan laatijana toiminut Motiivi Oy. Alustavan kartoituksen mukaan kohteita oli n. 130 kpl.

Inventoinnin kattavuuden varmistamiseksi alustavaa kohdeluetteloa täydennettiin ennen varsinaisen inventointityön aloittamista. Vuoden 1959-60 pohjakarttoja ja uusia karttoja vertailemalla laadittiin luettelo mahdollisista lisäkohteista. Inventoinnin maastotöiden yhteydessä kohteet tarkistettiin ja inventoitiin, mikäli niissä oli säilynyt inventointikriteerit täyttävää rakennuskantaa. Jälleenrakennuskauden yhtenäisten alueiden rakennuksista inventoitaviksi valittiin esimerkinomaisesti edustavimmat ja parhaiten asunsa säilyttäneet kohteet. Vanhemmasta rakennuskannasta päätettiin inventoida kaikki rakentamisaikaisen ulkoasunsa edes kohtuullisesti säilyttäneet rakennukset.

Maastossa tarkastettiin n.190 kohdetta ja varsinaisten inventointikohteiden määrä nousi lopulta 151 kohteeseen. Inventoituja rakennuksia kertyi yhteensä 278. Inventoinnin ulkopuolelle jätettiin kohteet, joista vanhat rakennukset oli jo ehditty purkaa tai niiden ulkoasu oli muutettu lähes täydellisesti. Nämäkin kohteet luettelointiin ja merkittiin kartalle.

Kohdeluetteloinnin yhteydessä kunnan tekninen toimisto selvitti kohteiden tunnistetiedot ja omistajat.

Inventointityön vaiheet

Inventoinnin aloittamisesta, tarkoitusperistä ja työn etenemistä tiedotettiin paikallislehdissä (Ilkka ja Etelä-Pohjanmaa) sekä lähettämällä omistajille tiedotekirjeet. Lisäksi inventoija jätti omistajille postilaatikkotiedotteet ennen kohteessa käyntiä. Kenttätyössä kävi ilmi, että paikallislehdistön aiheesta kirjoittamat jutut oli luettu ja inventoitavien rakennusten omistajat olivat tietoisia inventoinnista.

Inventoinnin maastotyövaihe kesti heinäkuusta syyskuun loppuun. Kenttätyön aikana rakennuksia tarkasteltiin ulkoa sekä useimmiten myös sisältä. Rakennukset valokuvattiin ja rakennusten omistaja tai heidän edustajiaan haastateltiin. Jokaisesta inventoidusta rakennuksesta täytettiin kohdeinventointilomake, johon merkittiin ylös rakennusteknisiä perustietoja, kuten käytetyt rakennusmateriaalit, rakenneratkaisut, värit ja muodot. Lisäksi luonnehdittiin rakennusten suhdetta ympäristöönsä ja selvitettiin haastatteluiden avulla niiden rakentamisen ja käytön historiaa sekä nykytilaa. Haastatteluiden lisäksi tietoa kerättiin paikallishistoriallisesta kirjallisuudesta ja kunnan kotiseutuarkistosta. Haastattelutiedot saatiin lähes kaikista kohteista ja osalla omistajista oli esittää rakennuksistaan myös vanhoja valokuvia ja asiakirjoja.

Kohteista 17 oli inventoitu kertaalleen jo vuonna 1993. Näiden kohteiden tietoja täydennettiin ja päivitettiin vastaamaan nykytilannetta. Kohteen nro 18 (Ala-Penttilä) vanhat arvorakennukset oli tällä välillä jo purettu.

Maastossa kerätyt tiedot syötettiin Museoviraston ja Länsi-Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämään internetselainpohjaiseen tietokantaan. Kohteista otetut digikuvat sekä digitoidut asema- ja pohjapiirrokset tallennettiin tietokantaan järjestelmän edellyttämään kokoon pienennettyinä. Valokuvien painolaatuiset kopiot tallennettiin erikseen CD-rom levykkeelle kohteittain järjestettyinä.

Arvoluokitustyötä varten kohdetiedoista koostettiin tiivistelmätaulukko sekä tulostettiin otteet kohdekartoista.

Inventoitu rakennuskanta lyhyesti

Nurmonjokilaakson viljelysmaisema on muuttunut tehomaaatalouden ja voimallisen rakentamisen seurauksena etenkin viimeisten vuosikymmenien aikana. Maatalouden tuotantotapojen muuttuessa esim. aiemmin peltomaisemaan kuuluneet pienet ladot ovat hävinneet pelloilta miltei kokonaan ja näkymiä hallitsevat nykyään suuret karjasuojat ja konehallit. Muutoksista huolimatta on maisematilan perusrakenne kuitenkin säilynyt, koska pellot ovat pysyneet viljelyksessä ja jokilaakso siten avoimena.

Inventoiduista kohteista n. kaksi kolmasosaa sijaitsee tiiviisti rakennetulla taajama-alueella. Loput kohteet sijoittuvat pääosin Keski-Nurmontien ja Nurmonjoen varren peltoalueille tai metsänreunaan. Koska inventointialue sijoittuu kunnan keskukseen, on aineisto monipuolinen ja sisältää asuin- ja maatalousrakentamisen lisäksi mm. kunnallisia ja kirkollisia rakennuksia sekä liikerakennuksia.

Kohteista lähes puolet on jälleenrakennuskauden asuintaloja. Edustavimmat yksityiset kohteet ovat maatilojen pihapiirejä, joiden päärakennuksena on säilynyt vanha 1 ½ -kerroksinen tai jopa kaksifooninkinen pohjalaistalo. Osa pisimmistä pohjalaistaloista on kaksiasuntoisia, oman aikansa paritaloja. Pienasumuksia, kuten mäkituvat, syytinkituvat ja muut pienehköt asuinrakennukset, on myös säilynyt, vaikka ne piiloutuvatkin isompia aikalaisiaan tehokkaammin uuden rakennuskannan joukkoon.

Yksittäisten kohteiden lisäksi inventoitavalla alueella on säilynyt muutamia taloryhmiä ja aluekokonaisuuksia, joissa asutuksen perinteinen rakenne ja luonne ovat vielä havaittavissa.

Yhtenäisimpinä säilyneet aluekokonaisuudet ovat:

- Keskustien varren 1920-40-luvun asutus
- Keskustien varren 1950-luvun asutus
- Kirveskujan varren jälleenrakennuskauden asutus
- Rinta-Kalistajan taloryhmä
- Kalistajan taloryhmä

Aluekokonaisuudet on rajattu inventoinnin kohdekartoille. Alueiden kehittämisessä tulisi jatkossa pyrkiä yhtenäisyyden ja perinteisen ilmeen tukemiseen ja korostamiseen.

Pääosa inventoiduista rakennuksista on ollut jatkuvassa käytössä ja käyttötärpeiden muuttuessa rakennuksiin on tehty eriasteisia muutoksia. Alkuperäisessä tai alkuperäisen luonteisessa ulkoasussaan säilyneet rakennukset ovat käymässä harvinaisiksi, mutta niitäkin on kuitenkin

vielä olemassa. Toivoo rakennusten säilymisestä on jatkossakin, koska rakennusten omistajien arvostukset näyttävät muuttuneen perinteitä arvostavampaan suuntaan ja tietous perinnerakennusten arvot säilyttävistä korjausmenetelmistäkin on hiljalleen lisääntymässä.

Kohteiden arvoluokituksen periaatteet

Inventointia ohjannut työryhmä suoritti kohteiden arvoluokituksen inventoijan valmisteleman esiarvotuksen pohjalta. Arvoluokitusneuvottelut pidettiin 21.10., 3.11. ja 8.11.2004. Työryhmän tekemä arviointi on luonteeltaan ohjeellinen ja sitä on tarvittaessa tapauskohtaisesti tarkistettava kulloisenkin käyttötarkoituksen mukaan.

Kohteiden kulttuurihistoriallista merkitystä arvioitiin niiden historiallisen, rakennushistoriallisen ja maisemallisen arvon perusteella. Arviointikriteereinä käytettiin ikää, edustavuutta, harvinaisuutta ja alkuperäisyyttä sekä kohteiden merkitystä suhteessa ympäristöönsä. Aineistosta pyrittiin löytämään valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja paikallisesti merkittävät kohteet.

Historiallisesti merkittävä kohde voi edustaa tiettyä asutushistorian tai yhteiskunnan kehittymisen vaihetta, kohde voi liittyä koululaitoksen, yhdistysten ja seurojen historiaan, teollistumiseen, taloushistoriaan, elinkeinojen muuttumiseen, henkilöhistoriaan, historiallisiin tapahtumiin tai uskomuksiin ja tapoihin.

Rakennushistoriallisesti merkittävä kohde saattaa edustaa jotain arkkitehtonista tyyliä tai yksittäisiä tyylivaikutteita, tiettyä rakennusteknistä ratkaisua tai rakennustyyppiä tai tietylle ajalle tai sosiaaliryhmille tyypillistä rakentamisen tapaa.

Maisemallinen arvo liittyy rakennuksen merkitykseen osana laajempaa kulttuuriympäristöä. Rakennus voi tällöin olla osa omaleimaista miljöötä tai laajempaa maisemallista kokonaisuutta. Yksittäinen rakennus voi olla maiseman solmukohta tai kiintopiste tai kohteella on merkitystä osana ajallisesti tai tyyllillisesti kerroksellista kokonaisuutta. Yleiskaavallisissa inventoinneissa maisemallinen merkitys saa erityisen painoarvon.

Arvoluokituksessa pyrittiin huomioimaan myös kohteiden ns. arvopotentiaali, jota katsottiin olevan rakennuksilla, joiden ulkoasuun on tehty helposti ennalleen palautettavissa olevia muutoksia. Esim. vanhan puuverhoilun päälle tai tilalle on laitettu mineriittilevytys tai ikkunat on vaihdettu uuden tyyppisiin muuttamatta kuitenkaan ikkuna-aukkoa.

Arvoluokituksen tulokset

Merkittävimmiksi kohteiksi arvioitiin kirkon, tapulin ja pappilan lisäksi myös alkuperäisessä asussaan verrattain hyvin säilynyt Latva-Kalistajan kaksifooninkinen pohjalaistalo pihapiireineen. Näiden kohteiden kulttuurihistoriallisen merkityksen arvioitiin olevan jopa valtakunnallista luokkaa. Latva-Kalistajan päärakennus on edustava esimerkki etelä-pohjalaisesta rakennusperinteestä. Pohjalainen kaksifooninkinen on rakennustyyppinä maamme talonpoikauskulttuurin merkittävin perintö. Latva-Kalistaja muodostaa naapureineen lisäksi maisemallisesti arvokkaan taloryhmän (Rinta-Kalistaja), jolla arvioitiin olevan kokonaisuutena vähintään paikallista merkitystä.

Vähintään maakunnallista merkitystä arvioitiin olevan kohteilla 12 Katila, 13 Louko, 14 Mäki-Teppo (ulkomuseo), 17 Toivola (vanha apteekki), 11 Hietämäki ja 29 Saarteenoja.

Paikallisesti merkittäviksi kohteiksi arvioitiin yhteensä 72 kohdetta, jotka edustavat

paikkakunnalle ja/ tai tietyllä aikakaudella yleistä rakentamisen tapaa ja rakennuksiin tehdyt muutokset ja korjaukset ovat tavanomaisia ja yleisiä. Pihapiireissä saattaa myös olla iältään ja rakentamistavaltaan erilaisia rakennuksia. Osa kohteista on historiallisesti, osa rakennushistoriallisesti ja osa maisemallisesti merkittäviä.

Inventointiraportti

Inventointiraportti luovutettiin kunnan tekniseen toimistoon tulostettuna ja CD:lle tallennettuna PDF-tiedostona. Tämän lisäksi aineistoa säilytetään Museoviraston ja Länsi-Suomen ympäristökeskuksen hallinnoimassa inventointitietojärjestelmässä, jossa se on täydennettävissä, tulostettavissa ja tarvittaessa myös tallennettavissa ACCESS-tietokantamuotoon. Inventointitietojärjestelmä käsittää koko Etelä-Pohjanmaan alueen ja on tarkoitettu lähinnä tutkimus- ja virkamieskäyttöön.

Lähteet

Andersson, Päivi. Rakennusinventoinnin opas. Keski-Suomen museon monistesarja 1/91. Jyväskylä. 1991.

Kotiseutumme Lapua – Nurmo.

Nurmon historia I. Vaasa. 1983.

Nurmon historia II. Vaasa. 1994.

Nurmon inventointi. Risto Puupponen. 1994.

Nurmon kirja. Seinäjoki. 1974.

Nurmon koululaitoksen vaiheita 1884-1984. Nurmo. 1984.

Pohjakartat. Nurmon kunta 1959-60.

Pänkälä, Martti. Etelä-Pohjanmaan osuuskauppa. 90 vuotta kauppatoimintaa maakunnassa 1903-1993. Seinäjoki. 1993.

Rakennettu kulttuuriympäristö. Vastakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt. Museoviraston rakennushistorian osaston julkaisuja. Museovirasto – Ympäristökeskus.

Suomen maatilat V. 1932.

Suuri maatilakirja VI. 1967.

Takala, Ilkka. Nurmon seurakunnan vaiheita. Seinäjoki. 1965.

Talvitie, V.J. Vuosisatain saatossa. Seinäjoki. 1979.

KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA-ALUE
VANHAN RAKENNUSKANNAN INVENTOINTI 2004

 Kohde, jossa ennen v. 1960 rakennettuja rakennuksia

Alue, johon sisältyy useita kohteita



Rakennuskannan arvaluokitus		Kohteita/rakennuksia yht.			
KIRKON YMPÄRISTÖ		15	kohdetta	32	rakennusta
Valtakunnallisesti arvokkaat rakennukset/pihapiirit		1		3	
Maakunnallisesti arvokkaat rakennukset/pihapiirit		3		17	
Paikallisesti arvokkaat rakennukset/pihapiirit		7		7	
Muut rakennukset/pihapiirit		4		5	
KESKUSTA		45	kohdetta	79	rakennusta
Maakunnallisesti arvokkaat rakennukset/pihapiirit		2		9	
Paikallisesti arvokkaat rakennukset/pihapiirit		22		41	
Muut rakennukset/pihapiirit		21		29	
PAPPILAN JA VALTATIESILLAN YMPÄRISTÖ		18	kohdetta	31	rakennusta
Valtakunnallisesti arvokkaat rakennukset/pihapiirit		1		4	
Paikallisesti arvokkaat rakennukset/pihapiirit		6		12	
Muut rakennukset/pihapiirit		11		15	
KESKI-NURMONTIEN VARREN ASUTUS VÄLILLÄ VT19 - UUSHAKOLA		12	kohdetta	21	rakennusta
Paikallisesti arvokkaat rakennukset/pihapiirit		7		14	
Muut rakennukset/pihapiirit		5		7	
KESKI-NURMON JOKIVARSIASUTUS LUUKON JA KALISTAJAN YMPÄRISTÖSSÄ		8	kohdetta	18	rakennusta
Valtakunnallisesti arvokkaat rakennukset/pihapiirit		1		2	
Paikallisesti arvokkaat rakennukset/pihapiirit		7		16	
KESKI-NURMON ASUTUS AUTION JA RUUHIKOSKEN YMPÄRISTÖSSÄ		21	kohdetta	45	rakennusta
Maakunnallisesti arvokkaat rakennukset/pihapiirit		1		6	
Paikallisesti arvokkaat rakennukset/pihapiirit		17		36	
Muut rakennukset/pihapiirit		3		3	
KESKUSTIEN VARREN ASUTUS		13	kohdetta	20	rakennusta
Paikallisesti arvokkaat rakennukset/pihapiirit		4		8	
Muut rakennukset/pihapiirit		9		12	
HYLLYKALLION JA KIVISAAREN YMPÄRISTÖ		19	kohdetta	32	rakennusta
Paikallisesti arvokkaat rakennukset/pihapiirit		2		4	
Muut rakennukset/pihapiirit		17		28	
KOKO ALUE		151	kohdetta	278	rakennusta
Valtakunnallisesti arvokkaat rakennukset/pihapiirit		3		9	
Maakunnallisesti arvokkaat rakennukset/pihapiirit		6		32	
Paikallisesti arvokkaat rakennukset/pihapiirit		72		138	
Muut rakennukset/pihapiirit		70		99	

NURMO

KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA-ALUE

VANHAN RAKENNUSKANNAN INVENTOINTI 2004

MERKINTÖJEN SELITYKSET:

KOhteiden KULTTUURIHISTORIALLISTA MERKITYSTÄ KUVAAVAT SYMBOLIT
(ARVOLUOKITUSTYÖRYHMÄ 8.11.2004):



Valtakunnallisesti merkittävä kohde



Maakunnallisesti merkittävä kohde



Paikallisesti merkittävä kohde



Muut inventoidut kohteet



Muut kartoitetut kohteet (ei inventoitu muuttuneen ulkoasun johdosta)



Yhtenäisimpinä säilyneet perinteiset rakennetut ympäristöt

KOhteiden IKÄLUOKKIA KUVAAVAT VÄRIT:



Kohteet, joissa on ennen vuotta 1940

valmistuneita rakennuksia



Kohteet, joissa vanhimmat rakennukset


ovat 1940- tai 1950 -luvulta

NURMO

**KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA-ALUEEN RAKENNUSKANTAINVENTOINTI
2004**

Kirkon ympäristö

Rakennuskannan arvaluokitus			arviointikriteerit							merkitys		
Nro	Kohdenimi tai osoite	Kohteen kuvaus	edu	har	yht	ker	his	alk	R	H	M	
KIRKON YMPÄRISTÖ												
Valtakunnallisesti arvokkaat rakennukset/pihapiirit												
15	Nurmon kirkko ja tapuli	kirkko 1777-78, tapuli 1770, siunauskappeli 1927-28	x	x	x		x	x	v	v	v	
Maakunnallisesti arvokkaat rakennukset/pihapiirit												
12	Petäjämäki (Katila)	päärakennus 1860	x		x		x		p/m	p	m	
13	Louko	päärakennus 1856 J. Stenbäckin suunn. ! , muu pihapiiri			?	x	x		m	p	m	
13	Louko	aitat	x	x	x		x	x	m	m	m	
14	Talvitie (Mäki-Teppo, museo)	edustava ulkomuseon pihapiiri	x	x	x		x	x	m	m	m	
Paikallisesti arvokkaat rakennukset/pihapiirit												
54	Aintila	päärakennus 1923	x	x			x	x	p	p	p	
55	Pelkola	päärakennus	x				x		?	p	p	
57	Tulitikku (Vanhainkoti)	vanhainkoti 1929-30, laajennus 70-l alussa	x			x	x		p	p	p	
58	Meijeritontti	meijeri 1944-45		?			x	x	?	p	p	
156	Maijala	as.rak. 1955			x			x	p		p	
156	Kaisala	as.rak. 1959	x		x			x	p	p	p	
156	Rauhala	as.rak. 1955			x			?	p		p	
Muut rakennukset/pihapiirit												
5	Ranta-Martikkala	aittarakennus, nyk. varasto, UUSI PIHAPIIRI	?								p	
157	Sillanpää	as.rak. 1951			x						p	
53	Sillanpää										x	
56	Koivikko										x	
	edu = edustavuus, tyypillisuus har = harvinaisuus yht = yhtenäisyys		v = valtakunnallista merkitystä									
	ker = kerroksisuus his = historiallisuus alk = alkuperäisyys		m = maakunnallista merkitystä									
	R = rakennushistoriallista H = historiallista M = maisemallista merkitystä		p = paikallista merkitystä									

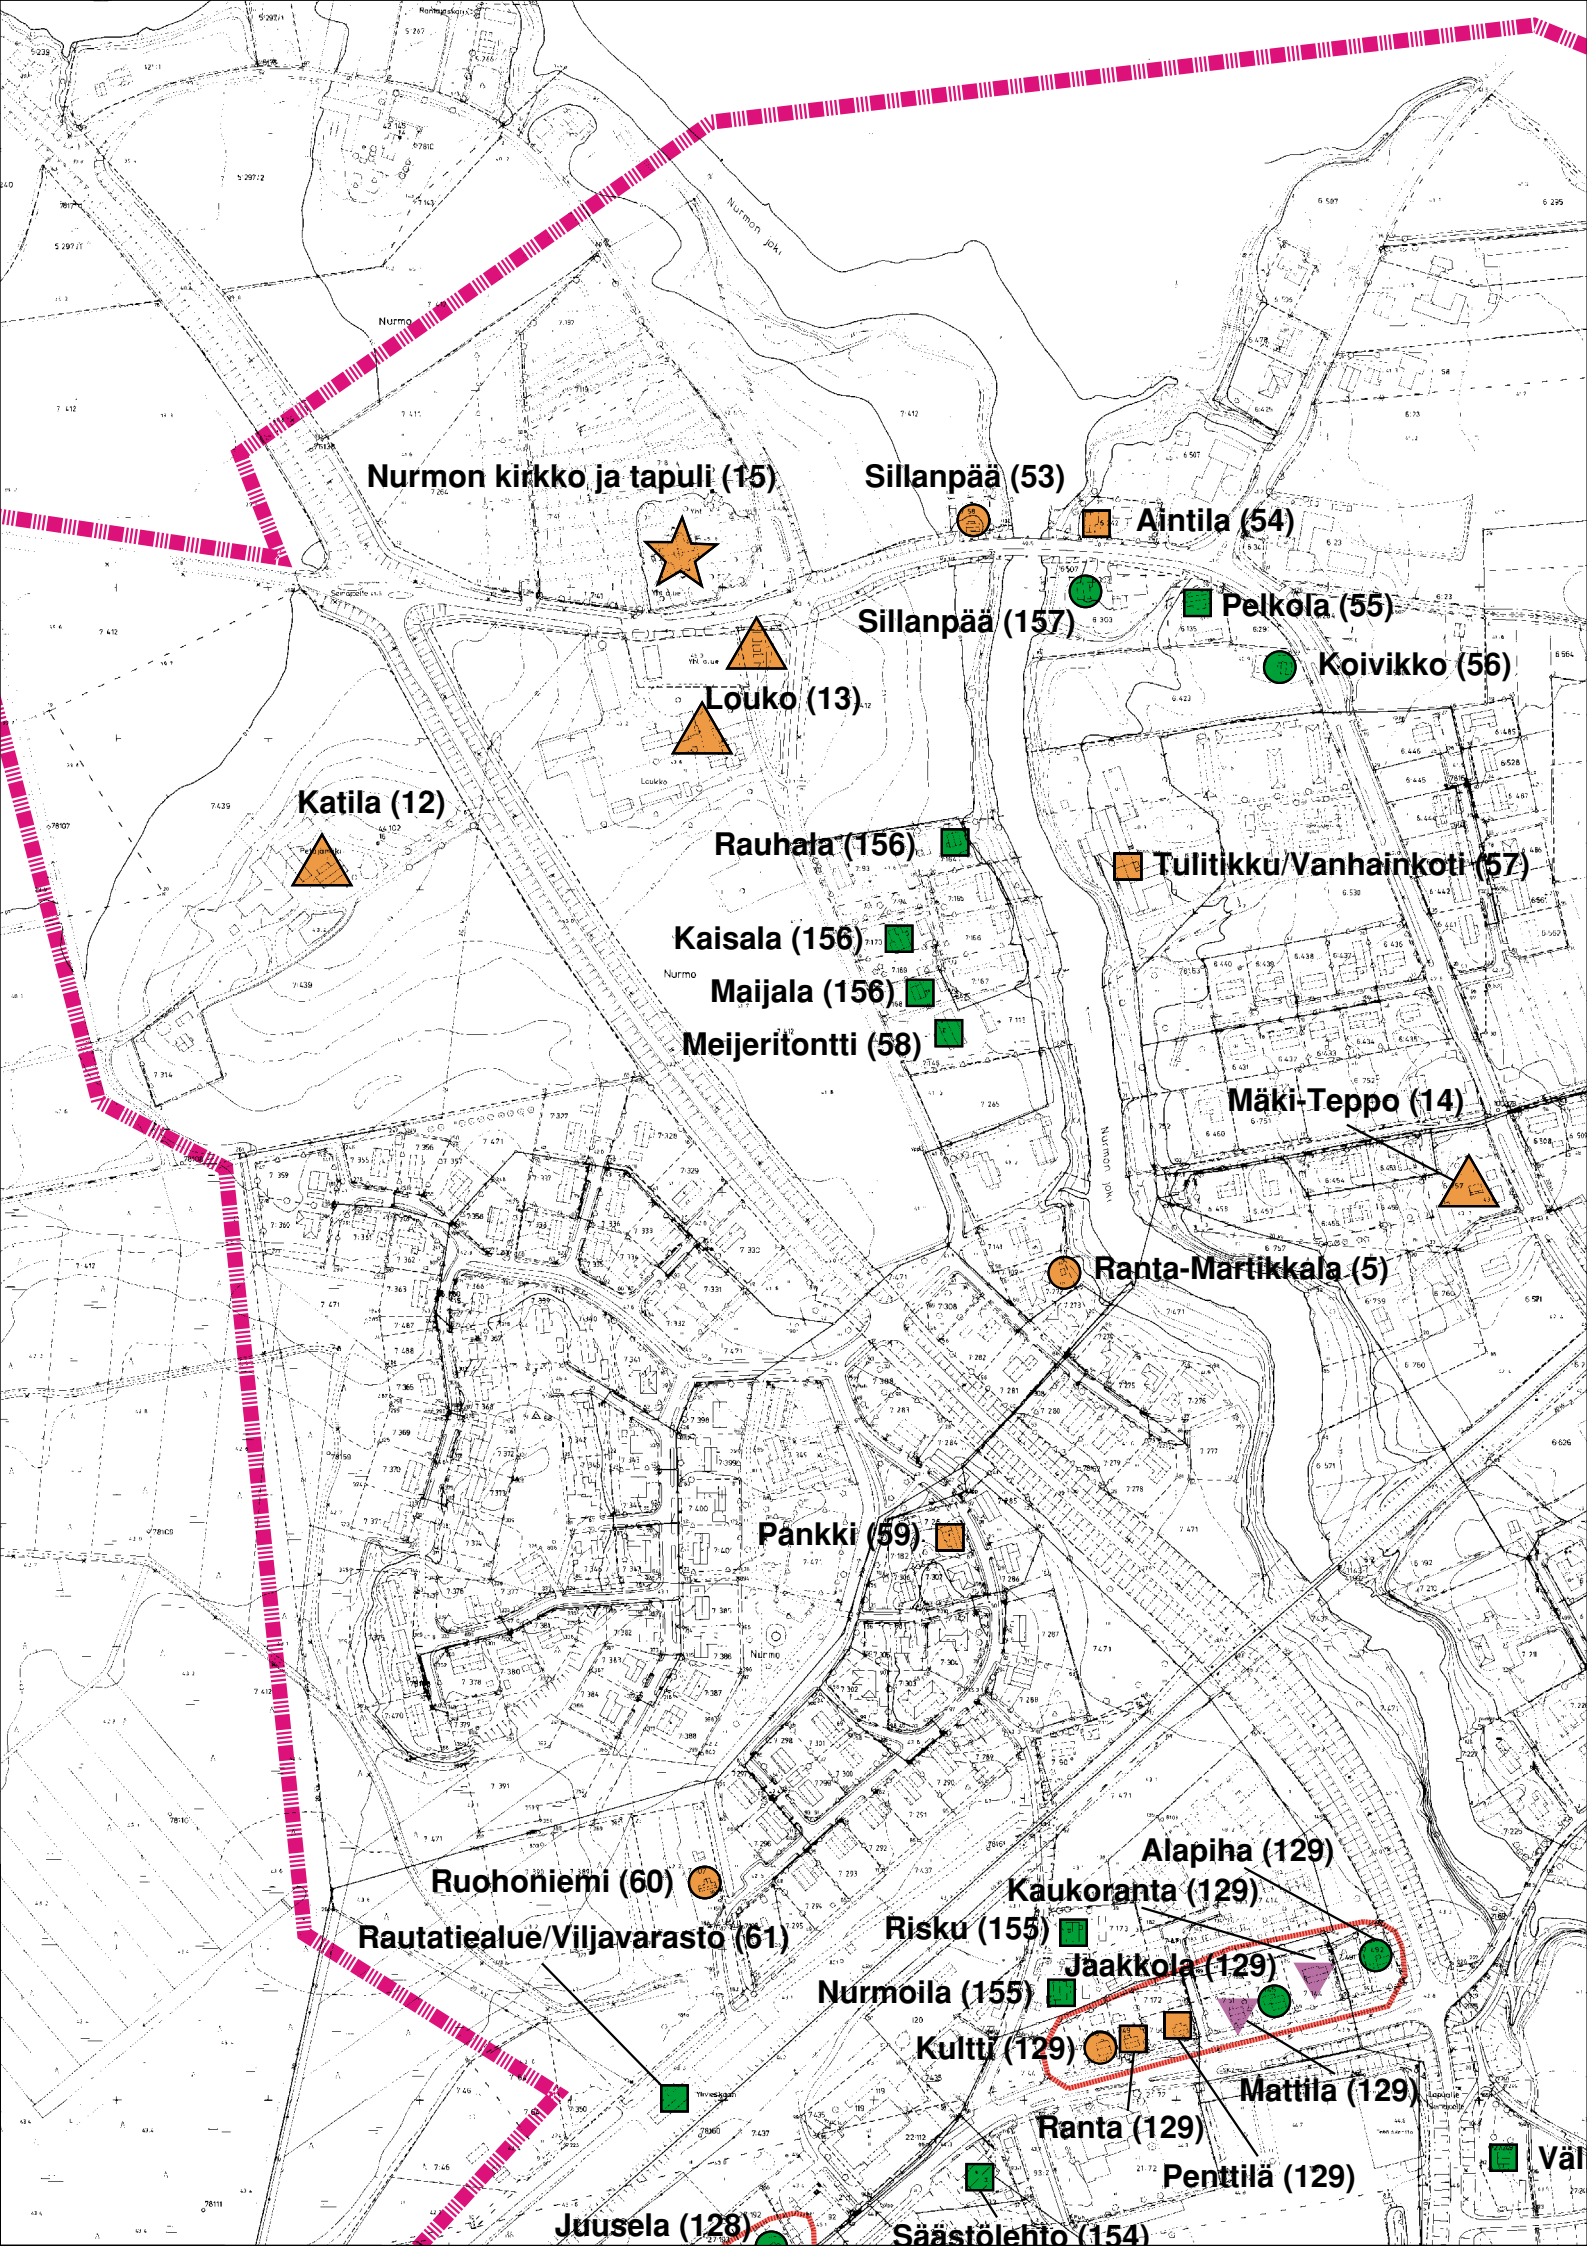

NURMO

015 NURMON KIRKKO



Id:	16420
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kiinteistötunnus:	7:197
Sijainti:	Alapääntie 17
Tyyppi:	uskonnon harjoittaminen
Ajoitus:	1722-1808
Ajoitusselite:	Tapuli 1770, kirkko 1777-78, siunauskappeli 1927-28
Luokitus:	ei määritelty
Inventoija:	Merja Suomela
Inventointipvm:	23.08.2004

Kohteen sisältämät rakennukset:

kellotapuli

kirkko

siunauskappeli

Kuvaus:

Nurmon kirkko sijaitsee aukealla paikalla, syrjässä kylän varsinaisesta keskuksesta. Kirkon vieressä on 1770 rakennettu erillinen kellotapuli. Tapulin ja kirkon välissä on 1900-luvun alussa rakennettu kirkon muotoja pienoisuudessa jäljittelevä siunauskappeli. Rakennuksia ympäröi harmaakivimuuri ja pohjois-länsipuolella hautausmaa.

Historia:

Nurmon vanha kirkko, saarnahuone, rakennettiin joko vuonna 1723 tai 1725. Sen rakensivat nurmolaiset oma-

aloitteisesti yhdessä Ilmajokeen kuuluvan Alaseinäjoen miesten kanssa nykyisen kirkon lähelle. Nurmon pitäjää kuului silloin seurakunnallisesti Lapuaan. Saarnahuone oli suorakaiteen muotoinen, päädyt itää ja länttä kohti, ja itäpää varustettuna pienellä tornirakennuksella päättyen ristiin. Oli oli itäpäädyssä. Eteläseinällä oli kaksi ikkunaa, samoin lienee ollut pohjoisseinällä. Altari ja sakaristo olivat luultavasti länsipäässä. Saarnatupa oli rakennettu ilman lupaa ominpäin. Saatuaan saarnahuoneen valmiiksi, nurmolaiset anoivat tuomiokapitulilta lupaa julistaa saarnahuoneensa kirkoksi. He kokivat Lapuan suunnasta vastustusta, eikä tuomiokapitulilta herunut lupaa kuin vasta 40 vuoden taistelun jälkeen vuonna 1765, jolloin Nurmosta tuli saarnahuonekunta. Ensimmäinen oma pappi saatiin v. 1766. Hän oli Ilmajoen apulaispappi David Arelius.

Kirkkomaalle rakennettiin tapuli v. 1770 ja uusi kirkko v. 1777-78.

Alunperin ei kirkolla näytä olleen muuta maata kuin se mikä alunperin oli vanhan kirkon ympärillä, nykyisen kirkon ja Jaskarinkylän tien välinen alue. Uusi, nykyinen kirkko rakennettiin todennäköisesti sen ulkopuolelle. Kirkon kokouksessa v. 1807 päätettiin laajentaa kirkon maa-aluetta siten, että se ulottuisi kirkon ympäri. Maa-alue kuului Loukon tilaan ja omistaja lupasi antaa sen kirkolle ilmaiseksi.

Vuonna 1816 päätettiin rakentaa kirkkomaalle kivikellari talvihaudaksi. Työn suoritti Juho Heikkilä. Rakennus valmistui v. 1818 ja sijaitse uuden kirkon sakariston vieressä yhteen jaksoon sen kanssa ja siitä pohjoiseen. Huone oli 3-pesäinen, 25 kyynärää pitkä ja 6 kyynärää leveä, mutta erittäin matala. Keskimmäistä huonetta käytettiin talvella ja huonoilla ilmoilla hautaushuoneena, toiset huoneet sitävastoin toimivat kalusto- ja puusuojina. Tämä ensimmäinen hautakappeli sai palvella tarkoitustaan yli 100 vuotta, kunnes uusi siunauskappeli valmistui v. 1928.

Keväällä v. 1816 tehdyn päätöksen mukaan rakennettiin v. 1817 uusi pystyaita, samaa mallia kuin "Brukin" piha-aita Östermyrassa seinäjoella, joka oli tehty 1-1 1/2 kyynärän korkuiselle kivialustalle. Samaan aitaukseen päätettiin jo edellisenä vuonna ostaa Klaara Yrjänäntytär Loukolta kirkon pohjoispuolelta 3 3/4 kapalan lisää. Kirkkomaan suuruus tuli näin ollen olemaan liki 25 kapalan. Näin laajennetun hautausmaan vihki pyhään tarkoitukseensa Lapuan kirkkoherra Gabriel Lagus 26.10.1817.

1840-luvulla laajennettiin taas hautausmaata Loukon tilan maista. Uusi kivaita rakennettiin kirkkomaan ympärille vuonna 1844.

Arviointi:

Ei uhkatekijöitä säilymiselle.

Rakennukset ja ympäristö ovat niin rakennushistoriallisesti, historiallisesti kuin maisemallisestikin arvokkaita. Kirkonseutu on luokiteltu valtakunnallisesti merkittäväksi kulttuurihistorialliseksi ympäristöksi.

Ikä, arkkitehtoninen eheys ja tunnistettavuus, rakennusten yhtenäisyys, tyypillinen ristikirkko, kohteen alkuperäisyyden säilyminen, lisäksi paanukattojen säilyminen kaikissa rakennuksissa on harvinaista.

Lähteet:

Nurmon inventointi, Risto Puupponen 1994


Rakennettu kulttuuriympäristö. Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt.

Takala, Ilkka. Nurmon seurakunnan vaiheita. 1965

Talvitie, V.J. Vuosisatain saatossa. 1979

NURMO

015 NURMON KIRKKO

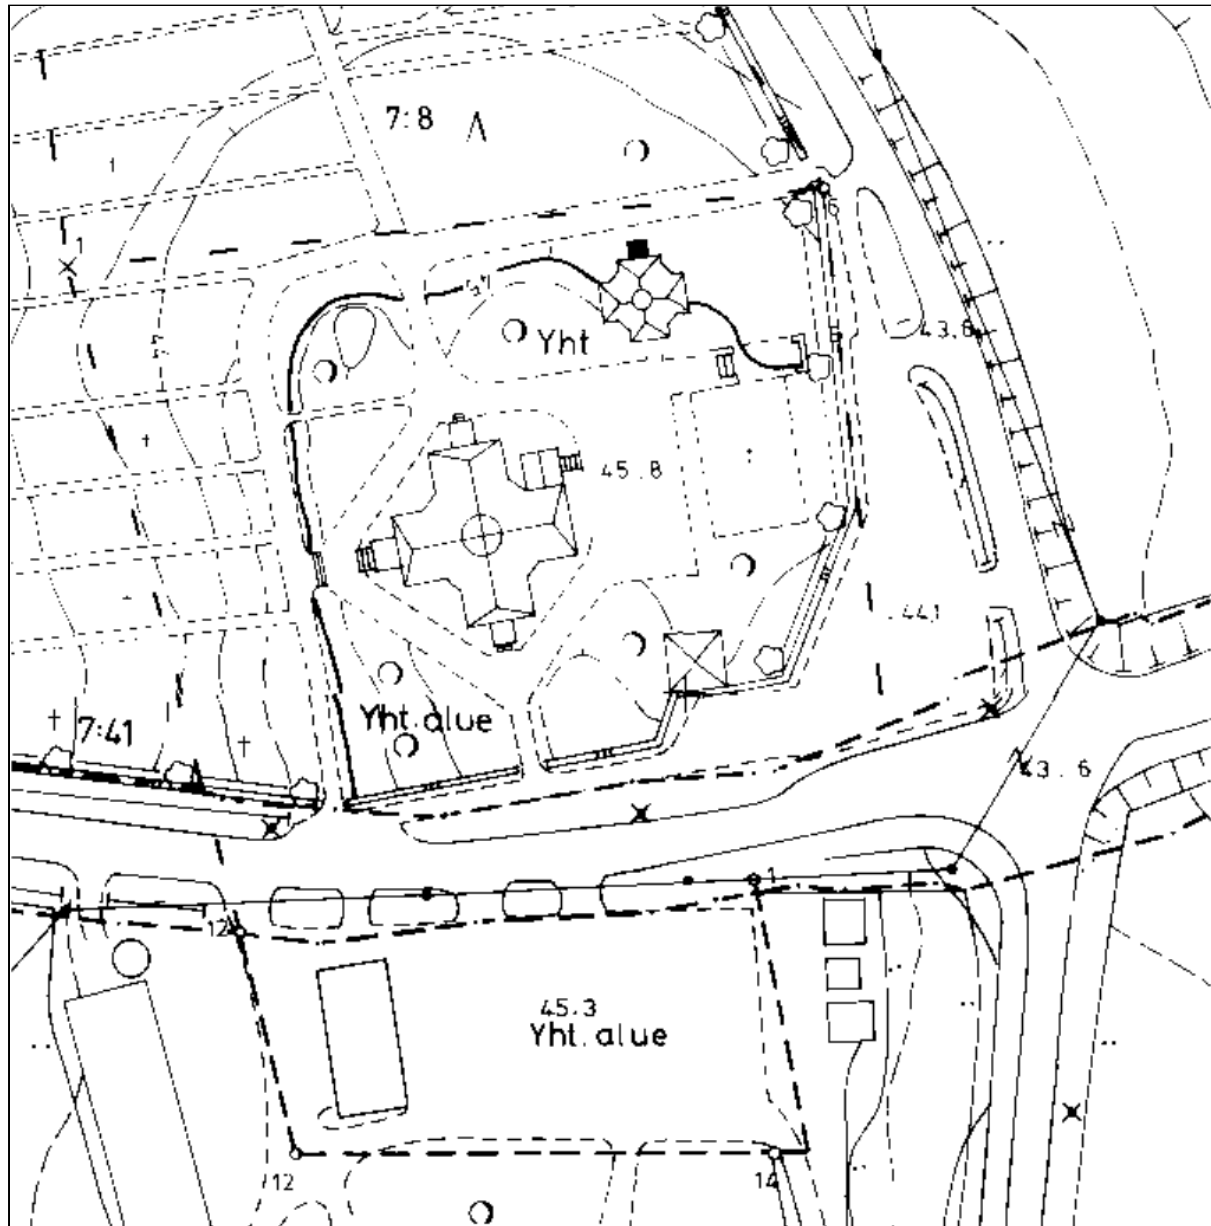

NURMO

015 NURMON KIRKKO

KIRKKO





Id:	14792
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kohde:	015 Nurmon kirkko
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	kirkot
Alkup. käyttö:	341 kirkot, kappelit, luostarit ja rukoushuoneet
Nyk. käyttö:	341 kirkot, kappelit, luostarit ja rukoushuoneet
Ajoitus:	1777-1778
Suunnittelija:	Antti Antinpoika Hakola, poika Kaappo Hakola
Kerrosluvu:	ei täytetty
Perustus:	kivi
Runko:	hirsi
Vuoraus:	alaosa pysty helmiponttilaudoitus, muualla vaakaponttilaudoitus, nurkat vaakaponttilaudoitettu
Ulkoväri:	harmaaseen taitettu valkoinen, nurkat valkoiset, vuorilaudoituksen helmassa harmaa vaakalista, 1-1 1/2 m korkeudella keskiharmaa vaakalista
Kattomuoto:	aumattu korkea harjakatto, tornissa kaarikatto
Kate:	paanu
Ikkunat:	pääasiassa 15-ruutuiset korkeat ikkunat

Kuvaus:

Nurmon puukirkko on vuodelta 1778. Muodoltaan se on tasavartinen, sisäviisteinen ristikirkko, jonka ristikeskuksessa kohoaa kahdeksankulmainen, lanterniiniin päättyvä keskustorni.

Historia:

Alahärmäläinen Antti Antinpoika Hakola oli juuri saanut valmiiksi kahdeksannen kirkkonsa Kuortaneella, kun hän syksyllä 1777 aloitti Nurmon kirkon perustamistyöt vanhan saarnatuvan vieressä. Ensimmäisenä vuotena saatiin vain kivijalka valmiiksi. Antti Hakolan paras apulainen oli hänen 24-vuotias poikansa Kaappo (Gabriel) Hakola. He asuivat työn aikana joen vastarannalla olevassa Juho Tepon talossa. Kirkon rakentaminen sujui suunnitelman mukaisesti (Antti Hakola ei käyttänyt piirustuksia) huhtikuun alkuun 1778, jolloin Antti Hakola odottamatta hukkui haurastuneisiin kevät jäihin noutaessaan vettä joessa olleesta avannosta. Kirkon salvostyö oli perimätiedon mukaan edennyt jo räystääsiin saakka. Kaappo Hakola oli halukas jatkamaan työtä heti. Sopimus työstä tehtiin huhtikuun 13. päivänä, 11 päivää Antin kuoleman jälkeen, kirjallisesti Alahärmän Hakolassa. Rakennustyö ei sujunut aivan kitkattomasti. Vielä v. 1779 kirkonkokouksessa keskusteltiin puuttuvista rakennusaineista. Niitä tarvittiin sekä keskeneräiseen kirkkoon että juuri aloitettuun kirkon torniin. Torni ei ilmeisesti kuulunut alkuperäisiin suunnitelmiin. Luultavasti nykyinen rakennusmestari, Kaappo Hakola, tai joku muu oli tehnyt kesken rakennustöiden esityksen tornin rakentamisesta.

Kirkosta tuli 42 kyynärää leveä ja pitkä ristikirkko. Seurakuntalaiset osallistuivat töihin laaditun "taksvärkkiluettelon" mukaan. Samoin oli määrätty rakennustarpeiden hankinta, miten paljon ja minkälaista rakennustavaraa kunkin piti tuoda.

Ilmajokelainen Salomon Kölström nikkaroi v. 1779 kirkon ovet ja ikkunat. Lukot ja saranat takoi Antti Antinpoika Alalouko kirkon lähellä olevassa pajassaan. Ikkunalasit asetti lasimestari Johan Rönngqvist.

Kirkon ristosakarot olivat 25 kyynärää (15m) pitkät ja niiden sisäkulmat olivat "niistetyt" siten, että kirkko näytti

tavallista avarammalta.

Tuomiokapitulin määräämät tarkastusmiehet tarkastivat kirkon syyskuun toisena päivänä 1780.

Kirkko maalattiin ensikerran 1793 punavärillä.

Vuonna 1816 kirkon ja tapulin katot olivat niin huonokuntoisia, että ne päätettiin korjata. Rakennusmestariksi otettiin Simon Juveli, joka sai kattojen korjauksesta ja kirkkomaan aidan rakentamisesta yhteensä 4 tynnyriä hyviä rukiita, lisäksi hän sai tarvittavan materiaalin ja päivittäin 40 työmiestä. Simon Juveli jätti työn kesken ja uudeksi mestariksi valittiin nurmolainen Juho Pajuluoma. Korjaukset saatiin suoritetuksi 1817.

Kolme vuotta muoheemmin v. 1820 tehtiin joitakin pienempiä korjauksia. Vuonna 1825 kirkossa tehtiin useita korjauksia. Ikkunat uusittiin ja suurennettiin. Kirkko sai pystylaudoituksen ulkopuolelle. Kirkkoon rakennettiin eteiset. Ulkoapäin korjattu kirkko sai punvärityksensä. Vuotta myöhemmin, v. 1826, maalattiin ikkunat ulkoa ensimmäisen kerran.

1840-luvulla suoritettiin taas perusteellisia korjauksia. Kirkon katto ja torni uusittiin. Töiden johto oli nyt John. Kølströmillä. Palkkana oli 50 riksiä. Kirkon punaväritys uusittiin. Kirkko vihittiin uudelleen korjausten jälkeen 17.12.1843.

Vuonna 1872 uusittiin kirkon puna ja nurkat maalattiin keltaisella. Kolme vuotta myöhemmin korjattiin sakaristoa, johon laitettiin oma sisäänkäynti ja ikkunaa suurennettiin. Samalla ikkunassa ollut rautakalteri poistettiin.

Kirkko maalattiin vesivärillä (puna) v. 1900.

Vuonna 1913 tehtiin suuria korjauksia kirkkoon niin sisälle kuin uloskin. Ulkopuolella laudoitus uusittiin. Pystylaudoituksen tilalle tuli vaakalaudoitus. Korjausta varten piirustukset oli tehnyt rakennusmestari Jaakko Hautala. Laudoituksen uusimisen jälkeen kirkko sai uuden vaalean väriyksen.

Sisätilat:

Ilmajokelainen Salomon Kølström nikkaroi v. 1779 ikkunoiden ja ovien ohella kaiketi myös alttarin. Saarnatuolin valmisti myös Kølström v. 1782. Sen maalasi viisi vuotta myöhemmin Joh. Tilen. Samalla kertaa hän maalasi myös alttarin ja "ikkunaverhot". Muu sisustus jäi harmaalle pinnalle. Myös kirkonpenkit nikkaroi Kølström.

Vuonna 1820 valkaistiin kirkon katto ja seinät sisältä sekä maalattiin ikkunat öljyvärillä.

Noin v. 1843 kirkko laudoitettiin ja maalattiin sisältä. Maalaustyöt teki talollinen Juho Koskiniemi Kurikasta. Sama mies maalasi raamatulliset kuvat tuhlaajapojasta ja kylväjästä, ensimmäinen pohjoisen oven ja toinen sakastin oven päälle. Lisäksi hän maalasi kirkkoon "ikkunaverhot".

Vuonna 1876 sakaristoon laitettiin kamiina. V. 1904 tehtiin joitakin sisäkorjauksia mm. holvi vuorattiin paneelilaudoilla. Samana vuonna kirkko sai lämmityslaitteeksi kamiinat.

Vuoden 1913 korjauksessa sisäpuolella tapahtui täydellinen uudistus. Laudoitus ja lattia uusittiin kokonaan. Vanhat ovilla suljettavat penkit poistettiin ja uudet tilavat rakennettiin. Puutöiden valmistuttua sisätilat saivat uuden vaalean väriyksen. Sisäpuolella ovien yläpuolella olevat raamattuaihteiset kuvat uudistettiin ja ne ovat koristemaalari F. Hiivanaisen työtä. Vuosi korjauksen jälkeen hankittiin alttaritaulu, jonka on maalannut taitelija Väinö Hämäläinen.

NURMO

015 NURMON KIRKKO

KELLOTAPULI



Id:	14829
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kohde:	015 Nurmon kirkko
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	kellotapulit
Alkup. käyttö:	341 kirkot, kappelit, luostarit ja rukoushuoneet
Nyk. käyttö:	341 kirkot, kappelit, luostarit ja rukoushuoneet
Ajoitus:	1770

Suunnittelija:	Antti Hakola
Kerrosluke:	ei täytetty
Perustus:	lohkokivet
Runko:	lyhytnurkkainen hirsi
Vuoraus:	vaakaponttilaudoitus
Ulkoväri:	harmaaseen taitettu valkoinen, nurkat ja listoitukset valkoiset, yläosa keltamullan sävyistä keltaista
Kattomuoto:	kaarikatto
Kate:	paanu
Ikkunat:	-

Historia:

Ennen uuden kirkon rakentamista saarnatuvan vierelle nousi tapuli. Se valmistui v. 1770. Tapulin valmistumisvuoden vahvistaa kellotapuliin puukolla piirretty vuosiluku 1770. Piirustukset laati ja rakennustöitä johti alahärmäläinen Antti Hakala. Kirkon tilikirjan mukaan tapulin rakentamisesta maksettiin Hakalalle 200 kuparitaalarin suuruinen palkkio.

Tapulista tuli 3-nivelinen alaosaan alunpein hirsistä salvottu kuutio, jonka jokaisen sivun ulottuvuus oli 12 kyynärää (7,2 m). Keskeltä kohoava paksu hirsipylväs ulottuu kellotorniin salvoksen reunoilta lähtevien vinohirsien tukemana. Samanlainen pienempi tukirakennelma on tapulin ylimmässä kerroksessa. Tapuli on kivijalasta tornin huippuun 45 kyynärää (27 m) korkea. Tapulin rautaosat taottiin lähellä olevassa Antti Alalouon pajassa. Tapuli siveltiin punamultavärillä jo kesällä 1771.

Pastori Arelius ryhtyi ensimmäisenä toimintavuotenaan (v. 1766) hankkimaan kirkon kelloa. Se saatiin Vaasan pormestarin Nils Thölbergin välityksellä. Suurin osa sen hinnasta kerättiin talollisilta ja loppuerä suoritettiin tervalla, jonka Isak Ryssy otti kuljettaakseen Vaasaan. Kellossa on kirjoitus, josta mm. kävi ilmi, että sen on valanut Joh. Mårtensson Tukholmassa v. 1766. V. 1777 hankittiin toinen pienempi kello, joka oli myös valmistettu Tukholmassa "Christian Fahlsteinin luona, c. Calsson Berg v. 1777".

Tapulin katto korjattiin kirkon katon korjauksen yhteydessä v. 1816. Vuonna 1825 tapuli sai ulkopuolelle pystylaudoituksen, jolloin alaosaa levennettiin laudoituksella kyynärän verran jokaiselta seinältä. Samana vuonna se maalattiin myös punamullalla. 1840-luvulla punaväritys uusittiin. Tapulin punaus uusittiin myös v. 1872 ja silloin nurkat maalattiin keltaisella ja tapulin luukut valkoisella vesimaalilla.

Ilmeisesti tapuli on saanut vaakalaudoituksensa ja vaalean väriyöksensä samoihin aihoihin kuin kirkko v. 1913.

Tapulin seinässä on kuortanelaisen koristeveistäjä Heikki Mikkilän 1840-luvulla tekemä vaivaispoika.

NURMO

015 NURMON KIRKKO

SIUNAUSKAPPELI



Id:	14830
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kohde:	015 Nurmon kirkko
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	hautakappelit
Alkup. käyttö:	341 kirkot, kappelit, luostarit ja rukoushuoneet
Nyk. käyttö:	341 kirkot, kappelit, luostarit ja rukoushuoneet
Ajoitus:	1927-28

Suunnittelija:	Mikko Jaskari
Kerrosluke:	1
Perustus:	betoni
Runko:	lyhytnurkkainen hirsi / mittapuutavara
Vuoraus:	alaosassa pysty helmipontti laudoitus, muualla vaakapontti laudoitus
Ulkoväri:	harmaaseen taitettu valkoinen, nurkat valkoiset, vuorilaudoituksen helmassa vaalean harmaa vaakalista, 1 m korkeudella keskiharmaa vaakalista, listoitukset valkoiset, ikkunapuitteet punertavat
Kattomuoto:	aumattu harjakatto, keskustornissa kaarikatto
Kate:	paanu
Ikkunat:	T-karmiset, alaosan puitteessa 4-ruutua molemmin puolin, yläosassa 12 pikkuruutua

Historia:

Vuonna 1919 kirkkoneuvosto ehdotti kirkonkokoukselle uuden hautakappelin rakentamisesta "vanhan ja kovin ruman ja tarkoitukseensa sopimattoman" tilalle. Ehdotus hyväksyttiin ja uusi kappeli päätettiin rakentaa ensi tilassa. Päätöstä toteuttamaan valittiin erityinen toimikunta, puheenjohtajanaan E.K.Koskimies. Toimikunnalle myönnettiin valtuudet hyväksyä piirustukset ja määttää kappelin paikka. Hanke kuitenkin viivästyi kirkon sähköistuksen ym. kustannusten vuoksi. Vuonna 1924 annetaan vihdoin piirustusten ja kustannusarvion laatiminen rakennusmestari Jaakko Hautalan tehtäväksi. Hautalan piirtimestä lähtikin ennen pitkää uuden kappelin malli, tiilestä rakennettava ja kirkon muotoja noudatteleva melko upea rakennus. Sen kalleutta ja lopullista rakentamispäätöstä jäätettiin pohtimaan useiksi vuosiksi. Lopulta suunnitelma hylättiin kalleutensa vuoksi ja päädyttiin kirkonisäntä Mikko Jaskarin piirtämään huomattavasti halvempaan ratkaisuun, lautarakenteiseen ja pohjaltaan ristinmuotoiseen kappeliin.

Kesällä v. 1928 valmistui uusi siunauskappeli. Kappeli on ristipohjainen, ääriviivoiltaan paljon kirkkoa muistuttava rakennus. Rakennustyöt suorittivat kirvesmiehet Antti Lähdesmäki ja Tuomas Rintala. Maalaustöistä huolehti Reino Kuusela. Mainittakoon, että uuden kappelin runkorakenteissa käytettiin osittain vanhan talvihaudan honkapuuta. Rakennuskustannukset tekivät kaikkiaan 26 000 markkaa. Kappeli vihittiin tarkoitukseensa kirkon 150 vuotisjuhlien yhteydessä 1928. Kappeli oli käytössä vuoteen 1952 saakka, jolloin siunaustilaisuudet siirtyivät kirkkoon. Kappelin alle on myöhemmin rakennettu (1960) tilat vainajien säilyttämistä varten.

Kohderaportti

Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO

012 PETÄJÄMÄKI (KATILA)



Id:	18137
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kiinteistötunnus:	7:439
Sijainti:	Länsitie 187
Tyyppi:	asuinrakentaminen
Ajoitus:	1864-1917
Ajoitusselite:	päärakennus rakennettu 1860-luvulla
Luokitus:	ei määritelty
Inventoija:	Merja Suomela
Inventointipvm:	26.08.2004

Kohteen sisältämät rakennukset:
asuinrakennus

Vanha kuvaus:

Talouksen keskus kotiviljelysten keskellä, maantien varrella, lähellä Nurmon jokea. 8-huoneisen päärakennuksen lisäksi pihapiirissä on 18 lehmän navetta, sikala, karjakeittio ja sauna, jotka on tehty sementtitiilistä v. 1924 ja 8 hevosen talli puusta v. 1915.

Kuvaus:

Kaksifooninkinen päärakennus sijaitsee Länsitien varrella Nurmon keskustasta tultaessa tien vasemmalla puolella viljelysten ympärillä. Loukon tila ja kirkonseutu jäävät tien oikealle puolelle. Pihapiirissä ei sijaitse muita vanhoja rakennuksia. Uusi, mutta tyyliin sopiva aitta-varastorakennus sijaitsee päärakennusta vastapäätä. Ja muut ulkorakennukset hieman erillään päärakennuksen länsipäädyn puolella viljelysten laidalla.

Historia:

Myös Petäjämäki on ollut aikoinaan Ala-Loukon torppana. Siellä asui ensimmäisenä Kaaprieli lisakinpoika siis Ala-Loukon isännän Juhon veli. Hänen jälkeensä tuli Juho Kaaprielinpoika. Torpat olivat edullisin vuokraehdoin sisaruksille annettuja osuuksia ilman omistusoikeutta. Vanha asuinrakennus on sijainnut nykyisen asuinrakennuksen itäpäädyn puolella pihlajien kohdalla.

Myöhemmin Juho Heikinpoika peri Petäjämäen. Juho Heikinpoika oli perinyt omansa myös kuolleen äitinsä osuuden Ala-Loukosta, joten hänellä oli 27/160 manttaalia. Tästä muodostui Petäjämäki-niminen tila, joka myytiin Juho Juhonpoika Katilalle (ent. Hakola). Tämä "Katilaanen", Seinäjoen Hakolan talon poika ja Ala-Katilan vävy oli uudisraivaaja, joka aikoinaan poltti kytöä, laajensi viljelyksiään ja rakensi. Hänen ainoa poikansa oli Aukusti Katila, jonka perillisten hallussa Petäjämäki nytkin on osiin jakautuneena.

Juho Juhonpoika Hakola / Ala-Katila ja Susanna Justiina lisakintytär Ala-Katila menivät naimisiin v. 1856 ja asuivat ensimmäiset vuodet 1857-1858 Seinäjoen Hakolassa. Ensimmäinen ripillekäynti-merkintä Petäjämäen tilalla on v. 1859. Vuonna 1867 vaimon isä kuolee ja perhe asuu jo seuraavasta vuodesta lähtien (1868) Seinäjoella Ala-Katilassa ollen isäntänä. Viimeinen rv-merkintä Petäjämäellä on 1868. Vuosina 1868-1890 Petäjämäellä ei näy isäntäväkeä, vaan suuri joukko mitä erilaisempaa palkoillisiväkeä. Vasta pojan Antti Aukustin muuttaessa asettuu Petäjämäelle pysyvä isäntäväki.

Arviointi:

Rakennus on asuttuna ja tulee säilymään.

Rakennus on sekä rakennushistoriallisesti, historiallisesti ja maisemallisesti arvokas. Sisätilojen perinteinen ulkoasu on muuttunut peruskorjauksen myötä, mutta ulkopuolelta perinteinen asu on säilynyt.


Lähteet:

Kontiola Raija, tutkimus suvun vaiheista.
Nurmon inventointi, Risto Puupponen. 1994
Nurmon kirja s. 113-115
Suomen maatilat V, vlta 1932

Suullista tietoa antanut: Heikki Katila.

NURMO

012 PETÄJÄMÄKI (KATILA)

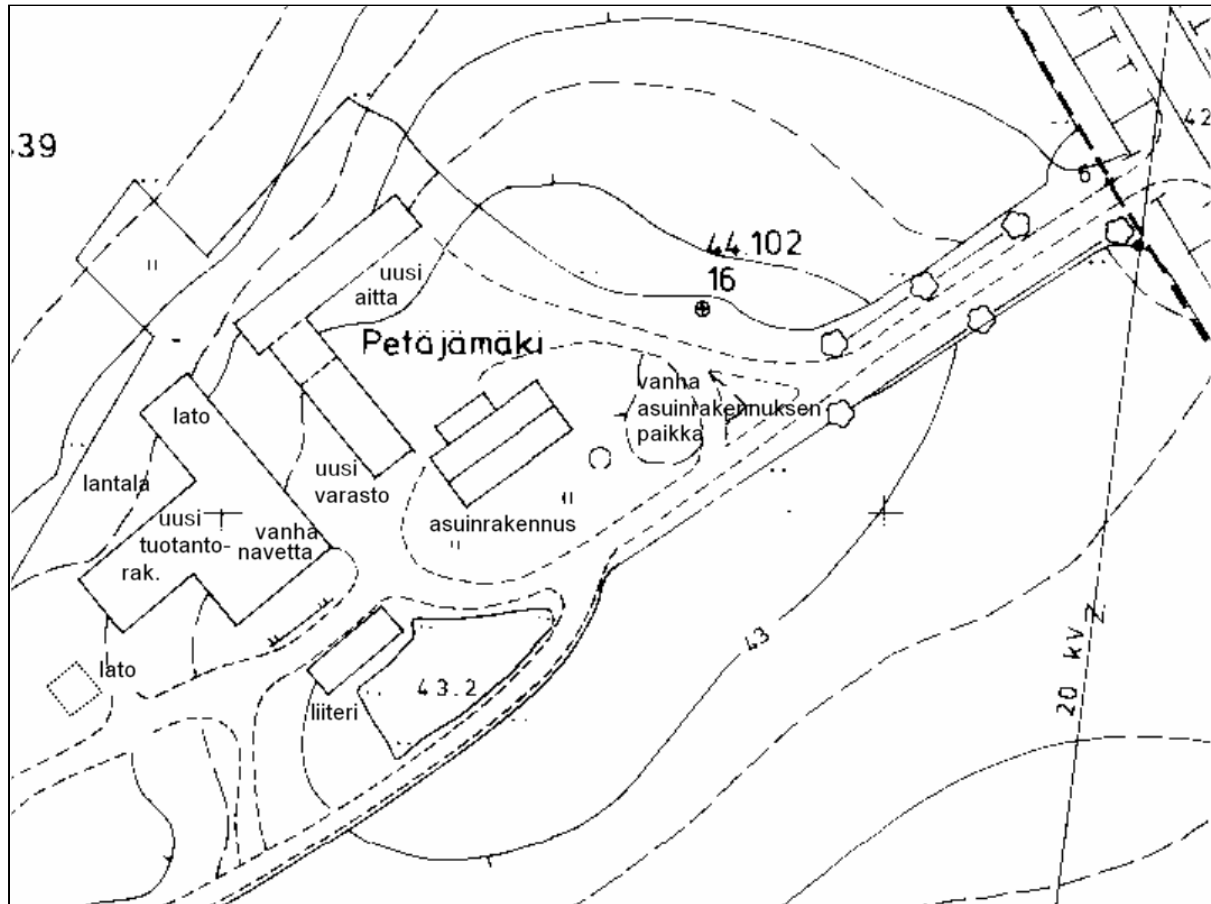

NURMO

012 PETÄJÄMÄKI (KATILA)

ASUINRAKENNUS





Id:	14851
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kohde:	012 Petäjämäki (Katila)
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	asuinrakennukset
Alkup. käyttö:	011 yhden asunnon talot
Nyk. käyttö:	011 yhden asunnon talot
Ajoitus:	asuinrakennus rakennettu 1860-luvulla
Suunnittelija:	Hatti Hakola
Kerrosluku:	2
Perustus:	luonnonkivet
Runko:	lyhytnurkkainen hirsi
Vuoraus:	vaakaponttilaudoitus, alaosassa peiterimoitettu pystylaudoitus, välissä profiloitu vaakalista
Ulkoväri:	keltainen, listat ja ikkunapuitteet valkoiset
Kattomuoto:	satula, korkea harjakattoinen kuisti
Kate:	käsinsaumattupelti
Ikkunat:	T-karmiset

Historia:

Talon on rakennuttanut seinäjokinen Matti Hakola, ostettuaan osan Luokon talosta pojalleen Juhalle, joka otti vaimonsa sukunimen Katila. Hakola oli taitava rakentaja ja hänen poikansa osallistuivat rakentamiseen, niin että jokaisessa piissä veisti oma poika. Rakennushirret on ostettu Jouppilan vuorelta, Takalan talon metsästä, koska omista metsissä ei ollut Matti Hakolan mielestä kyllin lujaa puuta.

Katilan nykyinen kaksiooninkinen kookas talo on rakennettu 1860-luvulla. Joidenkin tietojen mukaan rakennukseen on tehty myös Nurmon ensimmäinen "pärekatto". Pärehöylää ei kuitenkaan tuolloin vielä tunnettu, vaan päreet tehtiin puulaikoista vuollen.

Suomen maatilat kirjassa vuodelta 1932 Petäjämäen 8-huoneisen päärakennuksen sanotaan olevan vuodelta

1854 ja uusitun vuonna 1897. Kontiolan Raija tutkielmassaan kuitenkin toteaa, että rakennus on rakennettu vasta 1860-luvulla. Juho ja Sanna Katila menivät naimisiin v. 1859 ja vasta heidän aikanaan rakennettiin nykyinen päärakennus. Hän arvelee että vuosina 1862-63 kaadettiin puut ja v. 1863-64 tehtiin hirsä ja koottiin rakennusta, joten rakennus on ollut valmis v. 1864 tai 1865.

Rakennukseen on tehty peruskorjaus: piirustukset on vuodelta 1972 ja peruskorjaus oli valmis v. 1974. Sisäpinnat on uusittu 1970-luvulla. Ikkunat on uusittu, mutta tehty samalla mallilla kuin vanhat. Rakennus on maalattu v. 2003.

Erityispiirteet:

Komeat profiloidut räystäslisat ja kissanpenkit.

Kohderaportti

Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO

013 LOUKO



Id:	18152
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kiinteistötunnus:	7:412
Sijainti:	Kirkkotie 15, 60550 Nurmo
Tyyppi:	asuinrakentaminen
Ajoitus:	1809-1863
Ajoitusselite:	asuinrak. siirretty 1856 (muutettu useaan otteeseen)
Luokitus:	ei määritelty
Inventoija:	Merja Suomela
Inventointipvm:	14.10.2004

Kohteen sisältämät rakennukset:

asuinrakennus
koneliiveri
liiverit (traktoritallit)
navetta
pihatupa
puorirakennus
viljamakasiinit

Kuvaus:

Pihapiiri sijaitsee kirkkoa vastapäätä Kirkkotien varrella. Pihapiirissä on useita vanhoja rakennuksia, joiden ulkoasu on kuitenkin muuttunut tilan tarpeiden mukaan. Loukon komeat viljamakasiinit sijaitsevat Kirkkotien

varrella rivissä. Pihapiirin eteläpuolella on puistoa.

Historia:

Loukon tilan vanhin säilynyt tieto on vuoden 1562 kymmenysveroluettelossa, jossa nimeltä mainitaan Pentti Louko.

Vuonna 1728 talon isännäksi tuli Matti Jaakonpoika Louko. Matti Louko on talon omistajaista ensimmäinen, jonka elämänvaiheita voidaan useiden säilyneiden asiakirjojen ja ulospäin suuntautuneen toimintansa ansiosta seurata.

Maaliskuussa v. 1769 joukon talo jaettiin kahteen yhtä suureen osaan. Jaossa syntyi Yli-Louko, jonka sai lapsista vanhempi Maria Matintytär ja puoliso Yrjänä Antinpoika Yli-Louko. Toinen puoli talosta eli Ala-Louko tuli v. 1769 Matti Loukon ainoalle pojalle lisäksi Matinpojalle ja tämän vaimolle Briita Simunantyttylälle, jotka kuitenkin jo v. 1786 luovuttivat talonsa pojalleen Juholle ja Antti Antinpojalle.

Ensimmäinen myynti vieraalle tapahtui 1830-luvun lopulla ja toisen kerran v. 1859, jolloin korkeimman tarjouksen teki Östermyran ruukin isäntä G.A. Wasastjerna. Se merkitsi uuden ja erikoisen kauden alkua Loukon talon vaiheissa. V. 1862 G.A. Wasastjerna osti myös toisen puolen Ala-Loukosta eli Kauppa-Loukon. Vielä vuonna 1866 Wasastjerna osti puolet Yli-Loukosta. Kun Wasastjerna oli ostanut kolme osuutta Loukon talosta ja omisti siten 63/160 manttaalia, voidaan hyvin ymmärtää hänen kiinnostuksensa muita Yli-Loukon osuuksia kohtaan. Vielä saman vuoden (1866) lopulla ruukinpatruuna omisti 261/320 manttaalia Loukon talosta.

Östermyran kartanon maataloutta oli Gustaf August Wasastjernan v. 1849 tultua sen omistajaksi laajennettu ja kehitetty. Nyt oli Loukostakin tullut osa voimaperäisesti hoidettua suurtilaa, ja se alkoi pian näkyä. Ensimmäisenä rakennettiin uusi asuinrakennus. Loukko oli pruukin kartanon ulkotilana ja maatalouden johto hoidettiin pruuukilta käsin isäntärenkien avustuksella.

Gustaf August Wasastjernan jälkeen tilan omisti ensin hänen serkkunsa Alfred Wasastjerna (1870) ja myöhemmin vuodesta 1881 lähtien Alfredin poika Alexander Wasastjerna. Vuonna 1881 nuoren isännän (22-vuotias) mukana taloon tuli Östermyran meijerikoulusta valmistunut mejerska Maria Perälä, joka sai vastuulleen ensin voinalvalmistuksen (Loukolla oli oma meijeri) ja sittemmin talon vaativan ja raskaan emännöyden. Pääosan näistä kuudesta vuosikymmenestä pysyi talo jokseenkin muuttumattomana. Torppien itsenäistymisen vaikutti verraten vähän sekä taloon että talonpitoon ja samaa voidaan sanoa muutamien lohkotilojen tai asuntotonttien myynnistä. Rautatie rakennettiin 1800-luvun loppupuolella talon maiden halki ja se toi mukanaan entistä paremmat liikenneyhteydet.

Huomattava leikkaus tapahtui v. 1940, kun Loukon talon maille perustettiin pika-asutuksena 14 viljelys- ja kolme asuntoviljelystilaa karjalaiselle siirtoväelle. Maata otettiin kaikkiaan 553 ha, josta viljelysmaata oli n. 160 ha.

Patruunan aika päättyi v. 1943 Alex. Wasastjernan siirryttyä ajasta iäisyyteen. Hän testamenttasi tilan tyttärensä pojalleen Gustaf Sandelinille, joka yhdisti sekä Wasastjernan että Loukon suvun, sillä äidin äitinsä kautta hän on Matti Jaakonpoika Loukon jälkeläinen kahdeksannessa polvessa.

Arviointi:

Pihapiiri on asuttuna ja rakennukset tulevat säilymään. Navettarakennuksen tulevaisuus on avoin, joko se tullaan kunnostamaan konesuojaksi tai sen tilalle tullaan rakentamaan uusi rakennus. Viljamakasiinirivistö on suojeltu ulkoasultaan.

Tilalla on historiallista ja maisemallista arvoa. Viljamakasiinit ovat rakennushistoriallisesti arvokkaita. Myös navettarakennuksen rakennushistoriallinen arvo kohenisi kunnostuksen myötä. Aittarakennuksien ulkoasu on myös perinteinen, vaikka niitä on useasti muutettu. Pihatuvan perinteinen ulkoasu on säilynyt.


Lähteet:

Nurmon historia I. s.490-496
Nurmon historia II. s. 25, 66, 139-143
Nurmon inventointi, Risto Puupponen. 1994
Nurmon kirja. s. 103-131, 301

Suullista tietoa antanut: Jukka Sandelin

NURMO

013 LOUKKO

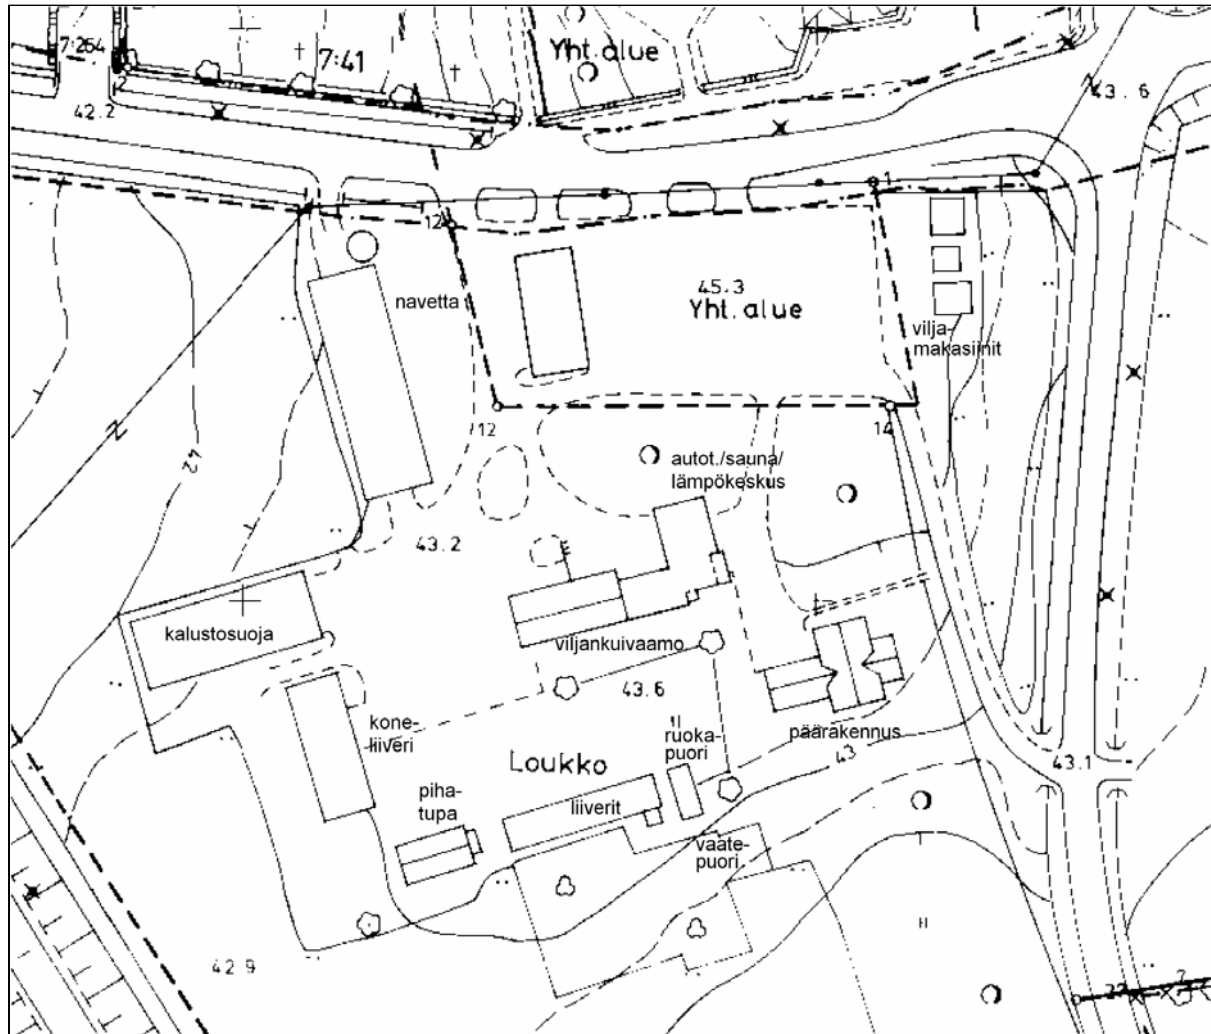

Rakennusraportti

Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO

013 LOUKO

ASUINRAKENNUS





Id:	14883
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kohde:	013 Louko
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	asuinrakennukset
Alkup. käyttö:	011 yhden asunnon talot
Nyk. käyttö:	011 yhden asunnon talot
Ajoitus:	siirretty 1856, muutettu 1895, 1950- ja 1960-luvuilla
Suunnittelija:	vuoden 1895 muutosten suunnittelijana J. Stenbäck
Kerrosluke:	2
Perustus:	lokokivet, betoni
Runko:	lyhtynurkkainen hirsi
Vuoraus:	vaakaponttilaudoitus
Ulkoväri:	keltainen, valkoiset listat
Kattomuoto:	satula
Kate:	saumattu pelti
Ikkunat:	uudet 2-jakoiset pystypuitteelliset

Historia:

Ala-Loukon aikaisemman tuparakennuksen tilalle siirrettiin 1859 Seinäjoen Jouppilasta (Herralasta) siellä tarpeeton asuinrakennus päärakennukseksi. Se käsitti silloin tuvan, kaksi peräkamaria, porstuan, porstuakamarin ja mahdollisesti itäpäädyssä olleen vinttikamarin.

Asuinrakennus koko suuren muutoksen v. 1895, jolloin se arkkitehti Josef Stenbäckin laatiman suunnitelman mukaan sai ns. huvila-tyylisen ulkoasun. Vanhaan pohjalaiseen tupaan tehtiin keskelle poikkilava, joka oli alkuperäistä korkeampi. Se antoi siten yläkerrokseen, jossa aikaisemmin oli vain päätykamari, runsaasti lisätilaa. Ulkonäkö sai erikoisen leimansa tornirakennelmasta, joka jo nykyisin on poissa sekä avoverannoista etelä- ja pohjoissivuilla.

1950-luvulla torni on purettu ja rakennusta jatkettu pituussuunnassa. 1960-luvulla taloa on jätetty myös pituussuunnassa.

Rakennusraportti

Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO 013 LOUKO KONELIIVERI



Id:	15398
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kohde:	013 Louko
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	varastot
Alkup. käyttö:	719 muut varastorakennukset
Nyk. käyttö:	719 muut varastorakennukset
Ajoitus:	ei täytetty
Suunnittelija:	-
Kerrosuku:	1
Perustus:	kivet
Runko:	aitat pitkänurkkaista hirttä, keskellä lautarakenteinen liiveri
Vuoraus:	osittain pystylauta
Ulkoväri:	punamulta, valkoiset listat, keltaiset ovet
Kattomuoto:	satula
Kate:	sementtikuitulevyt
Ikkunat:	-

Kuvaus:

Kaksi pitkänurkkaista hirsiaittaa on yhdistetty toisiinsa lautarakenteisen koneliiverin avulla 1950-60-luvulla. Samoihin aikoihin taakse on tehty keulanalusta.

NURMO

013 LOUKO

LIIVERIT (TRAKTORITALLIT)





Id:	15397
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kohde:	013 Louko
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	aitat
Alkup. käyttö:	719 muut varastorakennukset
Nyk. käyttö:	719 muut varastorakennukset
Ajoitus:	1800/1900-luku
Suunnittelija:	-
Kerrosuku:	1
Perustus:	painuneet kivet
Runko:	pitkänurkkainen hirsi
Vuoraus:	-
Ulkoväri:	punamulta, valkoiset listat, keltaiset ovet
Kattomuoto:	satula
Kate:	sementtitiili
Ikkunat:	-

Historia:

Rakennusta on siirretty ja aukotusta muutettu. Viimeksi se on toiminut traktoritallina. Rakennus on muuten hirsirunkoinen, mutta länsipäätyyn on tehty 1950-luvulla lautarakenteinen puulato. Yhdessä ovesa on kyltti, jossa on vuosiluku 1867. Itäpäädyssä rakennuksen takana on matala hirsiaitta. Nykyisin rakennus on varastona.

NURMO

013 LOUKO

NAVETTA





Id:	15395
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kohde:	013 Louko
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	navetat
Alkup. käyttö:	811 navetat, sikalat, kanalat yms.
Nyk. käyttö:	719 muut varastorakennukset
Ajoitus:	1880-luku
Suunnittelija:	-
Kerrosuku:	1, osittain 2
Perustus:	ei täytetty
Runko:	pitkänurkkainen hirsi, lato lautarakenteinen
Vuoraus:	osittain pystylauditus
Ulkoväri:	punamulta, valkoiset listat, keltaiset ovet
Kattomuoto:	satula, navetassa harjakattoinen frontoni
Kate:	sementtikuitu aaltolevyt
Ikkunat:	6-ruutuiset

Historia:

Muututtuaan Östermyran ulkotilaksi Loukko sai myös uuden 60 lehmän navetan. Navetta sijoitettiin aivan tuparakennuksen läheisyyteen, jolloin tunkio oli nykyisen viljankuivaamon paikalla. Vuonna 1914 navetta siirrettiin pois päärakennuksen porraspäästä nykyiseen paikkaansa ja samalla sitä jatkettiin, lisätilaa tuli kymmenen partta ja viisi karsinaa. Säiliörehutorni tehtiin navetan kylkeen 1950-luvulla.

NURMO
013 LOUKO
PIHATUPA



Id:	15393
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kohde:	013 Louko
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	asuinrakennukset
Alkup. käyttö:	011 yhden asunnon talot
Nyk. käyttö:	999 muualla luokittelemattomat rakennukset
Ajoitus:	1800-luvun loppu

Suunnittelija:	-
Kerrosluke:	1
Perustus:	lohkokivet
Runko:	lyhytnurkkainen hirsi
Vuoraus:	kovalevy ja päällä peiterimat
Ulkoväri:	punainen, valkoiset listat, keltaiset ovet
Kattomuoto:	satula
Kate:	sementtitiili, kuistissa kolmiorimahuopa
Ikkunat:	2-jakoiset pystypuitteelliset, päätykolmioissa 6-ruutuiset ikkunat

Historia:

Pihan perälle on rakennettu, tilan muututtua Östermyran ulkotilaksi, naispalvelijoita varten toinen tupa, nykyinen pihatupa. Pihatupa on ollut alunperin Lylyssä olleen torpan tupa, joka oli jo välillä ollut Kaakkalassa.

Pihan puolella on ollut kuisti joskus keskellä. Rakennus on hirsirunkoinen päärakennuksen puoleisten kolmen ikkunan verran ja viimeisen ikkunan kohdalla on lautarakenteinen laajennus. Rakennuksen huonetilat ovat joustaneet työväen asuintarpeisiin. Viimeksi rakennuksessa on ollut kaksi asuntoa. Itäpäädyssä on eteinen ja kaksi huonetta ja länsipäädyssä on eteinen, keittiö ja kaksi huonetta. Yläkertaa ei ole koskaan rakennettu valmiiksi ja se on hirsipinnalla.

Rakennuksessa on asunut vuoteen 1994 saakka nainen, joka on ollut päätalossa piikana. Nykyisin rakennus on harraste- ja varastotilana.

NURMO

013 LOUKO

PUORIRAKENNUS



Id:	15396
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kohde:	013 Louko
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	aitat
Alkup. käyttö:	719 muut varastorakennukset
Nyk. käyttö:	719 muut varastorakennukset
Ajoitus:	1800-luku

Suunnittelija:	-
Kerrosluku:	2
Perustus:	ladotut kivet
Runko:	pitkänurkkainen hirsi
Vuoraus:	-
Ulkoväri:	punamulta, valkoiset listat, keltaiset ovet
Kattomuoto:	satula
Kate:	sementtitiili
Ikkunat:	-

Historia:

Aitat ovat peräisin 1800-luvulta. Kaksi aittaa on yhdistetty yhdeksi rakennukseski. Pihanpuolen aitta on ollut ruokapuorina ja takana oleva aitta vaatepuorina. Nykyisin rakennukset ovat varastoina.

Erityispiirteet:

Ruokapuorin seinät ovat liuhalla.

NURMO

013 LOUKO

VILJAMAKASIINIT



Vasemmanpuoleinen aitta.




Keskimmäinen aitta.



Oikeanpuoleinen aitta.



Vasemmanpuoleisen aitan komeat räystääslistoitukset.

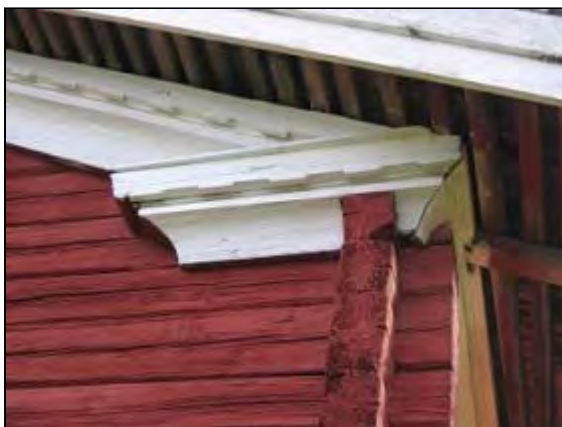

Oikeanpuoleisen aitan koristeelliset räystääslistoitukset.



Oikeanpuoleisen aitan ovi.

Id:	14884
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kohde:	013 Louko
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	aitat
Alkup. käyttö:	891 viljankuivaamot ja viljan säilytysrakennukset
Nyk. käyttö:	ei täytetty
Ajoitus:	1800-luku
Suunnittelija:	-
Kerrosuku:	2
Perustus:	laitimmaisissa kivet, keskimmaisessä betoni
Runko:	pitkänurkkainen hirsi
Vuoraus:	-
Ulkoväri:	punaiset, valkoiset listat, keltaiset ovet
Kattomuoto:	satula
Kate:	ei täytetty
Ikkunat:	-

Historia:

Kirkonmäellä sijaitsee kolme Loukon tilan vanhaa viljamakasiinia. Melkein kaikki Loukon tilan rakennukset ovat siirtyneet paikaltaan ja muuttaneet ulkonäköään yhden tai useamman kerran, mutta kirkonmäen viljamakasiinit ovat uhmanneet aikaa ja seisoneet paikallaan. Niiden paksut seinät, hirsilaarit ja parrukatot yhdessä seinien välissä olevien kivien kanssa ovat uhmanneet sekä aikaa että varkaita.

Seurakunnan vaivaispuori, joka nykyisin sijaitsee museoalueella on sijainnut keskimmäisen aitan paikalla. Nykyinen keskimmäinen aitta on siirretty neljän aitan aittarivin vasemmalta laidalta vaivaispuorin paikalle. Keskimmaisessä aitassa on päätykolmion hirressä vuosiluku 1828. Siirron yhteydessä (1960-luvun lopulla) aittaan on valettu betoniset perusteet ja siitä on tehty silloin viljankuivaamo. Molemmat laitimmaisat aitat ovat kaksikerroksisia ja niissä on seinistä irti olevat hirsilaarit, jotka täytetään yläkerrasta.

Laitimmaisat aittoja on käytetty vilja-aittoina viimeksi yli 10 vuotta sitten.

Kohderaportti

Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO

014 TALVITIE (MÄKI-TEPPO, MUSEO)





Id: 18139
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kiinteistötunnus: 6:757
Sijainti: Tepontie 14, 60550 Nurmo
Tyyppi: asuinrakentaminen
Ajoitus: 1722-1808
Ajoitusselite: päärakennus (museo) 1796, muut rakennukset pääasiassa 1800-luvulta
Luokitus: ei määriteltä
Inventoiija: Merja Suomela
Inventointipvm: 20.08.2004

Kohteen sisältämät rakennukset:

kirkollisten toimitusten huone

kytökämpä

lato

lutti

Museon päärakennus

paapantupa

paja

vaivaismakasiini

varasto-kärryliiveri

Vanha kuvaus:

Pihaan ajettiin aikoinaan komean luttiradin kaariportin kautta. Tuparati, pitkä lutti sekä ulkorakennukset mies- ja karjapihoineen muodostivat suljetun ja turvallisen pihapiirin.

Kuvaus:

Museon pihapiirissä on nykyisin yhteensä 9 rakennusta. Päärakennus (museo) on ainoa rakennus, joka on alkuperäisellä paikallaan. Muut rakennukset on siirretty ympäri pitäjää. Museon pihapiiri sijaitsee puustoisella, jokeen rajoittuvalla tilalla Tepontien varrella. Pihassa paapantuvan takana on viimesodanaikainen Mäki-Tepon kylän asukkaiden sirpalesuoja.

Historia:

Vanha kanta-Teppo oli ollut varakas. Siinä oli halottaessa yli 20 tynnytinalaa peltoa ja 94 tynnyrinalaa niittyä sekä 28 erilaista rakennusta. Kanta-Tepon talo jaettiin kahden vävyn ja talon oman pojan Matti Juhonpojan kesken vuonna 1795. Kukin sai kolmanneksen. Näin syntyi Yli-Teppo eli myöhempi Mäki-Teppo joen tuntumaan, jonne nuori Matti-isäntä asettui taloksi. Talon emäntä Kaisa Juhontytär oli Yli-Penttilästä. Ensimmäinen isäntä kuoli jo 40-vuotiaana vuonna 1809, mutta emäntä vasta 90-vuotiaana vuonna 1862.

Muutama vuosi isännän kuoleman jälkeen taloon asettui isännäksi vanhimman Susanna-tyttären mies Koskelasta, Tuomas Juhonpoika (s.1792). Talon oman pojan Kustaan tultua täysi-ikäiseksi talo puolitettiin Tuomaan ja Kustaan kesken vuonna 1823. V. 1840 Kustaa myi talo-osuutensa lapualaiselle Kustaa Leskelälle ja siirtyi itse perheineen vaimonsa kotitalolle Yli-Loukoon. Leskelä vuorostaan myi tilan Lapuan Tiistenjoen Herman Heikinpoika Paavolalle (1842), jonka sukua Mäki-Tepot ovat.

Kirkkoväärti Paavolan kuoltua keuhkotautiin vuonna 1865 taloon muutti Maria-tytär ja hänen miehensä Antti

Heikinpoika. Antti Heikinpoika oli Ala- eli Kauppa-Louon poika, joka oli myynyt (v. 1862) Louon talo-osuutensa pruukinpatruuna Wasastjernalle.

Perhe asettui talon pohjoispään edustupaan. Talon oma Hermann-poika, Marian nuorempi veli, oli Antti-väyn ohella talon pääasuja ja omistaja. Aviopuoliso Kaisa Juhontytär oli Huumosta. Lautamies-Hermannin jälkeen talo jaettiin tasan kahdelle pojalle, Juholle ja Hermannille. Heidän lapsensa ja lapsenlapsensa omistajat edelleenkin tilan maita.

Antti-väyn ja hänen vaimonsa Marian kuoltua heidän tilaosuutensa myytiin vuonna 1891 Tuomas ja Maria Lempolalle, jotka asuivat taloan vuoteen 1899 saakka. Tämän jälkeen kiinteistö siirtyi J.H. Tepolle, joka vuorostaan myi tilan vuonna 1905 V.J. Talvitien vanhemmille. Vuonna 1975 Herman Mäki-Tepon ja Emil Talvitien perikunnat lahjoittivat tämän vanhan pohjalaistyyllisen Nurmoo Seuralle museotiloiksi. Kunta on luovuttanut talon alla olevan tontin seuran käyttöön.

Arviointi:

Museon pihapiirin rakennukset kuvaavat nurmolaista rakentamista ja ovat siksi rakennushistoriallisesti arvokkaita. Pihapiiri on lisäksi maisemallisesti arvokas sijaitessaan näkyvällä paikalla Tepontien varrella. Vanha päärakennus on perinteistä rikas: häjyt ovat mellastaneet pihamaalla ja Isoo-Anttikin on yöpynyt erstuvassa.

Museon kaksikerroksinen päärakennus on huomioitu Nurmon kirkonseudun yhteydessä valtakunnallisesti merkittäväksi kulttuurihistorialliseksi ympäristöksi.

Lähteet:

Nurmon historia II, s. 25

Nurmon inventointi, Risto Puupponen. 1994


Rakennettu kulttuuriympäristö. Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt.

Takala, Ilkka. Nurmon seurakunnan vaiheita. 1965.

Suullista tietoa antanut: Aila Yli-Hakola.

NURMO

014 TALVITIE (MÄKI-TEPPO, MUSEO)

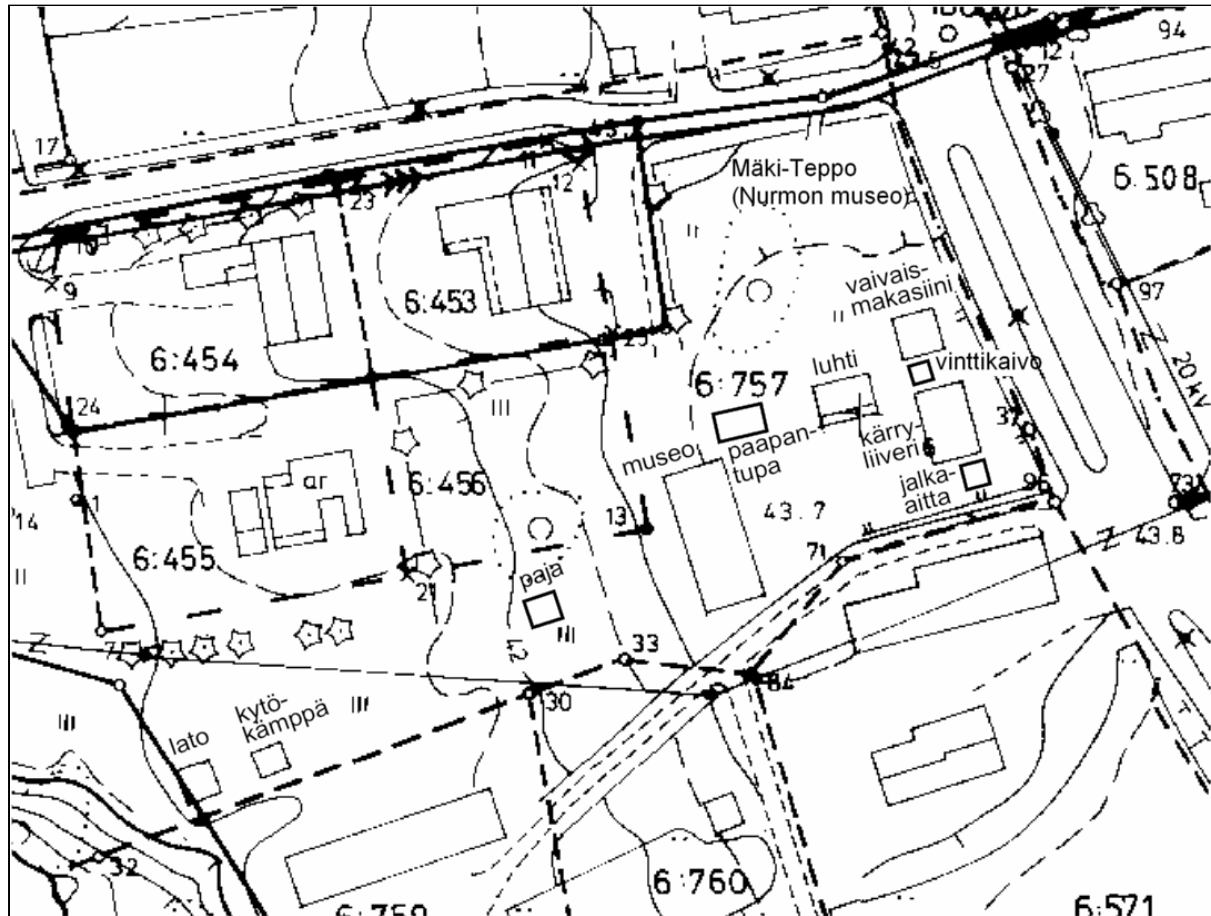

NURMO

014 TALVITIE (MÄKI-TEPPO, MUSEO)

MUSEON PÄÄRAKENNUS





Id:	14853
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kohde:	014 Talvitie (Mäki-Teppo, museo)
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	ei täytetty
Alkup. käyttö:	011 yhden asunnon talot
Nyk. käyttö:	323 museot ja taidegalleriat
Ajoitus:	1796
Suunnittelija:	-
Kerrosluku:	2
Perustus:	lohkokivi
Runko:	pitkänurkkainen hirsi
Vuoraus:	peiterimoitettu pystylauditus
Ulkoväri:	punamulta, ovet ja päätykolmiot keltaiset, listat ja nurkat valkoiset
Kattomuoto:	satula
Kate:	musta kolmiorimahuopa
Ikkunat:	6-ruutuiset

Kuvaus:

Talo on rakennustyyliältään ns. kaksifooninkisten edeltäjä. Aluksi talo oli eteläpäästä puolitoistakerroksinen, missä toisessa kerroksessa oli alakerroksen ikkunoiden kohdalla matalat "räystäsklasit". Vain pohjoispää oli kaksikerroksinen. Etelä-Pohjanmaalla oli myöhemmin yleisenä tapana korottaa puolitoistakerroksisia asuinrakennuksia kaksikerroksiksi. Räystäätön, tuohikattoinen rakennus salvettiin alhaalta ylöspäin leveten illoksi, ettei sadevesi päässyt seiniä turmelemaan. Seinät ovat punahonkaa ja muistitiedon mukaan pihapiirin ympäristöstä kaadettuja puita. Nykyinen pystyvuoraus on tämän vuosisadan alkukymmeneltä. Yläkerran lattiapalkit ovat halaistuista hirrenpuoliskoista veistetyt. Rakennus on myöhemmin museona perusteellisesti korjattu; mm. välikatto tiivistetty, tuvan lattia ja huopakate korjattu.

Rakennuksen alakerrassa on porstua, asuintupa, pieni tupakamari ja edustupa (väentupa), yläkerrassa yliporstua, keskellä kamari, eteläpäässä korkeasta asuintuvasta johtuen, avara multikokki sekä pohjoispäässä suuri ylistupa, jossa on pidetty mm. häitä ja hautajaisia. Eteläpäässä olevan asuintuvan katto on vanhan Rinta-Jaskarin tapaan korkeammalla kuin alakerran muiden huoneiden.

Historia:

Nykyisin museon päärakennuksena toimiva rakennus on rakennettu v. 1796 Mäki-Tepon päärakennukseksi. Rakennus on alkuperäisellä paikallaan. Pitkään oli arveltu, että talo on peräisin 1770-luvun lopulta, joka osoittautui kuitenkin vääräksi. Muistitiedon mukaan rakentamivuosi olisi jäänyt vuosisadan vaihteessa suoritettua laudoituksen alle. Nurmon VPK:n toimesta saatiinkin vuonna 1984 talon eteläpään kurkihirren alta esiin rakentamivuosi 1796.

NURMO

014 TALVITIE (MÄKI-TEPPO, MUSEO)

PAAPANTUPA



Id:	14857
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kohde:	014 Talvitie (Mäki-Teppo, museo)
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	asuinrakennukset
Alkup. käyttö:	011 yhden asunnon talot
Nyk. käyttö:	ei täytetty
Ajoitus:	n. 1900

Suunnittelija: -
Kerrosuku: 1
Perustus: kivet
Runko: hirsi
Vuoraus: peiterimoitettu pystyauoitus
Ulkoväri: punainen, ovet keltaiset, valkoiset listat
Kattomuoto: satula
Kate: ei täytetty
Ikkunat: 6-ruutuiset

Historia:

Paapantupa on kooltaan noin 7 x 4.

NURMO

014 TALVITIE (MÄKI-TEPPO, MUSEO)

LUTTI



Id:	14854
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kohde:	014 Talvitie (Mäki-Teppo, museo)
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	aitat
Alkup. käyttö:	719 muut varistorakennukset
Nyk. käyttö:	719 muut varistorakennukset
Ajoitus:	1829

Suunnittelija:	-
Kerrosluku:	2
Perustus:	nurkkakivet
Runko:	pitkänurkkainen hirsi
Vuoraus:	-
Ulkoväri:	punamulta, ovet keltaiset, nurkat valkoiset
Kattomuoto:	satula
Kate:	musta kolmiorimahuopa
Ikkunat:	-

Historia:

Lutti on rakennettu v. 1829. Se on vanha Juurakon lutti Ylijoelta. Lutti on kooltaan noin 9x4. Rakennus on siirretty nykyiselle paikalleen v. 1981 ja viimeistely v. 1983.

NURMO

014 TALVITIE (MÄKI-TEPPO, MUSEO)

KIRKOLLISTEN TOIMITUSTEN HUONE



Id:	14858
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kohde:	014 Talvitie (Mäki-Teppo, museo)
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	kokoontumisrakennukset
Alkup. käyttö:	341 kirkot, kappelit, luostarit ja rukoushuoneet
Nyk. käyttö:	719 muut varastorakennukset
Ajoitus:	1693

Suunnittelija:	-
Kerrosluke:	1
Perustus:	jalkarakenne
Runko:	pitkänurkkainen hirsi
Vuoraus:	-
Ulkoväri:	harmaa
Kattomuoto:	satula
Kate:	musta kolmiorima huopakate
Ikkunat:	-

Historia:

Kirkollisten toimitusten huone ennen v. 1723-27 valmistunutta saarnahuonetta. Rakennus on sijainnut Soinin rannassa. Oven oikealla puolella on Nurmon talojen puumerkkejä. Rakennuksesta on tehty dendrogonologinen tutkimus, jolla rakennus on saatu ajoitettua vuoteen 1693. Rakennus näkyy ennen isojakoa tehdyssä kartassa.

Rakennus on kooltaan noin 3,5 x 3,5.

NURMO

014 TALVITIE (MÄKI-TEPPO, MUSEO)

KYTÖKÄMPPÄ



Id:	14860
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kohde:	014 Talvitie (Mäki-Teppo, museo)
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	ei täytetty
Alkup. käyttö:	ei täytetty
Nyk. käyttö:	ei täytetty
Ajoitus:	ei täytetty
Suunnittelija:	-
Kerrosluke:	1
Perustus:	nurkkakivet
Runko:	pitkänurkkainen hirsi
Vuoraus:	-
Ulkoväri:	harmaa
Kattomuoto:	satula
Kate:	musta kolmiorimahuopa
Ikkunat:	ei täytetty

Historia:

Kytökämppä on Martikkalan luhdalla Prepulanmaalta. Se on siirretty museolle 1978. Kooltaan se on noin 3 x 3.

NURMO

014 TALVITIE (MÄKI-TEPPO, MUSEO)

LATO



Id:	14861
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kohde:	014 Talvitie (Mäki-Teppo, museo)
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	ei täytetty
Alkup. käyttö:	719 muut varastorakennukset
Nyk. käyttö:	719 muut varastorakennukset
Ajoitus:	1769
Suunnittelija:	-
Kerrosluku:	1
Perustus:	nurkkakivet
Runko:	pitkänurkkainen hirsi
Vuoraus:	-
Ulkoväri:	harmaa
Kattomuoto:	satula
Kate:	musta kolmiorimahuopa
Ikkunat:	-

Historia:

Hemmingin heinälato Alapäästä. Museon lato on ollut ehkä vanha savupirtti ja mahdollisesti Hemmingin suvun ikivanha asuinrakennus. Rakennusta on siirretty usein.

Rakennusraportti

Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO

014 TALVITIE (MÄKI-TEPPO, MUSEO)

PAJA



Id:	14859
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kohde:	014 Talvitie (Mäki-Teppo, museo)
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	pajat/verstaat
Alkup. käyttö:	ei täytetty
Nyk. käyttö:	ei täytetty
Ajoitus:	n. 1800/1900 vaihde
Suunnittelija:	-
Kerrosluke:	1
Perustus:	nurkkakivet
Runko:	pitkänurkkainen hirsi
Vuoraus:	pystylauditus
Ulkoväri:	punamulta, ovi keltamultaa
Kattomuoto:	satula
Kate:	musta kolmiorimahuopa
Ikkunat:	-

Historia:

Lehtisen paja mäen kylästä on yli sata vuotta vanha. Paja on siirretty museolle syksyllä 1992. Se on kooltaan noin 3,5 x 4.

NURMO

014 TALVITIE (MÄKI-TEPPO, MUSEO)

VAIVAISMAKASIINI



Id:	14856
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kohde:	014 Talvitie (Mäki-Teppo, museo)
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	aitat
Alkup. käyttö:	719 muut varastorakennukset
Nyk. käyttö:	719 muut varastorakennukset
Ajoitus:	1858
Suunnittelija:	-
Kerrosluku:	1 (1/2)
Perustus:	nurkkakivet
Runko:	pitkänurkkainen hirsi
Vuoraus:	-
Ulkoväri:	punamulta, ovet keltaiset, listat valkoiset
Kattomuoto:	satula
Kate:	musta kolmiorimahuopa
Ikkunat:	-

Historia:

Kirkonmäellä sijainnut entinen "vaivaismakasiini" on vuodelta 1858. Se oli alunperin seurakunnan omistuksessa ja se sijaitsi Louon aittojen välissä. Se on siirretty nykyiselle paikalleen v. 1981 ja viimeistely v. 1983. Aitta on

kooltaan n. 5 x 5.

www.kulttuuriymparisto.fi -sovellusvuokrauspalvelu

NURMO

014 TALVITIE (MÄKI-TEPPO, MUSEO)

VARASTO-KÄRRYLIIVERI



Id:	14855
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kohde:	014 Talvitie (Mäki-Teppo, museo)
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	ei täytetty
Alkup. käyttö:	719 muut varastorakennukset
Nyk. käyttö:	719 muut varastorakennukset
Ajoitus:	-
Suunnittelija:	-
Kerrosuku:	1
Perustus:	nurkkakivet
Runko:	pitkänurkkainen hirsi
Vuoraus:	-
Ulkoväri:	punamulta, ovet keltaiset, listat valkoiset
Kattomuoto:	satula
Kate:	musta kolmiorimahuopa
Ikkunat:	-

Historia:

Peltolan liiveri Manunkylästä. Siirretty nykyiselle paikalleen v. 1981 ja viimeistely 1983. Rakennus on kooltaan n. 10,5 x 7.

NURMO

054 AINTILA



Kuvaaja: Merja Suomela
Kuvausaika: Kesä 2004

Id: 18140
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kiinteistötunnus: 6:242
Sijainti: Alapääntie 47, 60550 Nurmo
Tyyppi: asuinrakentaminen
Ajoitus: 1918-1944
Ajoitusselite: asuinrakennus vuodelta 1923
Luokitus: ei määritetty
Inventoija: Merja Suomela
Inventointipvm: 10.09.2004

Kohteen sisältämät rakennukset:

asuinrakennus

Vanha kuvaus:

Tila kuuluu vanhaan Aintilan nahkatehtaan tilaan. G.F. (Kustaa) Hellsten aloitti nahkurin verstaan tällä tilalla v. 1893. Verstaas siirtyi v. 1899 hänen vävynsä Kaarlo (Kalle) Aintilan omistukseen, joka kehitti siitä nahkatehtaan. Se sijaitsi jokirannassa kirkkosillan kupeessa. Paikalla oli ollut nahkurinverstaas jo ennen Hellsteniä. Kalle Aintila hoiti isänsä jälkeen verstaasta aina v. 1966 asti. Rakennus purettiin 1970-luvulla.

Kuvaus:

Kohde sijaitsee kirkkosillan kupeessa jokirannassa. Pihapiirissä on asuinrakennuksen lisäksi uudempi ulkorakennus ja rantaan ollaan rakentamassa rantasaunaa.


Arviointi:

Rakennus on hyväkuntoinen ja sen perinteinen ulkoasu tullaan säilyttämään.

Ulkoasultaan perinteisenä säilynyt asuinrakennus 1920-luvun alusta. Harvinainen kattomuoto. Ulkoasun tunnistettavuus ja arkkitehtoninen eheys on säilynyt. Kohde on edustava. Maisemallisesti arvokas sijaitessaan jokivarressa kirkkosillan kupeessa. Historiallinen: on Aintilan nahkurinverstaan päärakennus.

NURMO

054 AINTILA

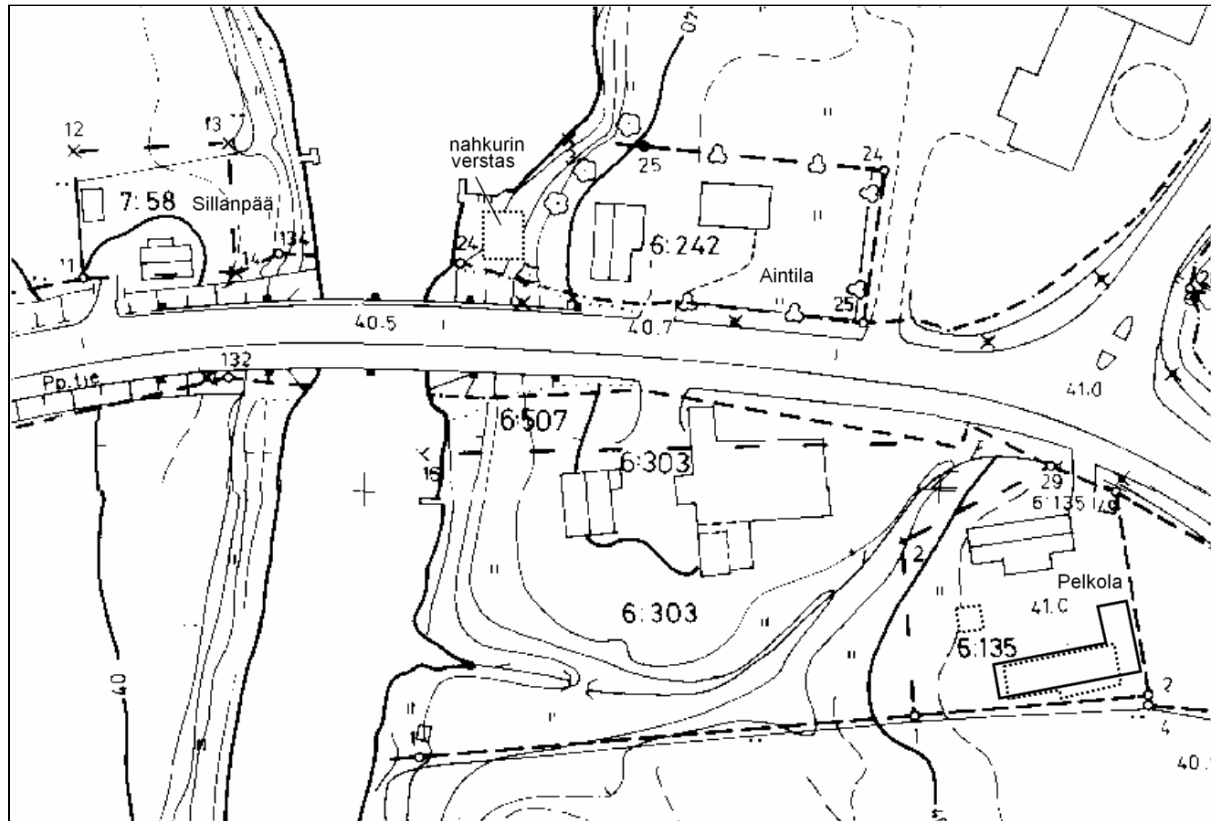

Rakennusraportti

Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO

054 AINTILA

ASUINRAKENNUS



Kuvaaja: Merja Suomela
Kuvausaika: Kesä 2004



Kuvaaja: Merja Suomela
Kuvausaika: Kesä 2004



Kuvaaja: Merja Suomela
Kuvausaika: Kesä 2004

Id:	14862
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kohde:	054 Aintila
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	asuinrakennukset
Alkup. käyttö:	011 yhden asunnon talot
Nyk. käyttö:	011 yhden asunnon talot
Ajoitus:	1923

Suunnittelija:	ei täytetty
Kerroslukku:	1 (1/2)
Perustus:	betoni
Runko:	lyhytnurkkainen hirsi
Vuoraus:	peiterimoitettu pystyлаudoitus, päädyissä vaakaponttilаudoitus
Ulkoväri:	vaalean keltainen, valkoiset listat
Kattomuoto:	satula
Kate:	saumattupelti
Ikkunat:	uudet ikkunat, ristijakoiset

Historia:

Rakennusta on alettu suunnittelemaan v. 1921 ja rakennus on ollut valmis v. 1923. Talon katolla olevassa viirissä on vuosiluku 1921. Talo on valmistunut nahkuri Aintilan asuinrakennukseksi. Talo on ollut Aintilan suvulla vuoteen 1996-97 saakka. Talossa on tehty peruskorjaus v. 1978-79. Talo on nostettu silloin betonilaatalle ja vanha rossipohja on hävitetty. 3-pystymuuria on purettu silloin ja alakerran sisäkattoja on laskettu noin puolimetriä. Vanhat paneelikatot on jäljellä alaslaskujen alla. Myös ikkunat on uusittu 1970-luvun lopulla. Pesuhuone ja sauna on tehty alakertaan pohjoispäättyyn pihanpuolella. Talo tunnetaan paikkakunnalla edelleen Aintilana.

Erityispiirteet:

Erikoinen ja kaunis kattomuoto. Mansardikatto, joka räystäälle tultaessa kaareutuu.

Lähteet:


Nurmon historia II, s. 242

Suullista tietoa antaneet: Seppo ja Raija Talvitie

NURMO

054 AINTILA

ASUINRAKENNUS

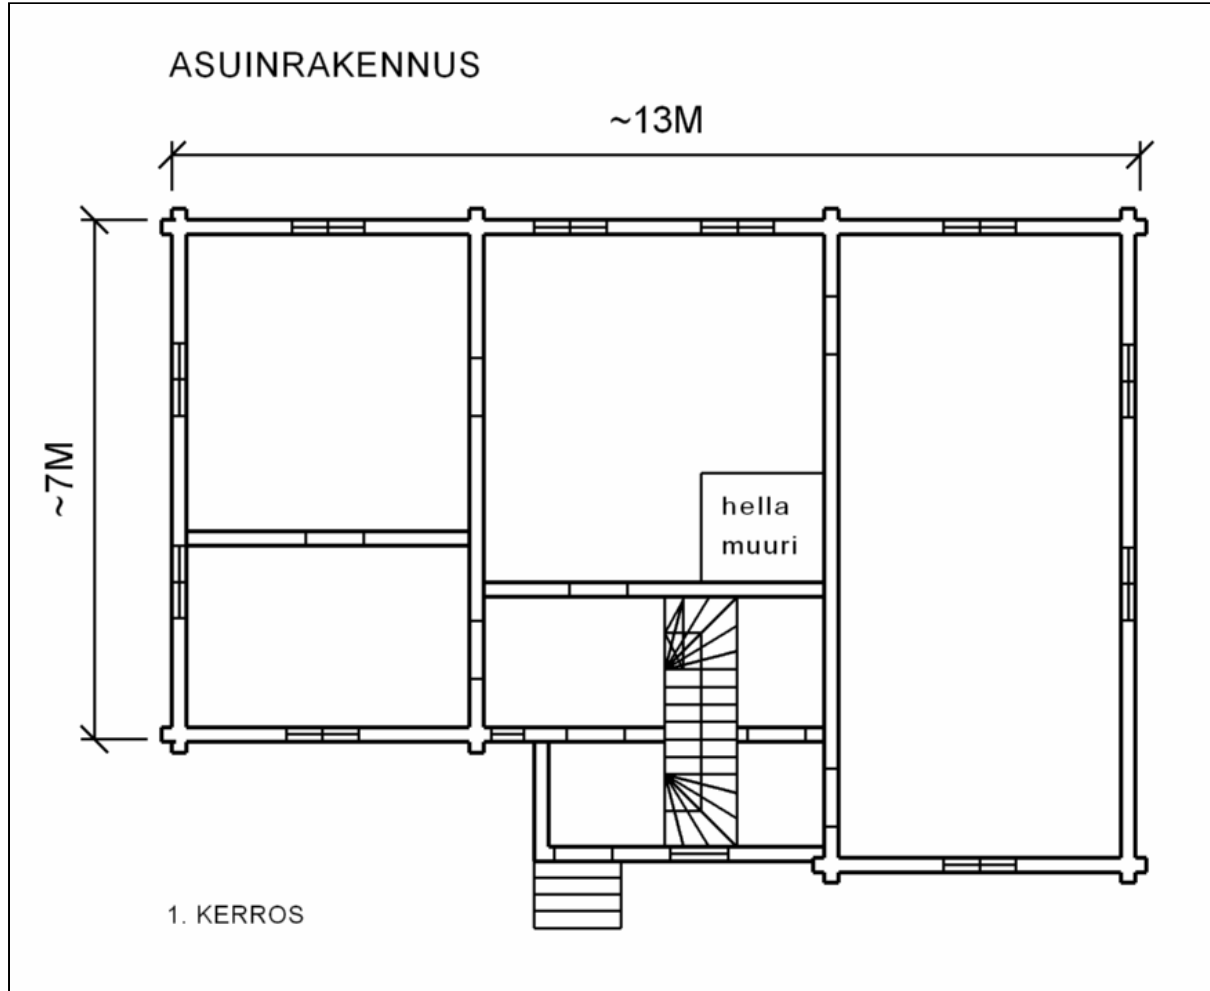

Asuinrakennuksen pohjakaava

Kohderaportti

Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO

055 PELKOLA



Id:	18200
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kiinteistötunnus:	6:135
Sijainti:	Tepontie 2, 60550 Nurmo
Tyyppi:	asuinrakentaminen
Ajoitus:	1864-1917
Luokitus:	ei määritetty
Inventoija:	Merja Suomela
Inventointipvm:	25.08.2004

Kohteen sisältämät rakennukset:

asuinrakennus

Kuvaus:

Pihapiiri sijaitsee Tepontien varrella. Pihapiirissä on hirsirunkoinen, pitkä, mansardikattoinen päärakennus ja sitä vastapäätä uusi tyyliin sopiva pitkä ulkorakennus. Vanaa mm. navetan ja aitan käsittävä ulkorakennus on hajotettu uuden ulkorakennuksen paikalta. Pihan syrjästä on hävitetty aiemmin jo kaksi aittaa.

Historia:

Tepon numerosta lohkottu.

Arviointi:

Päärakennus on täysin remontoitu. Ulkoinen hahmo on säilynyt, mutta pinnat uusittu. Ulkopuolella on vanhaa vain saumattupeltikatto ja koristeellisesti veistetyt kattotuolienpäät. Rakennus tulee säilymään.

Rakennus on maisemallisesti merkittävä. Rakennuksella on historiallista arvoa: talossa toiminut puhelinkeskus viime sotien jälkeen.


Lähteet:

Nurmon historia II, s. 410.

Suullista tietoa antanut: Heino Pentinmäki.

NURMO

055 PELKOLA

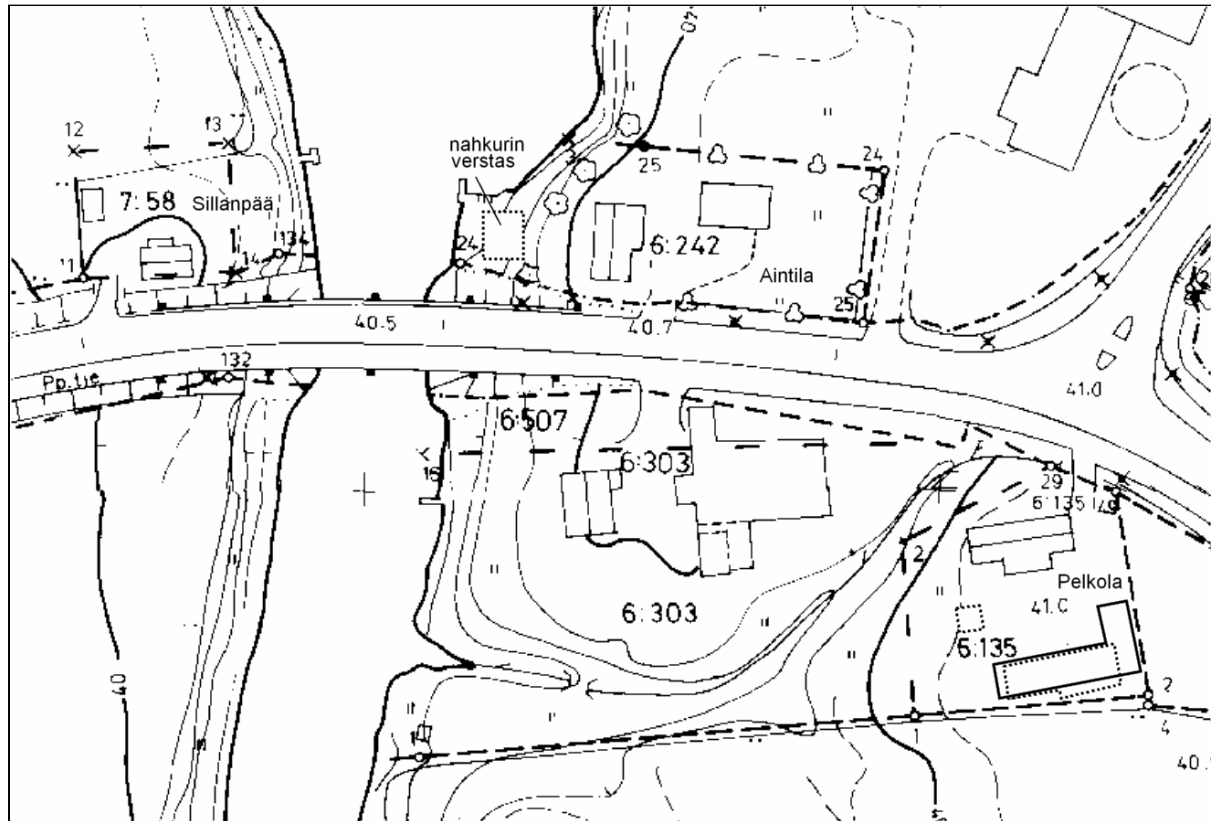

Rakennusraportti

Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO

055 PELKOLA

ASUINRAKENNUS





Id:	14951
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kohde:	055 Pelkola
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	asuinrakennukset
Alkup. käyttö:	011 yhden asunnon talot
Nyk. käyttö:	011 yhden asunnon talot
Ajoitus:	1800-luvun loppu/1900-luvun alku
Suunnittelija:	-
Kerrosluku:	1 (1/2)
Perustus:	betoni
Runko:	lyhtynurkkainen hirsi
Vuoraus:	alaosa vaakaponttilaudoitettu, yläosa peiterimoitettu, päätykolmiot vaaka-/pystyponttilaudoitus, kuistissa alaosa pystyponttilaudoitettu ja yläosa vaakaponttilaudoitettu
Ulkoväri:	vaalea keltainen, listat punertavan ruskeat, ikkunapuitteet valkoiset

Kattomuoto: mansardi
Kate: punainen käsinsaumattu pelti
Ikkunat: T-karmiset uudet ikkunat, yläkerran sivukkaissa alkuperäiset 4-ruutuiset ikkunat

Historia:

Marian (os. Martikkala) ja Jalmari Pelkolan talo. Jalmari oli mm. liikemies ja kauppias ja lienee ollut tunnetuin nurmolainen ravimies. Tässä talossa toimi puhelinkeskus viime sotien jälkeen siihen saakka, kunnes puhelinliikenne automatisoitiin. Talossa on toiminut ilmeisesti myös kauppa.

Vanhat ikkunat ovat olleet T-karmilliset, yläosa on ollut 3-jakoinen.

Nykyinen omistaja ostanut talon 1990-luvun alussa. Remonttia tehty oston jälkeen. Piirustukset löytyvät kunnan rakennuslupa-arkistosta. Remontin yhteydessä hirsiseinien sisäpinnalta on löytynyt 1800-luvun lopun sanomalehtiä. Sisäpinnat on uusittu. Rakennuksen ulkohahmo on pysynyt samanlaisena, mutta vain peltikatto on vanhaa.

Erityispiirteet:

Koristeelliset kattotuolien päät.

NURMO

057 TULITIKKU (VANHAINKOTI)



Id:	18154
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kiinteistötunnus:	6:30
Sijainti:	Tepontie 6, 60550 Nurmo
Tyyppi:	sairaanhoito ja sosiaalihuolto
Ajoitus:	1918-1944
Ajoitusselite:	1929-1930
Luokitus:	ei määritetty
Inventoija:	Merja Suomela

Inventointipvm: 25.08.2004

Kohteen sisältämät rakennukset:
vanhainkoti

Kuvaus:

Rakennus sijaitsee hieman sivussa Tepontieltä jokirannassa puistoisella tontilla. Tepontien ja vanhainkodin välissä on Kuusenlahden palvelutalot. Vanhainkodin takana on pieni puinen ja sementtitiilikattoinen varastorakennus.

Historia:

Kunta osti Jalmari Pelkolalta 12 ha suuruisen rintapalstan vanhainkotiä varten. Eemeli Pihlajamäeltä ostettiin v. 1937 lisämaaksi Vainio-Tepon tila, joka oli kooltaan 2,55 ha ja Kustaa Pihlajamäen perikunnalta vuokrattiin v. 1944 3 ha peltoa. Näin kunnalliskodin viljelysala oli enimmillään lähes 20 ha. Ennen kunnalliskotia paikalla toimi ainakin vuodesta 1908 lähtien tulitikkutehdas ja jossain vaiheessa myös naulatehdas.

Arviointi:

Rakennus on hyväkuntoinen, käytössä ja tulee säilymään.


Rakennuksessa on piirteitä 1920-luvun klassismista: päätykolmioiden lunetti-ikkunat, sisäänkäyntien pylväiköt ja ikkunoiden päällyskoristelut. Rakennuksen rakennushistoriallinen arvo on säilynyt. Historiallinen: ensimmäinen vanhainkoti Nurmossa.

Lähteet:

Nurmon historia II. s. 598-601

NURMO

057 TULITIKKU (VANHAINKOTI)

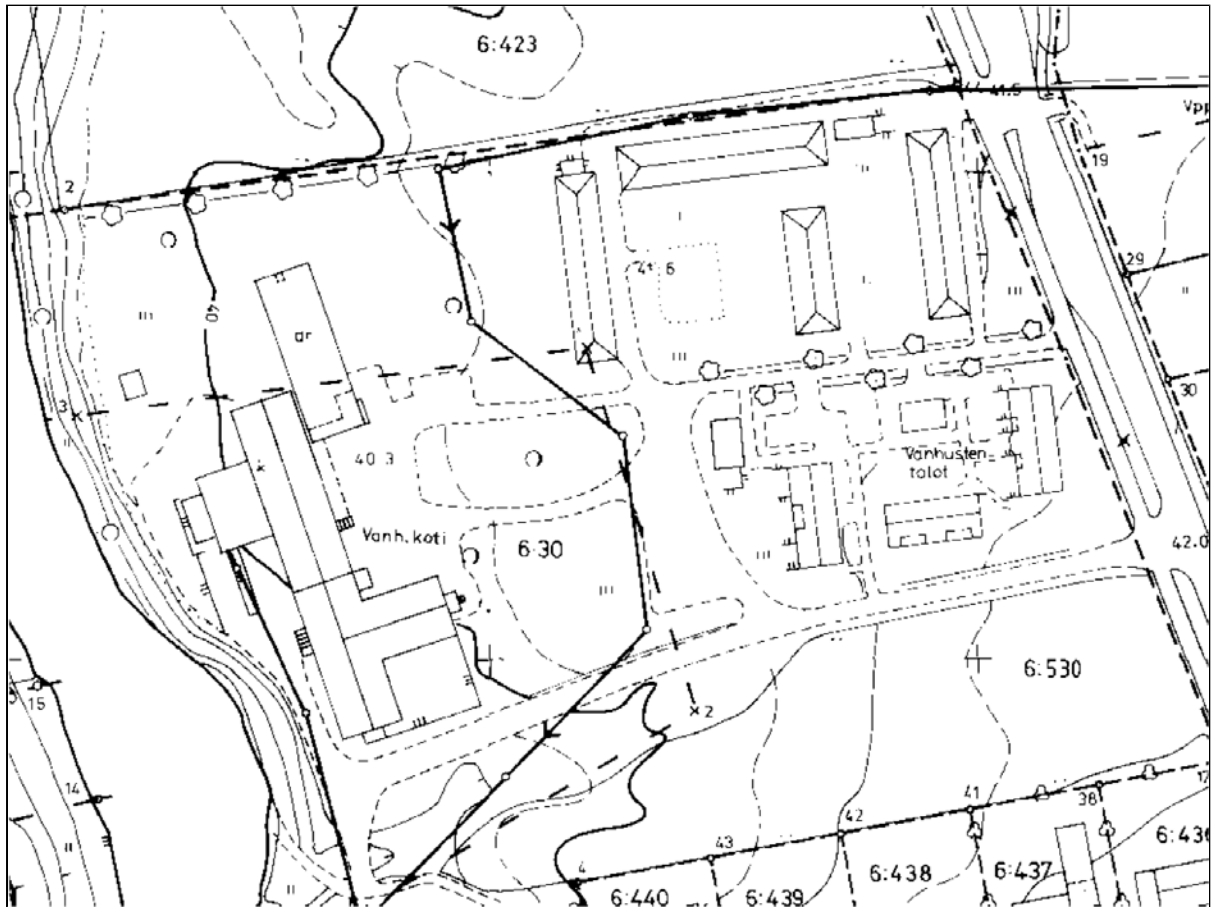

NURMO

057 TULITIKKU (VANHAINKOTI)

VANHAINKOTI





Id:	14885
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kohde:	057 Tulitikku (Vanhainkoti)
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	laitosrakennukset
Alkup. käyttö:	221 vanhainkodit
Nyk. käyttö:	221 vanhainkodit
Ajoitus:	1929-30
Suunnittelija:	oululainen J. Karvonen
Kerrosluku:	(1/2) 1 (1/2)
Perustus:	betoni
Runko:	savitiili
Vuoraus:	sileä rappaus
Ulkoväri:	keltainen, valkoiset ikkunapuitteet
Kattomuoto:	satula
Kate:	punainen konesaumattu pelti

Kuvaus:

Rakennus edustaa pelkistettyä 1920-luvun klassismia: lunetti-ikkunat, sisäänkäyntien pelkistetyt pylväät, ikkunanpäällys koristelut. Sileä rappaus tiilipinnalla, väritys keltainen. Räystäiden alla ja päätykolmioissa tiilet on porrastettu. Päätykolmioon kääntyvät sivuräystäät ns. kissanpenkkeinä, tiilet on niissä porrastettu. Ikkunat on ristikarmilliset. Keskiosassa rakennusta on jäljellä alkuperäisiä puukarmisia ikkunoita. Rakennuksen pohjoispään laajennus on tehty jälkeenpäin matalana tiilirunkoisena osana.

Historia:

Vanhainkodin rakentamista alettiin puuhata syksyllä 1928. Aukusti Martikkala, Mikko Jaskari, Aleksi Hemminki, Juho Niemistö ja Juho Ala-Kalistaja saivat valtuudet hankkia piirustukset ja toimia rakennuslautakuntana. Valtuusto hyväksyi tammikuussa 1929 oululaisen J. Karvosen laatimat piirustukset. Niiden mukaan 2-kerroksinen päärakennus tehtiin tiilestä ja varustettiin keskuslämmityksellä. Vanhainkoti oli suunniteltu 26-28 hoidokille. Rakennustyöt oli tarkoitus aloittaa seuraavana kesänä tekemällä kivijalka ja betoninen kellarikerros, johon tehtäisiin pannuhuoneen ja puuvaraston lisäksi sauna, pesuhuone ja varastotiloja. Kun piirustuksille saatiin lopulta sosiaaliministeriön vahvistus, Uudenkaupungin Sementtivalimo Oy ryhtyi tekemään päärakennusta punaisesta tiilestä syyskuussa 1929. Siihen tehtiin 20 huonetta, joista 10 oli tarkoitettu kahdelle ja 2 huonetta kolmelle hoidokille. Muut huoneet varattiin kansliaksi, henkilökunnan asunnoiksi, keittiöksi, päivähuoneeksi sekä ruokasaliksi, joka oli samalla juhlatila. Rakennukseen ei tehty erillistä osastoa mielisairaille, vaikka siihen olisi ollut tarvetta.

Työt edistyivät nopeasti, joten jo helmikuussa 1930 tehtiin päärakennuksen katto ja maaliskuussa keskuslämmitys. Johtajan ja hoitajien asunnot sijoitettiin toiseen kerrokseen. Lopputarkastus pidettiin 27.8.1930. Samana syksynä tehtiin kunnalliskodille tie. Johtajan tehtävään valittiin syksyllä 1930 Raakel Rajala Jalasjärveltä ja työnjohtajaksi Valde Rajala. Taloon ryhdyttiin ottamaan hoidokkeja joulukuun alussa. Niiden määrä nousi vuodenvaihteessa 15:een. Samaan aikaan pidettiin vihkiäisjuhla.

Erityispiirteet:

Päätykolmioissa lunetti-ikkunat. Sisäänkäyntien pylväät. Ikkunoiden päällyskolmiot.

Lähteet:

Nurmon historia II. s.598-601

NURMO

058 MEIJERITONTTI



Id:	18116
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kiinteistötunnus:	7:506
Sijainti:	Kirkkotie 10
Tyyppi:	ei määritelty
Ajoitus:	1918-1944
Ajoitusselite:	Meijerin rakentaminen on aloitettu v.1944.
Luokitus:	ei määritelty
Inventoija:	Merja Suomela

Kohteen sisältämät rakennukset:

meijeri

Historia:

Osuusmeijerin perustamista kirkolle alettiin pohtia talvella 1922-23, mutta ajatuksesta luovuttiin ja ostettiin Grunderin meijeri keväällä 1923. Ensimmäinen osuusmeijeri kuului alapääläisille. Sen toiminta aloitettiin 15.5.1923. Teholtaan se oli niin pieni, ettei se olisi pystynyt käsittelemään pitäjän koko maitomäärää.

Meijerin siirtämistä lähemmäs asemaa alettiin pohtia taas v. 1927, mutta siihen ei oltu vielä valmiita. Koska Alapäässä sijaitsevan meijerin korjaustyöt olivat ajankohtaisia, keskusteltiin taas v. 1937-39 sen siirtämisestä aseman lähelle. Samalla uskottiin saatavan uusia maidonlähettäjiä Keski-Nurmosta saakka.

Keväällä 1939 valittiin siirtoa valmistelevaan toimikunta. Ongelmia tuotti kuitenkin löytä sellainen paikka, josta saataisiin kunnollista vettä. Kunta oli valmis myymään meijerille tontin vanhainkodin maista. Sodan takia siirrosta luovuttiin toistaiseksi.


Sattuma puuttui peliin heinäkuussa 1943, kun salama sytytti Alapään meijerin palamaan. Näin meijerin rakentaminen tuli pakolliseksi ja samalla siirto uuteen paikkaan kirkon ja aseman välille saattoi tapahtua luontevasti. Jääkäriluutnantti J.E. Mäen leskeltä Meeriltä (os. Katila) ostettiin 6.8.1943 puolen hehtaarin tontti. Myöhemmin ostettiin saman verran lisää Gustav Sandelinilta (Loukon talon isäntä). Osuuskunta päätti 22.11.1943 ryhtyä rakentamaan ostetulle tontille. Aiemmin tontilla oli jo toiminut pieni Katilan meijeri.

Lähteet:

Nurmon historia II, s. 262-266

NURMO

058 MEIJERITONTTI

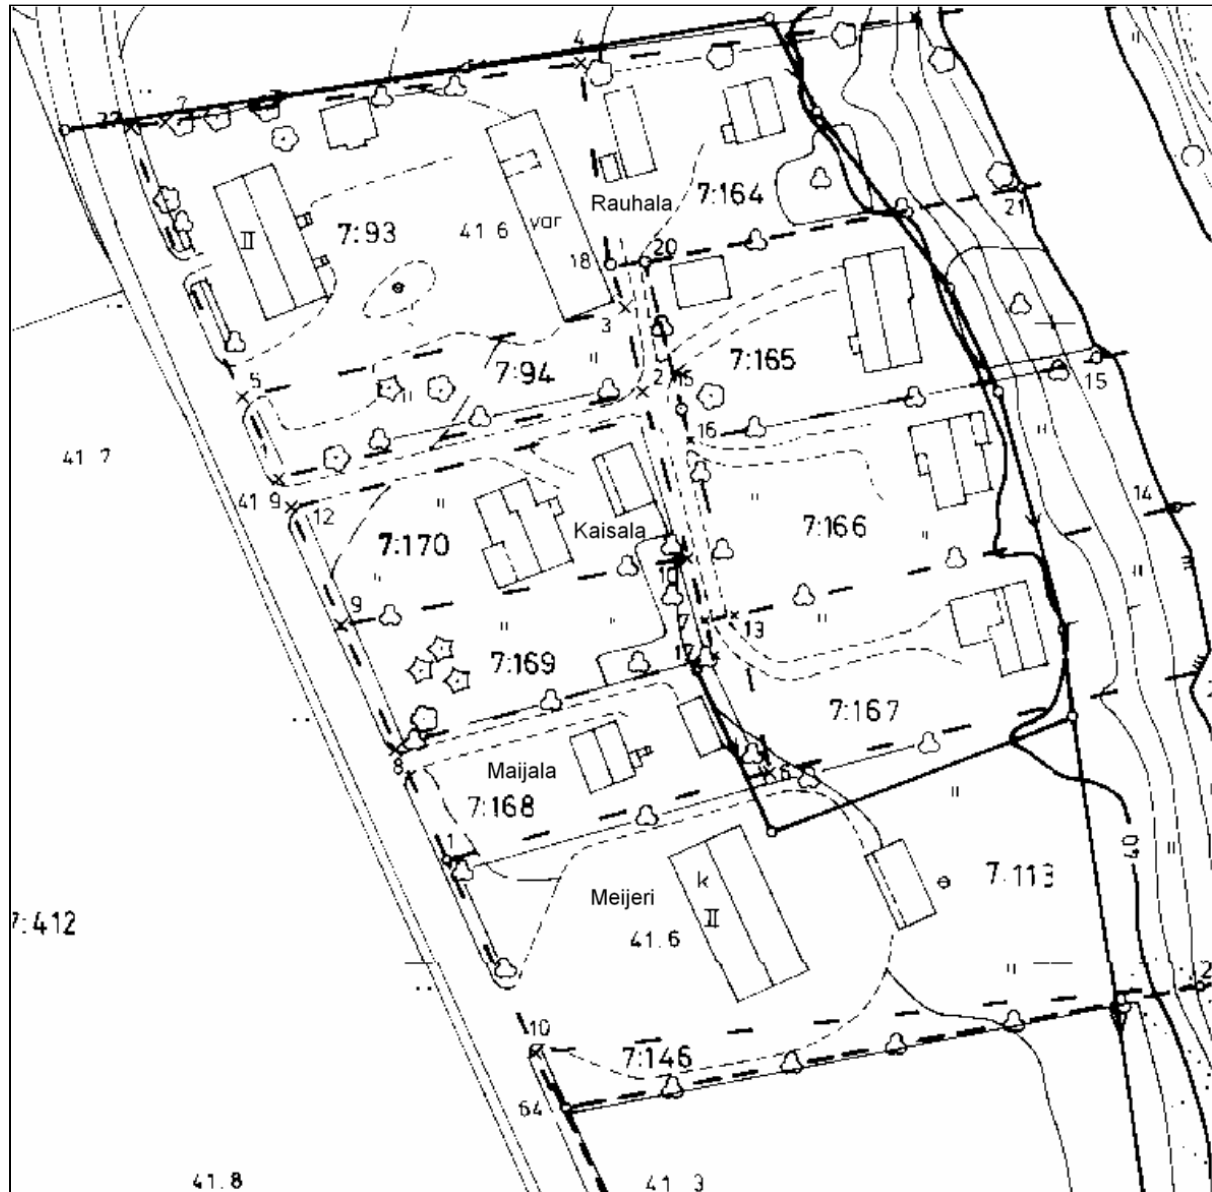

Rakennusraportti

Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO

058 MEIJERITONTTI

MEIJERI



Id:	14831
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kohde:	058 Meijeritontti
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	meijerit
Alkup. käyttö:	ei täytetty
Nyk. käyttö:	ei täytetty
Ajoitus:	1944-1945
Suunnittelija:	Fr. Rekola
Kerrosluku:	2
Perustus:	betoni
Runko:	savitiili
Vuoraus:	sileärappaus
Ulkoväri:	keltainen
Kattomuoto:	satula
Kate:	sementtitiili
Ikkunat:	ei täytetty

Kuvaus:

Vanha, kaksikerroksinen, rapattu meijerirakennus sijaitsee Kirkkotien varrella tien suuntaisesti asuintonttien ympäröimänä.

Historia:

Osuusmeijerin rakentamiseen ryhdyttiin vuosen 1944 alkupuolella. Meijeristä pyrittiin tekemään ajanmukainen keskuslämmityksineen kaikkineen. Fr. Rekola laati piirustukset Jalasjärven Keskikylän meijerin piirustusten pohjalta. Rakennuksesta tehtiin 2-kerroksinen ja se muurattiin punatiilestä. Alakertaan sijoitettiin meijeritilat ja maitomyymälä sekä yläkertaan konttoritiloja ja henkilökunnan asuntoja. Kun saatiin rakennuslupa, tarvikkeiden hankkiminen tuli mahdolliseksi. J. Kujanpää urakoi rakennustyön, mutta sota-aika hidasti töitä. Koneet jouduttiin hankkimaan vanhoina: höyrykone Laihian, kirnu Jalasjärven Hirvijärven sekä separaattori ja vastaanottosäiliö Liedon Osuusmeijeriltä. Meijeri aloitti toimintansa uudessa paikassa 13.8.1945. Koneisto oli tarkoitettu väliaikaiseksi, joten se jouduttiin pian sotien jälkeen uusimaan.

Hyvälaatuisen veden saaminen meijerin käyttöön tuotti uudessa paikassa vaikeuksia. Tontilla olevan kaivon vesi oli rautapitoista, ja siksi jouduttiin käyttämään jokinettä huuhtelu- ja talousvetenä: vesijohtohan rakennettiin kirkolle vasta 1950-luvulla. Metsiä ei meijeri omistanut, joten tarpeellinen polttopuu jouduttiin ostamaan.

Nimi muutettiin vuosien 1953-54 vaihteessa Nurmon Osuusmeijeriksi.

Rakennukseen on tehty pintaremonttia ja väliseinä jakoja on muutettu yläkerrassa niin, että nykyisin siellä on kaksi asuinhuoneistoa, kun ennen siellä oli neljä. Rakennus on maalattu ja ikkunat uusittu vanhojen mallien mukaan.

Arviointi:

Meijerirakennuksen tulevaisuus on avoin. Yläkerta on nykyisin asuttuna ja alakerrassa on varastotilaa. Rappaus on irronnut paikkapaikoin, mutta muuten rakennus näyttää ryhdikkäältä ja sen kate on kunnossa.

Rakennus on historiallisesti merkittävä esimerkki sota-aikana rakennetusta suuresta tiilisestä meijerirakennuksesta, jonka tekemiseen on osallistunut myös kökkäporukkaa. Rakennuksen ulkoinen hahmo on säilynyt. Maisemallinen arvo perustuu sen sijaintiin Kirkkotien varrella.

Lähteet:

Nurmon historia II, s. 262-266

NURMO

156 MAIJALA



Id:	18471
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kiinteistötunnus:	7:168
Sijainti:	Kirkkotie 12, 60550 Nurmo
Tyyppi:	asuinrakentaminen
Ajoitus:	1945-1974
Ajoitusselite:	1950-luvun pihapiiri
Luokitus:	ei määritetty
Inventoija:	Merja Suomela
Inventointipvm:	24.08.2004

Kohteen sisältämät rakennukset:

asuinrakennus

Kuvaus:

Pihapiiri sijaitsee Kirkkotien varrella vanhan Meijerirakennuksen viereisellä tontilla. Pihapiirissä on v. 1955 rakennettu asuinrakennus ja sitä vastapäätä on 1950-luvun ulkorakennus, jossa on ollut sauna, autotalli ja puuvaja. Pihapiiriä ympäröi tiheä pensasaita.

Historia:


Tontti on lohkottu Loukon tilan maista.

Arviointi:

Pihapiiri on asuttuna ja rakennukset tulevat säilymään. Asuinrakennus edustaa 1950-luvun puolivälin puolitoistakerroksista asuinrakentamista. Sen perinteinen ulkoasu on säilynyt ikkunamuutoksia lukuun ottamatta. Sillä on vähäistä rakennushistoriallista ja maisemallista arvoa.

NURMO

156 MAIJALA

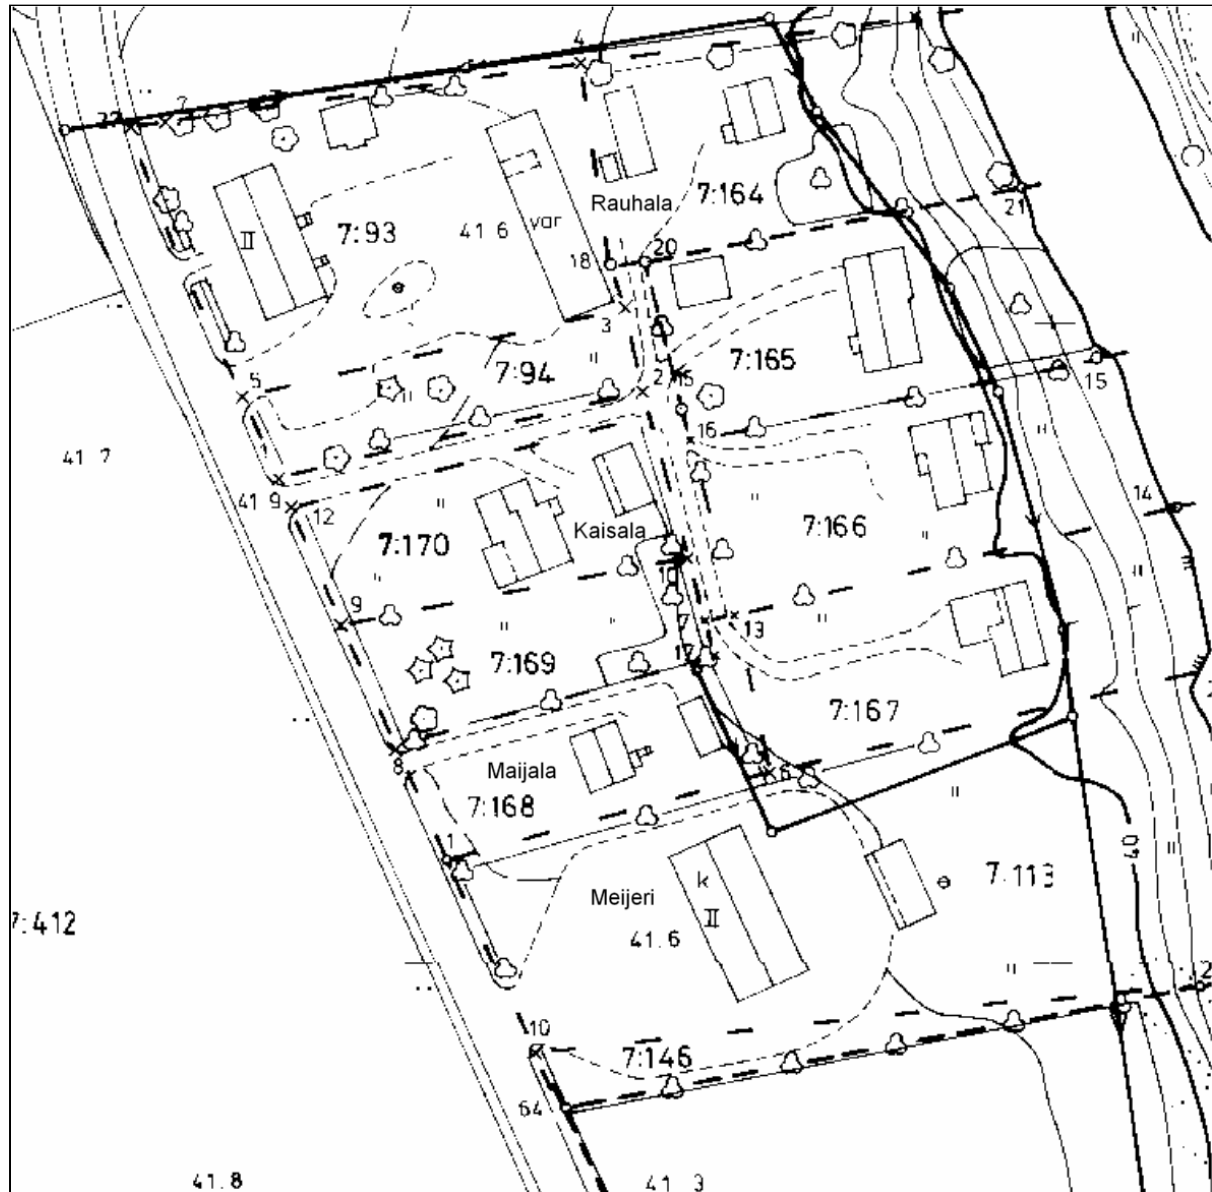

Rakennusraportti

Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO

156 MAIJALA

ASUINRAKENNUS



Id:	15355
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kohde:	156 Maijala
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	asuinrakennukset
Alkup. käyttö:	011 yhden asunnon talot
Nyk. käyttö:	011 yhden asunnon talot
Ajoitus:	1955
Suunnittelija:	-
Kerrosluku:	1 (1/2)
Perustus:	betoni
Runko:	puurunkorakenne
Vuoraus:	peiterima
Ulkoväri:	keltainen, oranssinruskeat listat
Kattomuoto:	satula
Kate:	sementtitiili
Ikkunat:	tuuletusritilälliset ikkunat, kuistissa alkuperäiset 2-jakoiset pystypuitteelliset ikkunat

NURMO

156 KAISALA



Kuvaaja: Merja Suomela
Kuvausaika: Kesä 2004

Id:	18472
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kiinteistötunnus:	7:170
Sijainti:	Neuvoksentie 2, 60550 Nurmo
Tyyppi:	asuinrakentaminen
Ajoitus:	1945-1974
Ajoitusselite:	1959
Luokitus:	ei määritetty
Inventoiija:	Merja Suomela
Inventointipvm:	24.08.2004

Kohteen sisältämät rakennukset:

asuinrakennus


Kuvaus:

Pihapiiri sijaitsee Neuvoksentien ja Kirkkotien risteyksen tuntumassa. Pihapiirissä on v. 1959 rakennettu asuinrakennus ja sitä vastapäätä hieman uudempi ulkorakennus.

Arviointi:

Pihapiiri on asuttuna. Asuinrakennus on rakennushistoriallisesti merkittävä. Se edustaa hyvin perinteistä 1950-luvun lopun asuinrakentamista, joka eroaa merkittävästi mataluudellaan vielä 1950-luvun puolivälin puolitoistakerroksisista asuinrakennuksista. Pihapiiri muodostaa maisemallisen kokonaisuuden.

NURMO
156 KAISALA

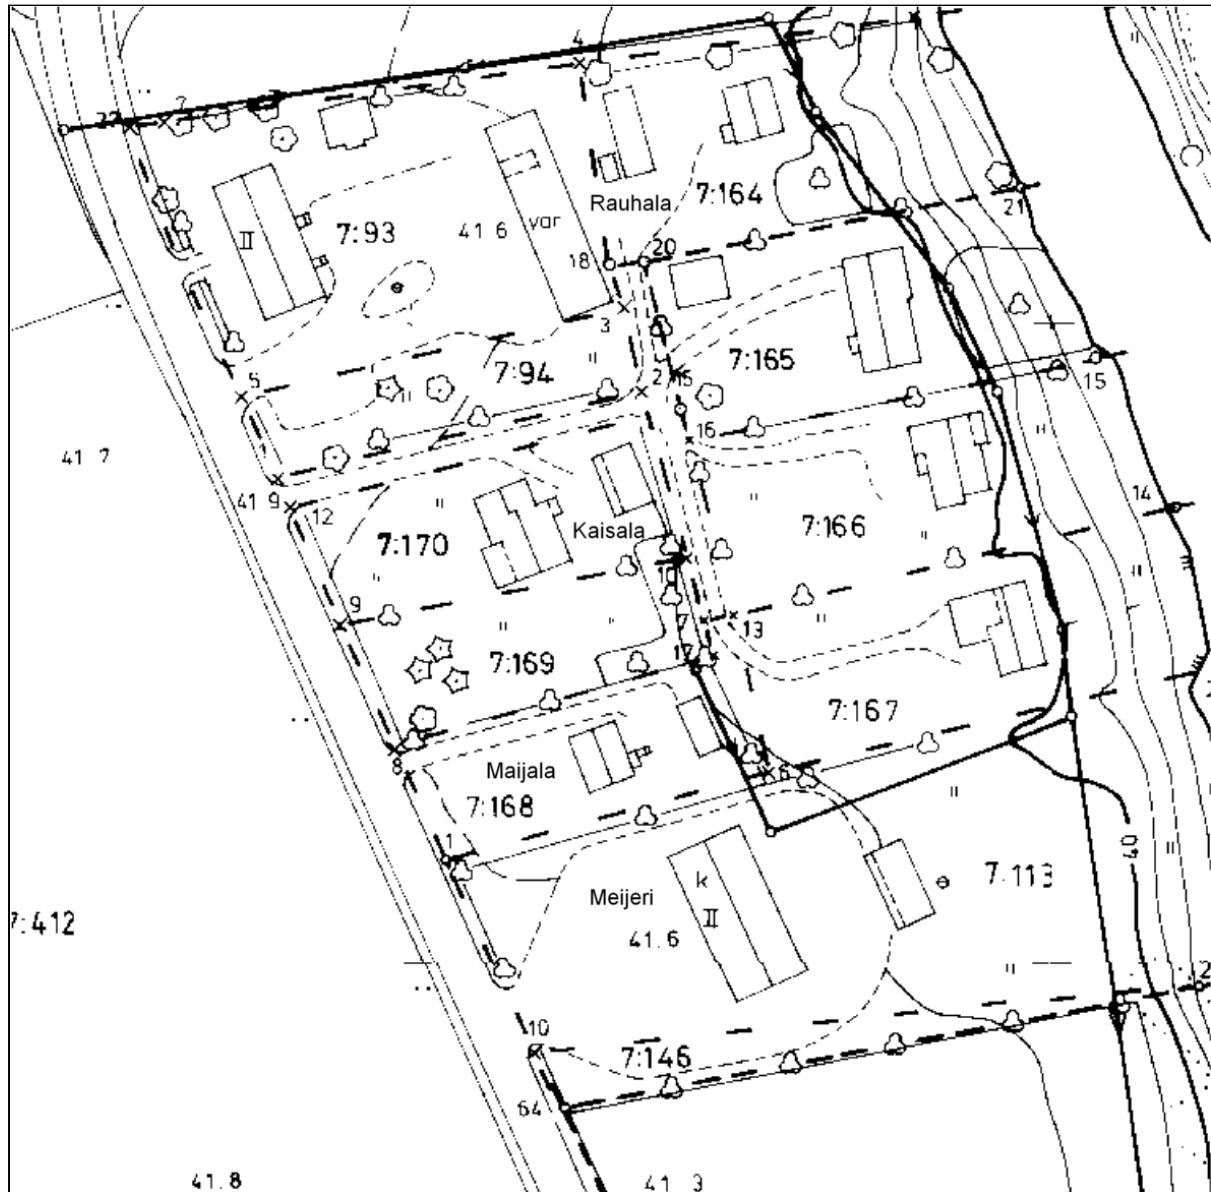

Rakennusraportti

Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO

156 KAISALA

ASUINRAKENNUS



Kuvaaja: Merja Suomela
Kuvausaika: Kesä 2004



Kuvaaja: Merja Suomela
Kuvausaika: Kesä 2004

Id:	15356
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kohde:	156 Kaisala
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	asuinrakennukset
Alkup. käyttö:	011 yhden asunnon talot
Nyk. käyttö:	011 yhden asunnon talot
Ajoitus:	1959
Suunnittelija:	-
Kerrosluku:	(1/2) 1
Perustus:	betoni
Runko:	puurunkorakenne
Vuoraus:	vaakaponttilaudoitus
Ulkoväri:	valkoinen, vaalean siniset listoitukset, valkoiset ikkunapuitteet
Kattomuoto:	satula
Kate:	sementtitiili
Ikkunat:	2-jakoiset pystypuitteelliset ikkunat

NURMO

156 RAUHALA



Id:	18117
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kiinteistötunnus:	7:164
Sijainti:	Neuvoksentie 3
Tyyppi:	asuinrakentaminen
Ajoitus:	1945-1974
Ajoituselite:	asuinrakennus 1955, ulkorakennus 1957-58
Luokitus:	ei määritetty
Inventoija:	Merja Suomela
Inventointipvm:	25.08.2004

Kohteen sisältämät rakennukset:


asuinrakennus

Historia:

Tontti on ostettu 1950-luvun puolivälin jälkeen Mäen Meeriltä (os. Katila), jonka omistuksessa Katilan tilan ulkopalsta oli. Ensimmäisen Loukon tilan (Ala-Louko) päärakennus on ilmeisesti ollut juuri tällä tontilla 1700-luvulla. Talon perustuksia on tiettävästi löytynyt tontilta. Loukosta on myöhemmin erotettu Katila omaksi tilakseen. Tontin on ostanut Mauno Lehtinen asuintonttikseen. Vuonna 1955 valmistui tontille rintamamiestyyppinen asuinrakennus ja vuosina 1957-58 ulkorakennus.

NURMO

156 RAUHALA

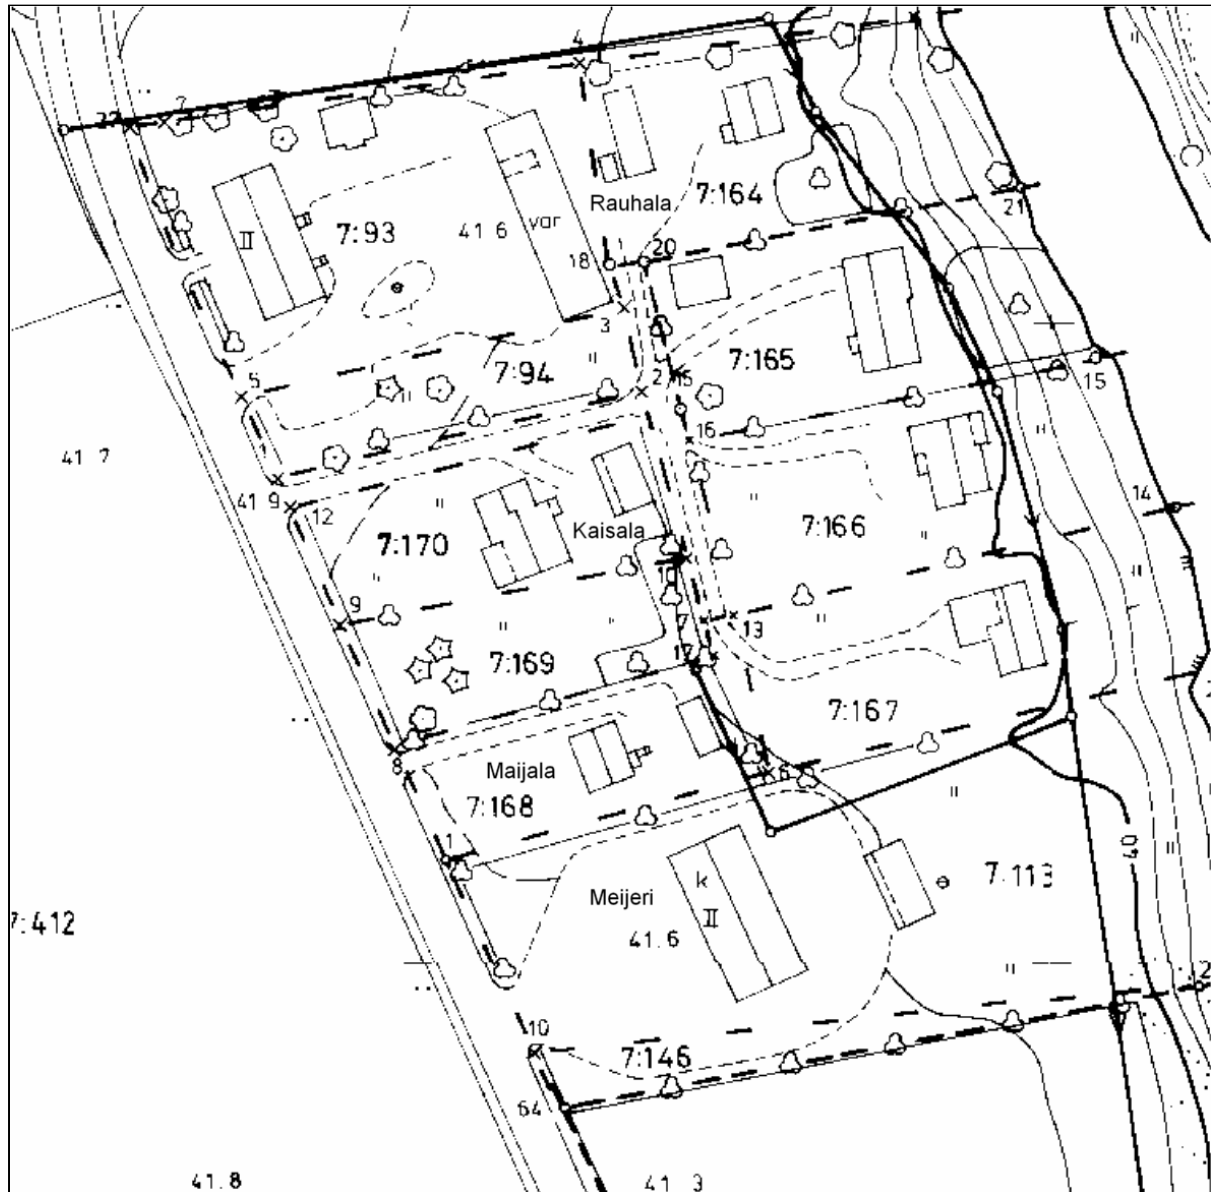

Rakennusraportti

Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO

156 RAUHALA

ASUINRAKENNUS



Id:	14832
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kohde:	156 Rauhala
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	asuinrakennukset
Alkup. käyttö:	011 yhden asunnon talot
Nyk. käyttö:	011 yhden asunnon talot
Ajoitus:	1955
Suunnittelija:	ei täytetty
Kerrosluku:	1 1/2
Perustus:	betoni
Runko:	puurunkorakenne
Vuoraus:	peiterimoitettu pystyaukko
Ulkoväri:	keltainen, ruskeat listoitukset, valkoiset ikkunapuitteet
Kattomuoto:	satula
Kate:	musta pelti
Ikkunat:	uudet, 2-ruutuiset tuuletusikkunalliset

Kuvaus:

Alakertaan rakennettiin alunperin kolme huonetta.

Historia:

Asuinrakennus on rintamamiestyyppinen ja sen piirustukset on laatinut Seinäjoella sijainnut toimisto. Mauno Lehtinen on rakennuttanut talon Lauri Takalan kirvesmiesporukalla v. 1955. Lauri Takalan porukka oli tunnettu hyvin hoidetusta rakennustyöstään ja hän on rakentanutkin Nurmossa useampia rakennuksia.


NURMO

KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA-ALUEEN RAKENNUSKANTAINVENTOINTI

2004

Keskusta

Rakennuskannan arvoluokitus							arviointikriteerit					merkitys		
Nro	Kohdenimi tai osoite	Kohteen kuvaus	edu	har	yht	ker	his	alk	R	H	M			
KESKUSTA														
Maakunnallisesti arvokkaat rakennukset/pihapiirit														
17	Toivola	vanha apteekki, ns, Terijoen huvila	?	x	?		x	?	m	p	p			
11	Hietämäki (Jaskari)	päärakennus	x		x	x	?		p	p	p			
Paikallisesti arvokkaat rakennukset/pihapiirit														
59	Pankki	päärak: kauppa 1800-l loppu - 1915, säästöpankki 1915-56	x				x			p	p			
61	Rautatiealue (Viljavarasto)	ent. viljavarasto	x	x			x	x	p	p	p			
129	Penttilä	as.rak. 1927 (Keskustien aluekokonaisuus)	?		x	x		x	p		p			
129	Ranta	as.rak. 1928 (Keskustien aluekokonaisuus)	?	x	x	x		x	p		p			
155	Nurmoila	ent. osuuspankin talo 1953			x	x	x		p	p	p			
155	Risku	ent. kauppatalo 1958			x		x	x	p	p	p			
154	Säästölehto	ent. säästöpankin talo 1956			x		x	?	p	p	p			
128	Vuorensivu	Edust. 50-l alkup. pihap. (Keskustien aluekok.)	x		x	x	x	x	p	p	p			
128	Rauhala	as.rak. 1952-53 (Keskustien aluekokonaisuus)			x	x		?			p			
79	Perkiö	as.rak. 1935-36 perusk. ja jatkettu 90-l., navetta -36, sauna -39			x	x		x	p		p			
80	Metsikkö	vanha asuinrakennus						x	p	p				
153	Sorvisto	as.rak. 1952, ulkorak. 1954	x	x	x			x	p		p			
88	Mäki-Hakola	as.rak. 1950			x				?	p	p			
150	Valkeavuorentie 10	pihapiiri 1950-luku?			x	x		x	p		p			
152	Kansakoulun alue / Ala-aste	koulurakennus 1955, myöhempiä laajennuksia			x	x	x	?	p	p	p			
152	Vuoritie	as.rak. 1947, saunarak. 1940-luku, maakellari 1886			x	x		x	p	p	p			
152	Apu	kehitysvammaisten asuntola 1959, piharakennus			x	x		?	p		p			
151	Hongikko	1940-luvun lopun pihapiiri, sr ?	x	x	x		x	x	p	p	p			
151	Käpymäki	as.rak. 1936-37, laajennettu, ulkorak. ja maakellari			x	x	x			p	p			
136	Kivimäki	as.rak. 1938	x		x			?	p		?			
137	Koti	as.rak. 1930, jatkettu 2000-01, ulkorak. 1900-l. alkupuoli				x		x	p		?			
91	Rantämäki	as.rak. n. 1900	x	x	x			x	p	p	p			
	edu = edustavuus, tyypillisuus har = harvinaisuus yht = yhtenäisyys		v = valtakunnallista merkitystä											
	ker = kerroksisuus his = historiallisuus alk = alkuperäisyys		m = maakunnallista merkitystä											
	R = rakennushistoriallista H = historiallista M = maisemallista merkitystä		p = paikallista merkitystä											

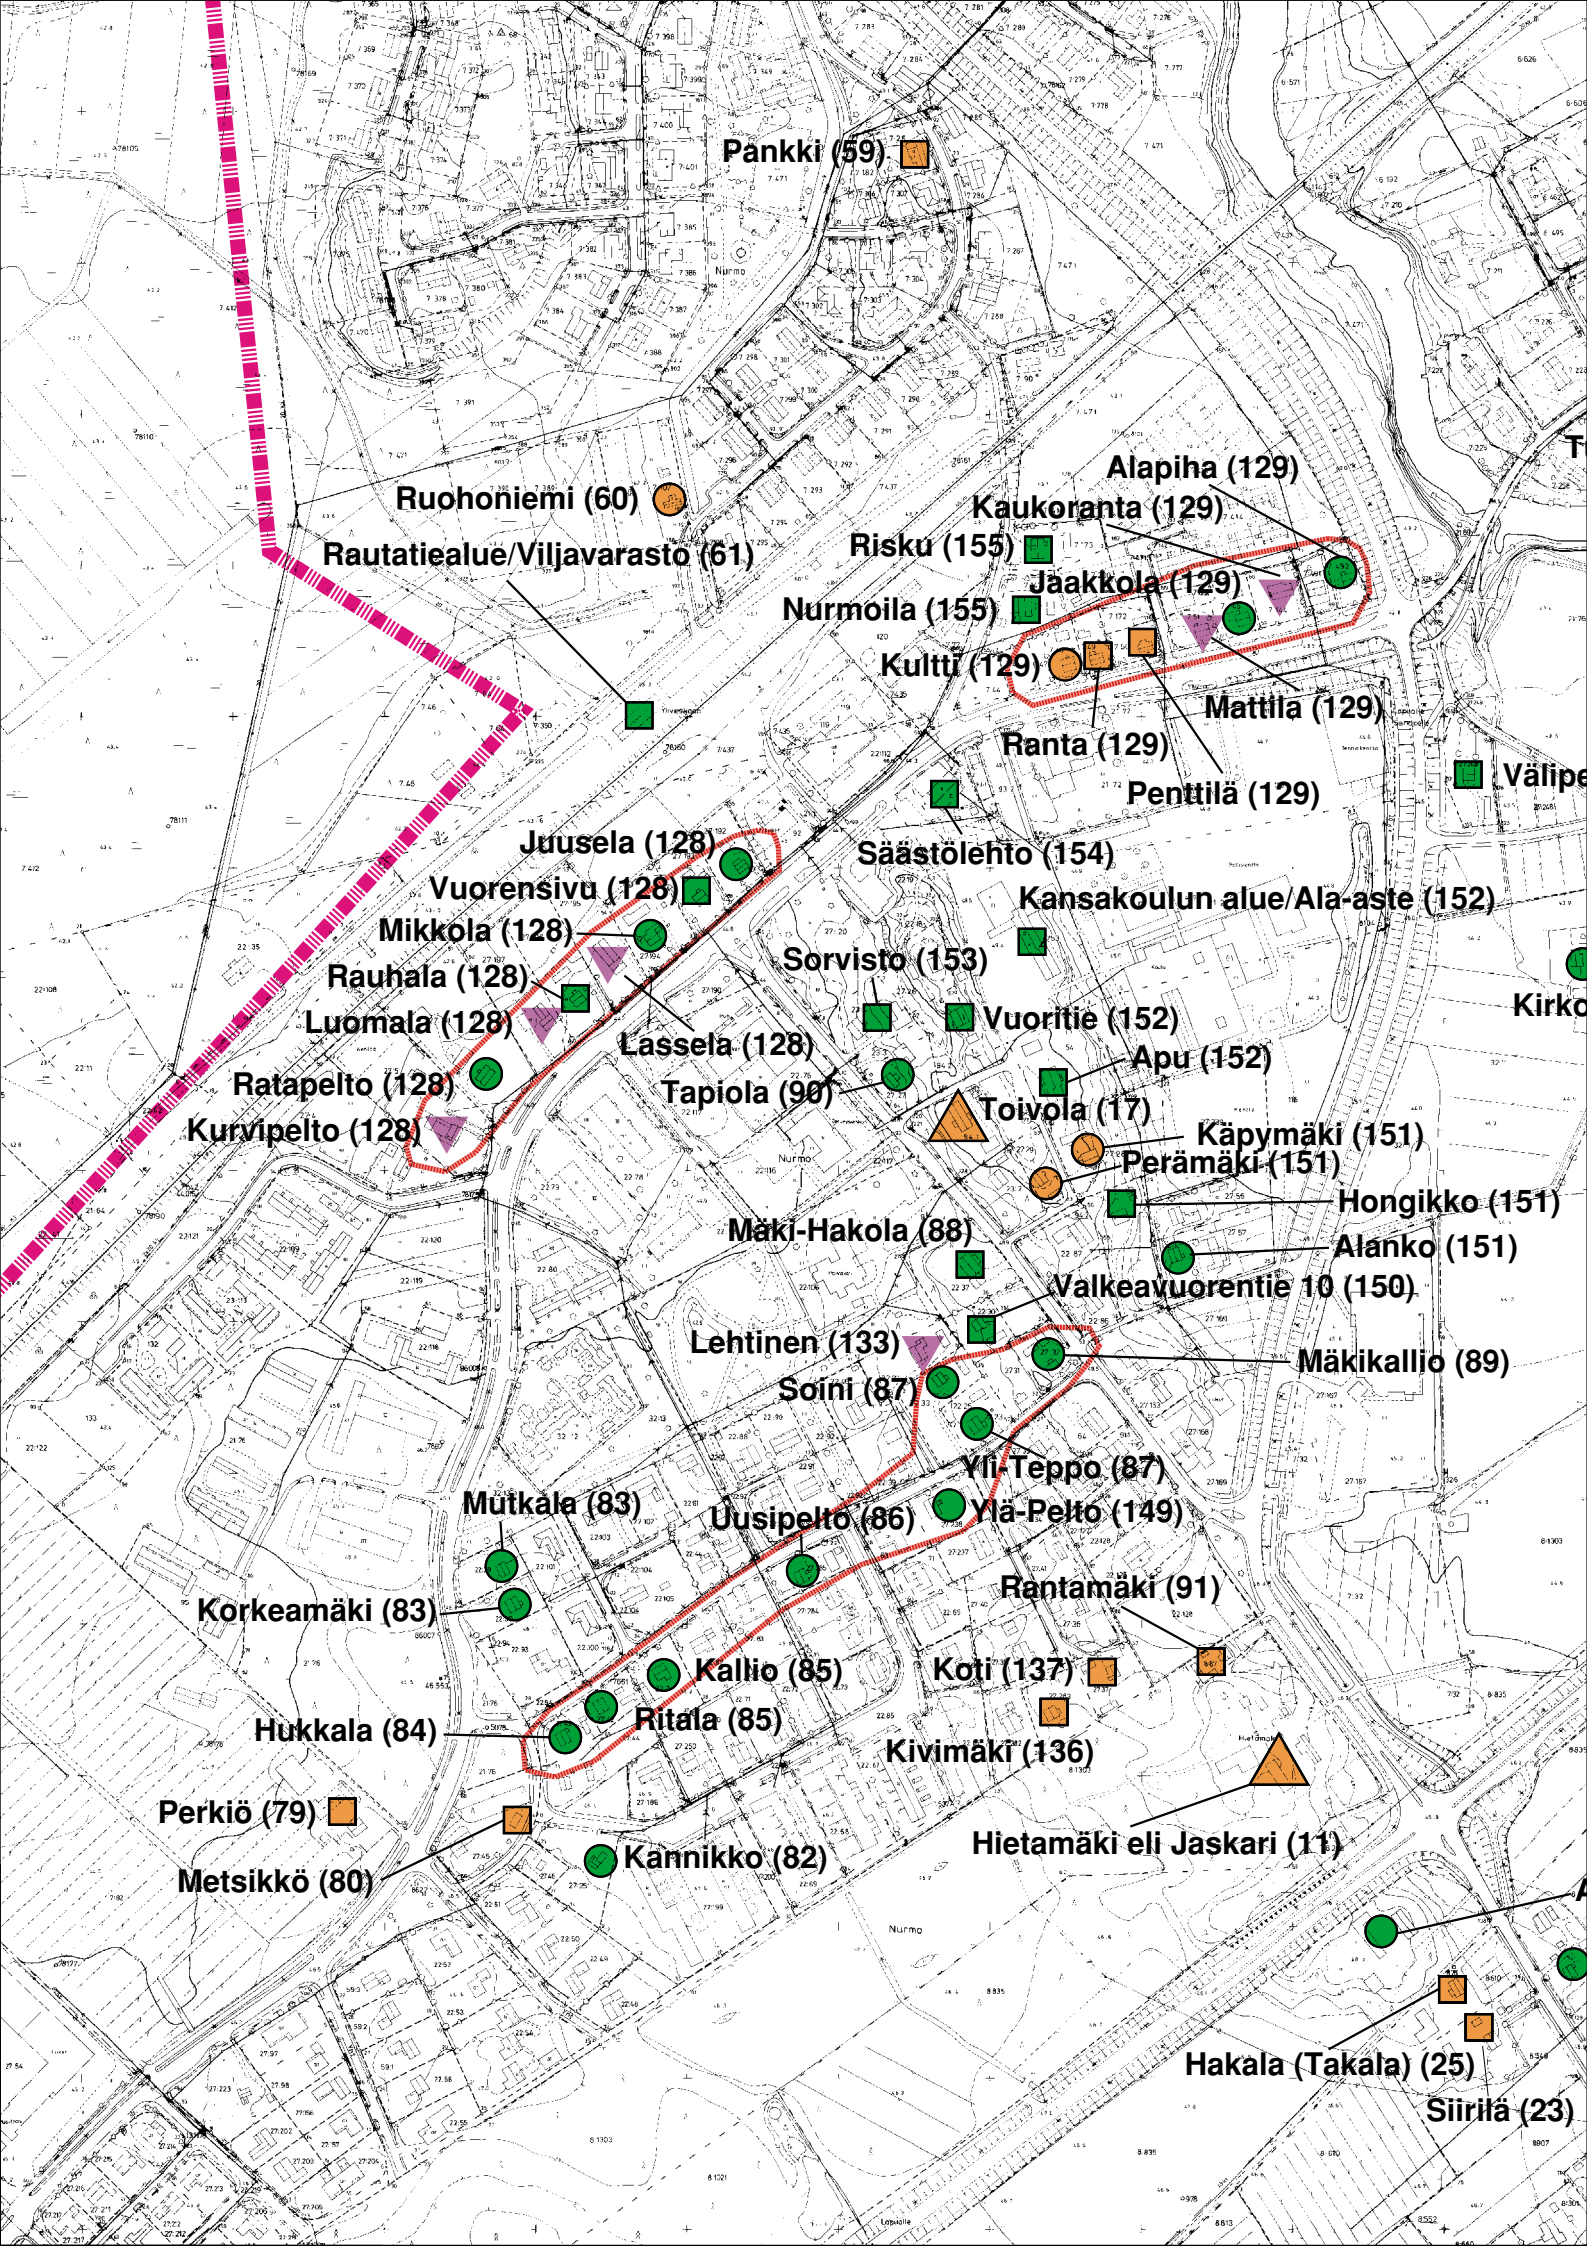

NURMO

011 HIETAMÄKI (JASKARI)



Hietämäen päärakennus, tienpuolen julkisivu.
Kuvaaja: Merja Suomela
Kuvausaika: Kesä 2004

Id:	16878
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Sijainti:	Länsitie 5, 60550 NURMO
Tyyppi:	asuinrakentaminen
Ajoitus:	1864-1917
Ajoitusselite:	päärakennuksessa vuoden 1906 ulkoasu, piharakennukset 1900-luvun alusta 1950-luvulle
Luokitus:	ei määritelty
Inventoija:	Merja Suomela
Inventointipvm:	21.07.2004

Kohteen sisältämät rakennukset:

kaivuhuone
kuoppa
navetta-talli-heinälato
paapantupa
pienasumus
päärakennus
savusauna
talousrakennus

Kuvaus:

Tila sijaitsee Kantatie 67:n ja Länsitien risteyksen läheisyydessä suojaosan puuston ympäröimänä. Osa päärakennusta näkyy tielle, mutta muut rakennukset sijaitsevat pihapiirin suojassa. Pihapiirin rakennukset ovat pääasiassa 1900-luvun alusta. Mansardikattoinen kookas päärakennus, kaksi pienempää asuinrakennusta, hirsirunkoinen talli-navetta, kaivuhuone ja maakellari. Päärakennusta vastapäätä on 1950-luvulla rakennettu talousrakennus ja päärakennuksen kantatien puolimmaisessa päädyssä puiden siimeksessä lautarakenteinen traktoritali. Kauempana pihapiiristä metsän ympäröimänä on savusauna.

Historia:

Hietämäen tilan perustamisvuosi ei ole tiedossa. Tila on aikoinaan erotettu Ihamäen tilasta (nyk. Ala-Penttilä, sijainnut kantatie 67 toisella puolella). Antti Penttilä ja hänen sukunsa on omistanut Ihamäen tilaa ja taloa. Suvun kahden pojan kesken on jaettu tilaa ja näin Hietämäen tila on saanut alkunsa. Ihamäestä erotettu Hietämäen tila oli 3 kertaa pienempi kuin Ihamäen päätila.

Hietämäki-nimen tila on, omistajan Osmo Jaskarin, mukaan saanut siitä kun tilan paikalla on ollut hiekkapitoista maata. Tilan paikalta on otettu maata mm. Kouraan kulkevan maantien rakennustöihin.

Tila on kuulunut nykyisen omistajan suvulle vuodesta 1904 lähtien. Sen isäntänä oli vuodesta 1904 lähtien Juho Latikka puolisonsa Wilhelmiina Latikan kanssa. Vuosina 1927-52 omistajana oli Juho Latikan perikunta, jonka jälkeen omistajaksi tuli suvusta Emmi Jaskari (os. Latikka.) miehensä Aleksanteri Jaskarin kanssa. Tila jaettiin myöhemmin poikien Osmon ja Oivan kesken, jolloin Osmolle tuli Hietamäen tila rakennuksineen ja Oivalle, joka asui Amerikassa, Sydänmaan metsäpalsta.

Pihapiirin vanhoista rakennuksista pääosan on rakentanut Juho Latikka. Juho on ollut 1900-luvun alussa kolmen vuoden ajan Amerikassa tienaamassa talorahoja kuparikaivoksessa. Tultuaan Suomeen noin v. 1905, hän alkoi vähitellen pääasiassa itse rakentaa nykyistä päärakennusta, talli- ja navettarakennusta ja vielä vähän myöhemmin ns. paapan tupaa.

Hietamäen tilalla on ollut yksi torppa, joka on sijainnut nykyisen Miilumäen paikalla. Torppa on ollut sotilastorppa ja se on itsenäistynyt luultavasti 1920-luvulla.

Arviointi:

Pihapiirin rakennuksia on pidetty kunnossa ja ne tullaan säilyttämään. Tarkoitus olisi, että lapset ja lapsenlapset jatkaisivat tilan ylläpitoa. Tila on nykyisin osan vuodesta (yli puolet) asuttuna. Peruslämpö pidetään yllä koko ajan. Rakennusten perustukset ja katteet ovat kunnossa.

Tilan rakennukset muodostavat yhtenäisen pihapiirikokonaisuuden. Sen rakennukset ovat säilyttäneet hyvin perinteisen ulkoasun ja ovat siksi rakennushistoriallisesti merkittäviä. Päärakennus on saanut tyyli-vaikutteita amerikkalaisen ranchin päärakennuksesta. Tilan historiallinen merkitys perustuu amerikan siirtolaisen paluuseen ja sotiemme aikaiseen karjalan siirtolaisten asuttamiseen. Pihapiiri muodostaa myös oman maisemallisen kokonaisuuden.


Lähteet:

Suuri maatilakirja VI, 1967

Haastateltavat: Osmo Jaskari 21.7.2004

NURMO

011 HIETAMÄKI (JASKARI)

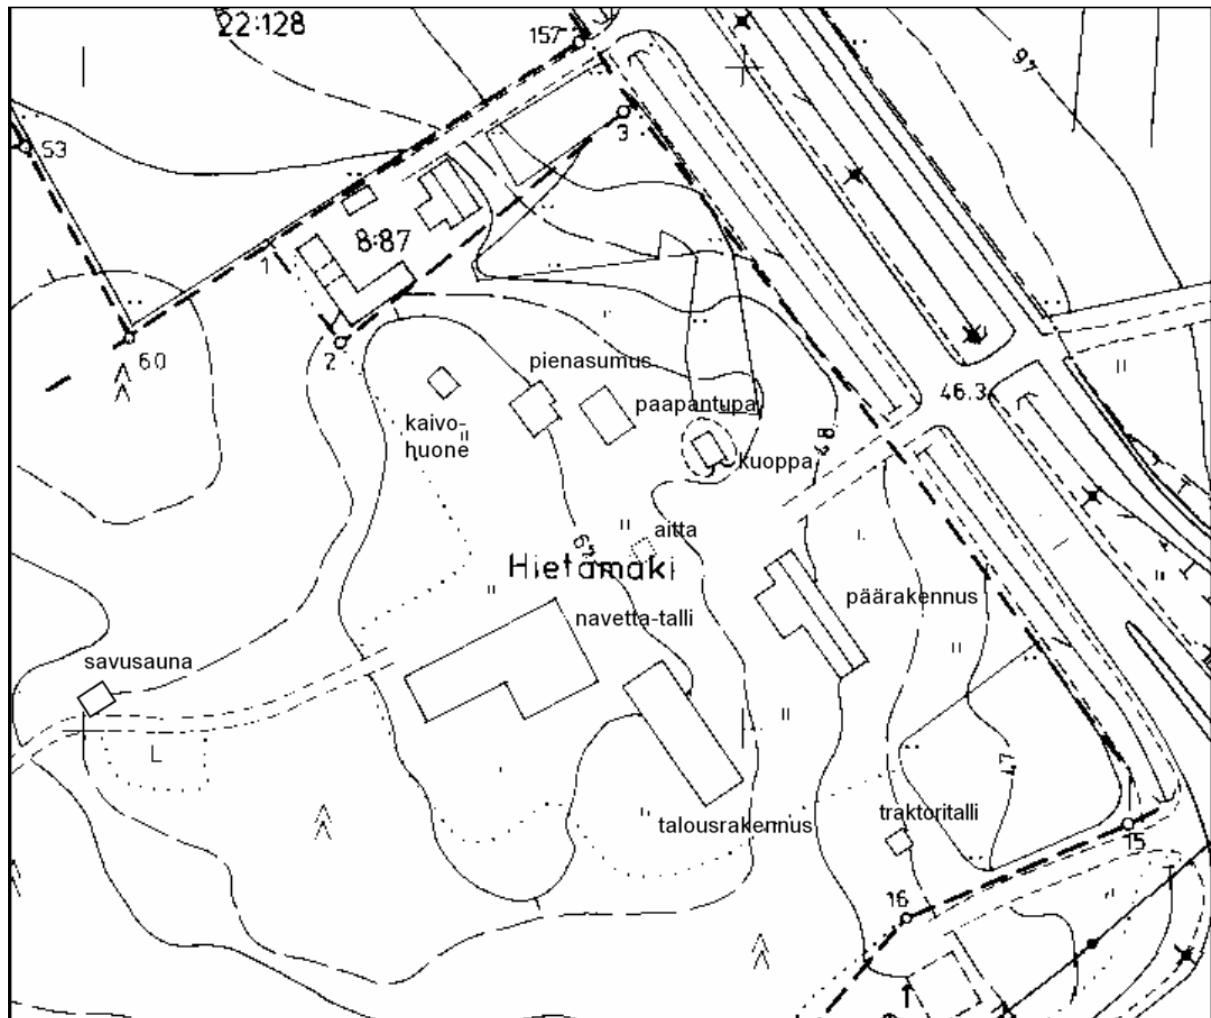

NURMO

011 HIETAMÄKI (JASKARI)

PÄÄRAKENNUS



Hietämäen päärakennuksen pihasivu.
Kuvaaja: Merja Suomela
Kuvausaika: kesä 2004



Hietämäen päärakennus.
Kuvaaja: Merja Suomela
Kuvausaika: Kesä 2004



Hietämäki päärakennus, tienpuolen julkisivu.
Kuvaaja: Merja Suomela
Kuvausaika: Kesä 2004



Hietämäki päärakennus, tienpuolen julkisivu.
Kuvaaja: Merja Suomela
Kuvausaika: Kesä 2004

Id:	14802
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kohde:	011 Hietämäki (Jaskari)
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	asuinrakennukset
Alkup. käyttö:	011 yhden asunnon talot
Nyk. käyttö:	011 yhden asunnon talot
Ajoitus:	1906
Suunnittelija:	ei täytetty
Kerrosuku:	1 (1/2)
Perustus:	lokokivet
Runko:	pitkänurkkainen hirs
Vuoraus:	alaosa: pysty helmiponttilauditus, yläosa: vaakaponttilauditus
Ulkoväri:	vaalean keltainen (kerma)
Kattomuoto:	mansardi
Kate:	käsinsaumattu pelti
Ikkunat:	6-ruutuiset

Historia:

Nykyisen päärakennuksen paikalla on ilmeisesti ollut jo aikaisemmin pieni hirsirunkoinen asuinrakennus. Vanhassa asuinrakennuksessa on ollut tupa ja kamari ja se on rakennettu noin v.1810. Rakennusta on myöhemmin laajennettu ovikamarilla ja porstualla. Nykyisen muodon päärakennus sai arvioiden mukaan v. 1906, kun Juho Latikka laajensi taloa päätykamarilla ja kuistilla ja varusti sen Amerikasta tuodun mallin mukaisesti mansardikatolla.

Erityispiirteet:

Mansardikatto.

Rakennusraportti

Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO

011 HIETAMÄKI (JASKARI)

PAAPANTUPA



Vasemmalla paapantupa, keskellä pienasumus ja takana kaivuhuone päärakennukselta päin kuvattuna.

Kuvaaja: Merja Suomela
Kuvausaika: Kesä 2004



Paapantupa, päärakennuksen puoleinen pääty.

Kuvaaja: Merja Suomela
Kuvausaika: Kesä 2004



Paapantupa.

Kuvaaja: Merja Suomela
Kuvausaika: Kesä 2004



Paapantupa eteisen puolelta.
Kuvaaja: Merja Suomela
Kuvausaika: Kesä 2004

Id:	14804
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kohde:	011 Hietämäki (Jaskari)
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	asuinrakennukset
Alkup. käyttö:	011 yhden asunnon talot
Nyk. käyttö:	719 muut varistorakennukset
Ajoitus:	n. 1917
Suunnittelija:	ei täytetty
Kerrosluku:	1 (1/2)
Perustus:	lokokivi
Runko:	pitkänurkkainen hirs, eteisosassa lautarunko
Vuoraus:	eteisosassa pystylauta, päätykolmiot peiterimoitettu
Ulkoväri:	punamulta, valkoiset listat, kellertävä ovi
Kattomuoto:	satula
Kate:	sementtitiili
Ikkunat:	6-ruutuiset, eteisessä ja oven päällä 2-jakoiset yläikkunat

Kuvaus:

Hirsirunkoisessa paapantuvassa on kaksi samankokoista huonetta, tupa ja kamari. Yläkerrassa on säilytystilaa. Tuvassa on muurattu uuni ja kamarissa pystymuuri. Rakennuksen etusivulla on koko rakennusrungon kattava pitkä lautarakenteinen eteinen, josta on käynti tupaan.

Historia:

Paapantupa on rakennettu omistajan arvion mukaan vuoden 1917 tienoilla. Rakennus rakennettiin alunperin vanhemmalle polvelle asuinrakennukseksi. Vanhempi polvi ei kuitenkaan yhdessä koskaan asuneet tässä rakennuksessa, vaan ainoastaan mumma, Wilhelmiina Latikka, on asunut siinä jonkin aikaa, kunnes muutti takaisin päärakennukseen. Sodan aikana tilalle sijoitetut siirtolaiset saivat rakennuksesta majapaikan.

Rakennusraportti

Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO

011 HIETAMÄKI (JASKARI)

PIENASUMUS



Pienasumus päärakennukselta päin kuvattuna.
Kuvaaja: Merja Suomela
Kuvausaika: Kesä 2004



Pienasumus.
Kuvaaja: Merja Suomela
Kuvausaika: Kesä 2004



Pienasumus
Kuvaaja: Merja Suomela
Kuvausaika: Kesä 2004

Id:	14805
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kohde:	011 Hietämäki (Jaskari)
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	asuinrakennukset
Alkup. käyttö:	011 yhden asunnon talot
Nyk. käyttö:	719 muut varastorakennukset
Ajoitus:	1927-1940-luvun alkuvuosien välillä

Suunnittelija:	ei täytetty
Kerrosluke:	1 (1/2)
Perustus:	hirsirungon osalla lohkokivet, muualla nurkkakivet
Runko:	lyhytnurkkainen hirsi, kuistiosat lautarakenteisia
Vuoraus:	sivuosan kuistissa peiterimoitettu pystylaudointi, takaosan kuistissa vaakapanelointi
Ulkoväri:	punamulta, listoitukset ja ikkunapuitteet vaalean keltaiset
Kattomuoto:	satula
Kate:	käsinsaumattu peltikate
Ikkunat:	4-ruutuiset

Kuvaus:

Rakennuksen alakerrassa on tupa ja kamari ja yläkerrassa on yksi kamari. Tuvassa on muurattu takka ja kamareissa on pystymuurit.

Historia:

Pienen hirsirunkoisen rakennuksen Wilhelmiina Latikka on rakennuttanut alunperin pieneksi navettarakennukseksi. Rakennus muutettiin kuitenkin heti valmistuttuaan asuinkäyttöön. Rakennus rakennettiin alajärveläisten työmiesten voimin Wilhelmiinan toiveiden mukaan. Rakennuksen tekoaika ajoittuu ilmeisesti vuoden 1927 ja 1940-luvun alkuvuosien välille, koska rakennuttajana toimi Juho Latikan (k. 1927) leski Wilhelmiina ja sota-aikana rakennukseen sijoitettiin siirtolaisia.

Rakennusraportti

Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO

011 HIETAMÄKI (JASKARI)

SAVUSAUNA



Metsän siimeksessä sijaitseva savusauna.
Kuvaaja: Merja Suomela
Kuvausaika: Kesä 2004

Id:	14806
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kohde:	011 Hietämäki (Jaskari)
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	saunat
Alkup. käyttö:	931 saunarakennukset
Nyk. käyttö:	931 saunarakennukset
Ajoitus:	takaosan hirressä vuosiluku 1752
Suunnittelija:	ei täytetty
Kerrosuku:	1
Perustus:	lohkokivet, lautaosassa nurkkakivet
Runko:	pitkänurkkainen hirsi
Vuoraus:	lautaosassa pystylauta
Ulkoväri:	haalistunut punamulta, valkoiset nurkat
Kattomuoto:	satula
Kate:	profiilipelti
Ikkunat:	ei täytetty

Kuvaus:

Ulkopuolella takaseinän hirressä on vuosiluku 1752. Onko sauna rakennettu silloin nykyselle paikalleen vai onko se siirretty jostakin myöhemmin ei ole enää tiedossa. Saunassa on ollut aluksi vain pelkät lankut lattialla, mutta Juho Latikka on tehnyt siihen sementtilattian. Saunaan kuljetaan lautarakenteisen eteistilan kautta. Varsinaisessa savusaunassa on kivi-uuni oikean sivun etunurkassa ja lauteet vasemmalla sivulla.

Rakennusraportti

Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO

011 HIETAMÄKI (JASKARI)

TALOUSRAKENNUS



Kuvaaja: Merja Suomela
Kuvausaika: Kesä 2004



Päärakennuksen puoleinen julkisivu.
Kuvaaja: Merja Suomela
Kuvausaika: Kesä 2004

Id:	14809
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kohde:	011 Hietämäki (Jaskari)
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	talousrakennukset
Alkup. käyttö:	941 talousrakennukset
Nyk. käyttö:	941 talousrakennukset
Ajoitus:	1952
Suunnittelija:	-
Kerroslukku:	1, viljaliiterin ja autotallin osalla toinen kerros
Perustus:	betoni
Runko:	puurunkorakenne
Vuoraus:	peiterimoitettu pystylauditus
Ulkoväri:	keltainen
Kattomuoto:	satula
Kate:	sementtitiili
Ikkunat:	ei täytetty

Historia:

Päärakennusta vastapäätä on vuonna 1952 rakennettu talousrakennus. Rakennuksessa on vasemmalta oikealle lueteltuna puuliiteri, peräkäräliiveri, viljaliiteri, autotalli ja oikeassa päässä on ollut pukuhuone tuvan

puolella, keskellä pesuhuone ja takana sauna.

www.kulttuuriymparisto.fi -sovellusvuokrauspalvelu

NURMO

011 HIETAMÄKI (JASKARI)

NAVETTA-TALLI-HEINÄLATO



Hirsirunkoisessa osassa on tallin pääty.
Kuvaaja: Merja Suomela
Kuvausaika: Kesä 2004



Talli.
Kuvaaja: Merja Suomela
Kuvausaika: Kesä 2004



Talli vasemmalla, heinälato oikealla. Pihapuolen julkisivu.
Kuvaaja: Merja Suomela
Kuvausaika: Kesä 2004



ja olkilato vasemmassa päässä.
Kuvaaja: Merja Suomela
Kuvausaika: Kesä 2004

Id:	14803
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kohde:	011 Hietämäki (Jaskari)
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	navetat
Alkup. käyttö:	811 navetat, sikalat, kanalat yms.
Nyk. käyttö:	719 muut varastorakennukset
Ajoitus:	n. 1910
Suunnittelija:	ei täytetty
Kerrosuku:	1 (1/2)
Perustus:	lokokivi
Runko:	pitkänurkkainen hirsi, osassa rakennusta lautarunko
Vuoraus:	peiterimoitettu pystylauditus
Ulkoväri:	punamulta
Kattomuoto:	satula
Kate:	profiilipelti
Ikkunat:	navetassa 4-ruutuiset, tallissa 2-jakoiset pystypuitteelliset

Historia:

Vuoden 1910 tienoilla on rakennettu 6-lehmän hirsirunkoinen sisäpinnaltaan tiilivuorattu ja rapattu navettarakennus. Saman rakennuksen yhteydessä on hirsirunkoinen 4-hevosen talli ja heinälato. Rakennusta on vielä jatkettu puimalalla v. 1952, kun vanha pihapiirin reunassa oleva riihi on palanut.

Rakennusraportti

Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO

011 HIETAMÄKI (JASKARI)

KUOPPA



Kuoppa, päärakennuksen puoleinen pääty.
Kuvaaja: Merja Suomela
Kuvausaika: kesä 2004



Rakennukset oikealta vasemmalle: kuoppa, paapantupa, pienasumus ja kaivohuone.
Kuvaaja: Merja Suomela
Kuvausaika: Kesä 2004

Id:	14808
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kohde:	011 Hietämäki (Jaskari)
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	varastot
Alkup. käyttö:	719 muut varastorakennukset
Nyk. käyttö:	719 muut varastorakennukset
Ajoitus:	n. 1915
Suunnittelija:	ei täytetty
Kerrosluku:	1
Perustus:	kivet
Runko:	muuratut kivet ja tiili
Vuoraus:	osittain irtokivet
Ulkoväri:	ei täytetty
Kattomuoto:	satula
Kate:	sementtitiili
Ikkunat:	ei täytetty

Kuvaus:

Kuopan etuseinä on muurattu tiilistä, mutta muut sisäseinät on tehty muuratuista kivistä ja ulkopuolella on irtokivet. Sisäkatossa on vaakatasossa 7-8 kivipaasia, jotka on tuotu talvella Peräseinäjoelta hevosella yksi

kerrallaan. Kuopassa on puinen tuuletushormi.

Historia:

Vuoden 1915 tienoilla tehdyn kuopan (kellari) on rakentanut Juho Latikka. Kuoppa sijaitsi ensin joen rannassa, josta se katon lahotessa siirrettiin pihapiiriin.

www.kulttuuriymparisto.fi -sovellusvuokrauspalvelu

NURMO

011 HIETAMÄKI (JASKARI)

KAIVOHUONE



Kaivohuone, joka nykyisin on mehiläishuoneena.
Kuvaaja: Merja Suomela
Kuvausaika: Kesä 2004



Pihan reunalla sijaitseva kaivohuone.
Kuvaaja: Merja Suomela
Kuvausaika: Kesä 2004

Id:	14807
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kohde:	011 Hietämäki (Jaskari)
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	muut
Alkup. käyttö:	999 muualla luokittelemattomat rakennukset
Nyk. käyttö:	719 muut varastorakennukset
Ajoitus:	siirretty pihaan n. 1960
Suunnittelija:	ei täytetty
Kerrosluku:	1
Perustus:	nurkkakivet
Runko:	pitkänurkkainen hirsi
Vuoraus:	nurkat laudoitettu
Ulkoväri:	punamulta, valkoiset nurkat ja ovilistat
Kattomuoto:	satula
Kate:	profiilipelti
Ikkunat:	ei täytetty

Historia:

Hirsinen kaivohuone on siirretty pihaan vuoden 1960 tienoilla. Alunperin se sijaitsi tien vieressä ja oli kaivon suojana. Nykyisin rakennusta käytetään mehiläishuoneena.

NURMO

017 TOIVOLA



Id:	18138
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kiinteistötunnus:	94:1
Sijainti:	Vuoritie 2, 60550 Nurmo
Tyyppi:	asuinrakentaminen
Ajoitus:	1918-1944
Ajoitusselite:	siirretty nykyiselle paikalle n. 1920-22
Luokitus:	ei määritetty
Inventoija:	Merja Suomela
Inventointipvm:	22.07.2004

Kohteen sisältämät rakennukset:

asuinrakennus (vanha apteekki)

Kuvaus:

Pihapiiri sijaitsee korkealla kuivalla männikkömäellä kunnan keskustaaajamassa asemakaava-alueella. Kookkaan mansardikattoisen päärakennuksen lisäksi pihapiirissä on kaksi ulkorakennusta.

Historia:

Aluksi rakennus sijoitettiin Pappilalta vuokratulle maalle, josta myöhemmin tuli oma tilansa.

Arviointi:

Rakennus on sekä rakennushistoriallisesti, historiallisesti että maisemallisesti arvokas. Perinteinen ulkoasu on säilynyt kauniine lasikuistineen. Kohde sijaitsee näkyvällä paikalla keskustaaajamassa. Historiallinen arvo: Apteekki sijainnut tässä rakennuksessa yli 50 vuotta.

NURMO

017 TOIVOLA



NURMO

017 TOIVOLA

ASUINRAKENNUS (VANHA APTEEKKI)







Id:	14852
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kohde:	017 Toivola
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	asuinrakennukset
Alkup. käyttö:	011 yhden asunnon talot
Nyk. käyttö:	011 yhden asunnon talot
Ajoitus:	siirretty nykyiselle paikalle n. 1920-1922
Suunnittelija:	-
Kerrosluku:	1 (1/2)
Perustus:	lohkokivet
Runko:	lyhtynurkkainen hirsi
Vuoraus:	vaakaponttilaudoitus, päätykolmiossa osittain pystyponttilaudoitus
Ulkoväri:	vaalea beige
Kattomuoto:	mansardi
Kate:	saumattu pelti
Ikkunat:	uudet T-karmiset ikkunat

Vanha kuvaus:

Piirilääkärin tarkistuspöytäkirjassa 17.4.1923 apteekkarille kuuluvia tiloja (3 huonetta) kuvataan näin:

Apteekkihuone 6x6m, jossa on kolme akkunaa lähteen ja yksi pohjoiseen, vaikuttaa suurelta ja valoisaalta. Seinät on toistaiseksi katettu seinäpahvilla. Paneelikatto on öljytty ja lattialankut. Sisustus ei ole täysin valmis. Seinille järjestetyt hyllyt on petäjäiset, jotka aiotaan petsata ja puunata pähkinäpuun värisiksi. Purkit ovat osaksi porsliinista, kuitenkin suurimmaksi osaksi oranssin värisestä lasista. Jokaisessa purkissa on valkoinen nimilappu paperista mustine painokirjaimineen...

Varastohuoneessa 4,5 x 3,5 on yksi ikkuna länteen päin.

Laboratorio ja pesuhuone, yksi akkuna itäänpäin, on varastohuoneen kokoinen. Siinä on pieni keittiö-uuni.

Ulkohuoneitten joukossa on aika suuri makasiini, mutta se ei ole vielä aivan valmis. Kesän tultua laitetaan pihalle suuri kaksiosainen sementeerattu kellari.

Historia:

Rakennus on sijainnut alunperin Terijoella (Kellomäellä), jossa se on toiminut ilmeisesti joidenkin pietarilaisten kesähuvilana. 1920-1922 rakennus siirrettiin purettuna ja merkittynä Nurmoon, Pappilalta vuokratulle nykyiselle paikalle.

Ilmajoen apteekkari K.E. Möller piti pitäjässä vähän aikaa vuoden 1920 paikkeilla sivuapteekkia, joten sen palveluksiin totuttiin ja vuonna 1920 alettiin lääkärin kehotuksesta puuhata omaa apteekkia. Ernst Henrik Jägerhorn sai 4.5.1922 Nurmon apteekkioikeudet.

Talon omistanut 9-henknen yhtiö vuokrasi tämän rakennuksen apteekkari Ernst Jägerhornille ja väliaikaisissa tiloissa 10.12.1922 aloittanut Nurmon Apteekki muutti tähän taloon 10.4.1923. Apteekki toimi talossa aina

vuoteen 1978 saakka, jolloin toiminta siirtyi juuri valmistuneeseen Nurmon Osuuspankin rakennukseen. 1980 rakennus peruskorjattiin ja muutettiin osin lääkärin vastaanottotiloiksi. Tämä toiminta päättyi v. 1984. Nykyisin rakennus on asuinrakennuksena.

Erityispiirteet:

Koristeellinen lasikuisti. Rakennus Jugend-tyylinen.

www.kulttuuriymparisto.fi -sovellusvuokrauspalvelu

Kohderaportti

Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO

059 PANKKI



Id:	18132
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kiinteistötunnus:	7:26
Sijainti:	Karhitie 2, 60550 Nurmo
Tyyppi:	liike-elämä ja kaupankäynti
Ajoitus:	1864-1917
Ajoitusselite:	v. 1906 talossa aloitti Nurmon osuuskauppa ja sitä ennen siinä oli Matti Ranna kauppatalo
Luokitus:	ei määritelty
Inventoija:	Merja Suomela
Inventointipvm:	09.09.2004

Kohteen sisältämät rakennukset:

ent. osuuskauppa ja säästöpankki, nyk. asuinrakennus

Vanha kuvaus:

Aluksi pihapiirissä on sijainnut vain pieni hirsirunkoinen rakennus. Siitä ei ole tietoa onko rakennus jo heti aluksi ollut kauppana vai mitä toimintaa siinä on ollut. Kuitenkin jo ennen osuuskauppaa (1906) siinä oli jo Matti Rannan kauppa. Heti vuonna 1906 osuuskauppa osti Kalistajasta ja Mäki-Teposta makasiinit, jotka siirrettiin kaupan pihapiiriin maataloustuotteiden varastointia varten. Kaupalle rakennettiin v. 1908 kolmaskin varasto. Heti perustamisesta lähtien käynnistettiin maataloustuotteiden kauppa eikä vain pelkän viljan kauppa, vaan mm. raakavuotia parkittiin ja myytiin edelleen. Tuotteiden jalostajana osuuskauppa olikin ensimmäisiä koko maassa v. 1908. Myymälää laajennettiin v. 1910. Ja tontille tehtiin seuraavana vuonna vielä pieni navetta (1911). Vuonna 1935 valmistui Lenni Penttilän suunnittelema lottakioski pankinmäelle, rakennuksen pohjoispäädyn puolelle. Näistä vanhoista rakennuksista nykyään on enää jäljellä vain asuinrakennukseksi muutettu kauppatalo.

Kuvaus:

Pihapiirissä sijaitsee nykyisen Karhitien suuntaisesti entinen kaupparakennus, nykyinen asuinrakennus. Vanhan ulkorakennuksen paikalla on nykyisin Sydänmaan Putulasta 1980-luvulla siirretty hirsirunkoinen kaupparakennus, joka toimii autotallina, varastona ja puulatona.

Historia:

Rakennus on rakennettu Loukon maille ja maat on ostettu omaksi Alex Wasastjernalta vuonna 1916 eli seuraavana vuotena kun Säästöpankki osti rakennuksen Osuuskaupalta. Sitä ennen rakennukset sijaitsivat vuokramaalla.

Arviointi:

Historiallinen kohde: Nurmon Osuuskauppa on aloittanut toimintansa tässä talossa (1906-1914). Myöhemmin siinä on toiminut myös Säästöpankki (1915-1956).

Rakennuksen perinteinen ulkoasu on vielä hahmotettavissa. Maisemallisesti merkittävä.


Lähteet:

Suullistatietoa antanut: Veli-Jussi Latikka.

www.kulttuuriymparisto.fi -sovellusvuokrauspalvelu

NURMO

059 PANKKI

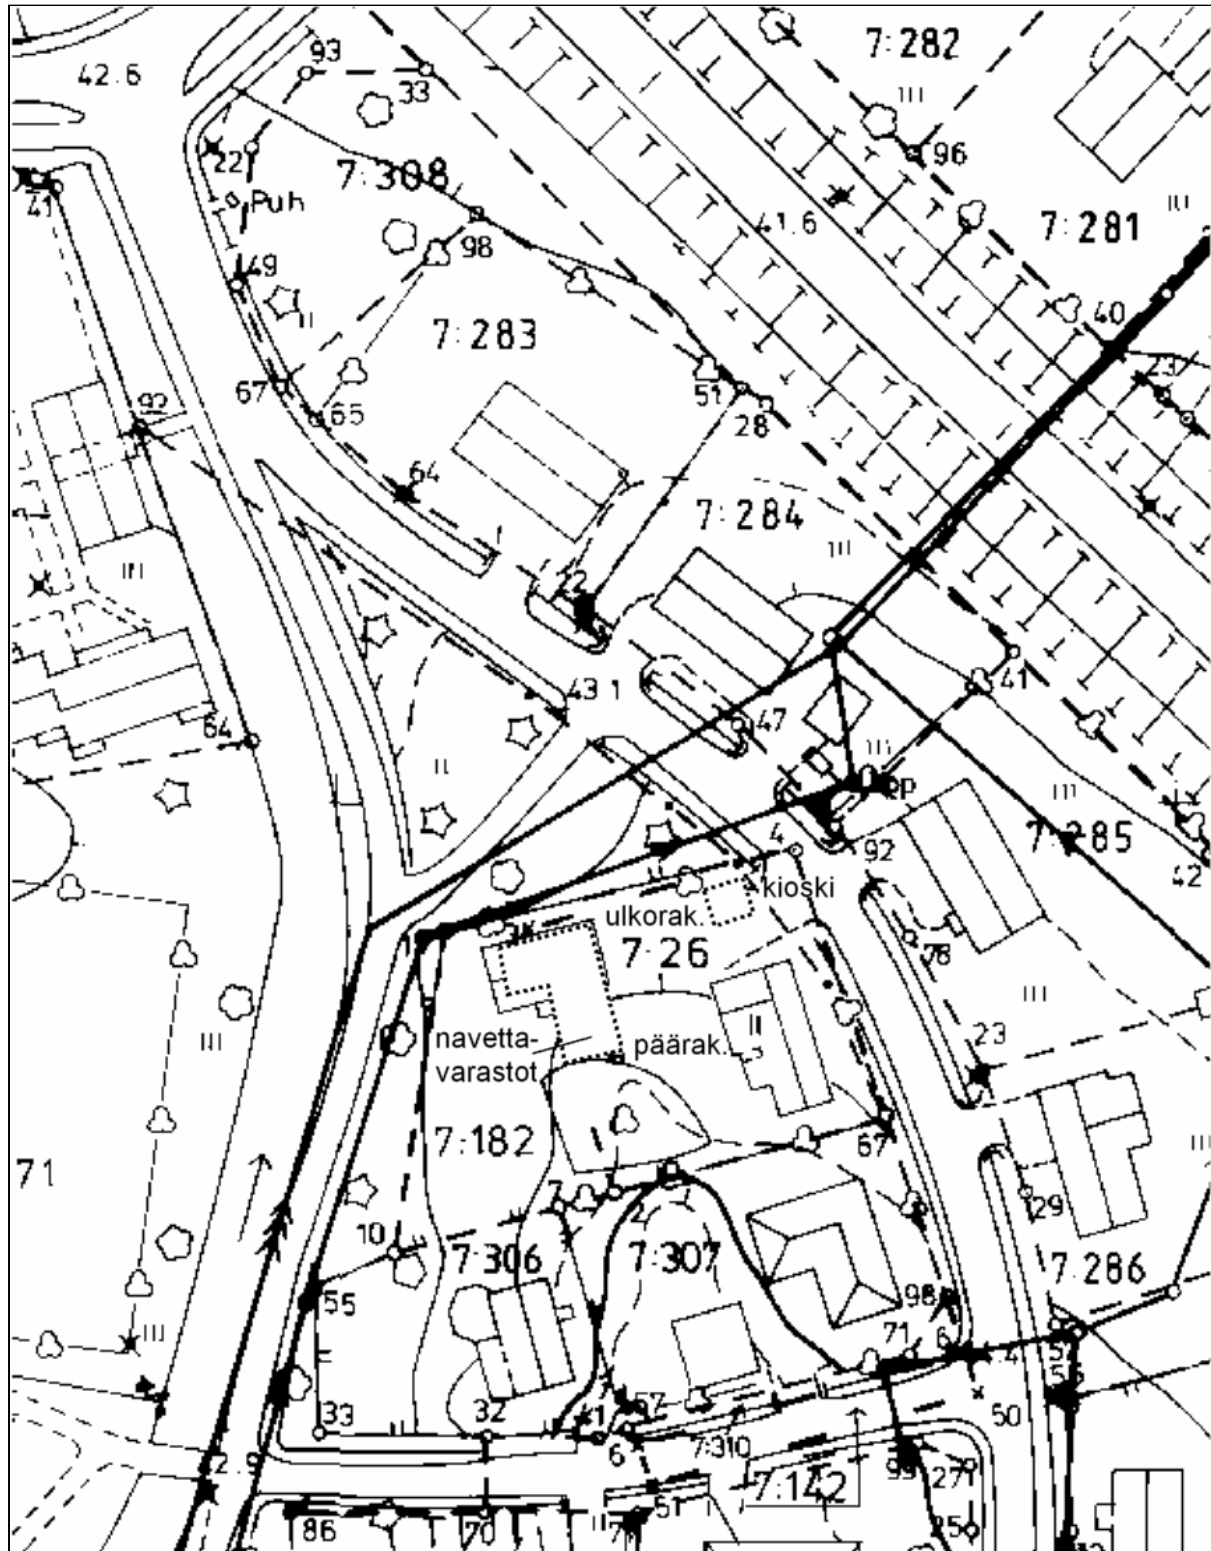

Rakennusraportti

Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO

059 PANKKI

ENT. OSUUSKAUPPA JA SÄÄSTÖPANKKI, NYK. ASUINRAKENNUS





Id:	14849
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kohde:	059 Pankki
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	asuinrakennukset
Alkup. käyttö:	112 liike- ja tavaratalot, kauppakeskukset
Nyk. käyttö:	011 yhden asunnon talot
Ajoitus:	1800-luku, v. 1906 talossa aloittu osuuskauppa ja jo sitä ennen se oli Matti Rannan kauppatalona
Suunnittelija:	-
Kerrosuku:	1 (1/2)
Perustus:	lokokivet, uudessa kuistissa betoni
Runko:	lyhtnurkkainen hirs, kuisti puurunkorakenteinen
Vuoraus:	peiterimoitettu pystylauta, päädyt vaakaponttilaudoitut
Ulkoväri:	sininen, valkoiset listat
Kattomuoto:	satula

Kate: saumattu pelti
Ikkunat: uusittu, puitteissa ristijako

Historia:

Vuonna 1906 pidettiin osuuskaupan perustamista valmisteleva kokous, jonka jälkeen ryhdyttiin etsimään sopivaa liikehuoneistoa. Osuuskaupan hallitus osti samana vuonna liikemies Matti Rannan kauppatalon eli tämän ns. Westerlundin talon Mäki-Loukon mäeltä 1900 mk:lla. Osuuskaupan hoitajaksi valittiin August Wegelius. Osuuskaupan ovet avattiin 1.6.1906.

Talon on rakennuttanut lukkari Westerlund. Rakentamisajankohta ei ole tiedossa, mutta koska jo ennen osuuskauppaa talossa on toiminut Matti Rannan kauppa, se lienee rakennettu jo 1800-luvun puolella.

Kauppa oli aluksi pieni yksikerroksinen rakennus ja se käsitti vain nykyisen eteläpään eli noin puolet nykyisen rakennuksen mitasta. Myymälän laajentaminen tuli ajankohtaiseksi v. 1910. Rakennuskivet ostettiin Tuomas Keski-Soinilta ja Antti Viitala teki kivityöt. Jaakko Luukko hankki puutavaran ja Heikki Sivonen "fyllit" ja saveen. Kustaa Ojala urakoi laajennuksen 280 mk:lla. Tilat kaupankäyntiin olivat laajennuksesta huolimatta pienet. Siksi jo vuonna 1912 päätettiin ostaa lisäksi Kestiltä entinen Katilan kauppakartano. Näin siirtyi pitäjän komein kauppakartano osuuskaupalle v. 1914 ja tämä rakennus myytiin säästöpankille v. 1915.

Säästöpankki toimi vuoteen 1915 saakka kirkonkylän kansakoulun "pikkusalissa", jonka tilat kävivät kuitenkin ahtaiksi ja entinen osuuskaupan päämyymälä ostettiin Mäki-Louon mäeltä v. 1915 3500 mk:lla. Huoneisto oli vaatimaton ja pankkitoimintaan osittain sopimaton. Se sisälsi ison kauppahuoneen ja asunnon. Pikkukorjausten ja järjestelyjen jälkeen päästiin sentään siedettäviin oloihin. Rakennuksessa suoritettiin remonti v. 1928, jolloin se maalattiin ja siihen tehtiin lisää korkeutta. Kassahovi rakennettiin v. 1939. Se on entisessä pankkisalissa edelleen jäljellä. Talossa oli kunnalla pitkän aikaa myös oma kokoustilansa. Pankille valmistui v. 1956 aseman lähelle uusi liiketalo, joka toimi myöhemmin myös kirjastona.

Rakennus on sittemmin muutettu asuinkäyttöön. Valtioneuvos Mäki-Hakola on asunut rakennuksen yläkerrassa. Joskus 1970-luvulla pihanpuoleiselle eteläpuolen sivustalle on tehty viistokattoinen kuistiosa, jossa oli pesuhuoneet ja pannuhuone. Se on purettu sitten 1980-luvulla ja tilalle on tehty matala harjakattoinen kuisti. Rakennukseen on tehty 1980-luvulla muutakin remonttia, joitakin huonejakoja on muutettu, ilmeisesti 1970-luvulla tehdyt väliseinät poistettu pankkisalista ja yläkertaan on tehty pesuhuone ja sauna, pankkiholvista on tehty kattilahuone ja portaat on siirretty isosta kauppahuoneesta eli myöhemmästä pankkisalista eteiseen. Yläkertaan on tehty entisten portaiden kohdalle parveke. Aikaisemmin yläkerrassa parkekkeen paikalla oli ulkoseinä, jossa oli ikkuna. Vanha viiden tuuman vaakaponttilauditus on uusittu peiterimoitetuksi pystylaudaksi ja päätykolmioon on laitettu kapeampi vaakaponttilauta. Ulkopuolelle on laitettu lisäeristys ja ikkunat on uusittu. Entisessä kauppahuoneessa on otettu hirsiseinät näkyviin. Asuntoon on ollut sisäänkäynti ennen nykyisen makuuhuoneen kohdalta pihanpuolelta ja kauppaan (myöh. pankkisaliin) käynti on ollut ilmeisesti ensin itäisivulta ja ilmeisesti myöhemmin pohjoispäädyn tien puolimmaisen ikkunan kohdalta.

Ilmeisesti 1950-60-luvulla otetussa ilmakuvassa rakennus on väriykseltään vaalea ja siinä on 2-jakoiset pystypuitteelliset ikkunat, jotka eivät kuitenkaan voi olla alkuperäiset. Nykyisin rakennuksessa on ristikarmillisia ikkunoita jäljittelevät uudet ristikkoikkunat.

Erityispiirteet:

Koristeelliset räystääslistat. Myös uuteen kuistiin on tehty jälkikäteen samanlainen koristelista.

Kohderaportti

Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO

061 RAUTATIEALUE (VILJAVARASTO)



Id:	18156
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kiinteistötunnus:	7:437
Sijainti:	Karhitie 27, 60550 Nurmo
Tyyppi:	ei määritelty
Ajoitus:	1918-1944
Luokitus:	ei määritelty
Inventoija:	Merja Suomela
Inventointipvm:	24.08.2004

Kohteen sisältämät rakennukset:

Viljavarasto

Kuvaus:

Rakennus sijaitsee kunnan keskustassa junanradan varrella. Korkean punatiilisen viljavaraston vieressä on pitkä rehumakasiini.

Arviointi:

Viljavarasto on tyhjiään. Osa ikkunoista on rikki. Rakennuksen kunto on kohtalainen. Tulee toistaiseksi säilymään.

Rakennus on maisemallisesti, rakennushistoriallisesti ja historiallisesti merkittävä. Se kuvaa vuosisadan alun savitiilirakentamista, porrastettuine räystäälustoineen.

Lähteet:

Etelä-Pohjanmaan osuuskauppa, 90-vuotta kauppatoimintaa maakunnassa 1903-1993. s. 137

NURMO

061 RAUTATIEALUE (VILJAVARASTO)

VILJAVARASTO





Id:	14887
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kohde:	061 Rautatiealue (Viljavarasto)
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	varastot
Alkup. käyttö:	891 viljankuivaamot ja viljan säilytysrakennukset
Nyk. käyttö:	ei täytetty
Ajoitus:	ennen sotia, 1920 -luku?
Suunnittelija:	ei täytetty
Kerrosluku:	2 (1/2)
Perustus:	betoni
Runko:	poltettu savitiili
Vuoraus:	-
Ulkoväri:	savitiilen värinen
Kattomuoto:	satula
Kate:	sementtitiili
Ikkunat:	ei täytetty

Historia:

Osuuskauppa osti v. 1956 valtion viljavaraston tilat Nurmon asemalta. Rautateitse matkanneet saivat lukea Nurmon asemalla viljavaraston seinästä, että saatavana oli viljaa, siemeniä ja rehua. Pitkä rehumakasiini (rakennettu v. 1917) on myös radan varressa. Nurmossakin avautui "idänkauppa" v. 1917. Venäjän armeijan hevosille ostettiin huomattavat määrät rehua.

Erityispiirteet:

Hienoja yksityiskohtia: porrastettuja tiiliprofiileja räystäään alla ja nurkissa.

NURMO

129 PENTTILÄ



Id:	18467
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kiinteistötunnus:	7:50
Sijainti:	Viisastekuja 1, 60550 Nurmo
Tyyppi:	asuinrakentaminen
Ajoitus:	1918-1944
Ajoitusselite:	asuinrakennus 1927
Luokitus:	ei määritetty
Inventoija:	Merja Suomela
Inventointipvm:	20.08.2004

Kohteen sisältämät rakennukset:

asuinrakennus
saunarakennus

Kuvaus:

Pihapiiri sijaitsee Viisastenkujan ja Keskustien risteyksessä. Pihapiirissä on 1920-luvun lopulla rakennettu asuinrakennus ja sitä vastapäätä saunarakennus. Samalla puolella Keskustietä on vierekkäin neljä 1920-luvun lopun/1930-luvun alun asuinrakennusta, yksi rintamamiestalo ja kaksi 1950-luvun asuinrakennusta. 1950-luvun asuinrakennusten välissä on yksi uusi asuinrakennus.

Historia:

Tila on lohkottu Loukon tilan maista 1920/30-luvun vaihteen tienoilla Meimi Penttilälle, josta tulee tilan Penttilä-nimi. Ulkorakennus on toisen tilan puolella, joka on nimeltään Hämäläinen. Ilmeisesti tilaa on jaettu uudelleen 1950-luvulla, jolloin Hämäläiset asuivat tällä paikalla.

Arviointi:

Rakennukset ovat käytössä ja hyväkuntoisia. Asuinrakennuksen kohdalla omistajilla on ulkolisia korjaussuunnitelmia mielessä. Asuinrakennuksen perinteinen 1920-luvun ulkoasu on säilynyt ja rakennus on rakennushistoriallisesti merkittävä. Pihapiiri on maisemallisesti merkittävä sijaitessaan Keskustien varrella ja kuullessaan kokonaisuuteen, jossa on vierekkäin neljä 1920/30-luvun rakennusta.

NURMO

129 PENTTILÄ

ASUINRAKENNUS



Id:	15348
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kohde:	129 Penttilä
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	asuinrakennukset
Alkup. käyttö:	011 yhden asunnon talot
Nyk. käyttö:	011 yhden asunnon talot
Ajoitus:	1927

Suunnittelija:	-
Kerrosluke:	1
Perustus:	lohkokivet
Runko:	lyhytnurkkainen hirsi
Vuoraus:	peiterimoitettu pystylauditus
Ulkoväri:	vaalean vihreä, valkoiset listoitukset, tumman vihreät ikkunapuitteet
Kattomuoto:	satula
Kate:	punainen saumattu pelti
Ikkunat:	T-karmiset ikkunat


Historia:

Asuinrakennus on rakennettu v. 1927. Opettaja Miina Penttilä on rakennuttanut rakennuksen eläkeasunnokseen. Miina Penttilä on ollut Loimaalla kansakoulun opettajana, eikä lopulta koskaan muuttanut tähän asumaan. Arvi ja Laila Hämäläinen ovat ostaneet rakennuksen 1940-luvun loppupuolella sotien jälkeen. Nykyiset omistajat ovat ostaneet rakennuksen Laila Hämäläiseltä v. 1998. Rakennuksessa on keittiö, olohuone ja kamari. Wc on tehty sisälle. Yläkerrassa on yhtenäinen ullakko. Rakennuksessa on vanhat peiliovet, kamarissa pystymuuri ja alkuperäiset paneelikatot.

NURMO

129 PENTTILÄ

ASUINRAKENNUS

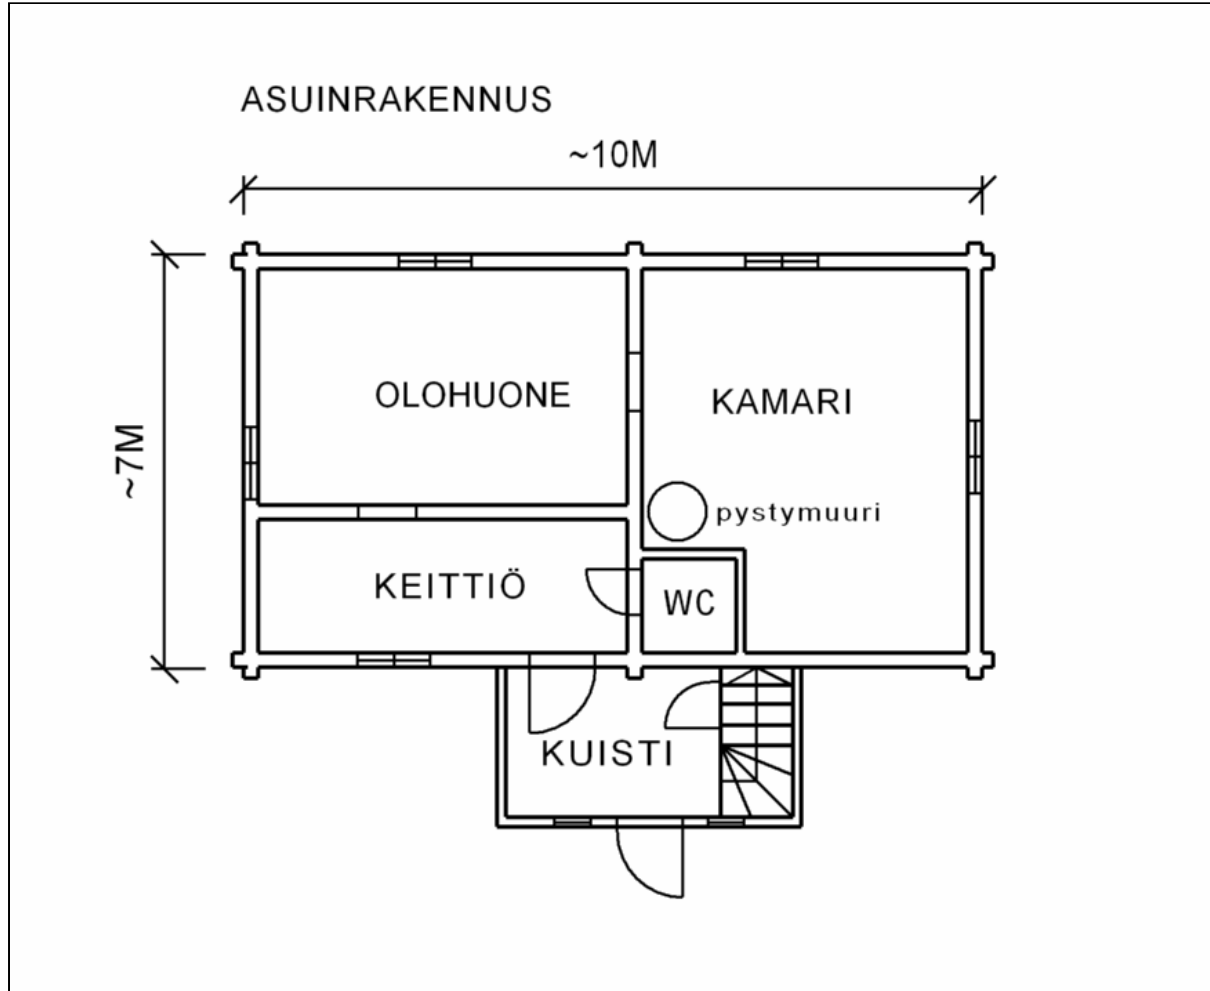

Asuinrakennuksen pohjakaava

NURMO

129 PENTTILÄ

SAUNARAKENNUS



Id:	15349
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kohde:	129 Penttilä
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	saunat
Alkup. käyttö:	931 saunarakennukset
Nyk. käyttö:	931 saunarakennukset
Ajoitus:	ei täytetty
Suunnittelija:	-
Kerrosuku:	1
Perustus:	betoni
Runko:	puurunkorakenne
Vuoraus:	peiterimoitettu pystyauoitus
Ulkoväri:	punainen, valkoiset listoitukset, vihreät ovet
Kattomuoto:	satula
Kate:	profiilipelti
Ikkunat:	2-jakoiset pystypuitteelliset ikkunat

Kuvaus:

Rakennuksen vasemmassa päässä on sauna, keskellä kesähuone ja oikeassa päässä verstaatilat. Verstaan takana on puusee.

NURMO

129 RANTA



Id:	16890
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kiinteistötunnus:	7:49
Sijainti:	Keskustie 12, 60550 Nurmo
Tyyppi:	asuinrakentaminen
Ajoitus:	1918-1944
Ajoitusselite:	asuinrakennus v. 1928, ulkorakennus 1920-luvun loppu
Luokitus:	ei määritely
Inventoija:	Merja Suomela
Inventointipvm:	18.08.2004

Kohteen sisältämät rakennukset:

asuinrakennus
sauna, puuvaja

Kuvaus:

1920-luvun pihapiiri sijaitsee Keskustien varrella. Pihapiirissä on puolitoistakerroksinen asuinrakennus tien suuntaisesti. Saunarakennus 1920-luvun lopulta sijaitsee asuinrakennusta vastapäätä. Kaivo sijaitsee pihassa asuinrakennuksen edessä. Samalla puolella Keskustietä on vierekkäin neljä 1920-luvun lopun/1930-luvun alun asuinrakennusta, yksi rintamamiestalo ja kaksi 1950-luvun asuinrakennusta. 1950-luvun asuinrakennusten välissä on yksi uusi asuinrakennus.

Historia:

Tila on lohkottu Loukon tilan maista joskus vuonna 1928-30. Tilan on ostanut omakseen Meimi Ranta. Naimisiin mentyään nimi on muuttunut Asulaksi. Samaan aikaan on lohkottu yhteensä neljä vierekkäistä tilaa Loukon maista.

Arviointi:

Rakennukset ovat käytössä, hyväkuntoisia ja tulevat säilymään. Rakennusten perinteinen ulkoasu on säilynyt. Rakennushistoriallisesti merkittävä 1920-luvun kohde. Pihapiiri kuuluu Keskustien varren asuinrakennusten kokonaisuuteen, jossa on vierekkäin neljä 1920-30-luvulla rakennettua asuinrakennusta tiensuuntaisesti. Rakennus on maisemallisesti merkittävä.

Rakennusraportti

Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO

129 RANTA

ASUINRAKENNUS



Id:	14824
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kohde:	129 Ranta
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	asuinrakennukset
Alkup. käyttö:	011 yhden asunnon talot
Nyk. käyttö:	011 yhden asunnon talot
Ajoitus:	1928
Suunnittelija:	ei täytetty
Kerrosluku:	1 (1/2)
Perustus:	betoni
Runko:	lyhtnurkkainen hirsi
Vuoraus:	peiterimoitettu pystylauditus
Ulkoväri:	punainen, valkoiset listat
Kattomuoto:	satula, kuistissa pulpetti
Kate:	vihreä kolmiorimahuopa
Ikkunat:	uusittu: 6-ruutuiset, vanhat olleet T-karmiset

Historia:

Rakennuksen on rakennuttanut Meimi Ranta. Se on valmistunut vuonna 1928. Varsinaisen rakennustyön on tehnyt Juha Kallio Martikkalan kylältä. Muistikuvan mukaan hän on rakentanut toisen samanlaisen talon Nurmon

keskustaan, joka on kuitenkin jo purettu. Taloihin hän on ilmeisesti ottanut mallia omasta talostaan Martikkalan kylältä. Nykyiset omistajat ovat ostaneet talon vuonna 1982 vaimon vanhemmilta, jotka olivat ensimmäiset asukkaat. Rakennus on vuorattu 1940-luvulla, siihen saakka se oli hirsipintainen. Vuorauksen jälkeen se sai myös ensimmäisen värityksensä, joka oli valkoinen. Sen jälkeen väri on ollut vaalean vihreä ja nykyinen punainen väritys on ollut vuodesta 1987 lähtien. Rakennus on katettu ensimmäisen kerran kolmiorimahuovalla 1940-luvulla tai heti 1950-luvun alussa. Siihen saakka rakennus on ollut pärekattoinen. Aluksi vesi haettiin joesta ja naapurien kaivoista ja oma kaivo on rakennettu vuoden 1954 tienoilla.


Sisätilat:

Alakerrassa on alunperin ollut kaksi yhtä suurta huonetta, tupa ja kamari. Nykyisin tuvan nurkkaan on tehty wc. Yläkerrassa on kaksi huonetta ja wc. Sisällä on alkuperäiset peiliovet, tuvassa hella ja kamarissa pystymuuri. Alakerran katoissa on alkuperäiset ponttilaudoitukset.

NURMO

129 RANTA

ASUINRAKENNUS

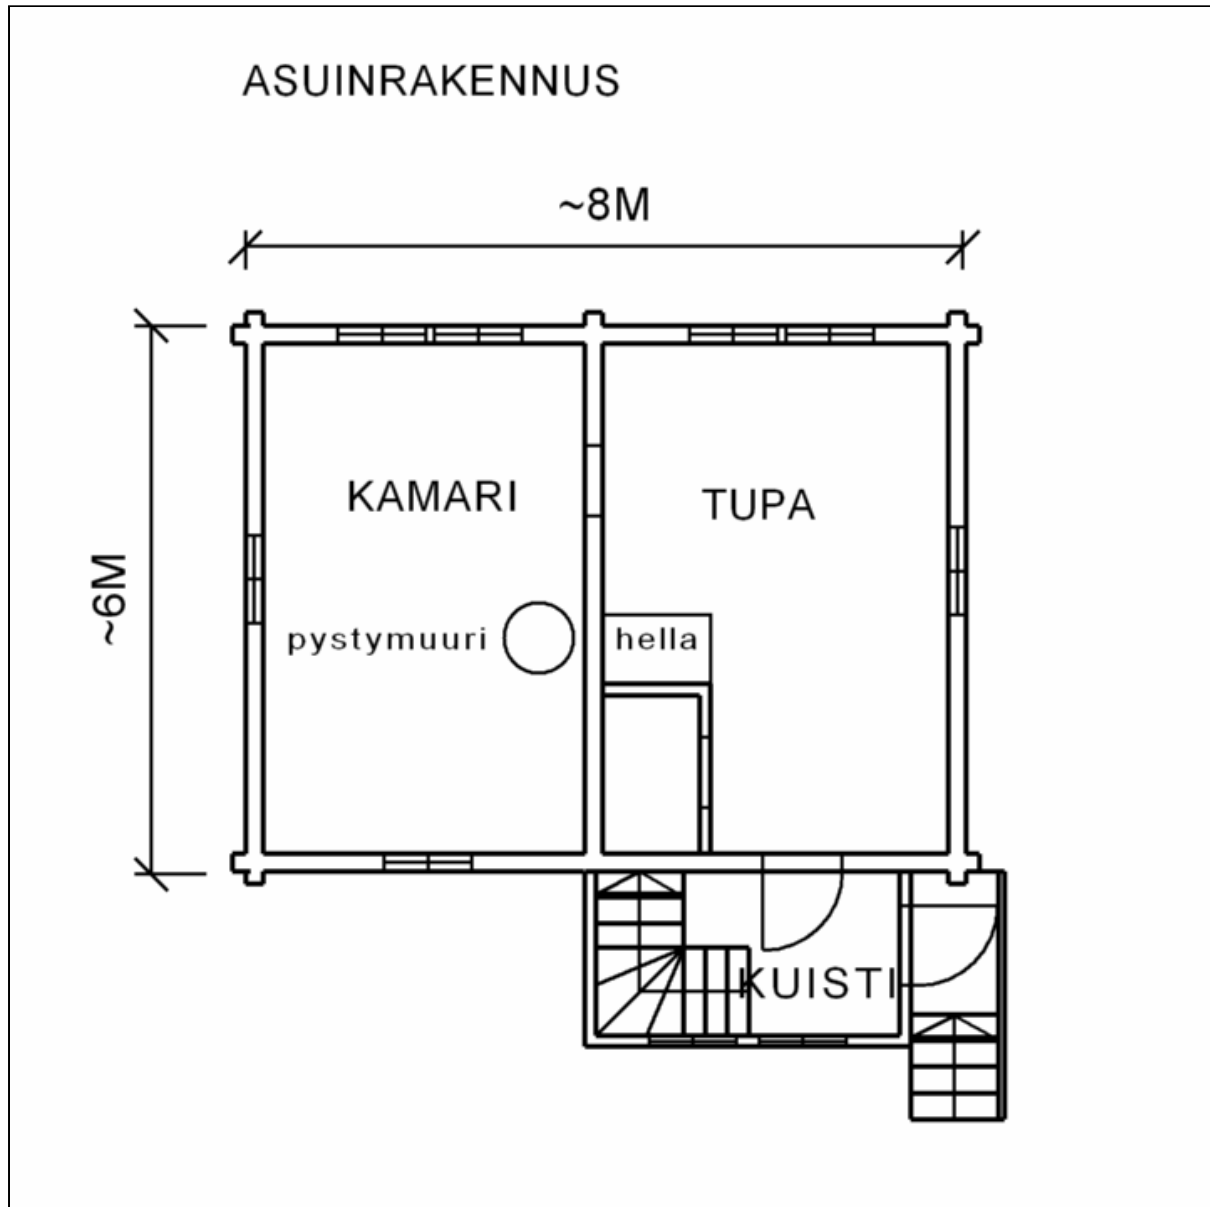

Asuinrakennuksen pohjakaava

Rakennusraportti

Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO

129 RANTA

SAUNA, PUUVAJA



Id:	14825
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kohde:	129 Ranta
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	saunat
Alkup. käyttö:	931 saunarakennukset
Nyk. käyttö:	931 saunarakennukset
Ajoitus:	1920-luvun loppu
Suunnittelija:	-
Kerrosuku:	1
Perustus:	saunan osalla betoni, muuten nurkkakivet
Runko:	puurunkorakenne
Vuoraus:	peiterimoitettu pystylauditus
Ulkoväri:	punainen, valkoiset listat
Kattomuoto:	satula
Kate:	vihreä kolmiorimahuopa
Ikkunat:	1-ruutuiset

Historia:

Saunarakennus on rakennettu 1920-luvun lopulla. Rakennuksen oikeassa päässä on sauna ja vasemmassa päässä puuvaja. Rakennuksen takana on ulkohuussi. Rakennus on kooltaan noin 8,5 x 3,5.

NURMO

155 NURMOILA



Id:	18460
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kiinteistötunnus:	7:147
Sijainti:	Paanatie 2, 60550 Nurmo
Tyyppi:	asuinrakentaminen
Ajoitus:	1945-1974
Ajoitusselite:	1953
Luokitus:	ei määritetty
Inventoija:	Merja Suomela
Inventointipvm:	24.08.2004

Kohteen sisältämät rakennukset:

asuinrakennus

Kuvaus:

Pihapiiri sijaitsee Paanatien varrella kunnan keskustaa-ajamassa. Pihapiirin entinen pankintalo on nykyisin asuntona ja sitä vastapäätä pihanpuolella on piharakennus 1950-luvulta. Piharakennuksen vasemmassa päässä on sauna, keskellä autotalli ja oikealla puuvaja. Autotallin paikalla on alunperin ollut varasto. Viereisellä tontilla on kaksikerroksinen entinen Riskun kaupparakennus.

Historia:

Nurmiolan tontti on entisillä Loukon tilan mailla.

Arviointi:

Rakennus on hyväkuntoinen ja edustaa 1950-luvun alun liikerakentamista. Rakennus on rakennettu Osuuspankille, joten sillä on historiallista arvoa. Rakennuksella on vähäistä maisemallista ja rakennushistoriallista arvoa.

Rakennusraportti

Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO

155 NURMOILA

ASUINRAKENNUS



Id:	15339
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kohde:	155 Nurmoila
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	asuinrakennukset
Alkup. käyttö:	112 liike- ja tavaratalot, kauppakeskukset
Nyk. käyttö:	011 yhden asunnon talot
Ajoitus:	1953
Suunnittelija:	-
Kerrosluku:	1 (1/2)
Perustus:	betoni
Runko:	puurunkorakenne
Vuoraus:	pystyponttilaudoitus
Ulkoväri:	kerma, ruskeat listat, valkoiset ikkunapuitteet
Kattomuoto:	satula
Kate:	sementtitiili
Ikkunat:	2- ja 3-jakoiset pystypuitteelliset ikkunat

Historia:

Rakennus on rakennettu vuonna 1953 osuuspankin pankkitaloksi. Osuuspankki on toiminut rakennuksessa vuoteen 1978 saakka. Nykyiset omistajat ovat ostaneet rakennuksen pankilta. Alakerrassa on ollut alunperin

tienpuolella iso pankkisali ja johtajan huone. Pihanpuolella on ollut kassaholvi, kassaneidin huone ja keittiö. Yläkerrassa on ollut kaksi huonetta ja sivukkaat. Pankinjohtaja on asunut aluksi yläkerran huoneistossa ja myöhemmin siinä on asunut pankin talonmies. Pannuhuone on tehty suunnilleen v. 1964. Alakerran pankkisali on nykyisin olohuoneena ja pankinjohtajan huone ruokailutilana. Yläkertaan on tehty wc ja kylpyhuone. Pankkisaliin on ollut kulku tienpuolelta.

NURMO

155 RISKU



Id: 18461
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kiinteistötunnus: 7:173
Sijainti: Paanatie 4, 60550 Nurmo
Tyyppi: liike-elämä ja kaupankäynti
Ajoitus: 1945-1974
Ajoitusselite: 1958
Luokitus: ei määritetty
Inventoija: Merja Suomela
Inventointipvm: 24.08.2004

Kohteen sisältämät rakennukset:

kauppa-/liikerakennus
ulkorakennus

Kuvaus:

Pihapiiri sijaitsee kunnan keskustaajamassa Paanatien varrella. Pihapiirissä on kaksikerroksinen puurunkoinen 1950-luvun lopun kauppa-/liikerakennus tien suuntaisesti. Pitkä puurunkoinen ulkorakennus sijaitsee kaupparakennusta vastapäätä. Oikean puoleisella tontilla on entinen osuuspankin liikerakennus 1950-luvun alusta.

Historia:

Tontti on lohkottu Loukon tilan maista ilmeisesti Riskun kaupalle 1950-luvun alussa.

Arviointi:

Rakennusten tulevaisuus ei näytä hyvältä. Rakennukset ovat tyhjillään, eikä niitä ole tarkoitus korjata. Kaupparakennus edustaa 1950-luvun kaksikerroksista puurunkoista liikerakentamista, jonka perinteinen ulkoasu on säilynyt hyvin. Rakennukset liittyvät kauppahistoriaan ja pihapiiri sijaitsee maisemallisesti näkyvällä paikalla.

Lähteet:

Suullista tietoa antanut: Leila Hämäläinen.

NURMO

155 RISKU

KAUPPA-/LIIKERAKENNUS



Id:	15340
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kohde:	155 Risku
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	myymälä- ja liikerakennukset
Alkup. käyttö:	112 liike- ja tavaratalot, kauppakeskukset
Nyk. käyttö:	ei täytetty
Ajoitus:	1958

Suunnittelija:	-
Kerrosluke:	2
Perustus:	betoni
Runko:	puurunkorakenne
Vuoraus:	peiterimoitettu pystylauditus
Ulkoväri:	kerma, ruskeat listat ja ovet, valkoiset ikkunapuitteet
Kattomuoto:	satula
Kate:	sementtitiili
Ikkunat:	2- jakoiset tuuletusikkunalliset ikkunat

Historia:

Rakennus on rakennettu 1958. Rakennuksessa on ollut puhelinkeskus ja Riskun kauppa. Riskun kauppa on lopettanut 1960/70-luvun vaihteessa. Rakennus on tunnettu Riskun kaupan nimellä. 1960-luvun lopulla vuokralaisia ja vuodesta 1988 lähtien Nurmon kukka ja sekatavarakauppa. Huonejako ei ole muuttunut. Yläkertaan keittiön nurkkaan on tehty wc, samoin alakerrassa on wc. Pystymuurit on poistettu 1960-70-luvun remontissa. Pintamateriaalit on uusittu. Alakerrassa tienpuolella on iso liikehuoneisto ja päässä pienempi huoneisto. Pihanpuolella on keittiö ja päässä kamari. Yläkerrassa on kaksi asuinhuoneistoa. Yläkerrassa pihanpuolella on pitkä keittiö ja kaksi päätykamaria. Tienpuoleisella sivulla on iso huone ja pieni kamari.

NURMO

155 RISKU

ULKORAKENNUS



Id:	15341
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kohde:	155 Risku
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	ulkorakennukset
Alkup. käyttö:	119 muut myymälärakennukset
Nyk. käyttö:	719 muut varastorakennukset
Ajoitus:	1950-luvun loppu
Suunnittelija:	-
Kerros-luku:	1
Perustus:	nurkkakivet
Runko:	puurunkorakenne
Vuoraus:	peiterimoitettu pystylauditus
Ulkoväri:	kerma, ruskeat listoitukset ja ovet
Kattomuoto:	satula
Kate:	musta kolmiorimahuopa
Ikkunat:	-

Historia:

Rakennus on rakennettu 1950-luvun lopulla. Siinä on ollut vasemmassa päässä sauna, takana puusee ja muut tilat ovat olleet puulatona ja kaupan varastoina. Rakennus on pitkä, suunnilleen 18 metriä, ja siinä on kuusi ovea pihan puoleisella sivulla.

NURMO

154 SÄÄSTÖLEHTO



Id:	18478
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kiinteistötunnus:	33:0
Sijainti:	Keskustie 5, 60550 Nurmo
Tyyppi:	asuinrakentaminen
Ajoitus:	1945-1974
Ajoitusselite:	1956
Luokitus:	ei määritetty
Inventoija:	Merja Suomela
Inventointipvm:	22.07.2004

Kohteen sisältämät rakennukset:

liikerakennus

Kuvaus:

Liikerakennus sijaitsee Keskustien varrella kunnan keskustaajamassa kunnantalon vieressä, uutta kirjastotaloa vastapäätä.

Arviointi:

Liikerakennuksen perinteinen 1950-luvun loppupuolen ulkoasu on säilynyt. Rakennus on maisemallisesti merkittävä sijaitessaan kunnan keskustaajamassa.

NURMO

154 SÄÄSTÖLEHTO

LIIKERAKENNUS





Id:	15363
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kohde:	154 Säästölehto
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	koulu- ja opetusrakennukset
Alkup. käyttö:	112 liike- ja tavaratalot, kauppakeskukset
Nyk. käyttö:	231 lasten päiväkodit
Ajoitus:	1956
Suunnittelija:	-
Kerrosluku:	(1/2) 2 (1/2)
Perustus:	betoni
Runko:	tiili
Vuoraus:	roiskerappaus
Ulkoväri:	vaalean ruskea, valkoiset ikkunapuitteet
Kattomuoto:	satula
Kate:	tiili
Ikkunat:	ei täytetty

Historia:

Säästöpankille valmistui uusi liikerakennus v. 1956. (Tätä ennen säästöpankki toimi entisen osuuskaupan tiloissa Mäki-Louon mäellä, jonne se asettui v. 1915.)

Säästöpankin jälkeen rakennuksessa on toiminut kunnan kirjasto ja posti. Nykyisin rakennuksen ensimmäisessä kerroksessa on tilat esikoululaisille ja toisessa kerroksessa on asuinhuoneistoja.

Kohderaportti

Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO

128 VUORENSIVU



Id:	16885
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kiinteistötunnus:	27:193
Sijainti:	Keskustie 26. 60550 Nurmo
Tyyppi:	asuinrakentaminen
Ajoitus:	1945-1974
Ajoitusselite:	asuinrakennus 1952, ulkorakennus vuoden 1952 jälkeen
Luokitus:	ei määriteltä
Inventoija:	Merja Suomela
Inventointipvm:	18.08.2004

Kohteen sisältämät rakennukset:

asuinrakennus
saunarakennus

Kuvaus:

Pihapiiri sijaitsee kuntakeskuksessa keskeisellä paikalla. Samalla puolella Keskustietä on useampia 1950-luvun kohteita, joista tämä lienee merkittävin. Pihapiiri kuvaa edelleen 1950-luvun alun rakentamista hyvin. Asuinrakennus on takasivu Keskustien suuntaisesti ja sitä vastapäätä on saunallinen ulkorakennus.

Historia:

Aikoinaan tilan maat ovat kuuluneet pappilaan. Pappila luovutti maitaan sotien jälkeen rintamamiestointeiksi ja näin tämäkin tila on saanut alkunsa. Tilan perustajat ovat Eeli ja Vieno Huumo, jotka saivat Hypoteekkiyhdistyksen lainaa asuintilaa varten.

Tontti oli aluksi suurempi ja se ulottui nykyisen Keskustien toiselle puolelle. Vanha tie teki mutkan talon tontin kohdalla. Kun tie sitten suoritettiin osa tonttia myytiin tietä varten ja siitä saaduilla varoilla voitiin maksaa rakentamisesta koituneet lainat pois.

Pihapiirissä ei ole kaivoa, vaan kunnallinen vesijohto on tullut tontille alusta asti.

Arviointi:

Pihapiirin rakennukset ovat ryhdikkäitä ja hyväkuntoisia.

Pihapiiri edustaa tyypillistä 1950-luvun alun rakentamista. Se käy hyvin esimerkkikohteeksi 1950-luvun alun pienrakentamista kuvatessa. Rakennus on rintamamiestalo. Rakennusten perinteinen ulkoasu on säilynyt hyvin. Pihapiiri muodostaa yhtenäisen ja maisemallisesti merkittävän kokonaisuuden. Sen sijainti kuntakeskuksen keskeisellä paikalla nostaa pihapiirin arvoa. Lisäksi alue kuuluu Keskustien länsipuolen 1950-luvun rakennusrivistöön.

Lähteet:

Kotiseutumme Lapua-Nurmo

Suullista tietoa antanut: Ritva Huumo.

www.kulttuuriymparisto.fi -sovellusvuokrauspalvelu

NURMO

128 VUORENSIVU

ASUINRAKENNUS



Id:	14812
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kohde:	128 Vuorensivu
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	asuinrakennukset
Alkup. käyttö:	011 yhden asunnon talot
Nyk. käyttö:	011 yhden asunnon talot
Ajoitus:	1952
Suunnittelija:	Etelä-Pohjanmaan maanviljelysseuran asutustoimikunnan tyyppipiirustukset
Kerrosluku:	1 (1/2)
Perustus:	betoni
Runko:	puurunkorakenne
Vuoraus:	peiterimoitettu pystylauta
Ulkoväri:	vaalean vihreä, valkoiset listat
Kattomuoto:	satula
Kate:	punainen kolmiorima huopa
Ikkunat:	2- ja 3- jakoiset pystypuiteelliset

Kuvaus:

Rakennus on tyyppinen rintamamiestalo pohjakaavaltaan. Umpikuistista on kulku eteiseen, jonka vasemmalta sivulta on käynti yläkertaan vievään portaikkoon. Eteisen oikealta puolelta käydään keittiöön, keittion takana on

makuuhuone ja makuuhuoneen vieressä olohuone, josta on alunperin ollut käynti takaisin eteiseen. Eteiseen on tehty v. 1993 wc ja sauna. Wc:n ovi on heti ulko-ovea vastapäätä ja sauna on osittain portaikon alla, jossa on alunperin ollut komero. Yläkerrassa huoneena on piirustuksista poiketen vain oikeanpuoleinen päätykamari. Ulkoväriykseltään rakennukset ovat olleet aluksi vaalean vihreitä, sitten tummemman vihreitä ja nyt taas vaalean vihreitä. Listoitukset ovat olleet aina valkoiset.

Historia:

Rakennus on rakennettu vuonna 1952 Etelä-Pohjanmaan maanviljelysseuran asutustoimikunnan tyyppipiirustuksien mukaan. Piirustuksista poiketen rakennukseen tehtiin umpikuisti, jonka katto on aumattu. Kuisti on tehty vasta jonkin aikaa rakennuksen valmistumisen jälkeen (1954). Rakennuksen rungon ovat rakentaneet kaksi työmiestä. Rungon valmistumisen jälkeen Eeli Huumo on rakentanut loput itse muurarin ja sähkömiehen avustuksella.

Rakennusmateriaaleista oli vielä 1950-luvun alussa kova pula ja niitä haalittiinkin useasta eri paikasta. Rakennukseen tarvittava puutavara saatiin puukököstä. Isännät lahjoittivat tukkia, joista kököllä sahattiin lautoja. Maalit haettiin Munakasta, ovet Alavudelta ja tuvan hella Aution kaupasta.

Kun Eeli ja Vieno Huumo muuttivat taloon vuonna 1952 kahden lapsen kanssa, talo oli vielä puolivalmiina. Keittiö ja kamari olivat huoneista valmiita ja rakennus oli vielä ilman kuistia.


Sisätilat:

Sisätiloissa saattaa aistia vielä 1950-luvun hengen. Ainoastaan käynti olohuoneesta eteiseen on jouduttu sulkemaan sisälle rakennettujen sosiaali-tilojen takia. Muutokset on kuitenkin tehty sisälle luontevasti, eikä ne häiritse merkittävästi tunnelmaa. Väliovet ovat edelleen vanhoja peiliovia, joissa on 4 saman kokoista vaakapeiliä. Huoneissa on maalatut pinkopahvikatot. Tuvassa on vanha hella, vanhat tiskipöydät ja kaapistot. Seinät on tapetoitu ja vanhat lattialankut ovat muovimattojen alla tallella.

NURMO

128 VUORENSIVU

ASUINRAKENNUS

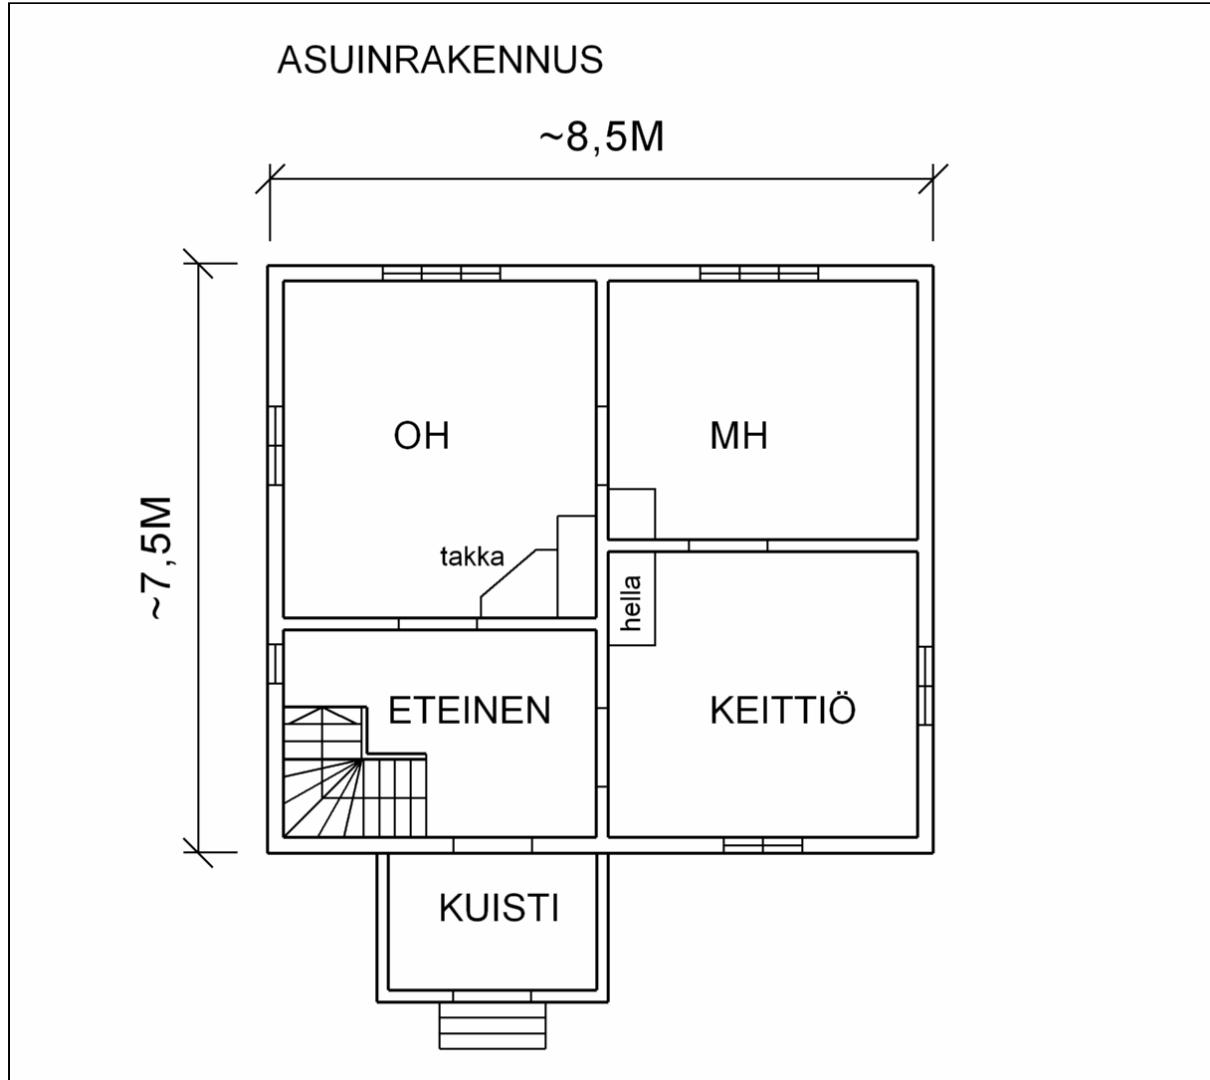

Asuinrakennuksen pohjakaava

Rakennusraportti

Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO

128 VUORENSIVU

SAUNARAKENNUS



Id:	14813
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kohde:	128 Vuorensivu
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	saunat
Alkup. käyttö:	931 saunarakennukset
Nyk. käyttö:	931 saunarakennukset
Ajoitus:	1950-luvun alkupuoli
Suunnittelija:	ei täytetty
Kerrosuku:	1
Perustus:	betoni
Runko:	puurunko
Vuoraus:	peiterimoitettu pystyauoitus
Ulkoväri:	vaalean vihreä, valkoiset listat
Kattomuoto:	satula
Kate:	tiilen muotoiset mineriitti levyt
Ikkunat:	1- ja 2- ruutuiset pystypuitteelliset

Kuvaus:

Rakennuksen vasemmassa päädyssä on sauna, keskellä on puori, ja oikeassa päädyssä on puulato. Puuladon takana on ulkohoysi. Saunan edessä on pieni saunaeteinen. Puorin kohdalla rakennuksen seinä on sisennetty

ja sen eteen muodostuu pieni katettu tila, josta on ovet kaikkiin kolmeen tilaan. Puorissa on säilytetty mm. polkupyöriä. Rakennus on muuten kunnoltaan hyvä, mutta saunan muuri on huono, eikä siinä ole pidetty tulta enää vuosiin.

Historia:

Ulkorakennus on rakennettu vuonna 1954.

www.kulttuuriymparisto.fi -sovellusvuokrauspalvelu

NURMO

128 RAUHALA



Id:	16888
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kiinteistötunnus:	27:196
Sijainti:	Keskustie 32, 60550 Nurmo
Tyyppi:	asuinrakentaminen
Ajoitus:	1945-1974
Ajoitusselite:	1952-53, ulkorakennus n. 1954
Luokitus:	ei määritetty
Inventoija:	Merja Suomela
Inventointipvm:	17.08.2004

Kohteen sisältämät rakennukset:

asuinrakennus
talousrakennus

Kuvaus:

Pihapiiri sijaitsee Keskustien varrella. Samalla puolella Keskustietä rivissä on kaiken kaikkiaan 9 rintamamiestonttia. Kaikilla tonteilla on edelleen asutusta, mutta lähes puolien asuinrakennusten ulkoasu on merkittävästi muuttunut perinteisestä.

Historia:

Tila on lohkottu pappilan maista 1950-luvun alussa rintamamiestontiksi sotalleskeksi jääneelle Rauha Rannalle ja hänen seitsemälle lapselleen.

Arviointi:

Omistajilla ei ole tarkoitus säilyttää tilalla olevia rakennuksia.

Asuinrakennuksen perinteinen ulkoasu on säilynyt ikkunamuutoksia lukuun ottamatta. Sisätiloissa on tehty muutoksia. Rakennuksella on maisemallista merkitystä sijaitessaan keskeisellä paikalla kuntakeskuksessa. Rakennus kuuluu lisäksi rintamamiestalo rivistöön, jotka sijaitsevat Keskustien länsipuolella.

Rakennusraportti

Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO

128 RAUHALA

ASUINRAKENNUS



Id:	14816
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kohde:	128 Rauhala
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	asuinrakennukset
Alkup. käyttö:	011 yhden asunnon talot
Nyk. käyttö:	011 yhden asunnon talot
Ajoitus:	1952-53
Suunnittelija:	ei täytetty
Kerrosluku:	1 (1/2)
Perustus:	betoni
Runko:	puurunkorakenne
Vuoraus:	peiterimoitettu pystyлаudoitus, peiterimoissa pyöristetyt reunat
Ulkoväri:	valkoinen
Kattomuoto:	satula
Kate:	ruskea pelti
Ikkunat:	uusittu: osa 3-jakoisia pystypuitteellisia ja osa tuuletusritilällisiä ikkunoita

Historia:

Rauha Ranta rakennutti tyyppipiirustusten mukaisen talon kirvesmiesporukalla, johon kuuluivat Lauri Takala, Olavi Takala ja Martti Haapala. Rakennus on valmistunut vuosien 1952-53 aikana. Kökkäporukalla sahattiin

luovutetuista hirsistä lautatavaraa taloa varten. Ikkunat on uusittu 1990-luvulla. Alunperin ikkunat ovat olleet 2- ja 3-jakoisia pystypuitteellisia ikkunoita.


Sisätilat:

Alakerrassa on kolme huonetta ja yläkertaan on jälkikäteen tehty kaksi lisähuonetta. Tuvan lattian alla on pieni kylmäkellari. Pohjaratkaisu on hyvin perinteinen rintamamiestalojen pohjakaava, jossa kuisti on rakennuksen toisessa sivussa ja siitä kuljetaan eteiseen eli porstuaan. Porstuan jälkeen on tupa ja rakennuksen toisessa päädyssä on kaksi kamaria. Yläkerran portaat ovat alunperin kulkeneet eteisen vasemmalta sivulta ja niiden alla on ollut komero. Nykyisin portaat kulkevat eteisen oikealla sivulla ja niiden alkuperäiselle paikalle on tehty wc ja pesuhuone. Pihanpuoleisen kamarin ja porstuan välinen ovi on jouduttu porrasmuutoksen vuoksi sulkemaan ja käynti kamariin on ainoastaan keittiön viereisestä huoneesta. Portaiden muutosta ei ole tehty kovin luontevasti ja se häiritsee 1950-luvun tunnelmaa. Tuvassa on jäljellä alkuperäinen puuhella ja pihan puoleisessa kamarissa on jäljellä peltinen kuorimuuri. Toisesta kamarista kuorimuuri on purettu. Alakerrassa on säilynyt alkuperäiset peiliovet.

NURMO

128 RAUHALA

ASUINRAKENNUS

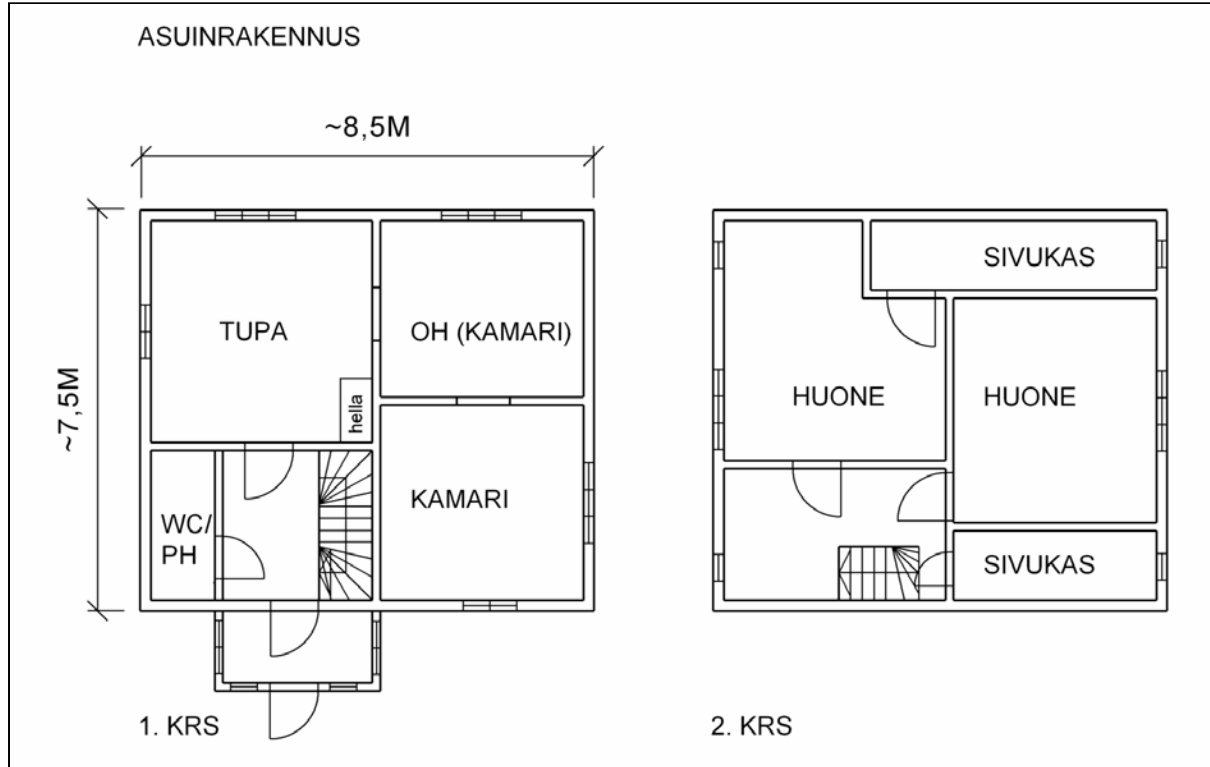

Asuinrakennuksen pohjakaava

Rakennusraportti

Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO

128 RAUHALA

TALOUSRAKENNUS



Id:	14817
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kohde:	128 Rauhala
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	talousrakennukset
Alkup. käyttö:	941 talousrakennukset
Nyk. käyttö:	941 talousrakennukset
Ajoitus:	n. 1954
Suunnittelija:	ei täytetty
Kerrosluke:	1
Perustus:	betoni saunassa ja navetassa
Runko:	puurunko
Vuoraus:	peiterimoitettu pystyлаudoitus
Ulkoväri:	vaalean keltainen
Kattomuoto:	satula
Kate:	puhanpuoleisella lappeella punainen kolmiorimahuopa, takana aaltopelti
Ikkunat:	ei täytetty

Historia:

Talousrakennus on rakennettu heti asuinrakennuksen valmistumisen jälkeen vuoden 1954 tienoilla. Sen rakentamiseen on osallistunut ainakin Martti Haapala. Rakennuksen vasemmassa päädyssä on sauna ja pukuhuone, keskellä pieni navetta ja toisessa päädyssä lato. Navetassa on ollut aikoinaan vain yksi lehmä. Sauna on edelleen toiminnassa.

NURMO

079 PERKIÖ



Id:	18187
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kiinteistötunnus:	7:82
Sijainti:	Autionkuja 1, 60550 Nurmo
Tyyppi:	asuinrakentaminen
Ajoitus:	1918-1944
Ajoitusselite:	päärakennus 1935-36, jatkettu ja peruskorjattu 1990-luvun alussa, ulkorakennus 1936 ja sauna 1939
Luokitus:	ei määritely
Inventoija:	Merja Suomela
Inventointipvm:	16.08.2004

Kohteen sisältämät rakennukset:

asuinrakennus
sauna
ulkorakennus

Kuvaus:

Pihapiiri sijaitsee Keskustien ja Autionkujan kulmauksessa näkyvällä paikalla peltojen ja metsäsaarekkeen rajaamana taajama-alueella. Päärakennus sijaitsee Keskustien suuntaisesti, päärakennusta vastapäätä on osittain hirsirunkoinen pitkä ulkorakennus ja puurunkoinen pihasauna on asuinrakennuksen ja ulkorakennuksen välissä pihan länsipuolella pellon laidalla. Saunan edessä on kaivo.

Historia:

Perkiön tila on lohkottu Katilan tilasta noin vuonna 1935 Lempi (os. Katila) ja Hannes Autiolle. Katilan tila on ollut Lempin kototila. Tila on muodostettu maanviljelystilaksi. Aikaisemmin tila on tunnettu Perkiö-nimellä, mutta nykyään tila tunnetaan sukunimellä Autiona.

Perimätiedon mukaan tilan paikalla olevat maat on kuokitettu Seinäjoki-Oulu rataa rakentamassa olevalla topparoikkaporukalla, kun radan rakentamisessa oli katkos rahapulan takia. Siihen saakka maat olivat olleet Katilan metsää ja kuokkimisen jälkeen maat olivat lehmien niittyinä.

Arviointi:

Päärakennus on täydellisesti peruskorjattu ja tulee säilymään. Ulkorakennuksen hirsirunko on osittain pullistunut navetanosalta ja rakennus on painunut. Rakennus ei vastaa tämän päivän tarpeita ja on purku-uhan alainen. Sauna säilyy ainakin toistaiseksi.

Ulkorakennuksilla on rakennushistoriallista merkitystä. Rakennukset muodostavat hyvän piirikokonaisuuden ja ne ovat maisemallisesti merkittäviä.


Lähteet:

Suuri maatilakirja VI, vlta 1967

Suullista tietoa antanut: Matti Autio.

NURMO

079 PERKIÖ

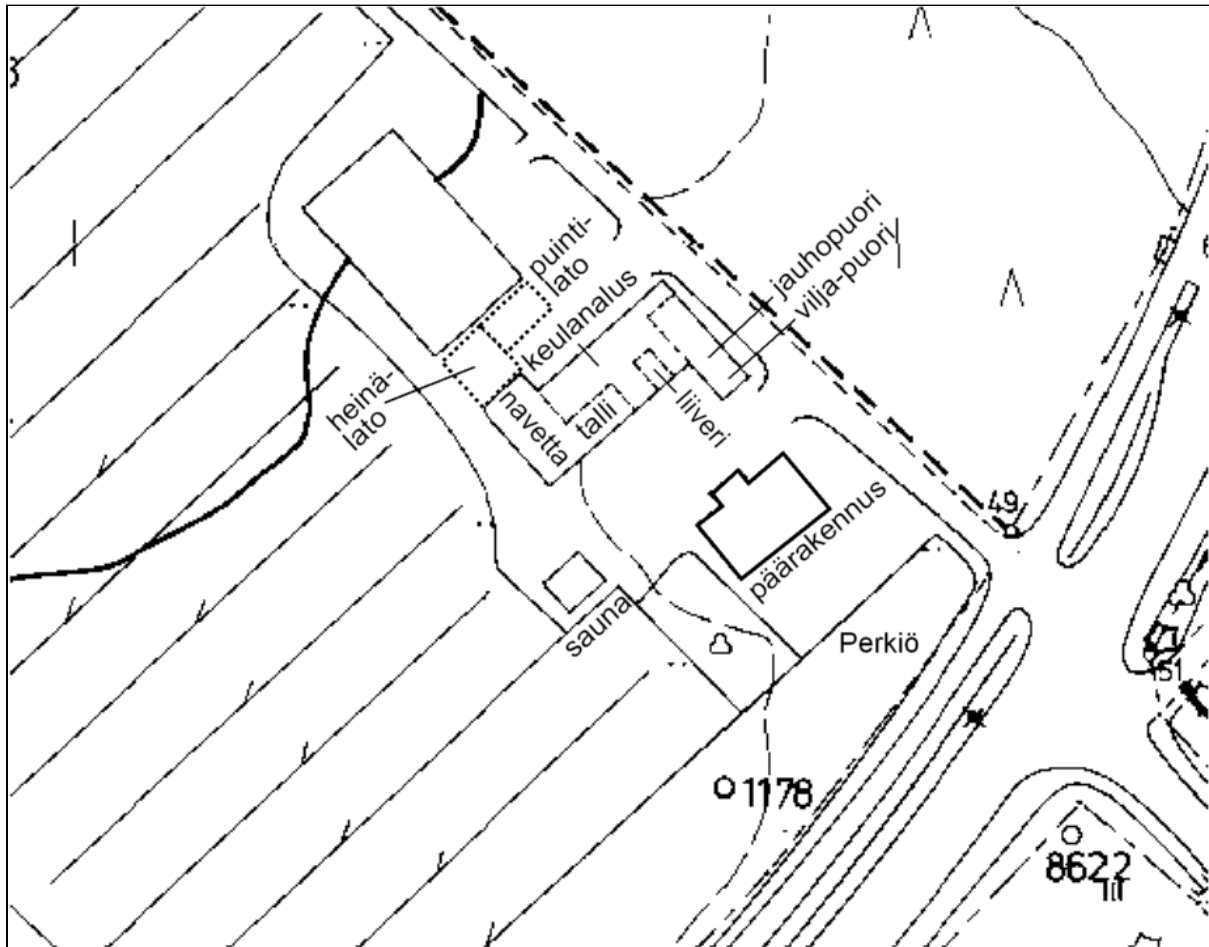

Rakennusraportti

Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO

079 PERKIÖ

ASUINRAKENNUS



Id:	14928
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kohde:	079 Perkiö
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	asuinrakennukset
Alkup. käyttö:	011 yhden asunnon talot
Nyk. käyttö:	011 yhden asunnon talot
Ajoitus:	1935, jatkettu ja peruskorjattu 1990-luvun alussa
Suunnittelija:	-
Kerrosluku:	1 (1/2)
Perustus:	betoni
Runko:	vanhalla osalla hirsi, jatketussa osassa puurunkorakenne
Vuoraus:	peiterimoitettu pystylauditus
Ulkoväri:	valkoinen, valkoiset listat
Kattomuoto:	satula, takasivulla harjakattoinen frontoni
Kate:	punainen tiiliprofiilipelti
Ikkunat:	uudet 9- ja 6-ruutuiset

Historia:

Rakennusta on alettu rakentamaan vuonna 1935 ja se on valmistunut 1936. Rakennuttajana on ollut Hannes Autio ja päättimurina rakentamisessa on ollut Haapala. Kivijalkakivet on ajettu kökällä hevosella.

Rakennuksesta tehtiin tuvan ja kaksi kamaria käsittävä rakennus. Aluksi rakennuksesta tehtiin pärekattoinen. Huopakate on laitettu suunnilleen vuonna 1956. Yläkerran huoneet on tehty noin 1945-48. Kaksihuonetta molempiin päihin. Rakennus oli hirsipinnalla vuoteen 1962-63 saakka, jonka jälkeen se peiterimoitettiin. Hirsipintaisena rakennus oli punamullattu. Rakennusta on jatkettu v. 1992. Samaan aikaan rakennus on peruskorjattu täysin. Ikkunat on uusittu jo ennen peruskorjausta. Ikkunat on pyritty säilyttämään vanhan mallisina. Vanhat ikkunat ovat olleet 9-ruutuisia. Rakennuksessa on ollut pieni kellari. Pihanpuolen kamari on muutettu saunaksi ja pesuhuoneeksi peruskorjauksen yhteydessä. Jatko-osaan on tehty keittiö ja apukeittiö. Piirustukset löytyvät kunnan rakennuslupa-arkistosta. Päärakennuksessa alkuperäistä on jäljellä vain hirsirunko ja muuri.

NURMO 079 PERKIÖ SAUNA



Id:	14929
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kohde:	079 Perkiö
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	saunat
Alkup. käyttö:	931 saunarakennukset
Nyk. käyttö:	931 saunarakennukset
Ajoitus:	1939
Suunnittelija:	-
Kerrosuku:	1
Perustus:	betoni
Runko:	saunassa lyhyt nurkkainen hirsi, pukutilassa lauta
Vuoraus:	päätykolmiot ja pukutila pystylauta
Ulkoväri:	punamulta, valkoiset listat, keltainen ovi
Kattomuoto:	satula
Kate:	musta palahuopa
Ikkunat:	4-ruutuiset

Historia:

Sauna on rakennettu Hannes Aution aikana vuonna 1939. Saunan takasivulla on ollut keulanalusta, jossa on säilytetty puita. Sauna aluksi pärekattoinen, sitten kolmiorimahuopa- ja nykyisin palahuopakattoinen. Sauna on edelleen käytössä.

NURMO

079 PERKIÖ

ULKORAKENNUS





Id:	14930
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kohde:	079 Perkiö
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	ulkorakennukset
Alkup. käyttö:	811 navetat, sikalat, kanalat yms.
Nyk. käyttö:	719 muut varastorakennukset
Ajoitus:	1936
Suunnittelija:	-
Kerrosluke:	1
Perustus:	painuneet kivet ja betoni
Runko:	pääasiassa lyhytnurkkainen hirsi
Vuoraus:	osittain peiterimoitettu pystylauditus
Ulkoväri:	punamulta, valkoiset listat, keltaiset ovet
Kattomuoto:	satula
Kate:	profiilipelti

Ikkunat:6-ruutuiset vaakatasossa

Historia:

Ulkorakennukset on siirretty tilalle samaan aikaan talon valmistumisen kanssa eli vuonna 1936. Rakennukset on siirtänyt Hannes Autio kökkäporukan avustamana. Tallin osuus on siirretty Katilasta, jossa se on ollut palvisauna. Navetta on tuotu Rinta-Saaresta ja luhtiosa Larva-Autiosta. Ulkokartanon harjaa on nostettu v. 1959. Ulkorakennus on ollut pärekattoinen (vain puintiladossa on ollut huopa) 1970-luvun alkuun saakka. Viimeinen pärekatto on tehty kökällä v. 1959 ja peltikatto on laitettu noin 1972. Vuonna 1967 navetassa on ollut karjaa 5 lypsävää ja 2 nuorta. Ulkorakennuksen vasemmassa päädyssä on hirsirunkoinen navetta, sitten talli ja keskellä on ollut portinalusta, joka nykyisin on laudoitettu umpeen ja toimii varastona, sitten tulevat liiveri ja portinalusta. Toisessa päädyssä on ollut jauhoaitta ja luhti. Navetan takana on heinälato. Osa heinäladosta on purettu ja samoin puintilato, joka on ollut heinäladon päässä poikkipäin. Rakennuksen takana on keulanalusta.

Kohderaportti

Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO

080 METSIKKÖ



Id:	18199
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kiinteistötunnus:	27:45
Sijainti:	Keskustie 29, 60550 Nurmo
Tyyppi:	asuinrakentaminen
Ajoitus:	1945-1974
Ajoitusselite:	1958
Luokitus:	ei määritetty
Inventoija:	Merja Suomela
Inventointipvm:	19.07.2004

Kohteen sisältämät rakennukset:

asuinrakennus
vanha asuinrakennus

Kuvaus:

Pihapiiri sijaitsee Keskustien ja Taipaleentien kulmauksessa. Pihapiirissä on puolitoistakerroksinen lisäsiivellinen asuinrakennus. Vanhempi kaksi huonetta käsittävä asuinrakennus sijaitsee pihapiirissä Kannikontien puoleisella reunalla.

Arviointi:

Puolitoistakerroksisella asuinrakennuksella on maisemallista arvoa ja vanhemmalla asuinrakennuksella rakennushistoriallista arvoa.

Rakennusraportti

Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO

080 METSIKKÖ

ASUINRAKENNUS



Id:	14949
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kohde:	080 Metsikkö
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	asuinrakennukset
Alkup. käyttö:	011 yhden asunnon talot
Nyk. käyttö:	011 yhden asunnon talot
Ajoitus:	1958
Suunnittelija:	-
Kerrosluku:	1 (1/2)
Perustus:	betoni
Runko:	puurunkorakenne
Vuoraus:	peiterimoitettu pystyлаudoitus
Ulkoväri:	vihreä, valkoiset listat, harmaat ovet
Kattomuoto:	satula
Kate:	ruskea käsinsaumattu pelti
Ikkunat:	ei täytetty

NURMO

080 METSIKKÖ

VANHA ASUINRAKENNUS



Id:	14950
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kohde:	080 Metsikkö
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	asuinrakennukset
Alkup. käyttö:	011 yhden asunnon talot
Nyk. käyttö:	ei täytetty
Ajoitus:	ennen sotia
Suunnittelija:	ei täytetty
Kerrosluku:	1
Perustus:	ladotut kivet
Runko:	lyhtnurkkainen hirsi
Vuoraus:	leveä peiterimoitettu pystyлаudoitus
Ulkoväri:	punamulta
Kattomuoto:	satula
Kate:	punainen kolmiorimahuopa
Ikkunat:	6-ruutuiset

NURMO

153 SORVISTO



Id: 18226
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kiinteistötunnus: 23:4
Sijainti: Valkiavuorentie 3, 60550 Nurmo
Tyyppi: asuinrakentaminen
Ajoitus: 1945-1974
Ajoitusselite: 1950-luvun alun pihapiiri
Luokitus: ei määritetty
Inventoija: Merja Suomela
Inventointipvm: 22.07.2004

Kohteen sisältämät rakennukset:

asuinrakennus
ulkorakennus

Kuvaus:

Pihapiiri sijaitsee Valkiavuoren tien varrella. Pihapiirissä on rinteeseen rakennettu 1950-luvun rapattu asuinrakennus ja sitä vastapäätä on saunallinen ulkorakennus. Kohde sijaitsee kunnan keskustaajamassa.

Historia:

Frans ja Elmi Sorvisto ovat myyneet Sorviston 0,0003 manttaalin tilan Tarmo Jaakonpoika Luukolle ja tämän vaimolle Irma Hermannintytölle vuonna 1934. Tilalla oli alkujaan pikkumökki, jossa Tarmo ja Irma asuivat ensin. Vanha asuinrakennus on purettu v. 1952 valmistuneen asuinrakennuksen jälkeen.

Arviointi:

Rakennukset tulevat säilymään tällaisenaan. Asuinrakennuksen perinteinen ulkoasu on säilynyt ikkunamuutoksia lukuun ottamatta. Pihapiiri sijaitsee kunnan keskustaajamassa Valkiavuorenrinteessä ja sillä on maisemallista merkitystä.

Lähteet:

Kauppakirja v. 1934

Suullista tietoa antanut: Jorma Mäenpää.

NURMO

153 SORVISTO

ASUINRAKENNUS



Id:	14982
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kohde:	153 Sorvisto
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	asuinrakennukset
Alkup. käyttö:	011 yhden asunnon talot
Nyk. käyttö:	011 yhden asunnon talot
Ajoitus:	1952

Suunnittelija:	-
Kerrosluku:	1 (1/2)
Perustus:	betoni
Runko:	puurunkorakenne
Vuoraus:	roiskerappaus
Ulkoväri:	vaalea ruskea
Kattomuoto:	satula
Kate:	ruskea käsinsaumattu pelti
Ikkunat:	uudet tuuletusikkunalliset ikkunat


Historia:

Tarmo ja Irja Luukko ovat rakentaneet asuinrakennukset v. 1952. Tilalla olevassa vanhassa asuinrakennuksessa on asuttu tämän rakennuksen rakentamisen ajan. Rakennuksesta oli tarkoitus rakentaa pienempi, mutta jo rakennusvaiheessa sitä suurennettiin. Tarmo Luukko on rakentanut talon itse. Alakerrassa on neljä huonetta ja keittiö. Yläkerrassa on kolme huonetta ja keittiö. Kellari on koko rakennuksen kokoinen. Siellä on pannuhuone ja varastot. Rakennus on puurunkoinen ja rapattu. Ikkunat on uusittu yläkertaan n. 12 vuotta sitten ja alakertaan 3 vuotta sitten. Alkuperäiset ikkunat ovat olleet suunnilleen samalla puitejaolla. Saumattu peltikate on alkuperäinen. Nykyiset omistajat ovat ostaneet rakennuksen vaimon vanhemmilta v. 1975. Sisälle on tehty pinta- ja kylpyhuoneremonttia.

NURMO

153 SORVISTO

ASUINRAKENNUS

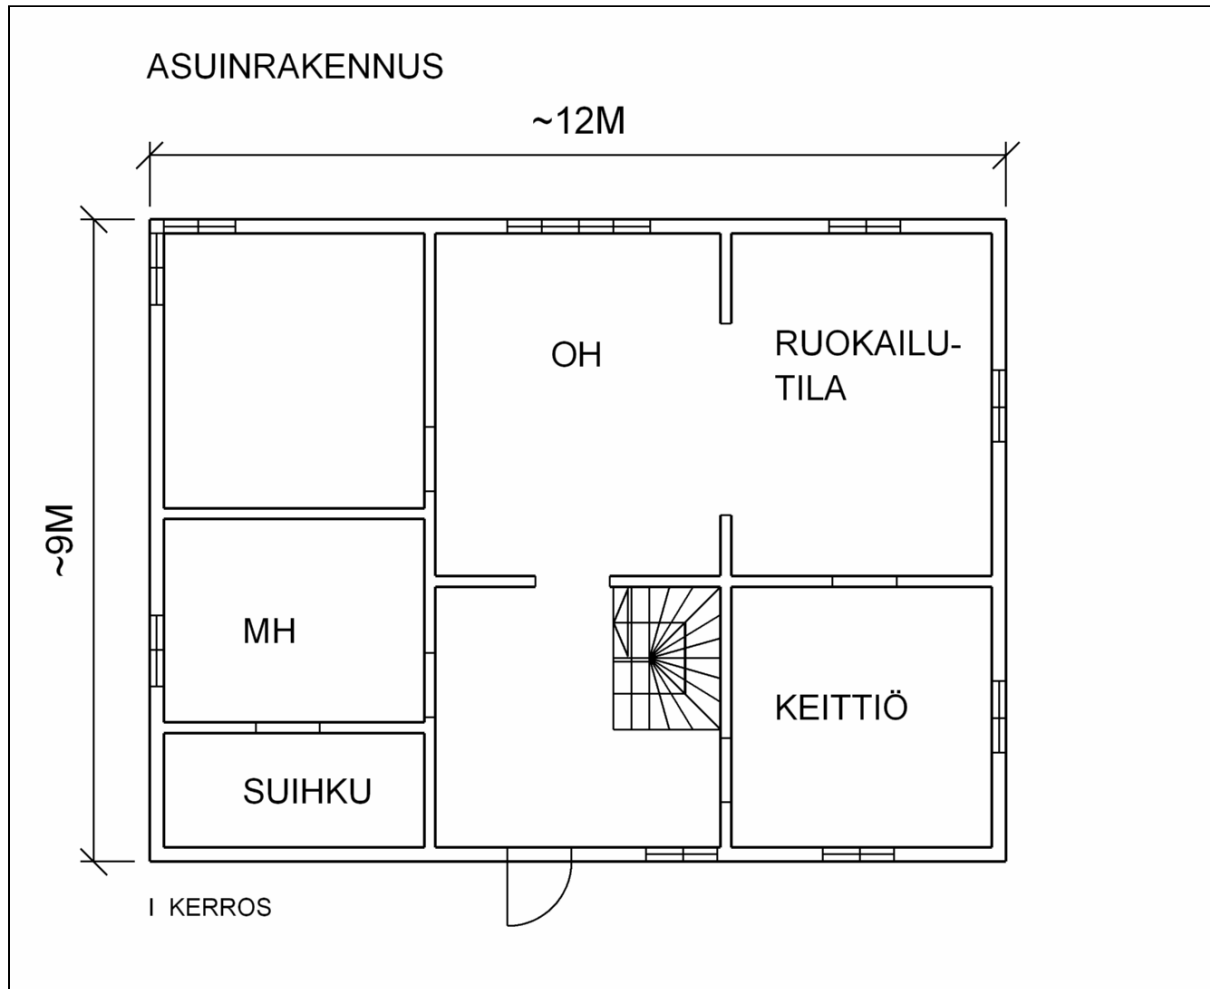

Asuinrakennuksen pohjakaava

NURMO

153 SORVISTO

ULKORAKENNUS



Id:	14983
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kohde:	153 Sorvisto
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	ulkorakennukset
Alkup. käyttö:	719 muut varastorakennukset
Nyk. käyttö:	719 muut varastorakennukset
Ajoitus:	n. 1954
Suunnittelija:	-
Kerrosuku:	1
Perustus:	betoni
Runko:	puurunkorakenne
Vuoraus:	vaakaponttilaudoitus
Ulkoväri:	vaalea keltainen, valkoiset listat
Kattomuoto:	satula
Kate:	saumattu pelti
Ikkunat:	ei täytetty

Historia:

Ulkorakennus on rakennettu muutama vuosi 1952 valmistuneen asuinrakennuksen jälkeen eli noin 1954. Rakennuksessa on wc, varasto, pukuhuone, sauna ja autotalli. Suurta autotallia on tarvittu, koska Tarmo

Luukko on ollut taksikuski ja hän on tehnyt siinä myös korjaustöitä. Nykyisin autotalli on harrastetilana.

www.kulttuuriymparisto.fi -sovellusvuokrauspalvelu

NURMO

088 MÄKI-HAKOLA



Id:	18227
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kiinteistötunnus:	22:37
Sijainti:	Valkiavuorentie 8, 60550 Nurmo
Tyyppi:	asuinrakentaminen
Ajoitus:	1945-1974
Ajoitusselite:	1950
Luokitus:	ei määritetty
Inventoija:	Merja Suomela
Inventointipvm:	22.07.2004

Kohteen sisältämät rakennukset:

asuinrakennus

Kuvaus:

1950 vuoden autotallillisen asuinrakennuksen sisältämä pihapiiri sijaitsee Valkeavuorentien varrella kunnan keskustaajamassa.

Historia:

Tontti on ostettu Penttilän maista. Tontilta asuinrakennuksen takaa on löydetty irtomuuinaismuistoesineitä. Esineet on löydetty kun taloa on ruvettu rakentamaan. Paikalla on ollut metsäistä kalliota.

Arviointi:

Rakennus on hyväkuntoinen, asuttuna ja tulee säilymään tällaisenaan. Rakennus on maisemallisesti arvokas sijaitessaan Valkiavuorentien varrella kunnan keskustaajamassa.

Lähteet:

Suullista tietoa antanut: Anja Mäki-Hakola.

NURMO

088 MÄKI-HAKOLA

ASUINRAKENNUS



Id:	14984
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kohde:	088 Mäki-Hakola
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	asuinrakennukset
Alkup. käyttö:	011 yhden asunnon talot
Nyk. käyttö:	012 kahden asunnon talot
Ajoitus:	1950

Suunnittelija:	Uuno Marjasuo
Kerrosluke:	1 (1/2)
Perustus:	betoni
Runko:	puurunko
Vuoraus:	peiterimoitettu pystyлаudoitus
Ulkoväri:	vaalea ruskea, valkoiset listat ja ikkunapuitteet, keskiruskeat nurkkalistat
Kattomuoto:	satula
Kate:	tiiliprofiilipelti
Ikkunat:	uudet tuuletusikkunalliset ikkunat

Historia:

Asuinrakennus on rakennettu v. 1950. Uuno Marjasuo on tehnyt piirustukset. Rakennusta on ollut rakentamassa viisi kirvesmiestä. Rakennuttajana on ollut Pentti Mäki-Hakola ja rakennustöitä on valvonut rakennusmestari Uuno Marjasuo. Yläkerran kolme makuuhuonetta on tehty jälkikäteen. Alakertaan on osittain tullut muutoksia huonejakoon. Rakennus on muutettu kahden perheen asunnoksi ja kylpyhuoneita on tehty. Sauna ja pesuhuone on ollut jo alunperinkin ja autotallit on rakennettu heti. Taakse on tehty veranta jälkeenpäin. Sementtitiilikate on vaihdettu tiiliprofiilipeltiin.

Kohderaportti

Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO

150 VALKIAVUORENTIE 10



Id:	18228
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kiinteistötunnus:	22:30
Sijainti:	Valkiavuorentie 10
Tyyppi:	asuinrakentaminen
Ajoitus:	1945-1974
Luokitus:	ei määritetty
Inventoija:	Merja Suomela
Inventointipvm:	22.07.2004

Kohteen sisältämät rakennukset:

asuinrakennus
saunarakennus

Kuvaus:

Pihapiiri sijaitsee Valkiavuorentieltä erkanevan pihatien päässä. Pihapiirissä on puolitoistakerroksinen nykyisin kesäasuntona toimiva rakennus ja puurunkoinen saunarakennus. Pihapiirin ja Valkiavuorentien välissä on pieni metsäalue.

Arviointi:

Kesäpaikkana. Tullaan säilyttämään. Maisemallinen omana pihapiirikokonaisuutena.

Rakennusraportti

Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO

150 VALKIAVUORENTIE 10

ASUINRAKENNUS




Id:	14985
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kohde:	150 Valkiavuorentie 10
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	asuinrakennukset
Alkup. käyttö:	011 yhden asunnon talot
Nyk. käyttö:	041 vapaa-ajan asuinrakennukset
Ajoitus:	ei täytetty
Suunnittelija:	-
Kerrosluku:	1 (1/2)
Perustus:	betoni
Runko:	lyhytnurkkainen hirsi
Vuoraus:	vaakaponttilaudoitus
Ulkoväri:	siniharmaa, valkoiset listat ja ikkunapuitteet
Kattomuoto:	satula
Kate:	punainen käsinsaumattu pelti
Ikkunat:	tuuletusikkunalliset ja osittain 6-ruutuiset ikkunat

NURMO

150 VALKIAVUORENTIE 10

ASUINRAKENNUS

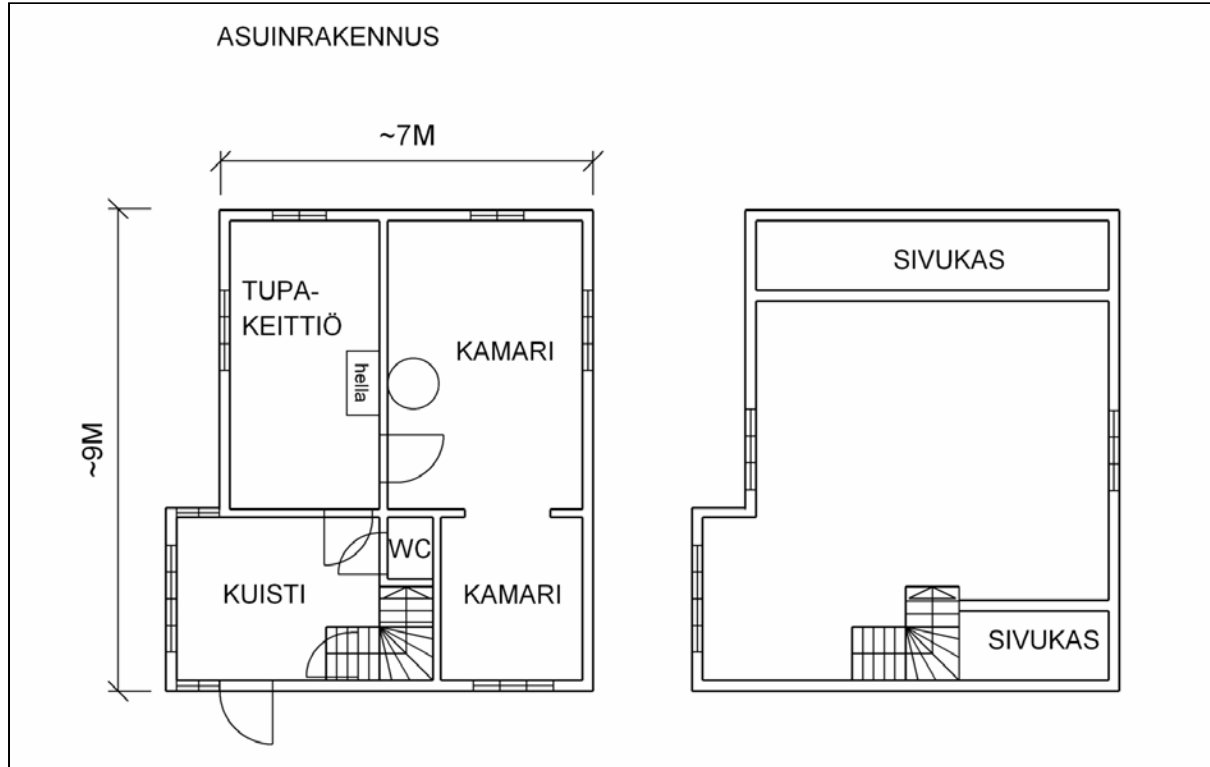

Asuinrakennuksen pohjakaava

NURMO

150 VALKIAVUORENTIE 10

SAUNARAKENNUS



Id:	14986
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kohde:	150 Valkiavuorentie 10
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	saunat
Alkup. käyttö:	931 saunarakennukset
Nyk. käyttö:	931 saunarakennukset
Ajoitus:	ei täytetty
Suunnittelija:	-
Kerrosuku:	1
Perustus:	betoni
Runko:	puurunkorakenne
Vuoraus:	peiterimoitettu pystylauditus
Ulkoväri:	punamulta, valkoiset listat, siniharmaat ovet
Kattomuoto:	satula
Kate:	punainen kolmiorimahuopa
Ikkunat:	2-jakoiset pysytpuitteelliset

Kohderaportti

Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO

152 KANSAKOULUN ALUE (ALA-ASTE)



Id:	18475
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kiinteistötunnus:	21:2
Sijainti:	Tuokotie 3, 60550 Nurmo
Tyyppi:	opetus ja koulutus
Ajoitus:	1945-1974
Ajoitusselite:	koulurakennus vuodelta 1955, myöhempiä laajennuksia
Luokitus:	ei määritelty
Inventoija:	Merja Suomela
Inventointipvm:	22.07.2004

Kohteen sisältämät rakennukset:

koulu

Vanha kuvaus:

Kansakoulun rakennustyöt teetettiin urakalla. Kivijalan urakasta vastasi kivityömies Juha Vigel. Rakennustyön johtoon valittiin kunnallislautakunnan esimies Mikko Jaskari. Aluksi päätettiin työt tehdä urakalla, mutta se koitui liian kalliiksi ja rakennusmestari otettiin työtä valvomaan ja kunta hankki rakennusmiehet päiväpalkkaa vastaan. Myös torpparit ja itselliset veloitettiin osallistumaan päivätyöllä tai muuten koulun rakentamiseen.

Koulusta tuli 42,5 kyynärää pitkä kaksikerroksinen rakennus, jonka alakerroksessa oli iso luokkahuone, voimistelusalii (työpaja), kolmen kamarin ja keittiön huoneisto opettajalle ja eteinen. Yläkertaan rakennettiin toiselle opettajalle asuinhuoneet ja luokka.

Koulusta tuli komea rakennus, joka Valkeavuoren rinteeltä näkyi kauas Nurmonjoen lakeudelle. Koulutyö alkoi Valkeavuoren uudessa koulutalossa lokakuun 26. päivänä v. 1885. Laudoitus ja maalaustyöt saivat odottaa vielä vuosia.

Opettajalle tehtiin perunakuoppa koulun läheisyyteen v. 1886. Aitavärkit sahuutettiin v. 1887 ja pystytettiin tontin ympärille kesällä, jolloin myös "pykättiin" puutteellisesti tehty katto.

Koulu saatiin täysin valmiiksi oikeastaan vasta v. 1894. Koulun ensimmäinen pystyлаudoitus palveli lähes 30 vuotta, vuoteen 1922, jolloin se revittiin pois, seinät tiivistettiin ja päällystettiin poikkilaudoituksella. Samalla hävisivät katonräystäiden koristeelliset puuleikkaukset.

Mikko Jaskarin piirustusten mukaan tehtiin myös koulun ulkokartano, joka valmistui seuraavan talven kuluessa. Siitä tuli pitkä rakennus, joka rajoitti pihaa etelän puolelta. Ulkokartanoon kuului kaksiosainen aitta, puuvaja, kaksi latoa, navetta, sauna ja kolmiosainen "tarvehuone eli makki".

Tulipalo ei jättänyt rauhaan Kirkonkylän koulun rakennuksiakaan. Koulun ulkorakennus paloi v. 1926, uusi tehtiin tilansa kauemmaksi pihan laajentamisen vuoksi jo samana vuonna.

Sodan jälkeen koulun oppilasmäärä nousi. Osittain tilantarvetta helpotti erillinen keittolarakennus, joka saatiin käyttöön 1947 (ent. terveystalo).

Kuvaus:

Kunnan koulukeskus sijaitsee Valkeavuorella. Koulukeskukseen kuuluu nykyinen Kirkonkylän ala-aste, josta osa on rakennettu v. 1955 ja uudemmat yläaste- ja lukiorakennus. Koulukeskus sijaitsee keskeisellä paikalla kunnan keskustaajamassa kunnantalon läheisyydessä.

Historia:

Kansakoulun perustamiskysymys nousi kerran esille kuntakokouksessa kesäkuun 17. päivänä v. 1874. Varsinainen perustamispäätös tehtiin 2.3.1880. Kuntakokous päätti että koulutyö piti päästä alkamaan 2 vuoden kuluessa. Kunnallislautakunnan esimies Mikko Jaskari ja Loukon tilan isäntä Alex Wasastjerna ajoivat innokkaasti koulun perustamisasiaa. Kuitenkin vielä vuoden 1883 keväällä rakennustöitä ei ollut vielä aloitettukaan. Tallrothin johdolla 11-miehinen toimikunta sai tehtäväkseen etsiä kunnan puolesta sopiva koulun paikka tai vuokrata tilat. Toukokuussa 1883 se vuokrasi huoneen Yli-Luukon talosta kouluksi. Koulun johtokunta valitsi koulun opettajaksi opettaja Benjamin Hassisen Ulvilasta. Nurmon ensimmäinen kansakoulu aloitti tammikuun 15. v.1884 talollisen Juhani Salomoninpoika Yli-Luukon talossa. Koulun aloitti 54 oppilasta.

Varsinaisen koulurakennuksen paikaksi oli tarjolla kaksi paikkaa. Ensimmäinen paikka oli pappilan virkatalon mailla ns. Karpiinin luhdan joen itäpuolella, mutta savisen maan ja sijainnin vuoksi päädyttiin kuitenkin rakentaa koulu Valkeavuoren rinteelle, joka oli hyvä paikka kallioperustan ja sijainnin vuoksi.

Koulutyö alkoi Valkeavuorella lokakuun 26. päivä v. 1895 hirsirakenteisessa koulurakennuksessa. Uusi koulurakennus tehtiin v. 1955 vanhan jäädessä pieneksi. Vanha koulurakennus on purettu.

Arviointi:

Koulukeskuksen rakennukset sijaitsevat maisemallisesti merkittävällä alueella kunnan keskustaajamassa. Rakennuksilla on myös historiallista arvoa.

Lähteet:

Nurmon historia II. 1994. s. 522-530

Nurmon kirja. 1974. s. 230-245

Nurmon koululaitoksen vaiheita 1884-1984. 1984. s. 1-10

NURMO

152 KANSAKOULUN ALUE (ALA-ASTE)

KOULU





Id:	15362
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kohde:	152 Kansakoulun alue (ala-aste)
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	koulu- ja opetusrakennukset
Alkup. käyttö:	511 yleissivistävien oppilaitosten rakennukset
Nyk. käyttö:	511 yleissivistävien oppilaitosten rakennukset
Ajoitus:	1955
Suunnittelija:	E. Niemelä
Kerrosluku:	kellari+2
Perustus:	betoni
Runko:	tiili
Vuoraus:	rappaus
Ulkoväri:	keltainen, valkoiset puitteet
Kattomuoto:	satula
Kate:	saumattu pelti
Ikkunat:	ei täytetty

Historia:

Uuden koulurakennuksen suunnittelu annettiin suunnittelutoimisto E. Niemelälle Ouluun. Koulun urakoi Ylisen ja Huovisen rakennusliike Seinäjoelta. Vihkiäiset pidettiin 22.11.1955. Vanhimman rakennusvaiheen matalammassa osassa sijaitsi kirjasto ja opettajien asunnot.

Uuden koulun tilat riittivät runsaat kymmenen vuotta. Koulun laajennus pantiin vireille 1967. Koulun laajennus tehtiin v. 1970. Suunnittelusta vastasi edelleen Niemelän suunnittelutoimisto ja laajennuksen urakoi Velj. Männikön rakennusliike Seinäjoelta. Vanhassa osassa suoritettiin seuraavana vuonna saneerauksia ja kunnostustöitä. Laajennus yhteydessä vanha puulämmitys korvattiin öljylämmityksellä.

NURMO

152 VUORITIE



Id:	18474
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kiinteistötunnus:	94:2
Sijainti:	Vuoritie, 60550 Nurmo
Tyyppi:	asuinrakentaminen
Ajoitus:	1918-1944
Luokitus:	ei määritetty
Inventoija:	Merja Suomela
Inventointipvm:	22.07.2004

Kohteen sisältämät rakennukset:

asuinrakennus
maakellari
sauna

Kuvaus:

Pihapiiri sijaitsee Vuoritien vieressä Valkiavuorella ala-asteen läheisyydessä. Pihapiirissä on 1900-luvun alkupuolelta puolitoistakerroksinen asuinrakennus, pihasauna ja maakellari.

Arviointi:

Pihapiiri on maisemallisesti arvokas. Asuinrakennuksen perinteinen ulkoasu on säilynyt hyvin ja sillä on rakennushistoriallista arvoa.

Rakennusraportti

Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO

152 VUORITIE

ASUINRAKENNUS



Id:	15359
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kohde:	152 Vuoritie
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	asuinrakennukset
Alkup. käyttö:	011 yhden asunnon talot
Nyk. käyttö:	012 kahden asunnon talot
Ajoitus:	1900-luvun alkupuoli (1947)

Suunnittelija: -
Kerrosluke: 1 (1/2)
Perustus: betoni?
Runko: ei täytetty
Vuoraus: peiterimoitettu pystylauditus
Ulkoväri: vaalea hieman vihertävä
Kattomuoto: satula
Kate: käsinsaumattu pelti
Ikkunat: ristikarmilliset 6-ruutuiset ikkunat

Historia:

Kansakoulun keittolarakennus, joka saatiin käyttöön 1947. Rakennuksessa on ollut neuvola, nykyisin siinä on vuokralaisia.

NURMO
152 VUORITIE
MAAKELLARI



Id:	15361
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kohde:	152 Vuoritie
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	varastot
Alkup. käyttö:	719 muut varastorakennukset
Nyk. käyttö:	ei täytetty
Ajoitus:	ei täytetty
Suunnittelija:	-
Kerrosuku:	1
Perustus:	luonnonkivet
Runko:	luonnonkivet, osittain puurunko
Vuoraus:	päädyt peiterimoitettu pystyaukko
Ulkoväri:	punamulta, valkoiset listat, keltaiset ovet
Kattomuoto:	satula
Kate:	profiilipelti
Ikkunat:	1

Rakennusraportti

Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO

152 VUORITIE

SAUNA



Id:	15360
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kohde:	152 Vuoritie
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	saunat
Alkup. käyttö:	931 saunarakennukset
Nyk. käyttö:	931 saunarakennukset
Ajoitus:	ei täytetty
Suunnittelija:	-
Kerrosuku:	1
Perustus:	betoni
Runko:	puurunkorakenne
Vuoraus:	peiterimoitettu pystylauditus
Ulkoväri:	punamulta, valkoiset listat, keltaiset ovet
Kattomuoto:	satula
Kate:	punainen saumattu pelti
Ikkunat:	2-jakoiset pystypuitteelliset

NURMO 152 APU



Kuvaaja: Merja Suomela
Kuvausaika: Kesä 2004

Id:	18473
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kiinteistötunnus:	54:0
Sijainti:	Vuoritie 4, 60550 Nurmo
Tyyppi:	sairaanhoito ja sosiaalihuolto
Ajoitus:	1945-1974
Ajoitusselite:	1959
Luokitus:	ei määritetty
Inventoija:	Merja Suomela
Inventointipvm:	22.07.2004

Kohteen sisältämät rakennukset:

kehitysvammaisten asuntola (ent. lääkärintalo)
ulkorakennus

Kuvaus:

Pihapiiri sijaitsee Vuoritien varrella Valkiavuorella keskustan ala-asteen läheisyydessä. Pihapiirissä on Vuorikoti niminen vammaisten asuntolarakennus vuodelta 1959 ja puurunkoinen ulkorakennus.

Arviointi:

Rakennukset ovat käytössä. Molempien rakennusten perinteinen ulkoasu on säilynyt ja niillä on rakennushistoriallista arvoa. Lisäksi rakennukset ovat maisemallisesti arvokkaita sijaintinsa vuoksi.

NURMO

152 APU

KEHITYSVAMMAISTEN ASUNTOLA (ENT. LÄÄKÄRINTALO)



Kuvaaja: Merja Suomela
Kuvausaika: Kesä 2004



Kuvaaja: Merja Suomela
Kuvausaika: Kesä 2004



Kuvaaja: Merja Suomela
Kuvausaika: Kesä 2004



Kuvaaja: Merja Suomela
Kuvausaika: Kesä 2004

Id:	15357
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kohde:	152 Apu
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	asuinrakennukset
Alkup. käyttö:	219 muut terveydenhuoltorakennukset
Nyk. käyttö:	223 kehitysvammaisten hoitolaitokset
Ajoitus:	1950-luku
Suunnittelija:	-
Kerrosluku:	1 (1/2)
Perustus:	betoni
Runko:	puurunkorakenne
Vuoraus:	roiskerappus
Ulkoväri:	vaalean ruskea
Kattomuoto:	satula
Kate:	punainen käsinsaumattu pelti
Ikkunat:	tuuletusikkunalliset

Historia:

Rakennus on rakennettu 1950-luvulla alunperin lääkärin vastaanottotiloiksi. Nykyisin rakennuksessa on kunnan kuusipaikkainen kehitysvammaisten asuntola, jossa on yksi tukiasunto. Asuntola on nimeltään Vuorikoti.

Rakennusraportti

Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO

152 APU

ULKORAKENNUS



Kuvaaja: Merja Suomela
Kuvausaika: Kesä 2004



Kuvaaja: Merja Suomela
Kuvausaika: Kesä 2004

Id:	15358
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kohde:	152 Apu
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	ulkorakennukset
Alkup. käyttö:	ei täytetty
Nyk. käyttö:	719 muut varastorakennukset
Ajoitus:	ei täytetty
Suunnittelija:	-
Kerrosuku:	1
Perustus:	betoni
Runko:	puurunkorakenne
Vuoraus:	peiterimoitettu pystyaukko
Ulkoväri:	keltainen, valkoiset listatukset, vihreät ovet
Kattomuoto:	satula
Kate:	sementtitiili
Ikkunat:	4-ruutuiset

Kohderaportti

Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO

151 HONGIKKO



Kuvaaja: Merja Suomela
Kuvausaika: Kesä 2004

Id:	18225
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kiinteistötunnus:	72:0
Sijainti:	Sepäntie 5, 60550 Nurmo
Tyyppi:	asuinrakentaminen
Ajoitus:	1945-1974
Ajoitusselite:	1940-luvun lopun pihapiiri
Luokitus:	ei määritetty
Inventoija:	Merja Suomela
Inventointipvm:	20.08.2004

Kohteen sisältämät rakennukset:

asuinrakennus
ulkorakennus

Kuvaus:

Pihapiiri sijaitsee Sepäntiellä männikköisessä Valkeavuorenrinteessä. Pihapiirissä on 1940-luvun lopulla rakennettu puolitoistakerroksinen päärakennus ja saunarakennus. Asuinrakennuksen edessä on pumppukaivo.

Arviointi:

Rakennukset ovat hyväkuntoisia ja tulevat säilymään. Asuinrakennus poikkeaa perinteisistä 1940-luvun lopun rakennuksista sisätilojen huonejakojen suhteen. Asuinrakennus on rakennushistoriallisesti merkittävä. Pihapiirin rakennuksilla on maisemallista merkitystä.

Lähteet:

Suullista tietoa antanut: Markku Männikkö.

Rakennusraportti

Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO

151 HONGIKKO

ASUINRAKENNUS



Kuvaaja: Merja Suomela
Kuvausaika: Kesä 2004



Kuvaaja: Merja Suomela
Kuvausaika: Kesä 2004



Kuvaaja: Merja Suomela
Kuvausaika: Kesä 2004



Kuvaaja: Merja Suomela
Kuvausaika: Kesä 2004

Id:	14980
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kohde:	151 Hongikko
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	asuinrakennukset
Alkup. käyttö:	011 yhden asunnon talot
Nyk. käyttö:	011 yhden asunnon talot
Ajoitus:	1948-49
Suunnittelija:	-
Kerrosluku:	1 (1/2)
Perustus:	rapattu betoni
Runko:	puurunkorakenne
Vuoraus:	peiterimoitettu pystyaukko
Ulkoväri:	keltainen, valkoiset listat
Kattomuoto:	satula
Kate:	punainen profiilipelti
Ikkunat:	2-jakoiset pystypyöreiset, 2 pyöreää ikkunaa


Historia:

Rakennus on Muilun v1948-49 rakentama. Leo Männikkö on tullut tälle paikalle 1960-luvun vaihteessa ja nykyiset omistajat ovat asuneet talossa kaksi vuotta (Leon veljen poika). Rakennuksen huonejako on säilynyt ennallaan. Huonejako on selkeä ja rakennuksessa on alkuperäiset paneelikatot, peiliovet, yläkertaan vievä puuportaitikka, vuoraus ja ikkunat. Kate on vaihdettu 1960-luvulla kolmiorimahuovasta profiilipeltiin. Yläkerrassa on kolme huonetta ja aula. Alakerrassa on makuuhuone, tupa, ruokailutila ja keittiö. Keittiöstä on kulku wc:hen ja pesuhuoneeseen, jotka on tehty Leon aikana. Tila näille on otettu eteisestä. Kellarissa on pannuhuone.

Erityispiirteet:

Rakennuksessa on kaksi alkuperäistä pientä pyöreää puuikkunaa.

NURMO
151 HONGIKKO
ASUINRAKENNUS

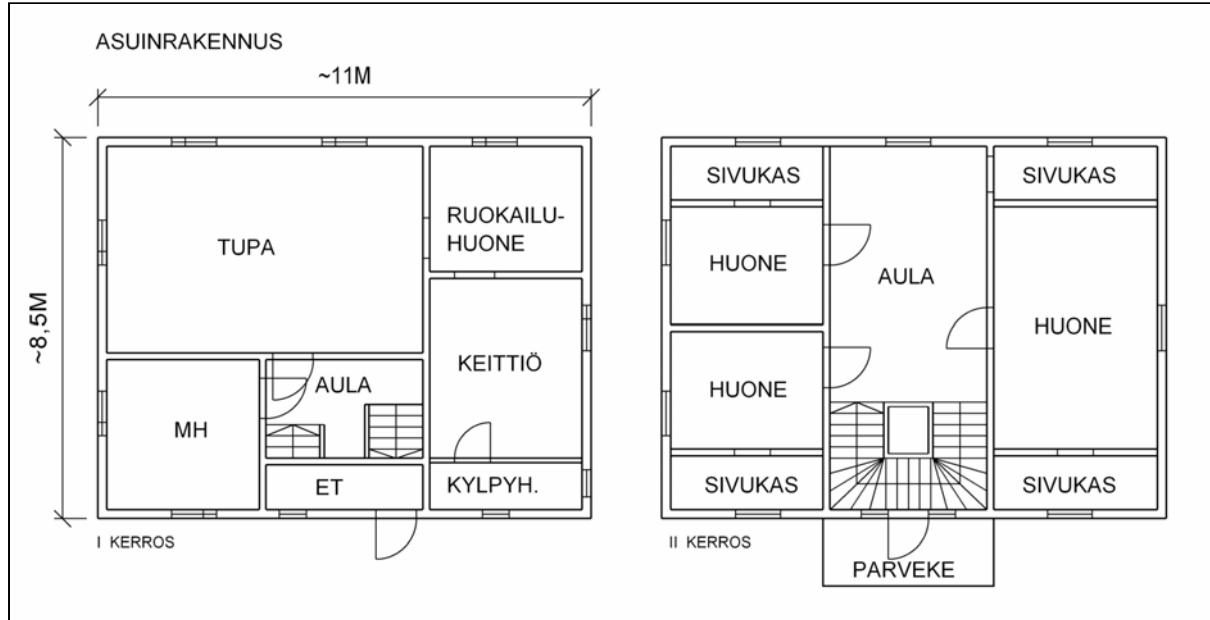

Rakennusraportti

Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO

151 HONGIKKO

ULKORAKENNUS



Kuvaaja: Merja Suomela
Kuvausaika: Kesä 2004



Kuvaaja: Merja Suomela
Kuvausaika: Kesä 2004

Id:	14981
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kohde:	151 Hongikko
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	saunat
Alkup. käyttö:	931 saunarakennukset
Nyk. käyttö:	931 saunarakennukset
Ajoitus:	1940-luvun loppu/1950-luvun alku
Suunnittelija:	-
Kerrosuku:	1
Perustus:	betoni
Runko:	puurunkorakenne
Vuoraus:	peiterimoitettu pystyaukio
Ulkoväri:	keltainen, valkoiset listat
Kattomuoto:	satula
Kate:	punainen kolmiorimahuopa
Ikkunat:	1-ruutu

Kuvaus:

Rakennus on rakennettu 1940-luvun lopulla tai 1950-luvun alussa. Rakennuksen pohjoispäässä on varastot ja eteläpäässä on sauna ja pukuhuone. Keskellä on välikkö. Sauna on kunnostettu Leo Männikkön aikana.

NURMO

151 KÄPYMÄKI



Kuvaaja: Merja Suomela
Kuvausaika: Kesä 2004

Id:	18300
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kiinteistötunnus:	27:28
Sijainti:	Käpytie 6, 60550 Nurmo
Tyyppi:	asuinrakentaminen
Ajoitus:	1918-1944
Ajoitusselite:	1936-37, alakerran laajennus 1996, yläkerran laajennus 1999
Luokitus:	ei määritetty
Inventoiija:	Merja Suomela
Inventointipvm:	22.07.2004

Kohteen sisältämät rakennukset:

asuinrakennus
ulkorakennus

Kuvaus:

Pihapiiri sijaitsee Valkiavuorenrinteellä Käpytien varrella. Pihapiirissä sijaitsevat vastakkain asuinrakennus ja ulkorakennus, joiden päädyt ovat tiellepäin. Taaempina pihapiirissä on huopakattoinen kivikellari, jonka on rakentanut Heikki Teppo. Kellarin läheisyydessä on kaivo.

Historia:

Asuinrakennus on rakennettu 1936-37 opettaja Matti Luukon ja hänen perheensä asunnoksi. Matti Luukko toimi Kirkonkylän koulun johtajaopettajana ja hänet tunnetaan merkittävänä kunnallisena vaikuttajana. Hän toimi mm. kuntakokousten puheenjohtajana vuosina 1912-18 sekä tämän jälkeen 26 vuotta kunnanvaltuustossa, joista 16 vuotta puheenjohtajana.

Arviointi:

Pihapiiri on asuttuna, rakennukset hyväkuntoisia ja tulevat säilymään. Laajennukset ovat muuttaneet asuinrakennuksen perinteistä ulkoasua. Pihapiirin rakennukset muodostavat hyvän pihapiirikokonaisuuden ja ovat maisemallisesti arvokkaita.

Lähteet:

Kotiseutumme Lapua-Nurmo

Rakennusraportti

Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO

151 KÄPYMÄKI

ASUINRAKENNUS



Kuvaaja: Merja Suomela
Kuvausaika: Kesä 2004



Kuvaaja: Merja Suomela
Kuvausaika: Kesä 2004



Kuvaaja: Merja Suomela
Kuvausaika: Kesä 2004

Id:	15058
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kohde:	151 Käpymäki
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	asuinrakennukset
Alkup. käyttö:	011 yhden asunnon talot
Nyk. käyttö:	011 yhden asunnon talot
Ajoitus:	1936-37, alakerran laajennus 1996, yläkerran laajennus 1999

Suunnittelija:	-
Kerrosluku:	1 (1/2)
Perustus:	betoni
Runko:	lyhytnurkkainen hirsi, puurunkorakennne
Vuoraus:	peiterimoitettu pystyлаudoitus, yläkerrassa osittain lomalaudoitus
Ulkoväri:	punainen, valkoiset listoitukset
Kattomuoto:	satula
Kate:	musta tiiliprofiilipelti
Ikkunat:	uudet 6-ruutuiset ikkunat

Historia:

Matti Luukko jälkeläisineen on pitänyt rakennuksessa kirjakauppaa 1940- ja 50-luvuilla. Kauppaan kuljettiin talon päädyistä. Vanhaosa on hirsirunkoinen. Alakerran lisärakennus ja peruskorjaus on tehty vuonna 1996. Yläkerran laajennus on tehty vuonna 1996. Laajennukset on tehty puurunkorakenteisina. Entinen omistaja on Kerttu Luukko.

Rakennusraportti

Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO 151 KÄPYMÄKI ULKORAKENNUS



Kuvaaja: Merja Suomela
Kuvausaika: Kesä 2004



Kuvaaja: Merja Suomela
Kuvausaika: Kesä 2004

Id:	15059
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kohde:	151 Käpymäki
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	ulkorakennukset
Alkup. käyttö:	941 talousrakennukset
Nyk. käyttö:	719 muut varastorakennukset
Ajoitus:	ei täytetty
Suunnittelija:	-
Kerrosuku:	1
Perustus:	lohkokivet
Runko:	pitkänurkkainen hirsi, puurunkorakenne
Vuoraus:	osittain peiterimoitettu pystyaukko, osittain lomalaudoitus
Ulkoväri:	punainen, valkoiset listat, keltaiset ovet
Kattomuoto:	satula
Kate:	musta tiiliprofiilipelti
Ikkunat:	4-ruutuiset ikkunat ja 2-jakoiset pystypuitteelliset ikkunat

NURMO

136 KIVIMÄKI



Kuvaaja: Merja Suomela
Kuvausaika: Kesä 2004

Id: 16635
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kiinteistötunnus: 27:283
Sijainti: Onnelantie 10, 60550 Nurmo
Tyyppi: asuinrakentaminen
Ajoitus: 1918-1944
Ajoitusselite: vuoden 1938 asuinrakennus
Luokitus: ei määritetty
Inventoija: Merja Suomela
Inventointipvm: 12.07.2004

Kohteen sisältämät rakennukset:

asuinrakennus

Kuvaus:

Pihapiirissä on ollut vuoden 1938 rakennetun asuinrakennuksen lisäksi v. 1939 rakennettu ulkorakennus (sauna-pukuhuone-vaja-ulkohuussi), joka on purettu 1990-luvun alkupuolella. Nykyisin samassa pihapiirissä ei ole muita rakennuksia. Kiviaita erottaa vierekkäiset tontit toisistaan. Pihassa on vinssikaivo, josta ennen on saatu vesi taloon.

Historia:

Tila on kuulunut samalle suvulle vuodesta 1938. Tilasta on kauppakirja vuodelta 1950, sen on ostanut silloin Matti ja Eila Hemminki ja myyjänä on ollut maatalousministeriön asutusiasiaosasto Suomen Valtion puolesta. Ilmeisesti Matti ja Eila Hemminki ovat asuneet tilalla jo aikaisemminkin.

Arviointi:

Rakennus on hyväkuntoinen ja se aiotaan säilyttää. Tällä hetkellä uhkatekijänä on asumattomuus, mutta lähitulevaisuudessa on mietitty uudelleen asuinkäyttöön ottoa.

Rakennusta voidaan pitää rakennushistoriallisesti merkittävänä. Sen perinteinen ulkoasu on säilynyt, eikä sisäpuolellekkaan ole tehty merkittäviä muutoksia. Maisemallinen arvo kohteella on vähäinen sijaitessaan umpikadun päässä.

Lähteet:

Suullista tietoa antanut: Marja Niemi.

Rakennusraportti

Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO

136 KIVIMÄKI

ASUINRAKENNUS



Kuvaaja: Merja Suomela
Kuvausaika: Kesä 2004



Kuvaaja: Merja Suomela
Kuvausaika: Kesä 2004

Id:	14842
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kohde:	136 Kivimäki
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	asuinrakennukset
Alkup. käyttö:	011 yhden asunnon talot
Nyk. käyttö:	011 yhden asunnon talot
Ajoitus:	~1938
Suunnittelija:	-
Kerrosluku:	1 (1/2)
Perustus:	betoni
Runko:	puurunkorakenne
Vuoraus:	vaakaponttilaudoitus
Ulkoväri:	punainen, valkoiset päätykolmiot listat, ikkunapuitteet ja ovet
Kattomuoto:	satula
Kate:	konesaumattupelti
Ikkunat:	uuset: T-karmiset, 6-ruutuiset ikkunat

Historia:

Asuinrakennus on rakennettu vuonna 1938 ja sitä on uusittu vuonna 1947. Tarkempaa tietoa siitä mitä rakennukselle on vuonna 1947 tehty ei ole. Alakerrassa on tupa ja kaksi kamaria ja suuri eteistila. Portaat

yläkertaan kulkevat eteisen vasemmalta puolelta. Wc on tehty eteisesen viereiseen komeroon 1970-luvulla. Ikkunat on uusittu 1980-luvulla samaan tyyliin vanhojen kanssa. Yläkerran päädyssä on yksi huone, joka on tehty luultavasti 1960-luvulla, muu osa on ullakkona. Talossa on asuttu 2000-luvun alkuaikoihin asti.


Sisätilat:

Huonejako on säilynyt ennallaan sisätiloissa ja wc on tehty luontevaan paikkaan entiseen eteiskomeroon. Talossa on säilynyt vanha henki ja vanhoja pintojakin on edelleen jäljellä. Vanhat peiliovet ovat nelipeiliset, ylhäällä ja alhaalla on vaakapeilit ja keskellä vierekkäin on kaksi pystypeiliä. Toisessa kamarissa on säilynyt peltikuorinen pystymuusi.

NURMO

136 KIVIMÄKI

ASUINRAKENNUS

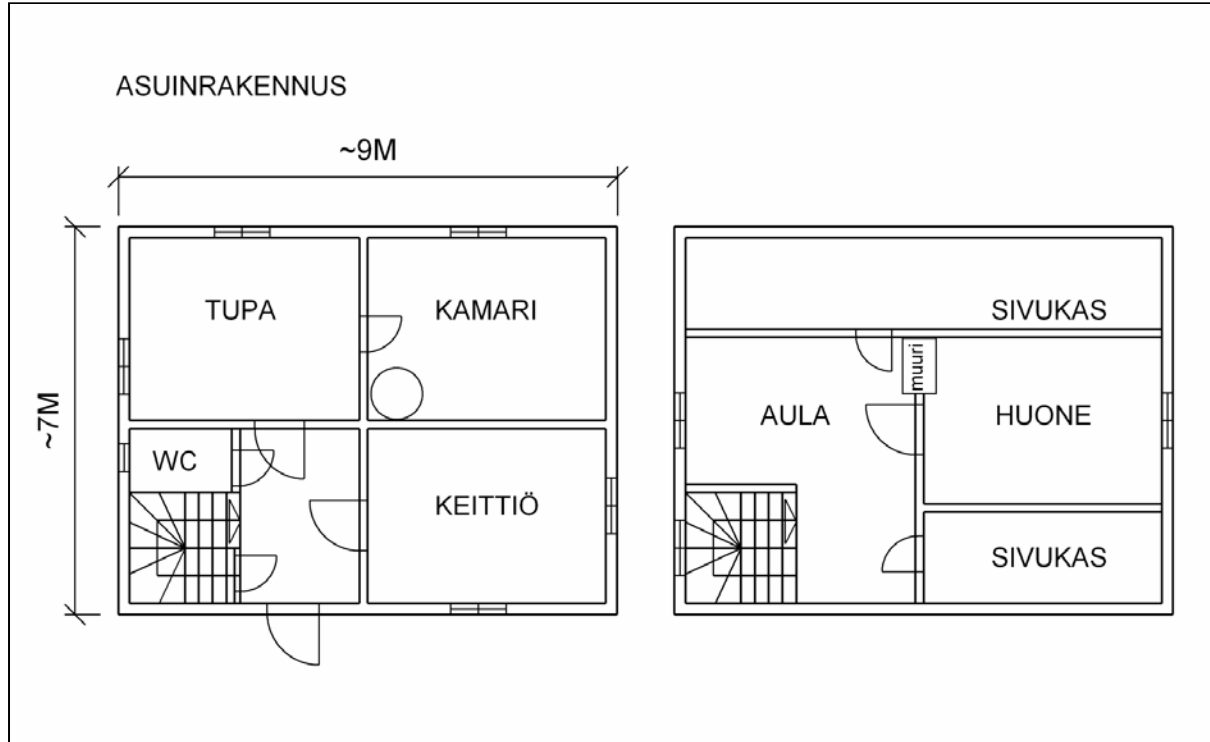

Asuinrakennuksen pohjakaava

Kohderaportti

Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO

137 KOTI



Kuvaaja: Merja Suomela
Kuvausaika: Kesä 2004



Kuvaaja: Merja Suomela
Kuvausaika: Kesä 2004

Id:	18159
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kiinteistötunnus:	27:37
Sijainti:	Onnelantie 9, 60550 Nurmo
Tyyppi:	asuinrakentaminen
Ajoitus:	1918-1944
Ajoitusselite:	asuinrakennus 1930, laajennettu 2000-2001, ulkorakennukset 1900-luvun alkupuolella
Luokitus:	ei määritelty
Inventoija:	Merja Suomela
Inventointipvm:	23.08.2004

Kohteen sisältämät rakennukset:

asuinrakennus
ent. navetta-lato
sauna-varasto

Kuvaus:

Pihapiiri sijaitsee Onnelantien päässä metsän laidalla. Pihapiiri kuuluu liito-orava-alueeseen. Pihapiiri on suojainen. Päärakennuksen lisäksi rakennuksiin kuulu kaksi ulkorakennusta: saunarakennus ja entinen navetta-varastorakennus.

Historia:

Tontti on lohkottu pappilan maista Ohjelmisto-nimisestä tilasta. Tontti on ostettu maaliskuussa 1930. Kaisa ja Lennart Penttilä ovat ostaneet tontin. Pihakaivo on ammuttu kallioon 1930-luvulla. Kustaa Flankomäki ampunut

kaivon kallioon.

Arviointi:

Pihapiirin rakennukset tullaan säilyttämään. Kaikilla rakennuksilla on oma käyttötarkoituksensa. Asuinrakennus on juuri peruskorjattu.

Pihapiiri sijaitsee syrjäisellä paikalla Onnelantien päässä, mutta sillä on maisemallista arvoa omana pihapiirikokonaisuutena.

Lähteet:

Suullista tietoa antaneet: Sointulat, Annikki ja Benjam Pöntinen

NURMO

137 KOTI

ASUINRAKENNUS



Kuvaaja: Merja Suomela
Kuvausaika: Kesä 2004



Kuvaaja: Merja Suomela
Kuvausaika: Kesä 2004



Kuvaaja: Merja Suomela
Kuvausaika: Kesä 2004

Id:	14891
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kohde:	137 Koti
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	asuinrakennukset
Alkup. käyttö:	011 yhden asunnon talot
Nyk. käyttö:	011 yhden asunnon talot
Ajoitus:	1930, laajennettu 2000-2001

Suunnittelija:	-
Kerroslukku:	1 (1/2)
Perustus:	betoni, vanhalla osalla rappaus
Runko:	lyhytnurkkainen hirsi, laajennuksessa puurunko
Vuoraus:	peiterimoitettu pystylauditus
Ulkoväri:	punainen, valkoiset listat
Kattomuoto:	satula
Kate:	konesaumattu pelti
Ikkunat:	uudet: 6-ruutuiset

Historia:

Kaisa ja Lennart Penttilä ovat ostaneet tontin maaliskuussa 1930. Lennart Penttilä on rakentanut talon hirrestä isänsä kanssa. Ensimmäiset hirret on tuotu maaliskuun lopussa. Syyskuun 27. päivänä 1930 on muutettu taloon. Nykyiset omistajat ovat ostaneet talon v.1991. Aluksi he ovat tehneet pinta- ja wc-remonttia. Yläkerrassa on ollut vain kylmäkamari. Laajennus on tehty vuonna 2000-2001. Rakennusta jatkettiin yhdellä huoneella ja yläkertaan tehtiin lisähuone. Alkuperäistä sisätiloissa on katot, pystymuuri olohuoneessa, keittiön hella ja muuri. Osa peiliovista on vanhoja. Ikkunat on uusittu. Aluksi rakennus on ollut hirsipintainen ja punamullalla maalattu. Ulkovuorin laiton jälkeen se on maalattu vaaleaksi. Vuonna 1992 talo on jälleen maalattu punaiseksi.

Rakennusraportti

Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO

137 KOTI

ENT. NAVETTA-LATO



Kuvaaja: Merja Suomela
Kuvausaika: Kesä 2004

Id:	14893
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kohde:	137 Koti
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	talousrakennukset
Alkup. käyttö:	811 navetat, sikalat, kanalat yms.
Nyk. käyttö:	719 muut varastorakennukset
Ajoitus:	1900-luvun alkupuoli
Suunnittelija:	-
Kerrosuku:	1
Perustus:	betoni
Runko:	navetan osalla hirsirunko, muuten lautarakenteinen
Vuoraus:	peiterimoitettu pystylauditus
Ulkoväri:	punamulta
Kattomuoto:	satula
Kate:	kolmiorimahuopa
Ikkunat:	ei täytetty

Historia:

Rakennuksessa on hirsirunkoinen entinen navettaosa, joka nykyisin on työtiläkäytössä. Navetan vieressä on puusee, lato ja toisessa päässä kaksi puulatoa. Kooltaan rakennus on noin 13 x 4.

Rakennusraportti

Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO

137 KOTI

SAUNA-VARASTO



Kuvaaja: Merja Suomela
Kuvausaika: Kesä 2004

Id:	14892
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kohde:	137 Koti
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	saunat
Alkup. käyttö:	931 saunarakennukset
Nyk. käyttö:	931 saunarakennukset
Ajoitus:	1930-luku
Suunnittelija:	-
Kerrosuku:	1
Perustus:	betoni
Runko:	puurunkorakenne
Vuoraus:	peiterimoitettu pystylauditus
Ulkoväri:	punamulta, valkoiset listat, ruskeat ovet
Kattomuoto:	satula
Kate:	musta kolmiorimahuopa
Ikkunat:	ei täytetty

Historia:

Rakennuksen tarkka ajankohta ei ole tiedossa. Päiväkirjamerkinnoista löytyy maininta, että joulusaunassa olisi oltu jo vuonna 1930 tällä tontilla. Siitä onko sauna ollut tämä sama ei ole varmuutta. Rakennuksessa on saunan lisäksi puulato, kylmiönä käytetty huone ja kesähuone.

Kohderaportti

Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO

091 RANTAMÄKI



Id:	18302
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kiinteistötunnus:	8:87
Sijainti:	Länsitie 15, 60550 Nurmo
Tyyppi:	asuinrakentaminen
Ajoitus:	1864-1917
Ajoitusselite:	n. 1900
Luokitus:	ei määritetty
Inventoija:	Merja Suomela
Inventointipvm:	23.07.2004

Kohteen sisältämät rakennukset:

asuinrakennus
sauna
ulkorakennus

Kuvaus:

Pihapiiri sijaitsee Länsitien varrella. Pihapiirissä on kahden huoneen hirsirunkoinen asuinrakennus, pieni saunarakennus ja hirsirakenteinen puori, johon on yhdistetty lautarakenteinen heinälato ja hirsirunkoinen navetta.

Historia:


On ollut aikoinaan ilmeisesti torppa, joka on itsenäistynyt 1920-luvulla. Paikalla on saattanut olla aiemmin sotilastorppa.

Arviointi:

Pihapiiri on ollut noin kaksi vuotta autiotilana. Pihapiirin rakennukset eivät luultavasti tule säilymään. Asuinrakennuksen perinteinen ulkoasu on säilynyt. Pihapiirillä on maisemallista merkitystä sijaitessaan näkyvällä paikalla Länsitien varrella.

NURMO

091 RANTAMÄKI

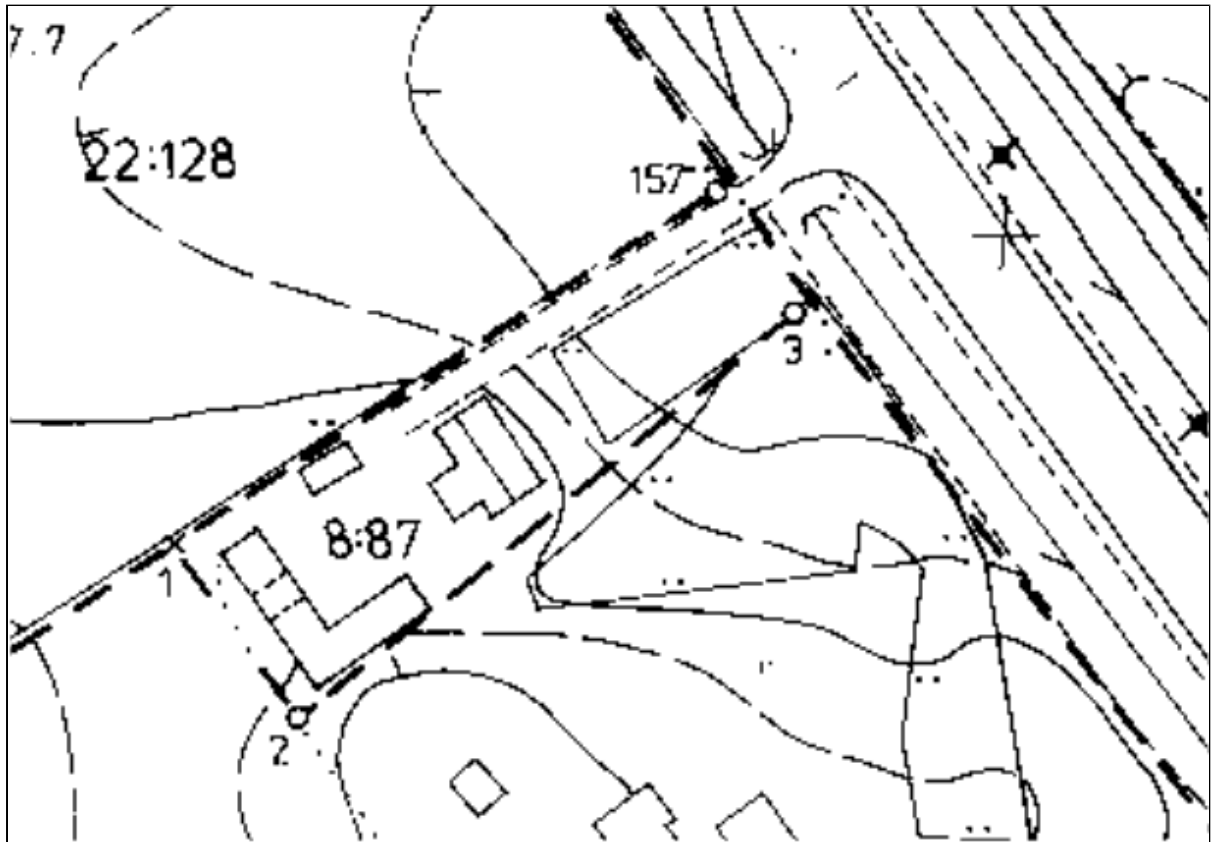

NURMO

091 RANTAMÄKI

ASUINRAKENNUS



Id:	15060
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kohde:	091 Rantamäki
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	asuinrakennukset
Alkup. käyttö:	011 yhden asunnon talot
Nyk. käyttö:	011 yhden asunnon talot
Ajoitus:	1900-luvun alku
Suunnittelija:	-
Kerroslukku:	1
Perustus:	multipenkki
Runko:	pitkänurkkainen hirsi
Vuoraus:	peiterimoitettu pystylauditus
Ulkoväri:	punamulta, valkoiset listat, ruskeat ovet
Kattomuoto:	satula
Kate:	musta kolmiorimahuopa
Ikkunat:	T-karmiset 6-ruutuiset ikkunat

Historia:


Talon on rakentanut itselleen asunnoksi maalarimestari Rantamäki.

Aleksi (Aleksanteri) ja Fanny Miilumäki ovat ostaneet talon Rantamäeltä 1960-luvulla. Heidän jälkeensä rakennuksessa on asunut Eero Miilumäki. Rakennus on ollut tyhjillään noin kaksi vuotta. Rakennuksessa on tupa ja kamari. Kuisti on uusittu jälkeempään. Sisäpintoja on uusittu. Tuvassa on hella ja karmarissa on ollut pystymuuri, joka ei ole enää käytössä.

NURMO

091 RANTAMÄKI

ASUINRAKENNUS

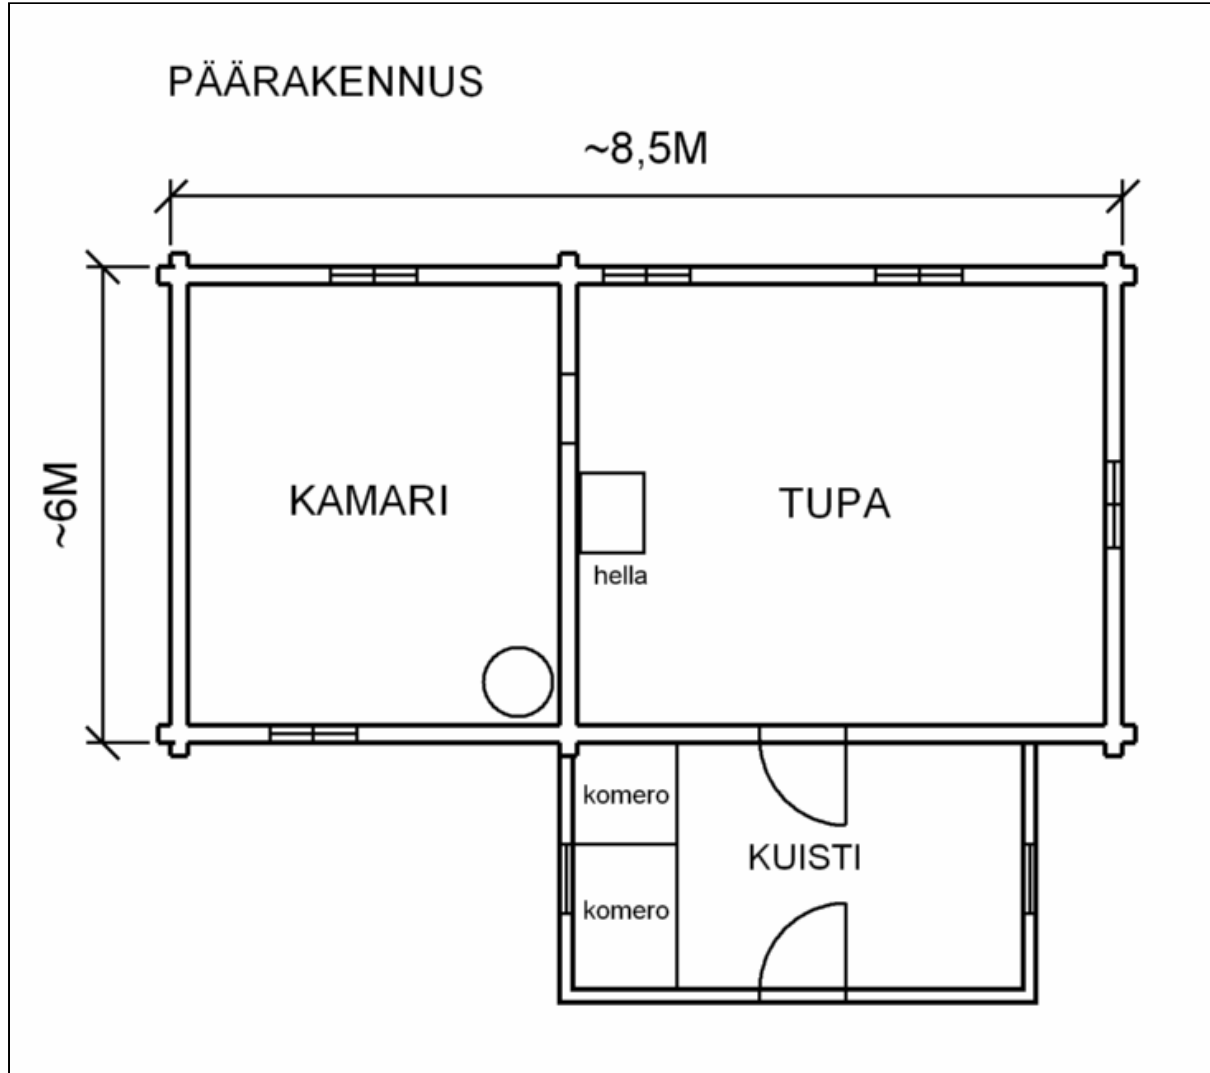

NURMO

091 RANTAMÄKI

SAUNA



Id:	15061
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kohde:	091 Rantamäki
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	saunat
Alkup. käyttö:	931 saunarakennukset
Nyk. käyttö:	ei täytetty
Ajoitus:	1900-luvun alkupuoli
Suunnittelija:	-
Kerrosuku:	1
Perustus:	nurkkakivet
Runko:	puurunkorakenne
Vuoraus:	peiterimoitettu pystyautoitus
Ulkoväri:	punamulta, valkoiset listat, ruskeat ovet
Kattomuoto:	satula
Kate:	musta kolmiorimahuopa
Ikkunat:	4-ruutuiset

Historia:

Rakennuksen tarkka ajankohta ei ole tiedossa. Saunaa on laajennettu Eero Miilumäen aikaan pukuhuoneella. Nykyisin rakennuksessa on lauta lattia, alunperin maanpäällä olivat vain puurillat.

NURMO 091 RANTAMÄKI ULKORAKENNUS



Id:	15062
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kohde:	091 Rantamäki
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	ulkorakennukset
Alkup. käyttö:	941 talousrakennukset
Nyk. käyttö:	ei täytetty
Ajoitus:	1900-luvun alkupuoli
Suunnittelija:	-
Kerrosuku:	1
Perustus:	nurkkakivet
Runko:	puori ja navetta pitkänurkkainen hirs, heinälato lautarakenteinen
Vuoraus:	osittain pystylauditus
Ulkoväri:	punamulta, valkoiset listoitukset
Kattomuoto:	satula
Kate:	puorissa kolmiorimahuopa, muuten profiilipelti
Ikkunat:	-

Historia:

Pitkänurkkaisen puorin yhteyteen on liitetty lautarakenteinen L:n muotoinen heinälato, heinäladon ja hirsirunkoisen navetan yhdistää toisiinsa portinalusta. Navetan takana on puusee. Heinälato on viimeksi toiminut


puulatona.

www.kulttuuriymparisto.fi -sovellusvuokrauspalvelu

NURMO

**KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA-ALUEEN RAKENNUSKANTAINVENTOINTI
2004**

Pappilan ja valtatie sillan ympäristö

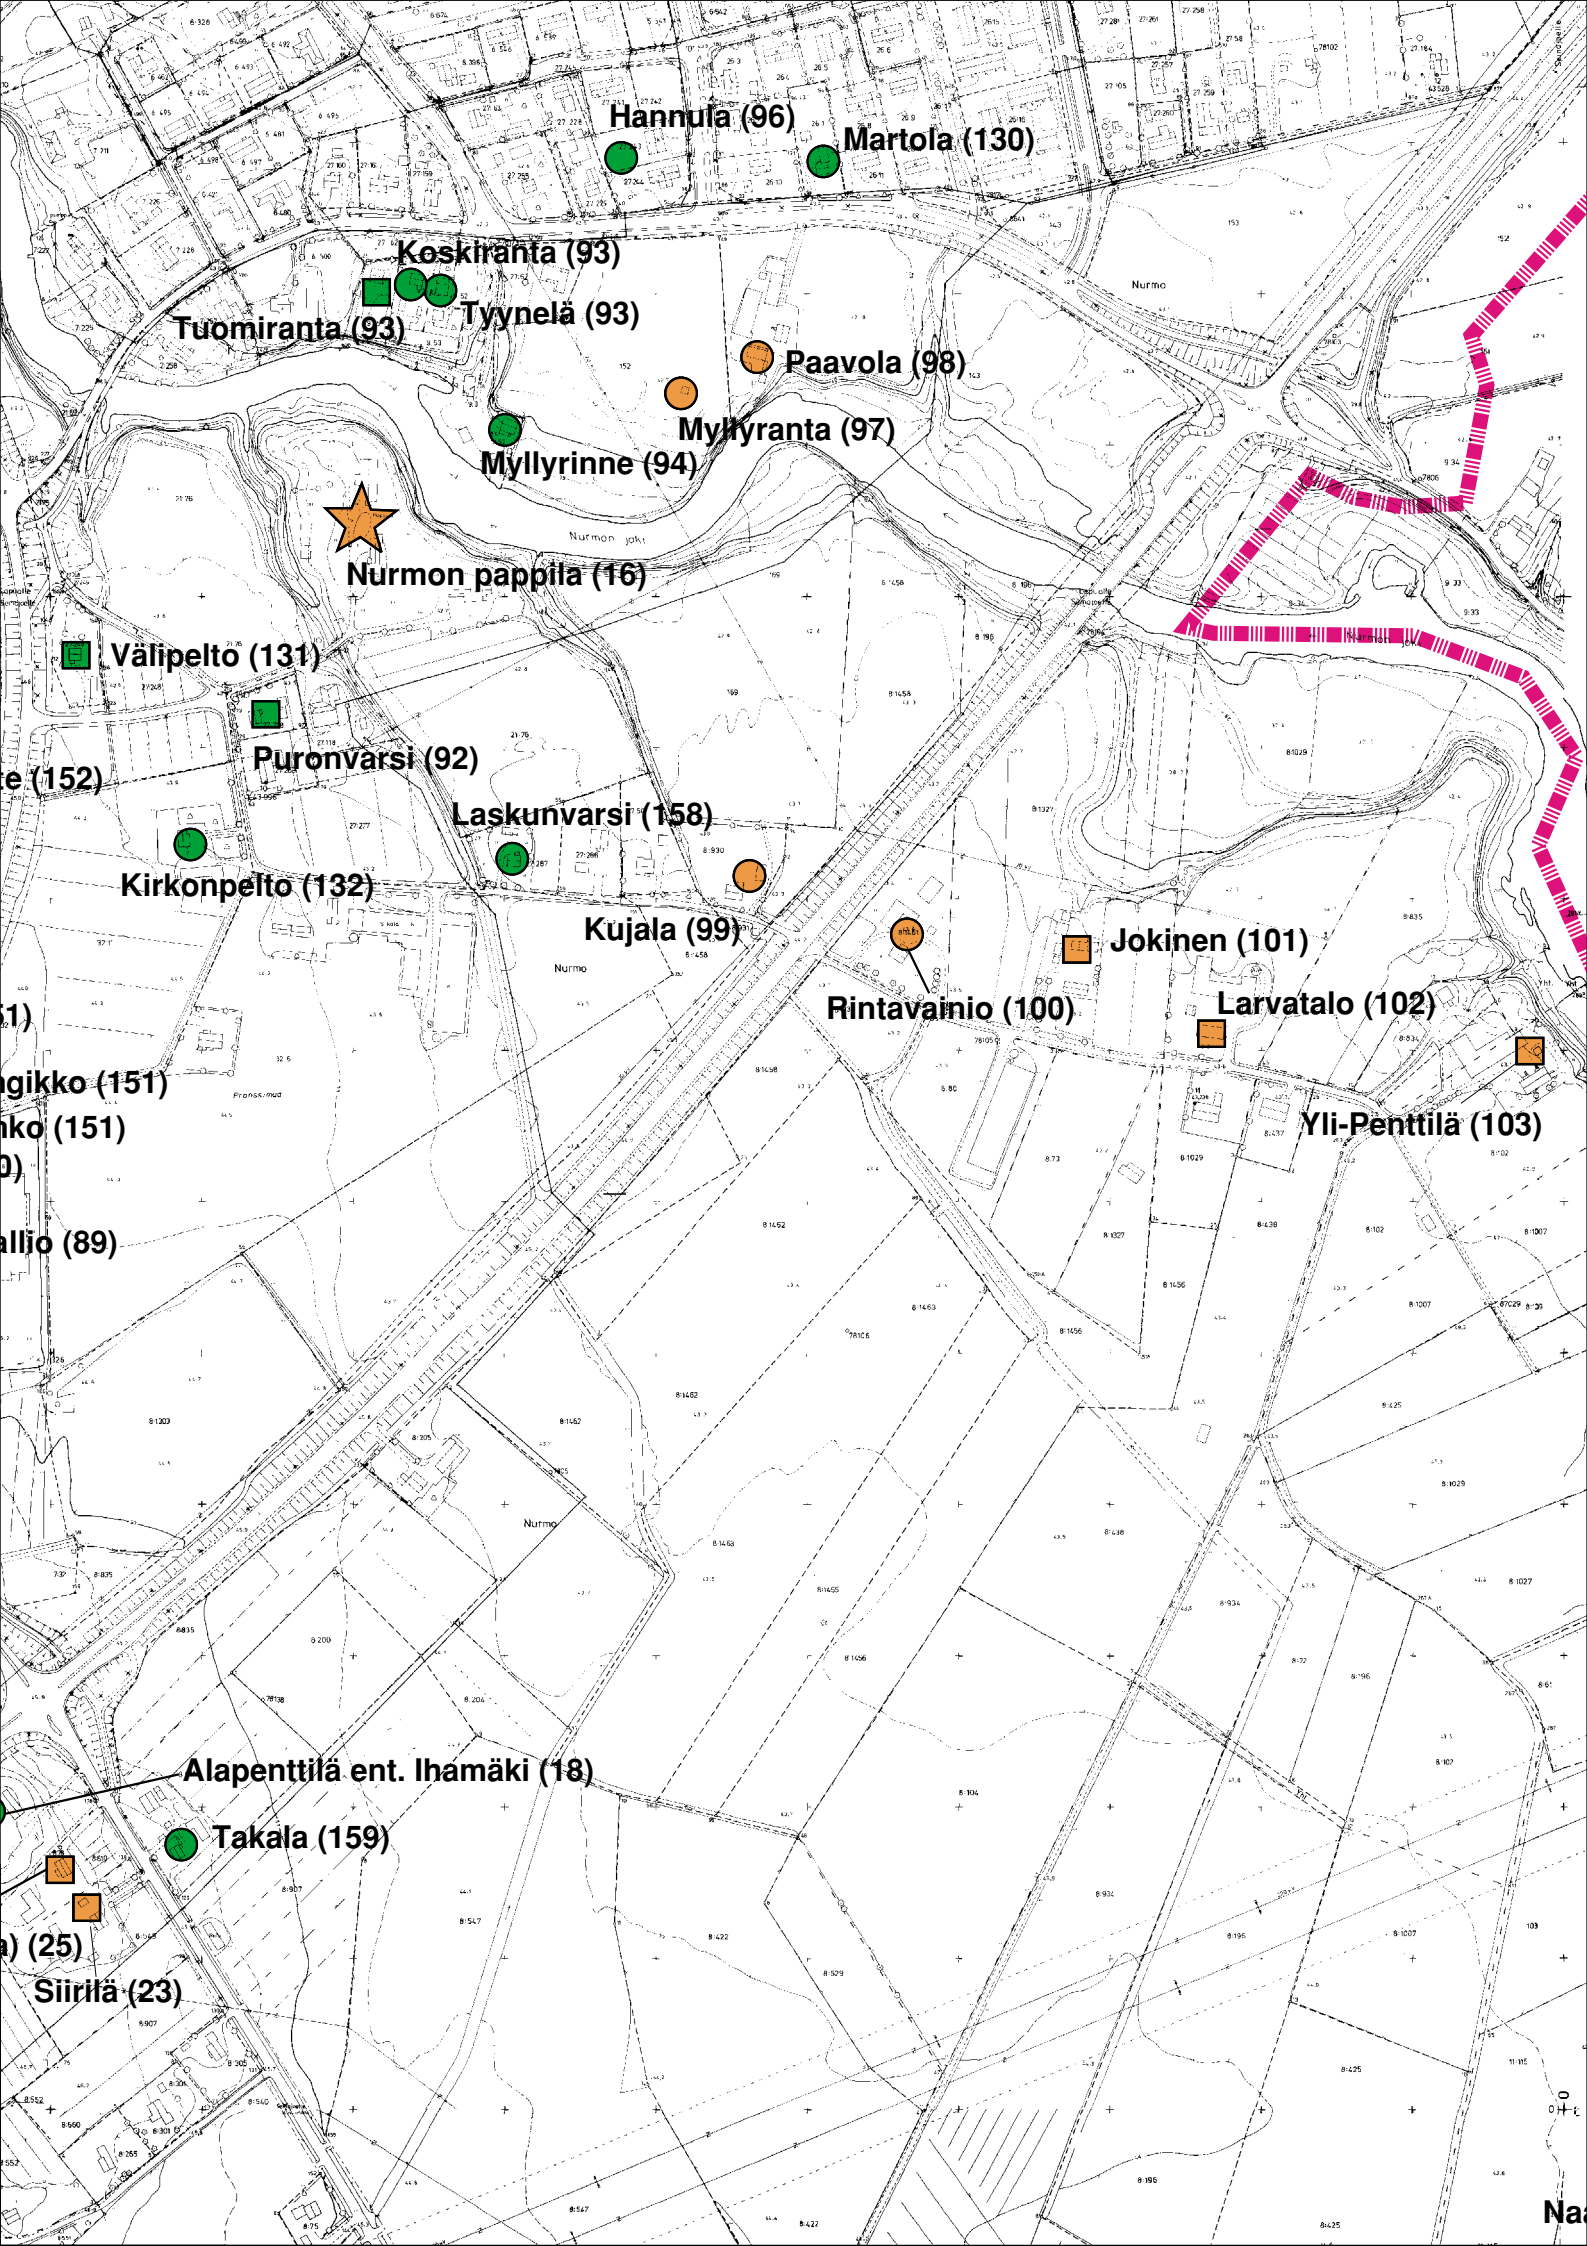

NURMO

016 NURMON PAPPILA (OHJELMISTO)



Id:	18118
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kiinteistötunnus:	21:77
Sijainti:	Pappilantie 5, 60550 Nurmo
Tyyppi:	uskonnon harjoittaminen
Ajoitus:	1864-1917
Ajoitusselite:	pappila 1894, luhtiaitta 1767, maakuoppa 1824
Luokitus:	ei määritelty
Inventoija:	Merja Suomela
Inventointipvm:	27.08.2004

Kohteen sisältämät rakennukset:

kivikellari
luhtiaitta
pappila
ulkorakennus

Vanha kuvaus:

Vanhassa pappilan pihapiirissä oli useita rakennuksia. Vuonna 1766 valmistunut pappila (itä-länsisuunnassa), sitä vastapäätä oli suurehko tuohi- ja malkakattoinen piharakennus (renkitupa), käsittäen porstuan, panimotuvan sekä takalla ja uunilla varustetun renkituvan, joka palveli myös pakaritupana. Tämä rakennus purettiin vasta v. 1969, palvelen aina viimeisimpinä aikoina rippikoulu ja nuorisopappien asuntona. Talon oikealla puolella oli vieläkin pystyssä oleva aittarakennus (luhti). Näin muodostui sisä- eli miespiha. Taaempaan oli karjapiha navettoineen, liitereineen, vilja-aittoineen, sikaloineen ja kanaloineen. Riihi sijaitsi 40 kyynärän päässä päärakennuksesta. Se oli "kaksipesäinen" ja luuvalla varustettu. Kaikki nämä rakennukset olivat valmiina jo vuonna 1767. Joenvarressa oli v. 1806 rakennettu sauna. Kivikellari vuodelta 1824 on edelleen paikallaan. Uusi pappila (1894) ja vanha pappila sijaitsivat molemmat pihapiirissä neljän vuoden ajan vierekkäin, vaikkakin erisuuntiin asettuneina.

Kuvaus:

Pappila sijaitsee kauniilla puustoisella, Nurmon jokeen ja viljeltyihin peltoihin rajoittuvalla tilalla. Pihapiirin rakennuksiin kuuluvat nykyään pappila (1894), luhtiaitta (1767) ja joenvarren kivikellari (1824). Pihapiirissä pappilan suuntaisesti sijaitsee lisäksi ulkorakennus, joka on alkujaan n. 1950-luvulta peräisin.

Historia:

Kuninkaallisen Majesteetin myönteinen päätös (14.8.1765) saarnahuonekunnan perustamisesta toi samalla kiireen pappilan rakentamisesta. Pappilan paikaksi valittiin kirkon lähettäviltä kaunis paikka Ykskorvan kosken varrelta, Ala- ja Yli-Penttilän talojen naapuruudesta. Vastakkaisella rannalla jauhoi jo Ykskorvan "vooromylly" ja sen tuntumassa oli pari sotilastorppaa. Pappilan vanhan puustellin perustaminen osui isojaon aikoihin. Vuoden 1766 isojakokarttaan on Ohjelmiston pappila merkittynä rakennuksineen, metsineen ja maineen, mikä viittaa

siihen, että pappilan pytinki oli jo silloin valmis. Pappilan seutu, jota oli aikaisemmin nimitetty Ykskorvaksi ja Välimaaksi, sai nyt nimen Ohjelmisto. Sen viljelysmaat sijoituivat Penttilän ja Loukon numerojen väliin. Pappila ympäristöineen oli aikaisemmin kuulunut Loukoon.

Vanha pappila rakennettiin vuoden 1766 aikana. Vanha pappila oli mitoiltaan 14,4 m pitkä ja 7 m leveä, se sijaitsi nykyisen pappilan puistossa itä-länsisuunnassa. Uusi pappila rakennettiin v. 1894 vanhan pappilan viereen pohjois-eteläsuuntaan. Vanha pappila purettiin v. 1898 ja siirrettiin Nurmon Ylijoelle koulutaloksi. Siellä se on vieläkin, mutta huonejaoltaan muutettuna.

Arviointi:

Pappilan pihapiiri on kaunis kokonaisuus ja puutarha sen ympärillä on puustoinen ja kaunis. Pappila on säilyttänyt perinteisen ulkoasun hyvin ja korjaukset on tehty siihen luontevasti. Kaunis säilynyt lasikuisti on ehdottomasti sen merkittävin osa, se tuo rakennukselle kartanomaista tyyliä ja arvokkuutta. Pappilan päärakennus ja pihapiiri ovat niin rakennushistoriallisesti, historiallisesti kuin maisemallisestikin arvokkaita. Luhtiaitta on rakennushistoriallisesti merkittävä. Sen perinteinen ulkoasu on säilynyt pärekattoa myöten. Kivikellari kuuluu rakennushistoriallisesti merkittäviin kellareihin holvirakenteineen.

Pappilan ympäristö on määritelty Nurmon kirkonseutuun kuuluvaksi valtakunnallisesti merkittäväksi kulttuurihistorialliseksi ympäristöksi.

Pihapiirin rakennukset ovat hyväkuntoisia ja tulevat säilymään. Aittaa ja kivikellaria on kengitetty lähiaikoina, mutta edelleen niiden perustukset ovat matalat, mikä on uhkatekijä säilymiselle.

Lähteet:

Nurmon inventointi, Risto Puupponen. 1994.


Rakennettu kulttuuriympäristö. Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt.

Takala, Ilkka: Nurmon seurakunnan vaihteita. 1965.

Talvitie, V. J.: Vuosisatain saatossa. 1979.

NURMO

016 NURMON PAPPILA (OHJELMISTO)

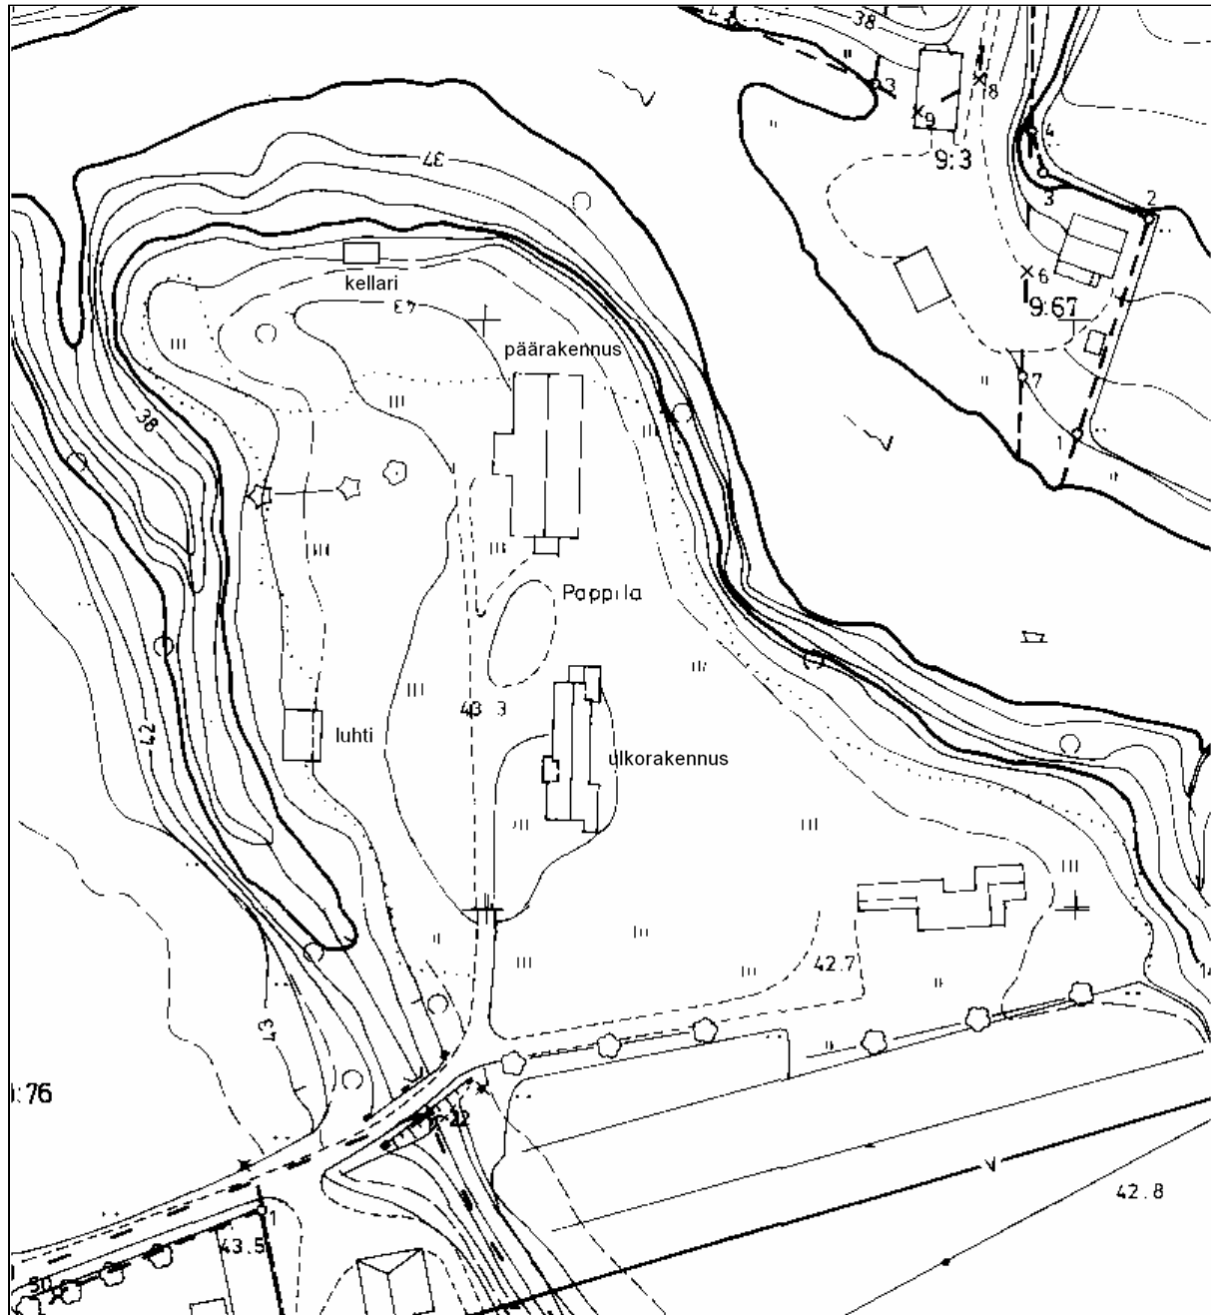

NURMO

016 NURMON PAPPILA (OHJELMISTO)

PAPPILA







Id:	14838
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kohde:	016 Nurmon pappila (Ohjelmisto)

Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	muut
Alkup. käyttö:	349 muut uskonnollisten yhteisöjen rakennukset
Nyk. käyttö:	349 muut uskonnollisten yhteisöjen rakennukset
Ajoitus:	1894
Suunnittelija:	kirkkoherra B. J. Söderman
Kerrosluku:	1 1/2
Perustus:	lohkokivet
Runko:	lyhytnurkkainen hirsi
Vuoraus:	pystyhelmiponttipaneeli, vaakaponttipaneeli ja pystyhelmiponttipaneeli
Ulkoväri:	keltainen, listoitukset valkoiset, ovet vaalean ruskeat
Kattomuoto:	satula
Kate:	konesaumattupelti
Ikkunat:	uudet: T-karmiset, lasikuistissa vanhat kauniit useampiruutuiset ikkunat

Historia:

Nurmo sai uuden pappilan vuonna 1894. Entinen pappila siirrettiin kansakouluksi Ylijoelle, Nurmon perille, jossa se vieläkin on. Pappila rakennettiin silloisen kirkkoherra Södermanin piirustusten mukaan entisen viereen pohjois-eteläsuuntaan. Ensimmäinen pappila oli ollut itä-länsisuunnassa. Kirkkoherran taitavuutta kuvaa, että hän oli itse rakennusmestarina ja työn valvojana.

Heinäkuussa v. 1893 tehdyn päätöksen mukaan uuden pappilan tuli olla valmis seuraavan vuoden syyskuuhun mennessä. Talollisille jaettiin manttaalinsa mukaiset velvoitteet, ts. tarvikemäärät ja hevostyöt.

Uusi pappila oli edellistä huomattavasti kookkaampi (28 m x 11 m), puolitoistakerroksinen ja suuriin pappiloihin lukeutuva.

1950-luvulla rakennukseen asennettiin öljykeskuslämmitys, viemäröinti ja vesijohto.

1985 suoritettiin kattava peruskorjaus: lämmöneristys sisäpuolelle, lattiat ja ikkunat uusittiin, öljykeskuslämmitys vaihdettiin suoraksi sähkölämmitykseksi. Yksi makuuhuone muutettiin saunaosastoksi, keittiötä laajennettiin ja kellarissa ollut lämpökeskushuone muutettiin varastotilaksi.

Erityispiirteet:

Kauniisti veistetyt kattoruolien päät. Lasikuistissa kauniit, koristeelliset ja alkuperäiset ikkunat.

Lähteet:

V. J. Talvitie, Vuosisatain saatossa. 1979. s.

NURMO

016 NURMON PAPPILA (OHJELMISTO)

LUHTIAITTA





Id:	14834
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kohde:	016 Nurmon pappila (Ohjelmisto)
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	aitat
Alkup. käyttö:	719 muut varastorakennukset
Nyk. käyttö:	719 muut varastorakennukset
Ajoitus:	1767
Suunnittelija:	ei täytetty
Kerrosuku:	2
Perustus:	nurkkakivet
Runko:	pitkänurkkainen hirsi
Vuoraus:	-
Ulkoväri:	punamulta, valkoiset laudoitetut nurkat ja ovilistat, ovet vispipuuron punaiset
Kattomuoto:	satula
Kate:	päre
Ikkunat:	-

Historia:

Luhtiaita on vuodelta 1767. Alunperin luhti on ollut turvekattoinen, nykyisin se on katettu päreillä. Rakennuksessa on alkujaan ollut kaksi luttia, maitohuone ja varasto.

Lähteet:

V. J. Talvitie, Vuosisatain saatossa. 1979. s.110

NURMO

016 NURMON PAPPILA (OHJELMISTO)

ULKORAKENNUS



Id:	14836
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kohde:	016 Nurmon pappila (Ohjelmisto)
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	ulkorakennukset
Alkup. käyttö:	ei täytetty
Nyk. käyttö:	ei täytetty
Ajoitus:	1950-luku?
Suunnittelija:	-
Kerrosluku:	1
Perustus:	betoni
Runko:	puurunko
Vuoraus:	peiterimoitettu pystyлаudoitus
Ulkoväri:	vaalean ruskea, ovet ruskeat
Kattomuoto:	satula
Kate:	betonitiili
Ikkunat:	1-ruutuiset

NURMO

016 NURMON PAPPILA (OHJELMISTO)

KIVIKELLARI





Id:	14835
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kohde:	016 Nurmon pappila (Ohjelmisto)
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	muut
Alkup. käyttö:	719 muut varastorakennukset
Nyk. käyttö:	719 muut varastorakennukset
Ajoitus:	1824
Suunnittelija:	ei täytetty
Kerrosuku:	1
Perustus:	kivet
Runko:	pitkänurkkainen hirsi
Vuoraus:	-
Ulkoväri:	punainen, ovilistat valkoiset, ovi vispipuuron punainen
Kattomuoto:	pulpetti
Kate:	profiilipelti
Ikkunat:	-

Historia:

Tuomas Upan urakoima kivikellari, sijaitsee jokirannassa. Kivikellari on vuodelta 1824, vuosiluku on veistetty kauniisti ulkopuolelle oven päällyksistään. Kellarissa on vuolukivistä tehty holvi.

Lähteet:

V. J. Talvitie, Vuosisatain saatossa. 1979. s. 111

Suullista tietoa antanut: Kanttori Mikko Seppänen.

Kohderaportti

Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO

092 PURONVARSI



Id:	18303
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kiinteistötunnus:	27:278
Sijainti:	Kujapenttiläntie 1, 60550 Nurmo
Tyyppi:	asuinrakentaminen
Ajoitus:	1945-1974
Luokitus:	ei määritelty
Inventoija:	Merja Suomela
Inventointipvm:	23.07.2004

Kohteen sisältämät rakennukset:

asuinrakennus

ulkorakennus

Kuvaus:

Pihapiiri sijaitsee Kujapenttiläntien ja Pappilantien risteyksessä. Pihapiirissä Kujapenttiläntien suuntaisesti on puolitoistakerroksinen asuinrakennus, jota vastapäätä on ulkorakennus.

NURMO

092 PURONVARSI

ASUINRAKENNUS



Id:	15063
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kohde:	092 Puronvarsi
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	asuinrakennukset
Alkup. käyttö:	011 yhden asunnon talot
Nyk. käyttö:	011 yhden asunnon talot
Ajoitus:	ei täytetty

Suunnittelija:	-
Kerrosluku:	1 (1/2)
Perustus:	betoni
Runko:	puurunkorakenne
Vuoraus:	peiterimoitettu pystylauditus
Ulkoväri:	punainen
Kattomuoto:	satula
Kate:	musta profiilipelti
Ikkunat:	2-jakoiset pystypuitteelliset

www.kulttuuriymparisto.fi -sovellusvuokrauspalvelu

Rakennusraportti

Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO

092 PURONVARSI

ULKORAKENNUS



Id:	15064
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kohde:	092 Puronvarsi
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	ulkorakennukset
Alkup. käyttö:	941 talousrakennukset
Nyk. käyttö:	931 saunarakennukset
Ajoitus:	-

Suunnittelija:	ei täytetty
Kerrosuku:	1
Perustus:	betoni
Runko:	puurunkorakenne
Vuoraus:	peiterimoitettu pystyauoitus
Ulkoväri:	punainen, valkoiset listat, vaalean ruskeat ovet
Kattomuoto:	satula
Kate:	sementtitiili
Ikkunat:	2-jakoiset pystypuitteelliset

www.kulttuuriymparisto.fi -sovellusvuokrauspalvelu

NURMO

093 TUOMIRANTA



Id:	18178
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kiinteistötunnus:	9:55
Sijainti:	Ykskorvantie 12, 60550 Nurmo
Tyyppi:	asuinrakentaminen
Ajoitus:	1945-1974
Ajoitusselite:	1950-luvun alun pihapiiri
Luokitus:	ei määritetty
Inventoija:	Merja Suomela
Inventointipvm:	23.08.2004

Kohteen sisältämät rakennukset:

asuinrakennus

ulkorakennus

Kuvaus:

Ykskorvantien varrella sijaitsee vierekkäin kolme pihapiiriä, joissa on 1950-luvun puolitoistakerroksiset asuinrakennukset ja kahdessa länsipuolisessa on jäljellä vanhat piharakennukset.

Tässä läntisimmässä pihapiirissä on 1950-luvun alussa rakennettu asuinrakennus ja saunallinen ulkorakennus.

Historia:

Tontti on lohkottu Paavolan maista noin 1950. Vierekkäiset kolme tonttia on lohkotti samasta tilasta samoihin aikoihin: Tyynelä, Koskiranta ja Tuomiranta. Oiva ja Anja Kukkasela ovat tulleet tälle paikalle 1950-luvun alussa.

Arviointi:

Asuinrakennus on hyväkuntoinen ja ulkorakennus kohtalaisessa kunnossa.

Asuinrakennuksella on rakennushistoriallista arvoa: edustaa 1950-luvun rakentamista. Pihapiirillä on maisemallista arvoa kuullessaan osaksi kolmen vierekkäisen 1950-luvulla rakennetun pihapiiriin konaisuuteen.

Rakennusraportti

Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO

093 TUOMIRANTA

ASUINRAKENNUS



Id:	14913
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kohde:	093 Tuomiranta
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	asuinrakennukset
Alkup. käyttö:	011 yhden asunnon talot
Nyk. käyttö:	011 yhden asunnon talot
Ajoitus:	1950-luvun alussa
Suunnittelija:	-
Kerrosluku:	1 (1/2)
Perustus:	betoni
Runko:	puurunkorakenne
Vuoraus:	peiterimoitettu pystyлаudoitus
Ulkoväri:	keltainen, valkoiset listat
Kattomuoto:	satula
Kate:	punainen saumattu pelti
Ikkunat:	kuistissa alkuperäiset 3-jakoiset, muualla uudet tuuletusikkunalliset

Historia:

Oiva ja Anja Kukkasela ovat rakentaneet asuinrakennuksen 1950-luvun alussa.

Rakennusraportti

Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO

093 TUOMIRANTA

ULKORAKENNUS



Id:	14914
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kohde:	093 Tuomiranta
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	ulkorakennukset
Alkup. käyttö:	931 saunarakennukset
Nyk. käyttö:	ei täytetty
Ajoitus:	1950-luku
Suunnittelija:	-
Kerrosuku:	1
Perustus:	saunassa betoni
Runko:	puurunkorakenne
Vuoraus:	peiterimoitettu pystylauditus
Ulkoväri:	punamulta, valkoiset listat
Kattomuoto:	satula
Kate:	punainen saumattu pelti
Ikkunat:	ei täytetty

Kohderaportti

Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO

131 VÄLIPELTO



Id:	18180
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kiinteistötunnus:	27:249
Sijainti:	Pappilantie 1, 60550 Nurmo
Tyyppi:	asuinrakentaminen
Ajoitus:	1945-1974
Ajoitusselite:	asuinrakennus 1946/47
Luokitus:	ei määritetty
Inventoija:	Merja Suomela
Inventointipvm:	20.08.2004

Kohteen sisältämät rakennukset:

asuinrakennus

Kuvaus:

Rintamamiestyylinen hirsirunkoinen rakennus sijaitsee Pappilantien alkupäässä. Pihapiiristä on palanut n. 3 vuotta sitten pitkä ulkorakennus, jossa on ollut hirsirunkoinen navetta, puori ja lato.

Historia:

Seurakunnan maista, Ohjelmistosta lohkottu.

Arviointi:

Rakennus edustaa 1940-luvun perinteistä rakentamista ja on rakennushistoriallisesti ja maisemallisesti merkittävä.

NURMO

131 VÄLIPELTO

ASUINRAKENNUS



Id:	14916
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kohde:	131 Välipelto
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	asuinrakennukset
Alkup. käyttö:	011 yhden asunnon talot
Nyk. käyttö:	011 yhden asunnon talot
Ajoitus:	1946-47
Suunnittelija:	-
Kerrosluku:	1
Perustus:	betoni
Runko:	lyhtnurkkainen hirsi
Vuoraus:	peiterimoitettu pystylauditus
Ulkoväri:	punamulta valkoiset listat
Kattomuoto:	satula, kuistissa pulpettikatto
Kate:	punainen kolmiorimahuopa
Ikkunat:	2-jakoiset pystypuitteelliset ikkunat

Historia:

Sissalan opettajaperhe on asunut tässä talossa. He ovat muuttaneet pois 1960-luvulla. Sen jälkeen Jaskari on omistanut ja nykyisin seurakunta. Seurakunta on vuokrannut taloa. Nykyisin talossa on vuokralla Nurmon


Sininauha ry. Toiminta alkanut n. 10 v. sitten. Alakerrassa on tupa ja kaksi kamaria. Yläkerta on ullakkona. Pieni wc on tehty eteiseen ja sähkölämmitys laitettu. Alkuperäistä: peiliovet, muurit ja leivinuuni. Sisätiloissa on vanha 1940-luvun henki jäljellä.

www.kulttuuriymparisto.fi -sovellusvuokrauspalvelu

NURMO

131 VÄLIPELTO

ASUINRAKENNUS

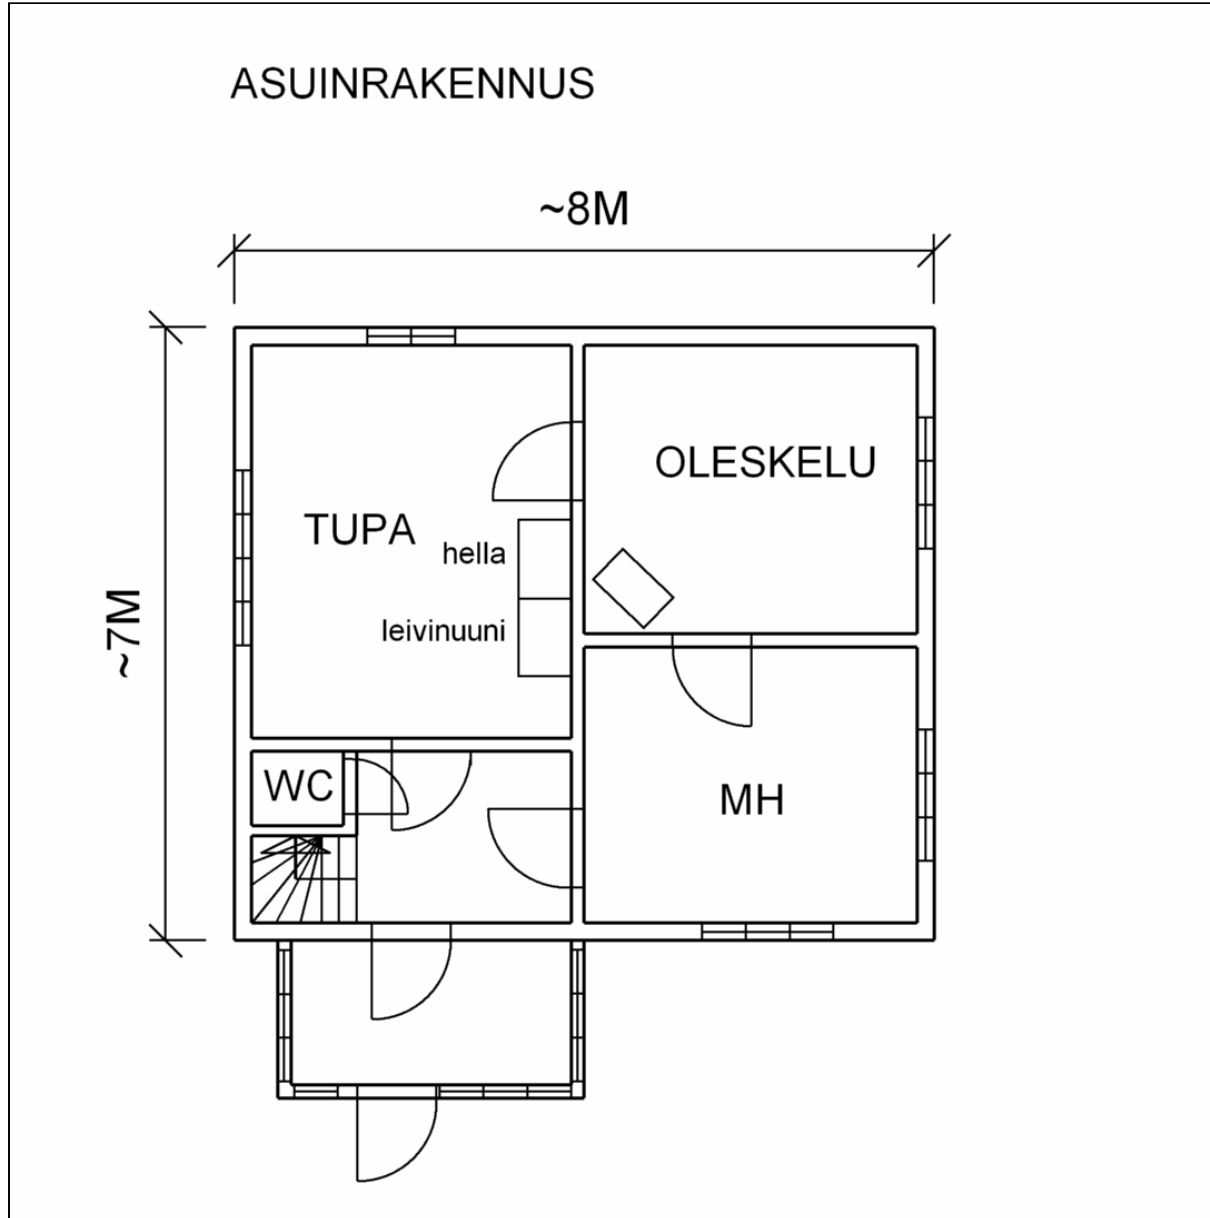

Asuinrakennuksen pohjakaava

NURMO

101 JOKINEN



Kuvaaja: Merja Suomela
Kuvausaika: Kesä 2004

Id:	18125
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kiinteistötunnus:	8:1327
Sijainti:	Rintatie 17, 60550 Nurmo
Tyyppi:	asuinrakentaminen
Ajoitus:	1864-1917
Ajoitusselite:	päärakennus 1886, siirretty nykyiselle paikalle ilmeisesti 1900-luvun alussa
Luokitus:	ei määritelty
Inventoija:	Merja Suomela
Inventointipvm:	19.08.2004

Kohteen sisältämät rakennukset:

aitta
päärakennus
talli-välikkö-liiveri

Kuvaus:

Jokisen tila sijaitsee Lapuantieltä erkanevan Rintatien varrella puuston keskellä. Pihaan johtaa edelleen koivukuja, pihapiirin karvillisuus on rehevöitynyt. Pihapiirin ympärillä on viljeltyjä peltoja. Pihapiirissä on Rintatien suuntaisesti hirsinen päärakennus, sitä vastapäätä hirsinen on talli-liiveri-puulato ja pihan toisella laidalla poikittain sijaitsee hirsinen aittarakennus. Tilaan kuuluu lisäksi kauempana Rintatien toisella puolella sijaitseva huonokuntoinen riihirakennus. Huonokuntoiset aitta ja navetta on purettu kymmenkunta vuotta sitten. Aikoinaan pihapiiriin rakennuksiin on kuulunut lisäksi perunakuoppa.

Historia:

Jokisen tila on lohkottu Yli-Penttilän tilasta ilmeisesti 1900-luvun alussa. Nykyinen suku on tullut ensin Yli-Penttilän tilalle vuonna 1874. Lapualta tulleet sisarukset lida Sofia ja Amalia perheineen ostivat Yli-Penttilän Hypoteekkiyhdistykseltä. Ilmeisesti he asuivat ensin kaikki Yli-Penttilän tilalla, joka myöhemmin lohkottin sisarusten, lida Sofian ja Amalian kesken. lida Sofia jäi Yli-Penttilän tilalle ja Amalialle lohkottiin Jokisen tila. Jako on tapahtunut 1800-luvun lopulla tai 1900-luvun alussa. Nykyinen Jokisen tilalla oleva päärakennus on siirretty Yli-Penttilästä, jossa se on sijainnut joen suuntaisesti. Nykyiselle paikalle päärakennus on siirretty ilmeisesti 1900-luvun alussa.

Amalia ja hänen puolisonsa, lisäksi, ottivat nimen Yli-Penttilän tilan mukaan. Heidän jälkeensä tilaa on hallinnoinut Vilhelm Yli-Penttilä, jolta tila siirtyi hänen tyttärelle Julialle ja vävyksi tulleelle Arvi Rintasaarelle. Näin sukunimeksi tuli Rintasaari. Toimeentulo tilalla on saatu maanviljelyksestä ja karjasta. Tilalla on asutti vakituisesti vuoteen 1985 saakka.

Arviointi:


Pihapiirin rakennusten säilymisen uhkatekijänä on tilan asumattomuus. Ulkorakennukset ovat pahasti painuneet

ja kasvillisuus on vallannut seinän vierustat pitäen rakenteet kosteina pitkään. Päärakennus on vielä ryhdikäs ja sitä suojaavat kate ja korkeat perustukset. Rakennusten kunnostamiseen ja säilyttämiseen tulisi kiinnittää huomiota.

Rakennuksilla on rakennushistoriallista arvoa. Päärakennuksessa on säilynyt kauniit vanhat T-karmiset 6-ruutuiset ikkunat. Huonejako on säilynyt, vaikkakin sisäpintamateriaalit ovat muuttuneet, ne ovat kuitenkin palautettavissa. Profiilipeltikate kuitenkin alentaa sen rakennushistoriallista arvoa. Maisemallinen arvo perustuu sijainttiin.

NURMO

101 JOKINEN

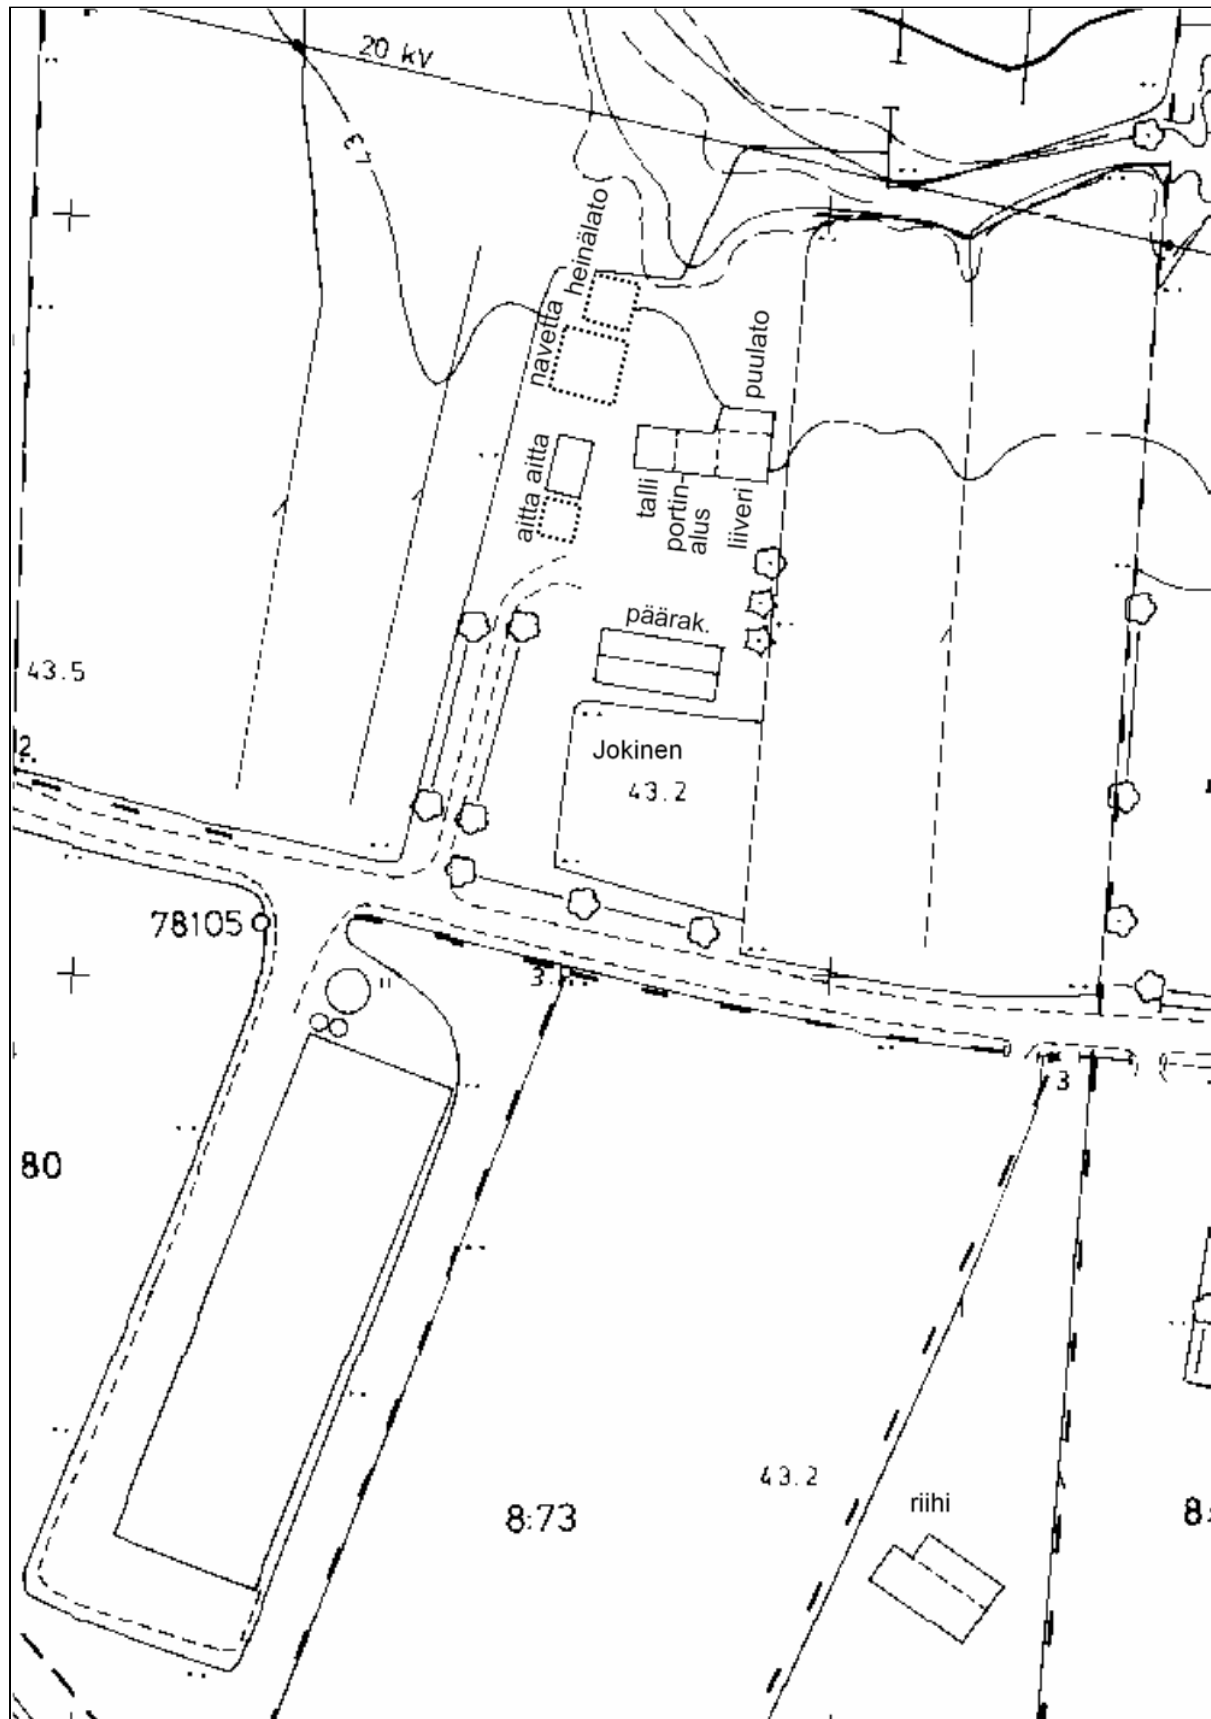

Rakennusraportti

Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO

101 JOKINEN

PÄÄRAKENNUS



Kuvaaja: Merja Suomela
Kuvausaika: Kesä 2004



Kuvaaja: Merja Suomela
Kuvausaika: Kesä 2004



Kuvaaja: Merja Suomela
Kuvausaika: Kesä 2004

Id:	14843
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kohde:	101 Jokinen
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	asuinrakennukset
Alkup. käyttö:	011 yhden asunnon talot
Nyk. käyttö:	ei täytetty
Ajoitus:	1886, siirretty ilmeisesti 1900-luvun alussa

Suunnittelija:	-
Kerrosluke:	1
Perustus:	lohkokivet
Runko:	pitkänurkkainen hirsi
Vuoraus:	-
Ulkoväri:	punamulta, valkoiset listat ja ikkunapuitteet
Kattomuoto:	satula
Kate:	tiiliprofiilipelti
Ikkunat:	T-karmiset 6-ruutuiset

Kuvaus:

Rakennus on pitkänurkkainen ja hirsipintainen. Rakennuksen huonejako on säilynyt, vaikka pintaremonttia on tehty. Osittain peiliovia on säilynyt. Rakennuksessa ei ole kuistia. Suurinpiirtein keskeltä rakennusta sisäänpäin aukeava ovi johtaa porstuaan. Porstuan vasemmalta puolelta johtaa portaan multakokkiin. Porstuaan takana on ovikamari. Rakennuksen oikeassa päädyssä on suuri tupa ja vasemmassa päädyssä on porstuakamari ja nurkkakamari. Ovikamarissa on pystymuuri ja porstuakamarissa hella.


Historia:

Rakennusvuodeksi on määritelty 1886. Se on siirretty tälle paikalle Yli-Penttilästä ilmeisesti 1900-luvun alussa. Hirsipinta on maalattu punamullalla ensimmäisen kerran v. 1940 ja toisen kerran v. 1968. Vuosiluvut on merkitty päätyyn räystäään alle. Rakennukseen on tehty peruskorjausta 1958, jolloin laitettiin vesijohdot ja tuvasta on poistettu mm. kurkihirret, seinänvieruspenkit, ylisängyt ja pintoja on levytetty. Samaan aikaan on vanha tuvan takka poistettu ja tilalle tehty leivinuuni ja hella. Porstuakamari on remontoitu v. 1969 ja ovikamari 1970-luvulla. Uusi tiiliprofiilipeltikate on laitettu noin 15 vuotta sitten. Aluksi katteena on ollut päre ja sitten kolmiorimahuopa.

NURMO

101 JOKINEN

PÄÄRAKENNUS

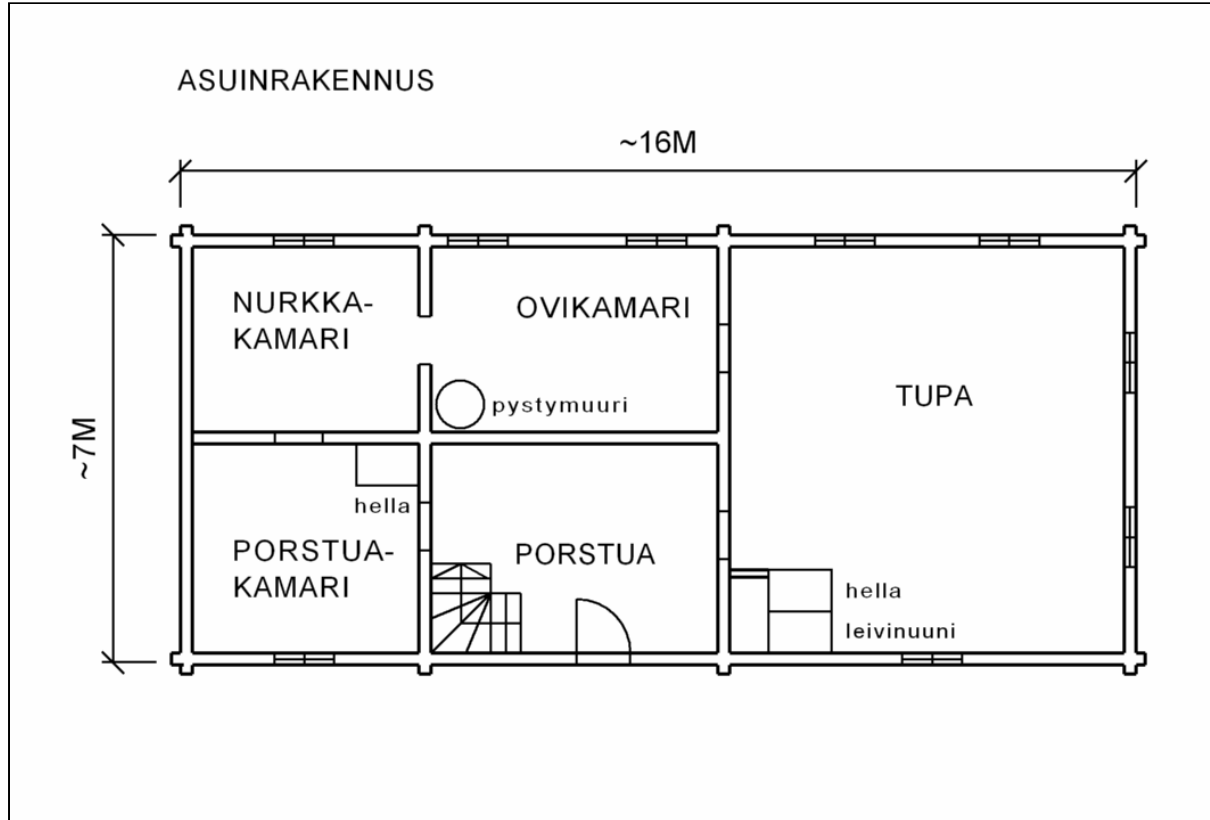

Päärakennuksen pohjakaava

Rakennusraportti

Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO

101 JOKINEN

AITTA



Kuvaaja: Merja Suomela
Kuvausaika: Kesä 2004

Id:	14844
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kohde:	101 Jokinen
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	aitat
Alkup. käyttö:	719 muut varastorakennukset
Nyk. käyttö:	719 muut varastorakennukset
Ajoitus:	1800-luvun loppu tai 1900-luvun alku
Suunnittelija:	-
Kerroslukku:	1
Perustus:	painuneet nurkkakivet
Runko:	pitkänurkkainen hirsi
Vuoraus:	-
Ulkoväri:	punamulta, valkoiset listat, keltaiset ovet
Kattomuoto:	satula
Kate:	kennohuopa
Ikkunat:	-

Historia:

Siitä ei ole tietoa onko rakennus rakennettu suoraan tälle paikalle vai onko sekin tuotu Yli-Penttilästä. Aittarakennuksen oikeassa päässä on ollut kesähuone ja vasemmassa päässä on ollut joskus sauna. Kesähuoneen sisäseinäpinnassa on vuosiluku 1942. Siinä on asuttu sotavuosina.

NURMO

101 JOKINEN

TALLI-VÄLIKKÖ-LIIVERI



Kuvaaja: Merja Suomela
Kuvausaika: Kesä 2004



Kuvaaja: Merja Suomela
Kuvausaika: Kesä 2004

Id:	14845
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kohde:	101 Jokinen
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	tallit
Alkup. käyttö:	819 eläinsuojat, ravihevostallit, maneesit yms.
Nyk. käyttö:	ei täytetty
Ajoitus:	1800-luvun loppu tai 1900-luvun alku
Suunnittelija:	-
Kerros-luku:	talli 2, muuten 1
Perustus:	painuneet nurkkakivet
Runko:	pitkänurkkainen hirsi
Vuoraus:	välissä pystylauta
Ulkoväri:	punamulta, valkoiset listat, keltaiset ovet
Kattomuoto:	satula
Kate:	profiilipelti
Ikkunat:	2-jakoiset

Historia:

Rakennus on rakennettu 1800-luvun lopulla tai 1900-luvun alussa. Vasemmassa päädyssä on hirsirunkoinen talli, keskellä välikkö ja oikeassa päädyssä liiveri. Talliin johtaa sisäänpäin aukeava ovi ja oven molemmin puolin

on ikkunat. Tallissa on maalattia. Talli on matala ja sen yläpuolella on säilytetty heiniä. Rakennuksen keskellä on kevytrakenteinen välikkö. Toisessa päässä on hirsirunkoinen liiveri, jossa on säilytetty kärkyjä. Liiverissä on laualattia.

www.kulttuuriymparisto.fi -sovellusvuokrauspalvelu

NURMO

102 LARVATALO



Id:	18126
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kiinteistötunnus:	8:1029
Sijainti:	Rintatie 28, 60550 Nurmo
Tyyppi:	asuinrakentaminen
Ajoitus:	1864-1917
Ajoitusselite:	aitta 1800-luvulta, siirretty 1900-luvun alussa
Luokitus:	ei määritetty
Inventoija:	Merja Suomela
Inventointipvm:	30.08.2004

Kohteen sisältämät rakennukset:

luhtiaitta

Kuvaus:

Luhtiaitta on ainut jäljellä oleva rakennus vanhasta rakennuskannasta. Se sijaitsee tuotantorakennusten katveessa Rintatien varrella.

Historia:

Tila kuuluu Penttilän kantatilan historiaan vuodelta 1560. Tila sanottiin myöhemmin Larva-Penttiläksi. Larva-Penttilä on Ala-Penttilän sukuhaaraa. Penttilä oli yhtenä tilana kuuden sukupolven ajan. Nykyisen tilan suku on suoraan Simonpojan sukua suoraan alenevassa polvessa. Aitta on ainut rakennus, joka on vanhasta Larva-Penttilän rakennuskannasta jäljellä se on siirretty nykyiselle paikalleen vanhalta kantatilan paikalta, noin 200 metriä pellolta päin.

Arviointi:


Luhdin rakennushistoriallista merkitystä vähentää rakennuksen huonokuntoisuus.

Lähteet:

Suullista tietoa antanut: Reino Penttilä.

NURMO

102 LARVATALO

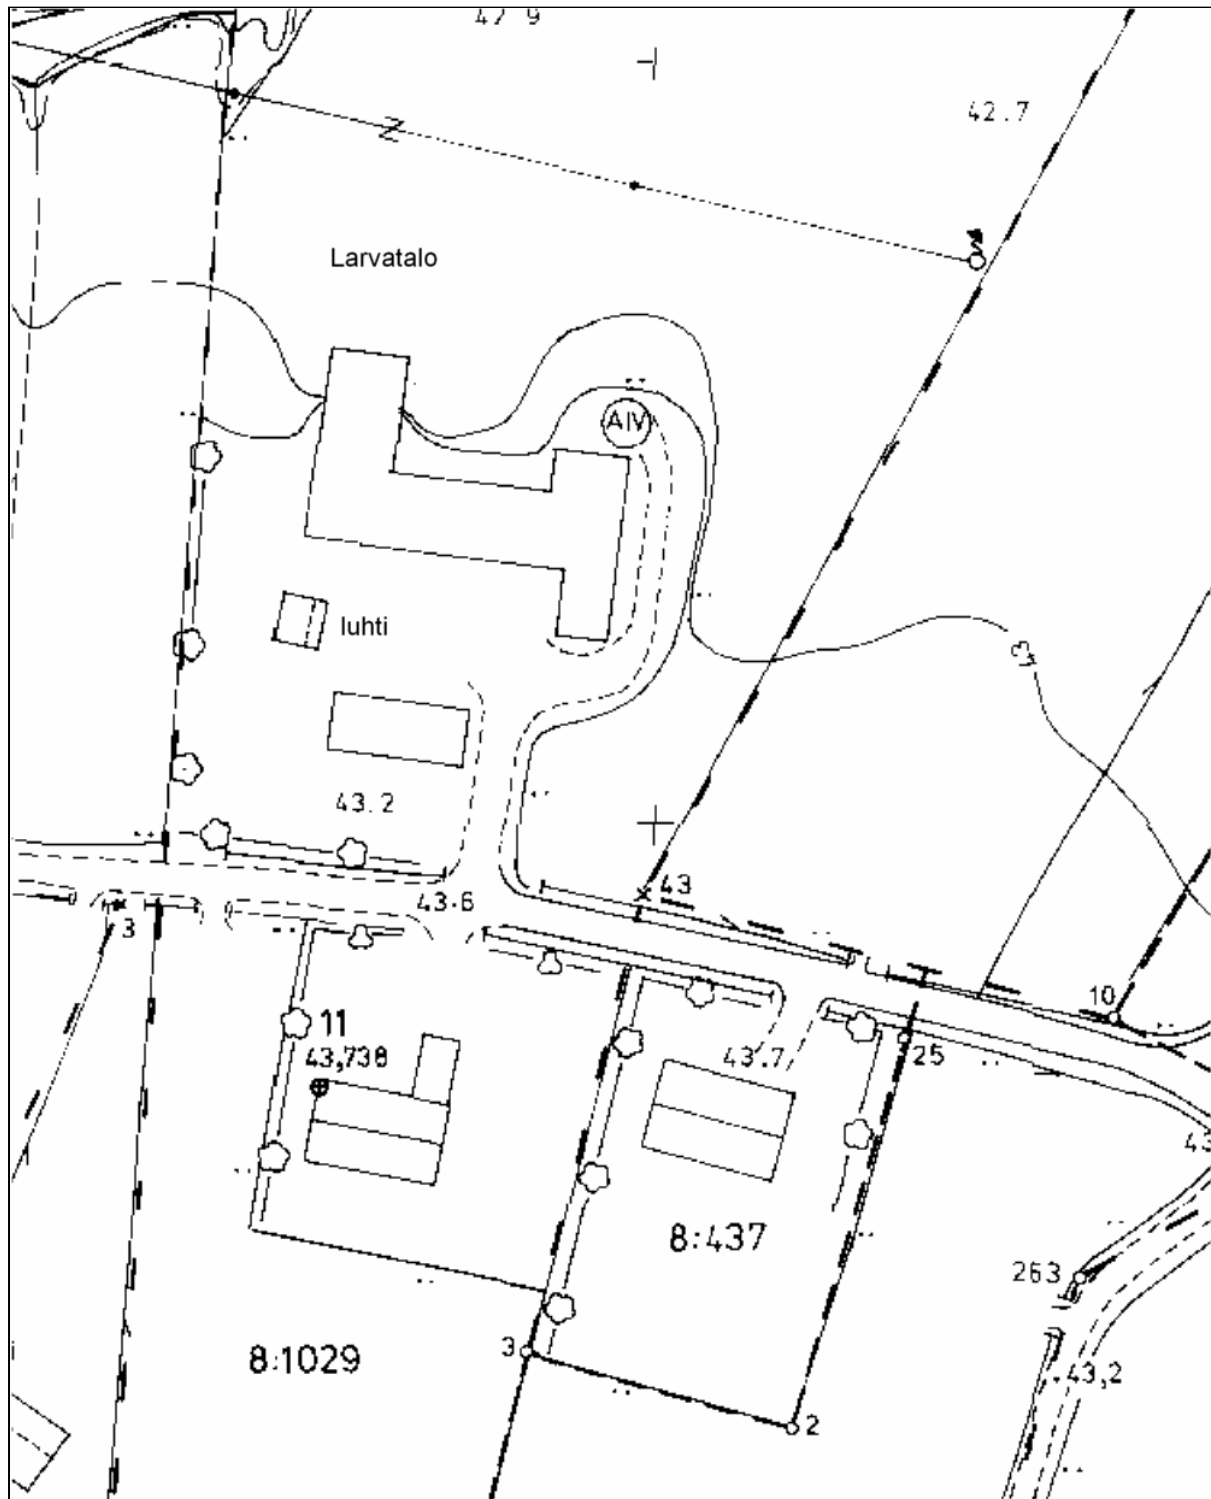

NURMO 102 LARVATALO LUHTIAITTA



Id:	14846
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kohde:	102 Larvatalo
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	aitat
Alkup. käyttö:	719 muut varastorakennukset
Nyk. käyttö:	719 muut varastorakennukset
Ajoitus:	rakennettu 1800-luvulla, siirretty 1900-luvun alussa
Suunnittelija:	-
Kerrosluku:	2
Perustus:	painuneet
Runko:	pitkänurkkainen hirsi
Vuoraus:	-
Ulkoväri:	haalistunut punamulta
Kattomuoto:	satula
Kate:	huonokuntoinen päre
Ikkunat:	-

Historia:

Aitta on rakennettu ilmeisesti 1800-luvulla. Se on siirretty 1900-luvun alussa Larva-Penttilästä. Larva-Penttilä (kantatilan paikka) sijaitsi n. 200 metriä larvaan eli nykyiselle pellolle päin eli aittaa on siirretty jokirantaan päin.

Alakerrassa on ulospäin aukeavat ovet ja yläkerrassa sisäänpäin aukeavat. Alakerrassa vasemmalla on ollut kesähuone ja oikealla ruoka-aitta. Yläkerran aitat ovat olleet makuuaittoina.

www.kulttuuriymparisto.fi -sovellusvuokrauspalvelu

NURMO

103 YLI-PENTTILÄ



Id:	18119
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kiinteistötunnus:	8:1564
Sijainti:	Rintatie 50
Tyyppi:	asuinrakentaminen
Ajoitus:	1945-1974
Ajoitusselite:	asuinrakennus vlt 1958, ulkorakennus vlt 1951, aitta 1800-luvulta
Luokitus:	ei määritely
Inventoija:	Merja Suomela
Inventointipvm:	30.08.2004

Kohteen sisältämät rakennukset:

aitta
asuinrakennus
ulkorakennus

Kuvaus:

Tila sijaitsee kantatie 67:lta erkanevan Rintatien päässä joen rannassa viljelysten rajaamana. Pihapiirissä on kahden asunnon päärakennus vuodelta 1958, ulkorakennus osittain vuodelta 1951 ja otsa-aitta, joka on ilmeisesti 1800-luvulta.

Historia:

Yli-Penttilä on erotettu Penttilän kantatilasta. Penttilän ensimmäinen isäntä, Pentti Simonpoika, oli tullut Ilmajoelta 1560 ja tila sai perustajansa mukaan nimen. Penttilän kantatila oli yhtenä tilana kuuden sukupolven ajan. Sen viimeinen isäntä oli ennen halkomista Antti Yrjönpoika Penttilä. Isonvihan aikaan tilan kohdalta kulki ratsutie ja kahluupaikka joen yli ja tilan rakennukset poltettiin useaan kertaan ohi kulkevien joukkojen toimesta.

Penttilän halkominen suoritettiin vuonna 1752. Jako tapahtui Antti Yrjönpoika Penttilän kahden vanhimman pojan kesken. Vuonna 1754 Antti Yrjönpoika sopi lisäksi poikiensa kanssa syytingisään. Matti Antinpoika jatkoi halkomisen jälkeen vanhan kanta-Penttilän isäntänä. Taloa ruvettiin sanomaan Alapenttiläksi sen jälkeen, kun veli Juho Antinpoika sai valmiiksi oman tilansa Ylipenttilän rakennukset.

Juho Antinpoika oli Ylipenttilän isännäksi tultuaan vasta 22-vuotias. Hänen hallussaan tila oli 43 vuotta. Vuonna 1795 Juho Antinpoika pyysi Lapuan talvikäräjillä 37/48 manttaalin kokoisen talonsa halkomista pojilleen Kustalle (Ylipenttilä) ja Yrjölle (Kujapenttilä) kahteen yhtä suureen osaan. Ylipenttilän tila oli siten Kustaa Juhonpojan hallussa vuosina 1795-1824, jonka jälkeen sen peri hänen poikansa Matti Kustaanpoika, jolla tila oli 1840-luvulle.

Nykyisen omistajan suku on tullut tilalle vuonna 1874, jolloin Lapualta Erkkilästä tulleet sisarukset Iida Sofia ja

Amalia perheineen ostivat Yli-Penttilän tilan pankilta (Hypoteekkiyhdistys). Ylipenttilä on ollut ilmeisesti 1840-luvun ja 1874 välisenä aikana myös Seinäjoen Brukin kartanon omistuksessa, jonka jälkeen se on joutunut Hyöteekkiyhdistyksen haltuun.

Tilaa on myöhemmin jaettu Iida Sofian ja Amalian kesken. Iida Sofia jäi Yli-Penttilän tilalle ja Amalialle lohkottiin Jokisen tila. Jako on tapahtunut 1800-luvun lopulla tai 1900-luvun alusssa. Nykyisinkin Jokisella edelleen oleva päärakennus on sijainnut tällä samalla tilalla joen suuntaisesti. Nykyiselle paikalle se on siirretty ilmeisesti 1900-luvun alussa. Yli-Penttilän tilalla on ollut useita päärakennuksia. Ainakin kaksi nykyistä päärakennusta edeltävää ovat sijainneet suunnilleen samalla paikalla. Nykyistä edellinen oli rakennettu 1920-luvulla ja se on purettu n. 1958. Sitä edellinen päärakennus on palanut.

Arviointi:

Tilalla on historiallista merkitystä osana Nurmon vanhaa kanta-tilahistoriaa. Aitta on rakennushistoriallisesti merkittävä. Muut rakennukset on inventoitu ikänsä vuoksi.


Lähteet:

Nurmon historia I. 1983. s. 486-490

Suullista tietoa antanut: Jussi Yli-Penttilä.

NURMO

103 YLI-PENTTILÄ

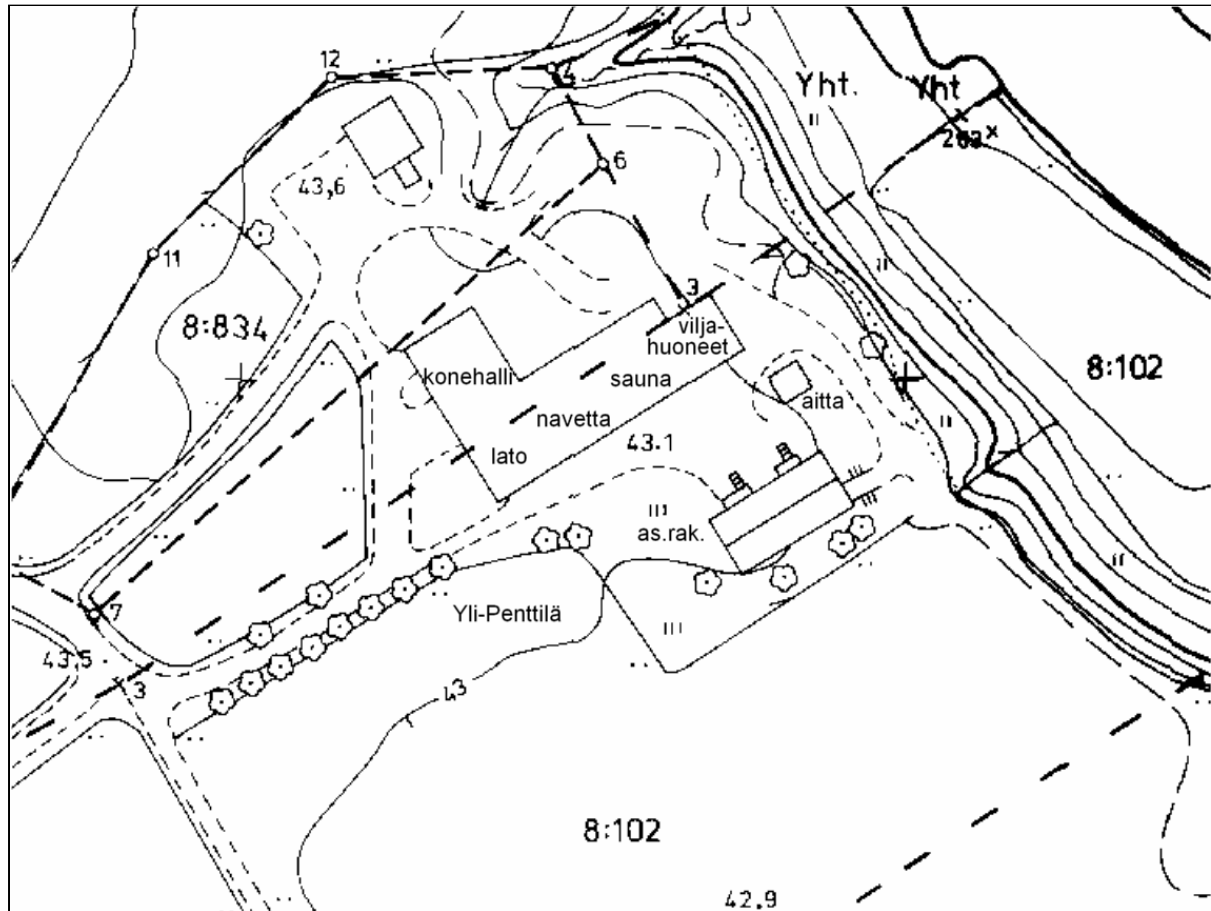

Rakennusraportti

Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO

103 YLI-PENTTILÄ

ASUINRAKENNUS



Id:	14840
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kohde:	103 Yli-Penttilä
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	asemarakennukset
Alkup. käyttö:	011 yhden asunnon talot
Nyk. käyttö:	011 yhden asunnon talot
Ajoitus:	1958, jatkettu 1981
Suunnittelija:	-
Kerrosluku:	(1/2) 1 (1/2)
Perustus:	betoni
Runko:	puurunkorakenne
Vuoraus:	pelti
Ulkoväri:	punainen, valkoiset listat ja ikkunat
Kattomuoto:	satula
Kate:	saumattu pelti
Ikkunat:	uudet

Historia:

Uusi asuinrakennus on rakennettu vanhan puretun paikalle vuonna 1958. Sen on rakennuttanut Jussi Yli-Penttilä (nykyisen omistajan isä). Talon on rakentanut silloisen omistajan serkku Lennart Penttilä. Rakennusta on jatkettu vuonna 1981, jolloin tehtiin rakennukseen myös toinen kuisti. Sisäpinnoista lähes kaikki on uusittu ja ikkunat ja ulkovuori vaihdettu.

Rakennusraportti

Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO

103 YLI-PENTTILÄ

AITTA



Id:	14839
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kohde:	103 Yli-Penttilä
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	aitat
Alkup. käyttö:	719 muut varastorakennukset
Nyk. käyttö:	719 muut varastorakennukset
Ajoitus:	1800-luku
Suunnittelija:	-
Kerrosluku:	2
Perustus:	nurkkakivet
Runko:	pitkänurkkainen hirsi
Vuoraus:	-
Ulkoväri:	punamulta, valkoiset listat, vaalean ruskeat ovet
Kattomuoto:	satula
Kate:	punainen kolmiorimahuopa
Ikkunat:	-

Historia:

Aitta on ainut rakennus, joka on jäljellä vanhasta Yli-Penttilän tilan rakennuksista. Sen tarkka rakennusajankohta ei ole tiedossa, mutta ilmeisesti se on rakennettu 1800-luvun puolella. Salvokset on tehty sahaamalla. Ovi on

sisäänpäin aukeava. Sisällä on jäljellä vanhat viljalaarit, vasemmalla sivulla kolme ja oikealla kaksi. Oikealta sivulta nousevat myös jyrkät portaat yläkertaan. Yläkerta on käytetty nukkuma-aittana. Aitta on ns. otsa-aitta. Se on sijainnut aikaisemmin jonkin verran kauempana päärakennuksesta. Aitta on ollut pärekattoinen ja katettu kolmiorimahuovalla vuonna 1974.

NURMO

103 YLI-PENTTILÄ

ULKORAKENNUS



Id:	14841
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kohde:	103 Yli-Penttilä
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	ulkorakennukset
Alkup. käyttö:	819 eläinsuojat, ravihevostallit, maneesit yms.
Nyk. käyttö:	719 muut varastorakennukset
Ajoitus:	1951
Suunnittelija:	-
Kerrosuku:	1
Perustus:	navetan ja saunan osalla betoni
Runko:	savitiili, puurunkorakenne
Vuoraus:	osittain peiterimoitettu pystylauditus
Ulkoväri:	punainen
Kattomuoto:	satula
Kate:	profiilipelti
Ikkunat:	pystypuitteelliset 2-ruutuiset ikkunat

Historia:

Ulkorakennus on tehty pääasiassa vuonna 1951. Siihen aikaan rakennettiin navetta, talli, sauna, heinälato, puulato ja viljahuoneet. Rakennusta on laajennettu konehallilla vuonna 1984 ja 1991.

Karjanpito tilalta on loppunut kymmenisen vuotta sitten. Nykyisin rakennus toimii varastotiloina ja konesuojana.


www.kulttuuriymparisto.fi -sovellusvuokrauspalvelu

NURMO

**KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA-ALUEEN RAKENNUSKANTAINVENTOINTI
2004**

**Keski-Nurmontien varren asutus
välillä VT19 – Uushakola**

[illegible]

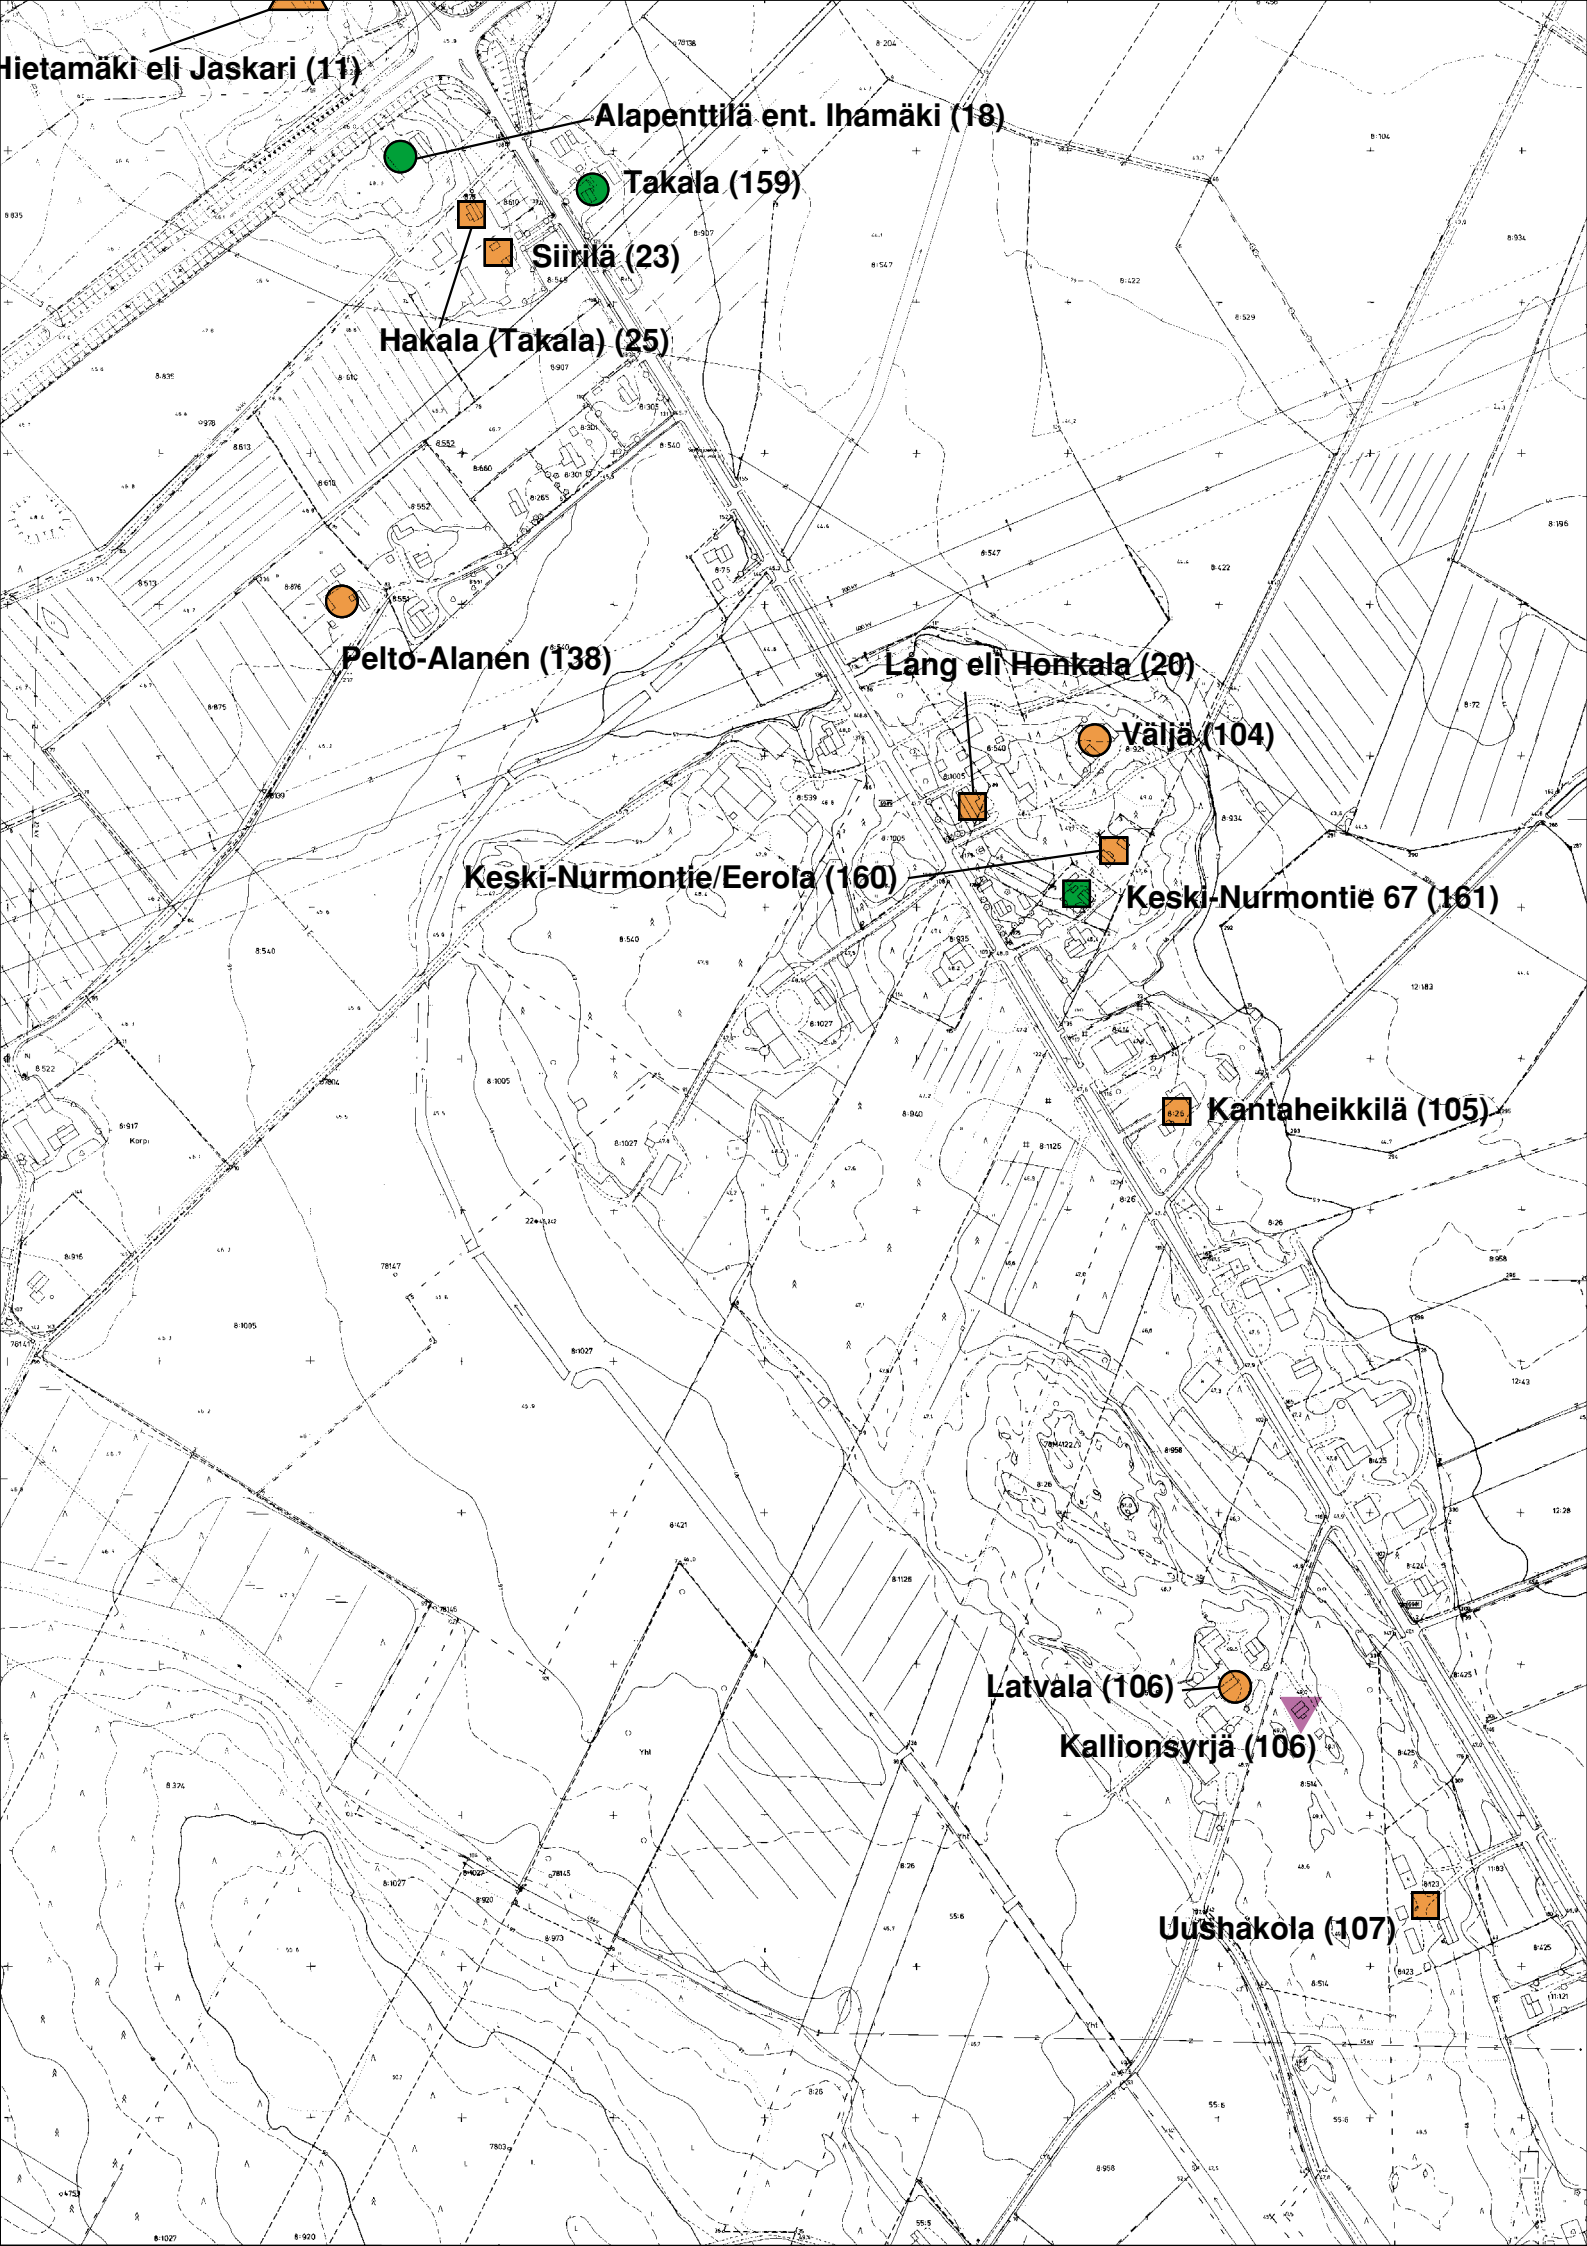

Hietamäki eli Jaskari (11)

Alapenttilä ent. Ihamäki (18)

Takala (159)

Siirilä (23)

Hakala (Takala) (25)

Peltö-Alanen (138)

Lång eli Honkala (20)

Väijä (104)

Keski-Nurmontie/Eerola (160)

Keski-Nurmontie 67 (161)

Kantaheikkilä (105)

Latvala (106)

Kallionsyrjä (106)

Uushakola (107)

NURMO

020 HONKIMÄKI (LÅNG, HONKALA)



Kuvaaja: Merja Suomela
Kuvausaika: Kesä 2004

Id:	18141
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kiinteistötunnus:	8:1384
Sijainti:	Keski-Nurmontie 59, 60550 Nurmo
Tyyppi:	asuinrakentaminen
Ajoitus:	1864-1917
Ajoitusselite:	asuinrakennus 1800-luvun lopulta
Luokitus:	ei määritely
Inventoija:	Merja Suomela
Inventointipvm:	25.08.2004

Kohteen sisältämät rakennukset:

aitta-liiveri
asuinrakennus
viljapuori-talli

Kuvaus:

Kohde sijaitsee Keski-Nurmontien varrella metsäsaarekkeessa, pohjoispuolella on viljeltyt pellot. Pihapiirissä on pitkä yhdeksän ikkunainen asuinrakennus tiensuuntaisesti. Asuinrakennusta vastapäätä on aitta-liiverirakennus ja viljapuori-tallirakennus on pihapiirin pohjoissivulla. Tallirakennuksen takana on ollut talli, riihi ja kivenavetta. Uudempi sauna on ulkorakennusten takana.

Arviointi:

Rakennusten säilymisen uhkatekijänä on tilan asumattomuus. Rakennukset ovat kylmillään ja käyttämättömiä. Rakennuksia ei ole tarkoitus kuitenkaan purkaa.


Pihapiiri on maisemallinen sijaitessaan näkyvällä paikalla Keski-Nurmontien varrella. Rakennusten rakennushistoriallinen arvo on alentunut huonokuntoisuuden vuoksi.

Lähteet:

Nurmon inventointi, Risto Puupponen. 1994

NURMO

020 HONKIMÄKI (LÄNG, HONKALA)

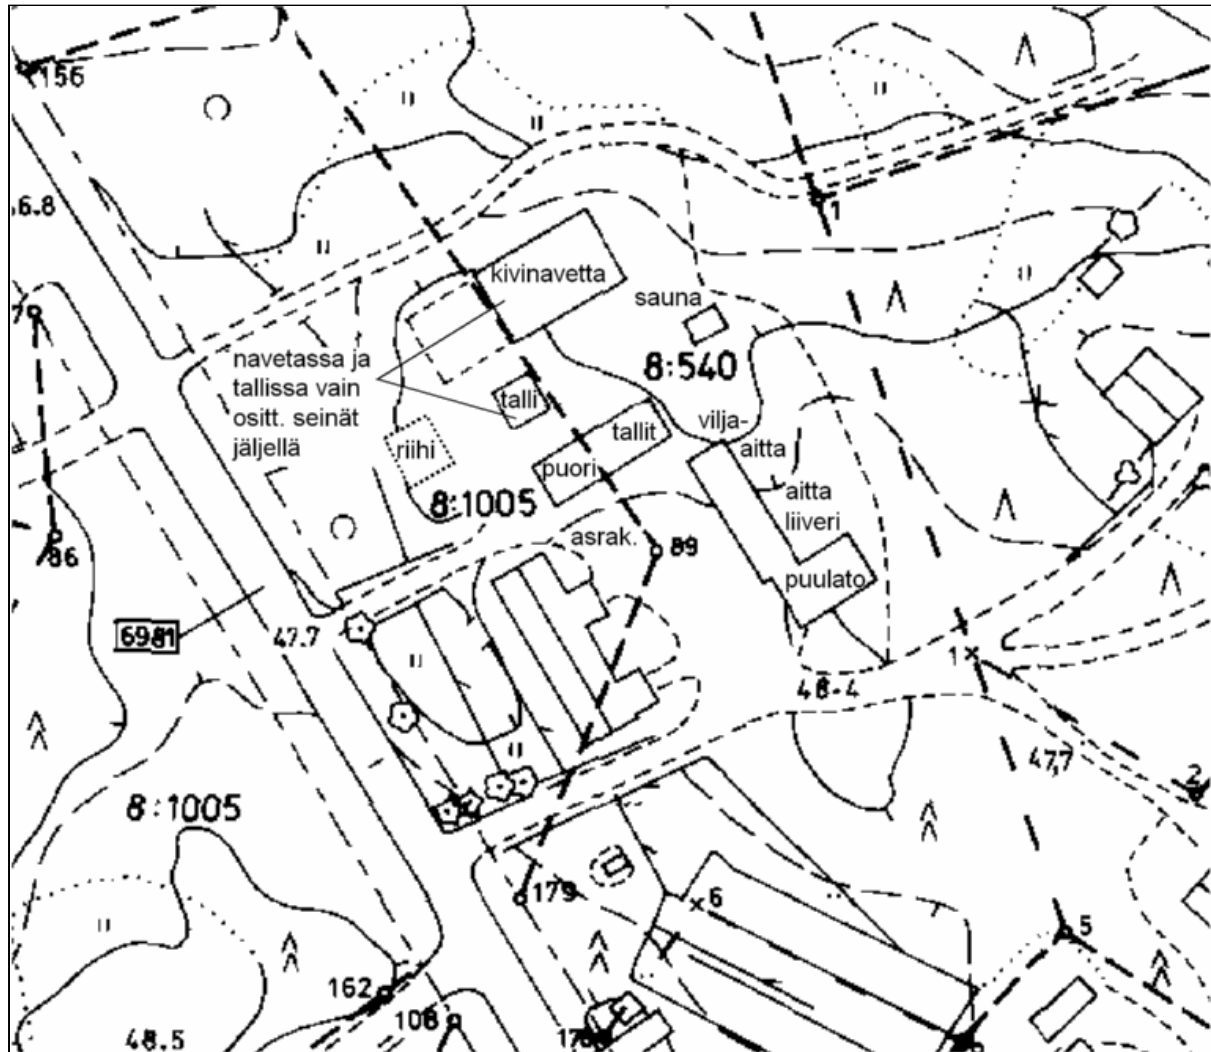

NURMO

020 HONKIMÄKI (LÅNG, HONKALA)

ASUINRAKENNUS



Kuvaaja: Merja Suomela
Kuvausaika: Kesä 2004



Kuvaaja: Merja Suomela
Kuvausaika: Kesä 2004




Kuvaaja: Merja Suomela
Kuvausaika: Kesä 2004



Kuvaaja: Merja Suomela
Kuvausaika: Kesä 2004



Kuvaaja: Merja Suomela
Kuvausaika: Kesä 2004

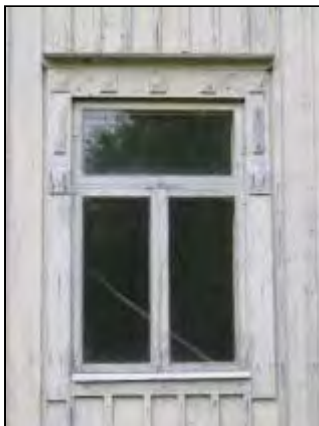

Kuvaaja: Merja Suomela
Kuvausaika: Kesä 2004



Kuvaaja: Merja Suomela
Kuvausaika: Kesä 2004

Id: 14863
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kohde: 020 Honkimäki (Lång, Honkala)

Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	asemarakennukset
Alkup. käyttö:	012 kahden asunnon talot
Nyk. käyttö:	ei täytetty
Ajoitus:	1800-luvun loppu
Suunnittelija:	-
Kerrosuku:	1 (1/2)
Perustus:	luonnonkivet, rossipohja
Runko:	lyhytnurkkainen hirsi
Vuoraus:	peiterimoitettu pystyauoitus
Ulkoväri:	vaalea kerma, ovet ruskeat
Kattomuoto:	satula
Kate:	I as. punainen kolmiorimahuopa, II as. profiilipelti
Ikkunat:	T-karmiset ikkunat

Historia:

Rakennuksen eteläpuolen tupa on tehty lisäosana, kohta talon valmistumisen jälkeen. Rakennus on toiminut kahden perheen asuntona.

Lautaverhous taloon on asennettu 1950-luvulla, sitä ennen rakennuksen värinä on ollut punamulta.

Eteläpuolen tuvasta on takkamuuri hajotettu ja tilalle tehty peltikuorinen pystymuuri ja keittiöön puuhella.

Erityispiirteet:

Koristeelliset ikkuna- ja ovilistat. Koristeellisesti veistetyt kattotuolienpäät.

NURMO

020 HONKIMÄKI (LÅNG, HONKALA)

AITTA-LIIVERI



Kuvaaja: Merja Suomela
Kuvausaika: Kesä 2004



Kuvaaja: Merja Suomela
Kuvausaika: Kesä 2004



Kuvaaja: Merja Suomela
Kuvausaika: Kesä 2004



Kuvaaja: Merja Suomela
Kuvausaika: Kesä 2004

Id:	14865
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kohde:	020 Honkimäki (Lång, Honkala)
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	aitat
Alkup. käyttö:	719 muut varastorakennukset
Nyk. käyttö:	719 muut varastorakennukset
Ajoitus:	aitan päädyssä vuosiluku 1848, liiveriosa myöhemmin rakennettu
Suunnittelija:	-
Kerrosuku:	1, aitta 2
Perustus:	painuneet kivet
Runko:	pitkänurkkainen hirsi
Vuoraus:	liiverissä ja puuladossa peiterimoitettu pystylauditus
Ulkoväri:	punamulta
Kattomuoto:	satula
Kate:	profiilipelti
Ikkunat:	-

Historia:

Aitan päädyssä on vuosiluku 1848. Rakennuksen pohjoispäässä on kaksi aittaa, keskellä liiveri ja toisessa päässä otsallinen aitta. Otsallisen aitan päädyssä on jälkikäteen rakennettu puulato. Rakennus on kaiken kaikkiaan noin 6 leveä ja 21 pitkä ilman puulatoa.

Rakennusraportti

Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO

020 HONKIMÄKI (LÅNG, HONKALA)

VILJAPUORI-TALLI



Kuvaaja: Merja Suomela
Kuvausaika: Kesä 2004



Kuvaaja: Merja Suomela
Kuvausaika: Kesä 2004

Id:	14864
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kohde:	020 Honkimäki (Lång, Honkala)
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	tallit
Alkup. käyttö:	819 eläinsuojat, ravihevostallit, maneesit yms.
Nyk. käyttö:	ei täytetty
Ajoitus:	1800-luvun loppu?
Suunnittelija:	-
Kerrosluku:	1
Perustus:	painuneet nurkkakivet
Runko:	pitkänurkkainen hirsi
Vuoraus:	-
Ulkoväri:	rippeitä punamullasta, talliosalla punamulta
Kattomuoto:	satula
Kate:	pelti
Ikkunat:	-

Historia:

Rakennus on kooltaan noin 6 x 6 + 7. Talli on kaksikerroksinen ja siinä on maapohja. Viljapuori sijaitsee rakennuksen vasemmassa päässä.

NURMO

023 LAMMERVO (SIIRILÄ)



Kuvaaja: Merja Suomela
Kuvausaika: kesä 2004

Id: 18145
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kiinteistötunnus: 8:549
Sijainti: Keski-Nurmontie 12, 60550 Nurmo
Tyyppi: asuinrakentaminen
Ajoitus: 1918-1944
Ajoitusselite: vanha päärakennus 1943, aitta 1825
Luokitus: ei määritely
Inventoija: Merja Suomela
Inventointipvm: 31.08.2004

Kohteen sisältämät rakennukset:

aitta
asuinrakennus

Kuvaus:

Pihapiiri sijaitsee Keski-Nurmontien varrella nauhamaisessa tienvarsiasiutuksessa. Pihapiirin eteläpuolella on viljelty pellot. Vanhaa päärakennusta vastapäätä on uusi kookas puuverhoiltu asuinrakennus ja uusi autotallirakennus. Pihaan kulkevan tien varrella on aitta ja huonokuntoinen kellari. Keski-Nurmontien toisella puolella on riihirakennus. Pihasta uusien rakennusten paikalta on purettu vanha talousrakennus ja sauna.

Historia:


Tila on lohkottu Penttilän maista. Kaisa ja Kustaa Penttilä ovat tulleet tilalle v. 1895. Kustaa otti vaimon sukunimen Penttilä. He ovat tulleet tilalle Penttilänkylästä.

Arviointi:

Päärakennuksen säilymisen uhkatekijänä on asumattomuus. Aitan ja riihen kuntoon tulisi kiinnittää huomiota säilyäkseen. Vanhojen rakennusten tulevaisuus on avoin. Rakennukset ovat maisemallisesti arvokkaita sijaitessaan näkyvällä paikalla. Perinteiset ulkoasut säilyneet kohtalaisen hyvin. Aitta vaatisi kunnostamista.

NURMO

023 LAMMERVO (SIIRILÄ)

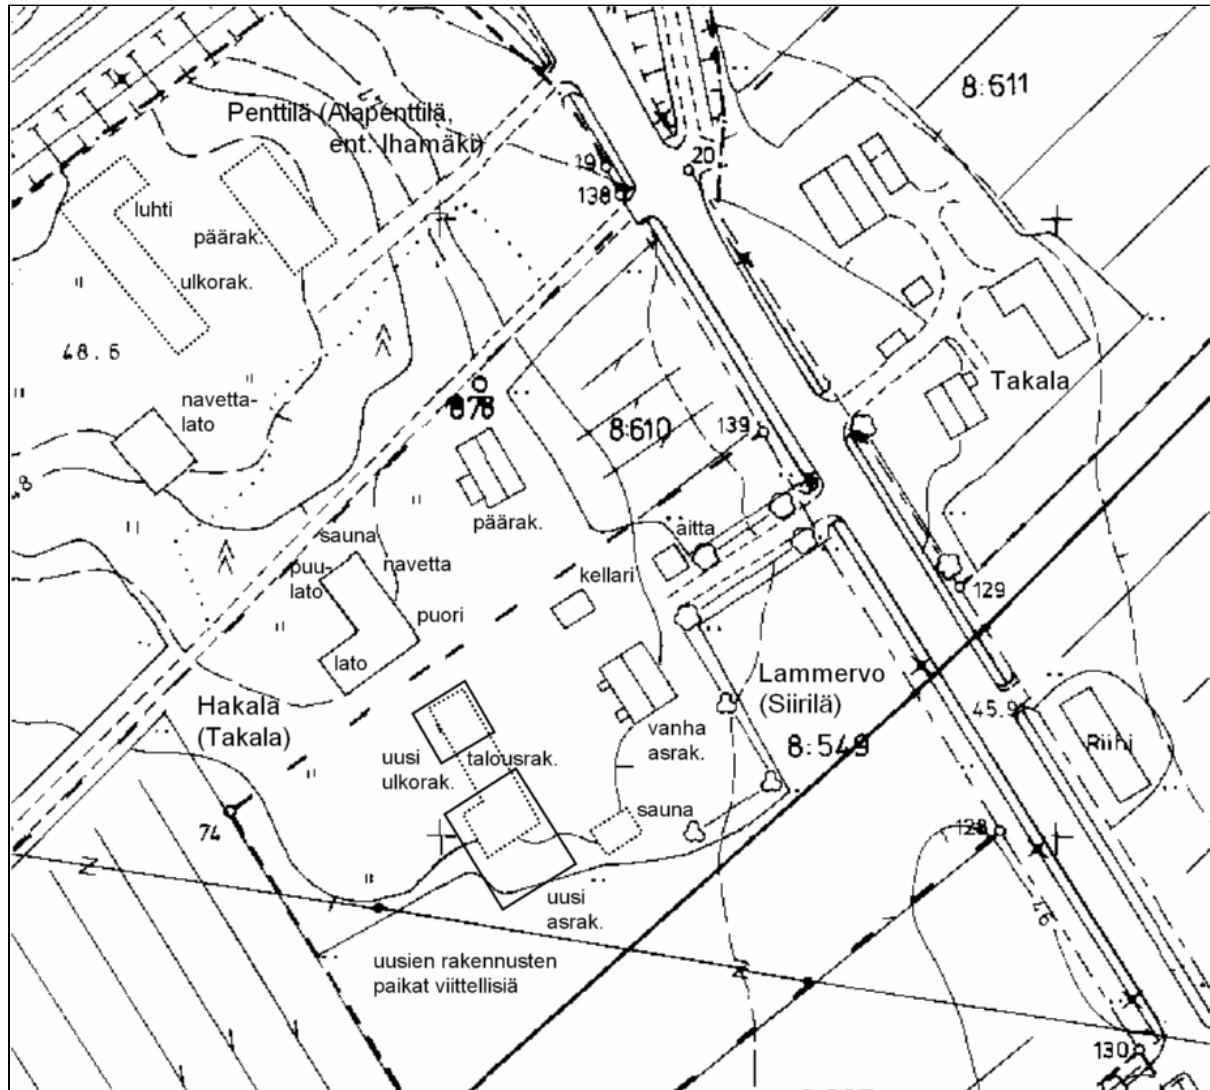

NURMO

023 LAMMERVO (SIIRILÄ)

ASUINRAKENNUS



Id:	14871
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kohde:	023 Lammervo (Siirilä)
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	asuinrakennukset
Alkup. käyttö:	011 yhden asunnon talot
Nyk. käyttö:	011 yhden asunnon talot
Ajoitus:	1943

Suunnittelija:	-
Kerrosluke:	1
Perustus:	betoni
Runko:	lyhytnurkkainen hirsi
Vuoraus:	kuistissa peiterimoitettu pystyautoitus
Ulkoväri:	punamulta
Kattomuoto:	satula
Kate:	profiilipelti, kuistissa punainen kolmiorimahuopa
Ikkunat:	6-ruutuiset

Historia:

Tätä asuinrakennusta ennen olleet rakennukset tuotu Penttilänkylästä 1895. Nykyinen vanha asuinrakennus on rakennettu v. 1943. Talo on toiminut Siirilän postipaikkana. Talon on rakentanut Antti ja Ilma Penttilä. Talossa on asuttu 2000-luvun alkuun saakka. Sen jälkeen se on ollut tyhjillään.

Rakennusraportti

Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO

023 LAMMERVO (SIIRILÄ)

AITTA



Id:	14872
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kohde:	023 Lammervo (Siirilä)
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	aitat
Alkup. käyttö:	719 muut varastorakennukset
Nyk. käyttö:	719 muut varastorakennukset
Ajoitus:	1825
Suunnittelija:	-
Kerrosluku:	2
Perustus:	nurkkakivet
Runko:	pitkänurkkainen hirsi
Vuoraus:	-
Ulkoväri:	punamulta
Kattomuoto:	satula
Kate:	profiilipelti
Ikkunat:	-

Historia:

Aitta on rakennettu 1825. Se on siirretty tälle tilalle v. 1895 Penttilänkylästä.

Kohderaportti

Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO

025 HAKALA (TAKALA)



Kuvaaja: Merja Suomela
Kuvausaika: Kesä 2004

Id:	18142
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kiinteistötunnus:	8:610
Sijainti:	Takalantie 5, 60550 Nurmo
Tyyppi:	asuinrakentaminen
Ajoitus:	1918-1944
Ajoitusselite:	asuinrakennus 1900-luvun alusta, ulkorakennus 1950-luvulta
Luokitus:	ei määritely
Inventoija:	Merja Suomela
Inventointipvm:	31.08.2004

Kohteen sisältämät rakennukset:

asuinrakennus
navetta-sauna-lato

Kuvaus:

Pihapiiri sijaitsee Takalantien ja Keskinurmontien risteyksen läheisyydessä aukealla tontilla. Pihapiirin eteläpuolella on viljelty pellot. Pihapiirissä on 1900-luvun alun hirsirunkoista päärakennusta vastapäätä 1950-luvulla rakennettu puurunkorakenteinen navettarakennus latoineen ja saunoineen. Ulkorakennuksen paikalla on aikaisemmin ollut hirsirunkoinen navetta-talli.

Historia:

Tila on Penttilän tilasta lohkottu ilmeisesti 1900-luvun alkupuolella. Tila on nykyisin Hakala, mutta on tunnettu pitkään Takalana (sukunimellä). Tilan ensimmäiset asukkaat ovat olleet Antti ja Sanna (os. Penttilä) Takala. Heidän jälkeensä tila siirtyi lapsille Lyyli Takalalle ja Anna Takalalle. Anna Takala on asunut tilalla vuoteen 1989 saakka. Tila on aikoinaan ollut maanviljelystila.

Arviointi:

Tila on ollut tyhjiään noin 15 vuotta. Rakennukset ovat kuitenkin hyväkuntoisia ja ryhdikkäitä. Tilalle on tullut uusi omistaja kesällä 2004, joka aikoo kunnostaa ainakin päärakennuksen asuinrakennukseksi tai vapaa-ajankäyttöön.

Pihapiirin rakennukset ovat maisemallisesti arvokkaita sijaitessaan avaralla paikalla Keski-Nurmontien ja Takalantien kulmauksessa. Päärakennus on rakennushistoriallisesti arvokas perinteisenä säilyneen ulkoasunsa vuoksi.


Lähteet:

Nurmon inventointi, Risto Puupponen. 1994.

Suullista tietoa antanut: Reetta Ristimäki.

NURMO

025 HAKALA (TAKALA)

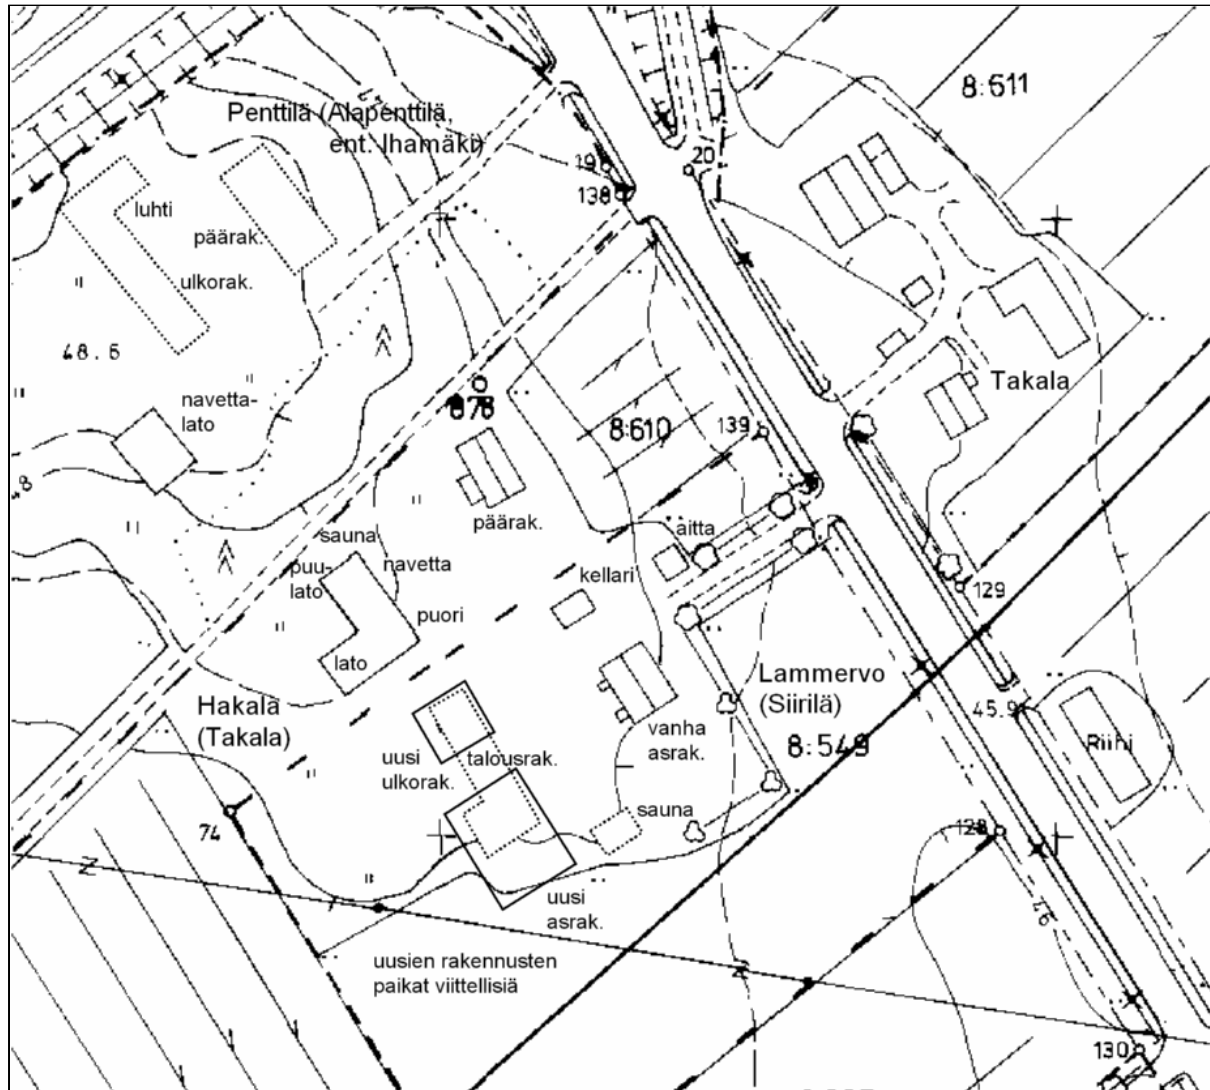

NURMO

025 HAKALA (TAKALA)

ASUINRAKENNUS



Kuvaaja: Merja Suomela
Kuvausaika: Kesä 2004



Kuvaaja: Merja Suomela
Kuvausaika: Kesä 2004



Kuvaaja: Merja Suomela
Kuvausaika: Kesä 2004



Kuvaaja: Merja Suomela
Kuvausaika: Kesä 2004



Kuvaaja: Merja Suomela
Kuvausaika: Kesä 2004

Id:	14866
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kohde:	025 Hakala (Takala)
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	asuinrakennukset
Alkup. käyttö:	011 yhden asunnon talot
Nyk. käyttö:	011 yhden asunnon talot
Ajoitus:	1900-luvun alku
Suunnittelija:	rak. Antti Takala
Kerros-luku:	1 (1/2)
Perustus:	luonnonkivet, pääasiassa nurkissa
Runko:	lyhytnurkkainen hirsi
Vuoraus:	kuistissa vaakaponttilauditus
Ulkoväri:	harmaa, rippeitä punamullasta
Kattomuoto:	satula
Kate:	punainen kolmiorimahuopa
Ikkunat:	pääasiassa 6 ja 9-ruutuiset ikkunat

Historia:

Rakennus on rakennettu 1900-luvun alussa. Rakennuksen on rakentanut Raskun paappa Antti ja Sanna Takalalle.

Alakerrassa on tupa ja kaksi kamaria. Yläkerrassa on yksi pieni huone ja loput on ullakkona. Kamareissa on jäljellä pystymuurit, mutta tuvan takka on hävitetty ja tilalla on hella. Ikkunat on uusittu 1950-luvulla.

Rakennusraportti

Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO

025 HAKALA (TAKALA)

NAVETTA-SAUNA-LATO



Kuvaaja: Merja Suomela
Kuvausaika: Kesä 2004



Kuvaaja: Merja Suomela
Kuvausaika: Kesä 2004

Id:	14867
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kohde:	025 Hakala (Takala)
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	navetat
Alkup. käyttö:	811 navetat, sikalat, kanalat yms.
Nyk. käyttö:	ei täytetty
Ajoitus:	1950-luku
Suunnittelija:	-
Kerros-luku:	1
Perustus:	betoni
Runko:	puurunkorakenne
Vuoraus:	peiterimoitettu pysty-lauditus
Ulkoväri:	punamulta, valkoiset listat, keltaiset ovet ja ikkunapuitteet
Kattomuoto:	satula
Kate:	punainen kolmiorimahuopa
Ikkunat:	2- ja 3 jakoiset pystypuitteelliset ikkunat

Kuvaus:

Navettarakennus on rakennettu 1950-luvulla. Rakennuksen oikeassa päädyssä on pihanpuolella sauna ja saunan takana puuliiveri, keskellä on navetta ja vasemmassa päädyssä puori. Puorin takana vinkkelissä on

heinälato.

www.kulttuuriymparisto.fi -sovellusvuokrauspalvelu

Kohderaportti

Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO

160 KESKI-NURMONTIE/EEROLA



Kuvaaja: Merja Suomela
Kuvausaika: Kesä 2004

Id:	18308
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kiinteistötunnus:	8:132
Sijainti:	Keski-Nurmontie, 60550 Nurmo
Tyyppi:	asuinrakentaminen
Ajoitus:	ei määritetty
Ajoitusselite:	1900-luvun alkupuoli
Luokitus:	ei määritetty
Inventoija:	Merja Suomela
Inventointipvm:	31.08.2004

Kohteen sisältämät rakennukset:

asuinrakennus
talli-lato

Kuvaus:


Pihapiiri sijaitsee Keski-Nurmontieltä erkanevan pihatien päässä metsän ympäröimänä. Pihapiirissä on puolitoistakerroksinen asuinrakennus ja sitä vastapäätä entinen talli-latorakennus.

Arviointi:

Pihapiirin rakennukset eivät ole asuttuja. Pihapiiri sijaitsee syrjäisellä paikalla pienessä metsikössä, niillä on maisemallista arvoa kuitenkin kahden rakennuksen pihapiirikokonaisuutena. Asuinrakennus on ryhdikäs ja sillä on rakennushistoriallista arvoa.

NURMO

160 KESKI-NURMONTIE/EEROLA

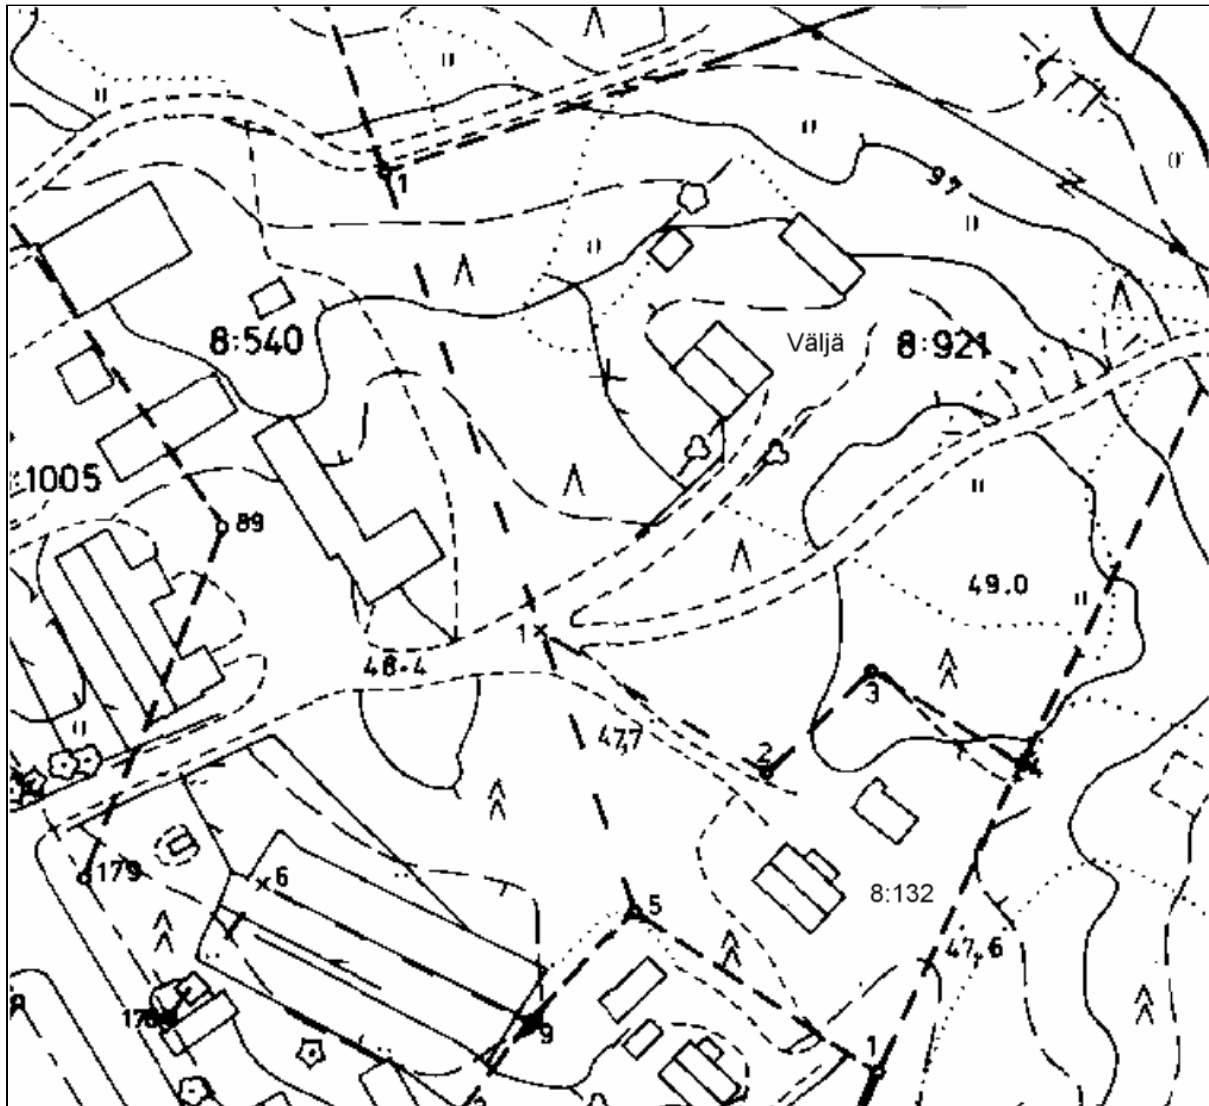

Rakennusraportti

Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO

160 KESKI-NURMONTIE/EEROLA

ASUINRAKENNUS



Kuvaaja: Merja Suomela
Kuvausaika: Kesä 2004



Kuvaaja: Merja Suomela
Kuvausaika: Kesä 2004

Id:	15073
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kohde:	160 Keski-Nurmontie/Eerola
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	asuinrakennukset
Alkup. käyttö:	011 yhden asunnon talot
Nyk. käyttö:	ei täytetty
Ajoitus:	1900-luvun alkupuoli
Suunnittelija:	-
Kerrosluku:	1
Perustus:	luonnonkivet
Runko:	lyhtnurkkainen hirsi?
Vuoraus:	peiterimoitettu pystylauditus, kuisti vaakaponttilaudoitettu
Ulkoväri:	punamulta, valkoiset listat ja puitteet, vihreän harmaa ovi
Kattomuoto:	satula
Kate:	aaltopelti
Ikkunat:	ristikarmiset ikkunat, 6-ruutuiset ja 4-ruutuiset ikkunat

Historia:

Rakennuksessa on umpikuisti, eteinen, tupa ja kaksi kamaria. Toisessa kamarissa on peltikuorinen pystymuuri. Peiliovet sisätiloissa.

NURMO

160 KESKI-NURMONTIE/EEROLA

TALLI-LATO



Kuvaaja: Merja Suomela
Kuvausaika: Kesä 2004

Id:	15074
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kohde:	160 Keski-Nurmontie/Eerola
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	tallit
Alkup. käyttö:	819 eläinsuojat, ravihevostallit, maneesit yms.
Nyk. käyttö:	ei täytetty
Ajoitus:	1900-luvun alkupuoli
Suunnittelija:	-
Kerrosluku:	1
Perustus:	painuneet
Runko:	pitkänurkkainen hirsi, lato lautarakenteinen
Vuoraus:	ladossa peiterimoitettu pystylauditus
Ulkoväri:	punainen, listat valkoiset, ovet ruskeat
Kattomuoto:	satula
Kate:	profiilipelti
Ikkunat:	-

Kuvaus:

Rakennuksessa on hirsirunkoinen talli ja lautarunkoinen lato. Tallin takana on ulkokuusi.

Kohderaportti

Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO

161 KESKI-NURMONTIE 67



Kuvaaja: Merja Suomela
Kuvausaika: Kesä 2004

Id:	18309
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kiinteistötunnus:	17:32
Sijainti:	Keskinurmontie 67
Tyyppi:	asuinrakentaminen
Ajoitus:	ei määritelty
Luokitus:	ei määritelty
Inventoija:	Merja Suomela
Inventointipvm:	31.08.2004

Kohteen sisältämät rakennukset:

asuinrakennus

Kuvaus:

Pihapiiri sijaitsee Keski-Nurmontien varrella. Pihapiirissä tien suuntaisesti on asuinrakennus, sitä vastapäätä on piharakennus ja asuinrakennuksen sivussa pääty tielle päin on vanha saunarakennus.

Arviointi:

Rakennuksilla ei ole erityistä rakennushistoriallista arvoa, mutta sijaitessaan aivan Keski-Nurmontien varrella pihapiiri on maisemallisesti arvokas.

NURMO

161 KESKI-NURMONTIE 67

ASUINRAKENNUS



Kuvaaja: Merja Suomela
Kuvausaika: Kesä 2004



Kuvaaja: Merja Suomela
Kuvausaika: Kesä 2004



Kuvaaja: Merja Suomela
Kuvausaika: Kesä 2004

Id:	15075
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kohde:	161 Keski-Nurmontie 67
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	asuinrakennukset
Alkup. käyttö:	011 yhden asunnon talot
Nyk. käyttö:	ei täytetty
Ajoitus:	ei täytetty

Suunnittelija:	-
Kerrosuku:	1
Perustus:	lokokivet, laajennusosassa betoni
Runko:	lyhytnurkkainen hirs?, laajennusosa puurunkorakenne
Vuoraus:	vaakaponttilaudoitus
Ulkoväri:	vaalea keltainen, vihreät listat, valkoset puitteet
Kattomuoto:	satula
Kate:	vihreä profiilipelti
Ikkunat:	uudet ristikarmilliset ikkunat

www.kulttuuriymparisto.fi -sovellusvuokrauspalvelu

NURMO

105 KANTAHEIKKILÄ



Kuvaaja: Merja Suomela
Kuvausaika: Kesä 2004

Id: 18310
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kiinteistötunnus: 159:1
Sijainti: Keski-Nurmontie
Tyyppi: asuinrakentaminen
Ajoitus: 1918-1944
Ajoitusselite: 1930-luku?
Luokitus: ei määritetty
Inventoija: Merja Suomela
Inventointipvm: 31.08.2004

Kohteen sisältämät rakennukset:

asuinrakennus
talli-liiveri-aitta

Kuvaus:

Pihapiiri sijaitsee Keski-Nurmontien ja Kalistajantien risteyksessä. Pihapiirissä on ryhdikäs puolitoistakerroksinen asuinrakennus ja L:n muotoinen ulkorakennus. Pihapiirissä on ollut vanhan asuinrakennuksen vieressä toinenkin talo, jossa on aina sotien aikana karjalaisia. Toinen talo on siirretty Jokiahon paikalle, mutta se on muuttunut ulkoasultaan. Tilalla on ollut myös vanha navetta ja uudempi navetta, joka on rakennettu 1944-45 ja purettu v. 1972. Tilalla on ollut myös puimala. Viereisen pihapiirin saunan paikalla on ollut aikoinaan vanha Kantaheikkilän sauna ja uudempi sauna on ollut viereisen pihapiirin asuinrakennuksen paikalla.

Historia:

Tila on lohkottu Kuja-Penttilän tilasta. Tilaa ovat aluksi hallinnoineet Maria Vilhelmiina ja Heikki Ylinen (Kalistaja). Koska Ylisiä ja Kalistajia oli jo kylällä tilan nimeksi laitettiin Heikkilä (nyk. Kantaheikkilä), jolla se tunnettiin.

Arviointi:


Pihapiirin rakennukset eivät ole vakituksessa asuinkäytössä. Rakennukset ja pihapiiri ovat kuitenkin hyvin hoidettuja ja ne tullaan säilyttämään. Rakennuksilla on rakennushistoriallista ja maisemallista arvoa.

Lähteet:

Suullista tietoa antanut: Rauha Korpela.

NURMO

105 KANTAHEIKKILÄ

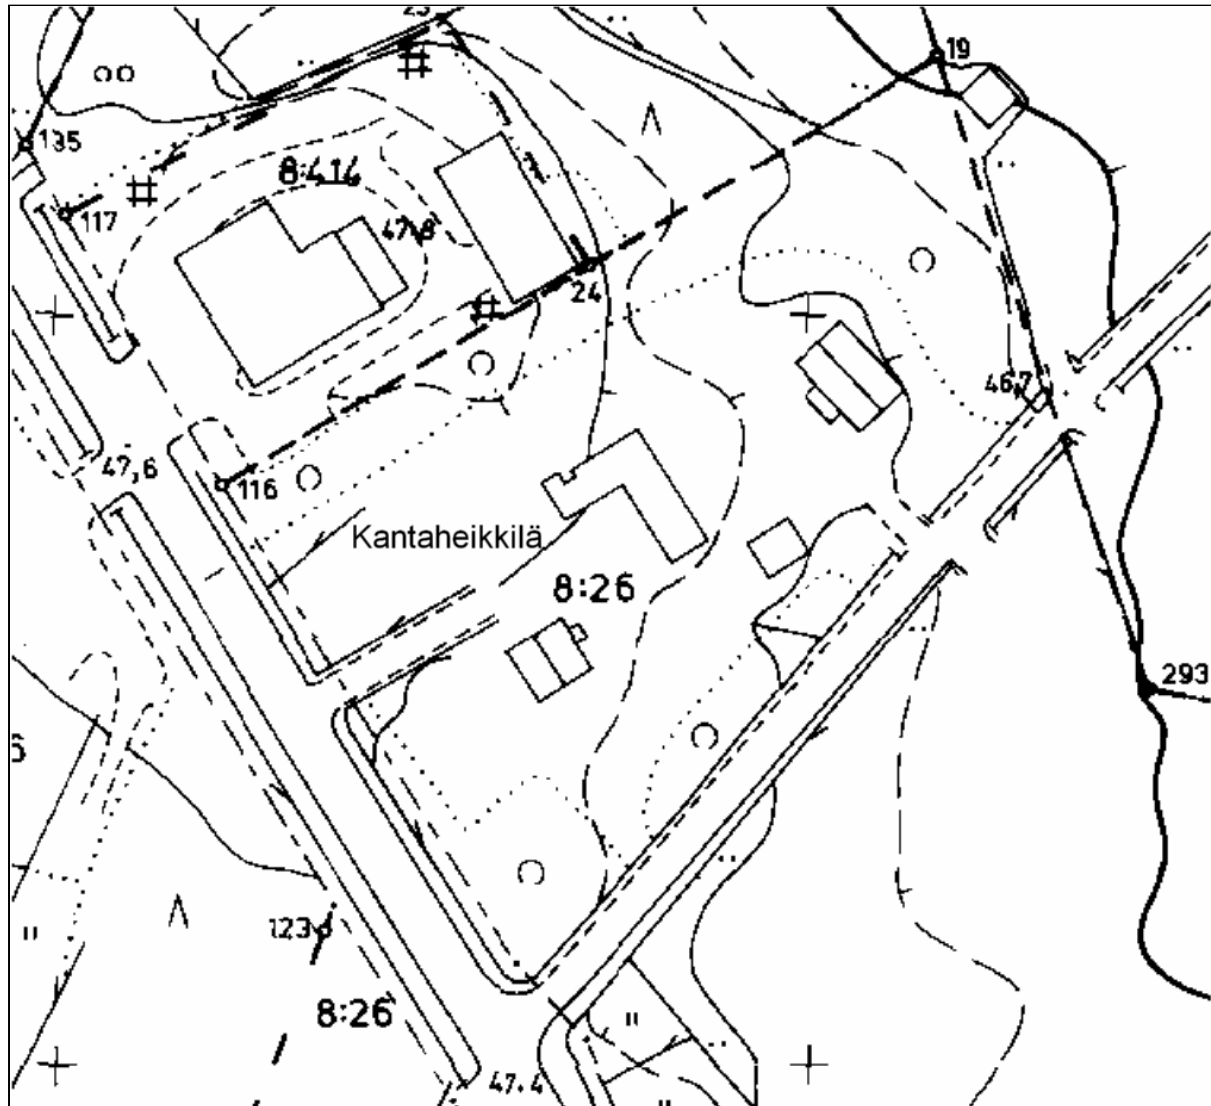

Rakennusraportti

Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO

105 KANTAHEIKKILÄ

ASUINRAKENNUS



Kuvaaja: Merja Suomela
Kuvausaika: Kesä 2004



Kuvaaja: Merja Suomela
Kuvausaika: Kesä 2004

Id:	15076
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kohde:	105 Kantaheikkilä
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	asuinrakennukset
Alkup. käyttö:	011 yhden asunnon talot
Nyk. käyttö:	ei täytetty
Ajoitus:	nykyisen ulkoasun rakennus on saanut v. 1947
Suunnittelija:	-
Kerrosluku:	1 (1/2)
Perustus:	lohkokivet, betoni
Runko:	lyhtnurkkainen hirsi
Vuoraus:	peiterimoitettu pystylauditus
Ulkoväri:	punamulta, valkoiset listat ja puitteet
Kattomuoto:	satula, kuistin katto aumattu
Kate:	musta kolmiorimahuopa
Ikkunat:	ristikarmilliset ikkunat

Historia:

Samalla paikalla on ollut vanha hirsinen asuinrakennus, joka on ilmeisesti rakennettu 1900-luvun alussa Maria Vilhelmiina ja Heikki Ylisen (Kalistajan) hallinnoidessa tilaa. Nykyisen ulkoasun rakennus on saanut v. 1947.

Silloin vanhaa rakennusta on lyhennetty, laajennettu pihan puolen kamarilla ja korotettu. Taloa rakentamassa on silloin ollut Katilan veljekset. Nykyisin rakennuksessa on avokuisti, porstua, tupa ja kaksi kamaria. Porstuassa on kaksi kanttuuria. Tuvassa on hella ja molemmissa kamareissa on muuratut takat.

www.kulttuuriymparisto.fi -sovellusvuokrauspalvelu

Rakennusraportti

Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO

105 KANTAHEIKKILÄ

TALLI-LIIVERI-AITTA



Kuvaaja: Merja Suomela
Kuvausaika: Kesä 2004



Kuvaaja: Merja Suomela
Kuvausaika: kesä 2004

Id:	15077
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kohde:	105 Kantaheikkilä
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	ulkorakennukset
Alkup. käyttö:	891 viljankuivaamot ja viljan säilytysrakennukset
Nyk. käyttö:	719 muut varastorakennukset
Ajoitus:	1900-luvun alkupuoli
Suunnittelija:	-
Kerrosluku:	1
Perustus:	nurkkakivet
Runko:	pitkänurkkainen hirsi
Vuoraus:	osittain peiterimoitettu pystylauditus
Ulkoväri:	punamulta, valkoiset listoitukset, keltaiset ovet
Kattomuoto:	satula
Kate:	profiilipelti
Ikkunat:	-

Kuvaus:

Rakennus on rakennettu 1900-luvun alussa. Rakennuksessa on talli, liiveri ja kaksi puoria, isopuori ja pikkupuori. Liiverin ja aitan välissä on ollut portinalusta, joka on laudoitettu umpeen. Tallin takana on puucee.

Kohderaportti

Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO

107 UUSHAKOLA



Id:	18314
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kiinteistötunnus:	11:152
Sijainti:	Keski-Nurmontie 138, 60550 Nurmo
Tyyppi:	asuinrakentaminen
Ajoitus:	1918-1944
Ajoitusselite:	asuinrakennus 1920-luvun alusta, puori siirretty
Luokitus:	ei määritetty
Inventoija:	Merja Suomela
Inventointipvm:	03.09.2004

Kohteen sisältämät rakennukset:

asuinrakennus
puorirakennus

Kuvaus:

Pihapiiri sijaitsee Keski-Nurmontien varrella. Pihapiirissä on 1920-luvulla rakennettu asuinrakennus ja sitä vastapäätä tälle tilalle siirretty kolmeosainen puorirakennus.

Historia:


Tila on lohkottu päätalasta nykyisestä Yli-Hakolasta 1900-luvun alkupuolella.

Arviointi:

Tila on asuttuna. Asuinrakennuksen ulkoinen olemus on säilynyt ikkuna- ja kattomateriaalimuutoksia lukuun ottamatta. Puorin perustukset ovat matalat ja seinän alaosat ovat pullistuneet. Rakennus vaatisi kunnostusta, jotta sen rakennushistoriallinen arvo tulee säilymään. Pihapiirin rakennuksilla on maisemallista merkitystä.

NURMO

107 UUSHAKOLA

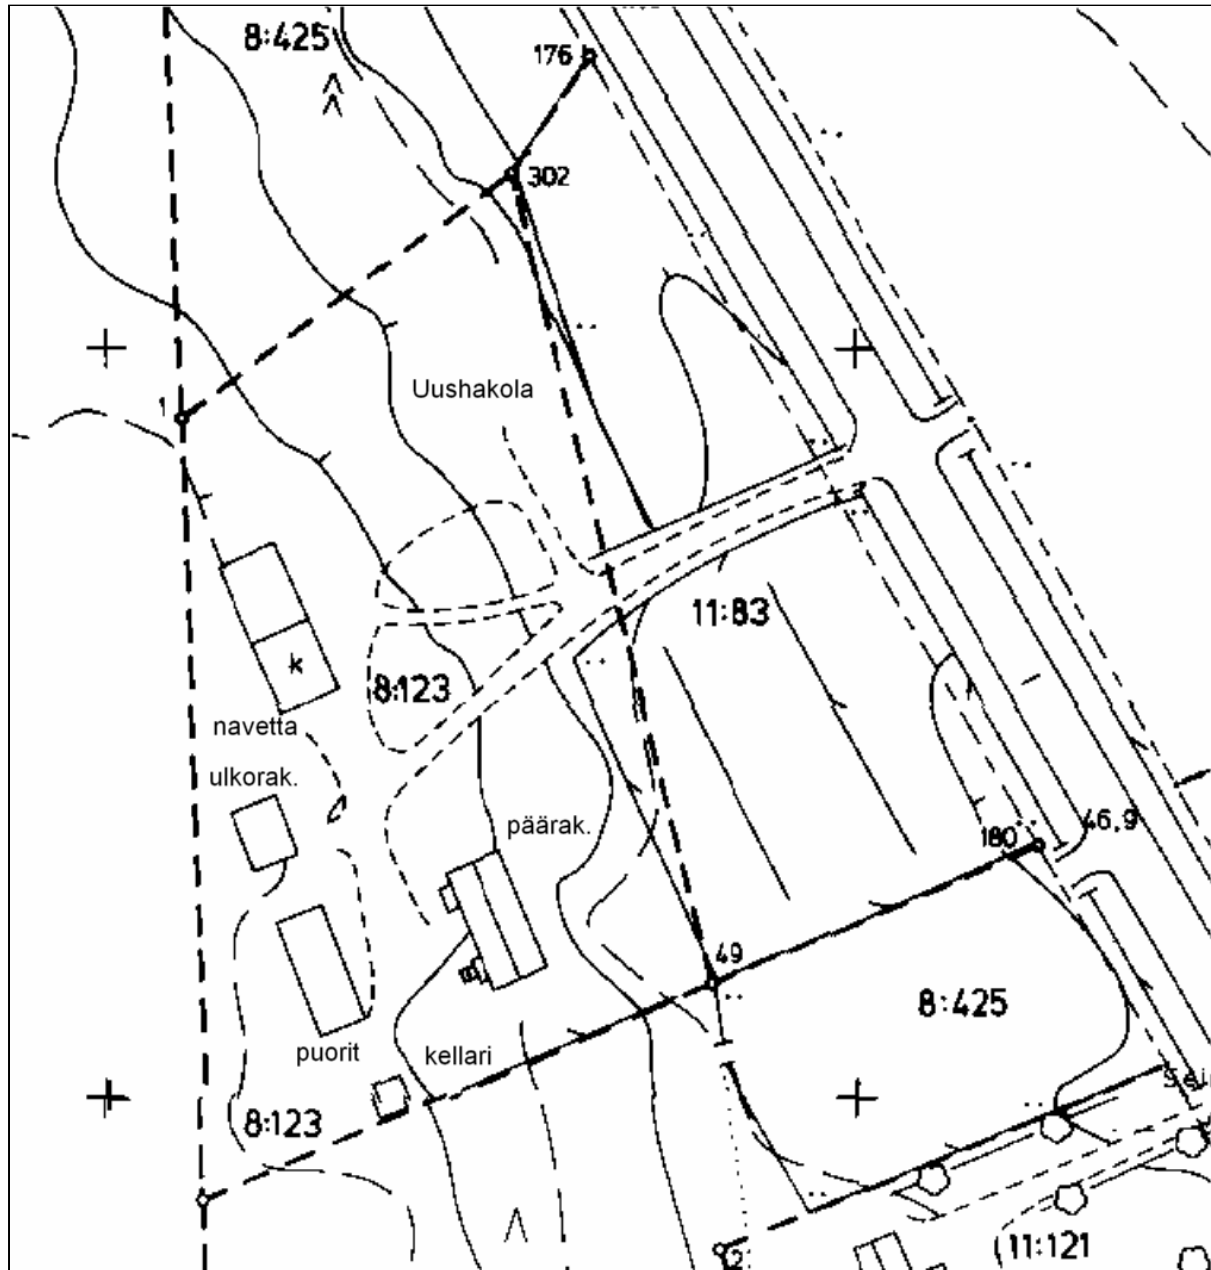

NURMO

107 UUSHAKOLA

ASUINRAKENNUS



Id:	15083
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kohde:	107 Uushakola
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	asuinrakennukset
Alkup. käyttö:	011 yhden asunnon talot
Nyk. käyttö:	012 kahden asunnon talot
Ajoitus:	1920-luvun alku

Suunnittelija:	-
Kerrosuku:	1 (1/2)
Perustus:	lokokivet
Runko:	lyhytnurkkainen hirsi
Vuoraus:	peiterimoitettu pystyauoitus
Ulkoväri:	punainen, valkoiset listoitukset
Kattomuoto:	satula
Kate:	musta profiilipelti
Ikkunat:	uudet ristikarmilliset ikkunat

Historia:

Asuinrakennus on rakennettu 1920-luvun alussa. Osa rakennuksesta on siirretty Yli-Hakolan tilalta 1930-luvulla. Rakennukseen on tehty remonttia 1970-luvulla. Rakennuksessa on kaksi sisäänkäyntiä. Rakennuksessa asuu nyt neljäs polvi.

NURMO

107 UUSHAKOLA

PUORIRAKENNUS



Id:	15084
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kohde:	107 Uushakola
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	aitat
Alkup. käyttö:	719 muut varastorakennukset
Nyk. käyttö:	719 muut varastorakennukset
Ajoitus:	siirretty 1900-luvun alkupuolella

Suunnittelija:	-
Kerrosluku:	2
Perustus:	luonnonkivet, painuneet
Runko:	pitkänurkkainen hirsi
Vuoraus:	-
Ulkoväri:	punainen, valkoset listat, ruskeat ovet
Kattomuoto:	satula
Kate:	punainen kolmiorimahuopa
Ikkunat:	-

Historia:

Puori on siirretty tälle tilalle. Puorirakennus on kolmiosainen. Ovet ovat kauniisti profiloidusta ponttilaudasta.

Erityispiirteet:


Koristeelliset ovilistoitukset.

NURMO

KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA-ALUEEN RAKENNUSKANTAINVENTOINTI

2004

**Keski-Nurmon jokivarsiasutus
Luukon ja Kalistajan ympäristössä**

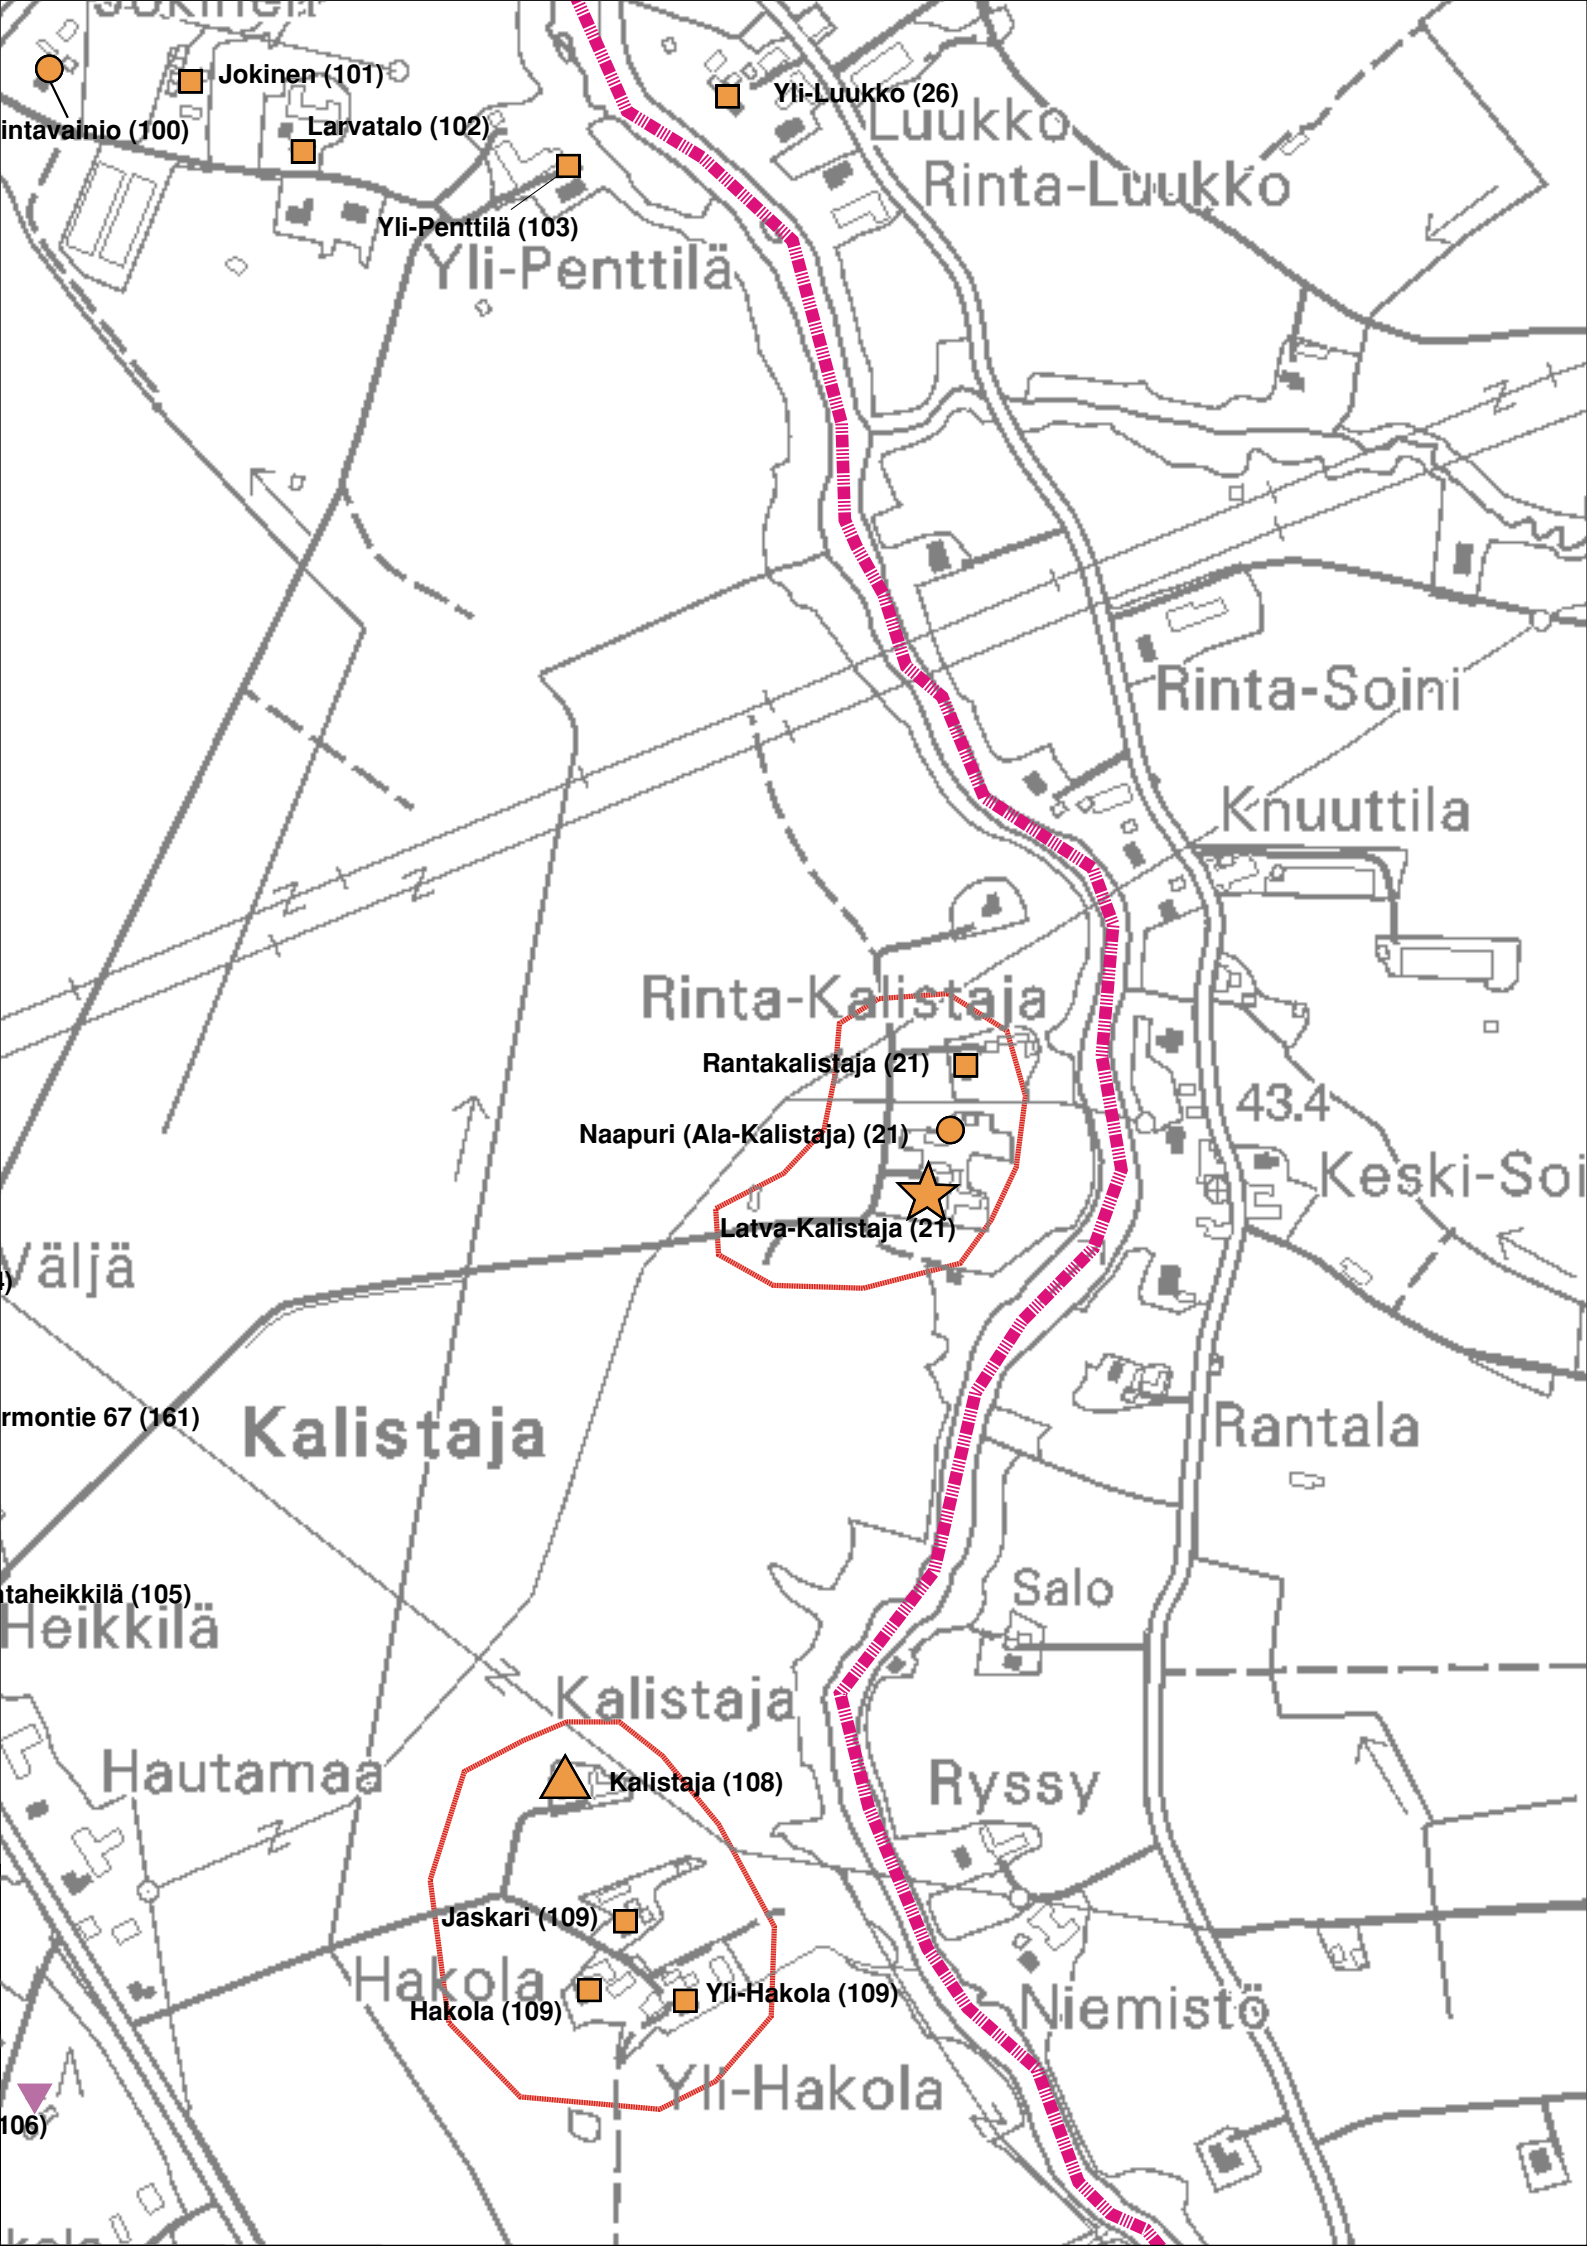

Kohderaportti

Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO

021 LATVA-KALISTAJA



Latva-Kalistaja sijaitsee kuvassa oikealla.

Id:	18147
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kiinteistötunnus:	11:111
Sijainti:	Kalistajantie 92, 60550 Nurmo
Tyyppi:	asuinrakentaminen
Ajoitus:	1722-1808
Ajoitusselite:	n. 1790-luku
Luokitus:	ei määritelty
Inventoija:	Merja Suomela
Inventointipvm:	03.09.2004

Kohteen sisältämät rakennukset:

asuinrakennus

jauhpuori-liiteri

Kuvaus:

Asuinrakennus talouspihoineen sijaitsee peltojen keskellä. Tilan maat rajoittuvat Nurmonjokeen, joka kulkee itäpuolella. Kuuluu osaksi kolmen vanhan pihapiirin taloryppäeseen. Ensin on Latva-Kalistaja, keskellä Ala-Kalistaja ja viimeisenä Ranta-Kalistaja. Alunperin kylällä on ollut 7 taloa.

Latva-Kalistajan pihapiirissä on päärakennusta vastapäätä aittarakennus ja joen puoleisella sivulla entinen talli- ja liiverirakennus, jonka takaa on purettu hirsirunkoinen navetta. Maakuoppa on sijainnut jokirannassa ja osittain purettu riihi-luuva-lato sijaitsee edelleen pellolla Kalistajantien varrella.

Historia:

Kalistajan rappiolla oleva kanttila jaettiin v. 1608 kahden henkilön asuttajaksi kahtena eri tilana. Suuremman osan, joka käsitti 1/2 manttaalia ja 5 äyrinmaata eli tynnyrinalaa, isännäksi tuli Kalistajaa hallinnoineen kahden edellisen isännän todennäköiden veli Olavi Matinpoika. Pienempi osa 1/3 manttaalia ja 3 1/2 tynnyrinalaa annettiin Erkki Erkinpojalle, joka oli vanha sotamies ja iältään jo lähes 50-vuotias. Olavi Matinpoika jatkoi vanhan kanta-Kalistajan isäntäsarjaa ja taloa ruvettiin sanomaan Rintakalistajaksi erotukseksi uudesta Erkki Erkinpojan perustamasta Latvakalistajasta.

Latva-Kalistaja esiintyy maakirjoissa 1/3 manttaalin suuruisena perintötalona v. 1608. Ensimmäinen varmasti tunnettu isäntä oli Erkki Erkinpoika (1608-1641), jonka jälkeen Eskeli Matinpoika, josta varma sukujohto alkaa. Eskeli Matinpoijan jälkeläisten hallussa on yhä vielä Latva-Kalistajan päätalo. Talon on siten yli 300 vuotta mennyt perintönä polvesta polveen. Kalistaja sukunimenä on hävinnyt nykyisin Nurmosta.

Arviointi:

Päärakennuksen uhkatekijänä on alapohjan ja tulisijojen heikohko kunto. Tuvan takka on routimisen vuoksi pullistanut pihanpuolen hirsiseinää. Multipenkkisenä rakennuksena alakerran tyhjillään olo on uhka rakennuksen

säilymiselle. Yläkerta on asuttuna. Ulkorakennukset tulevat säilymään toistaiseksi tällaisenaan.

Päärakennuksen ja aitan perinteinen ulkoasu on säilynyt. Ulkorakennusta on muutettu jonkin verran aikojen varrella ja sen perinteinen ulkoasu on kärsinyt. Riihi tullaan lähitulevaisuudessa purkamaan. Pihapiirillä on historiallista merkitystä kantatilahistorian kannalta. Maisemallisesti merkittävä pihapiiri.


Lähteet:

Nurmon inventointi, Risto Puupponen. 1994

Suullista tietoa antaneet: Tuure ja Sirkka Keski-Jaskari.

NURMO

021 LATVA-KALISTAJA

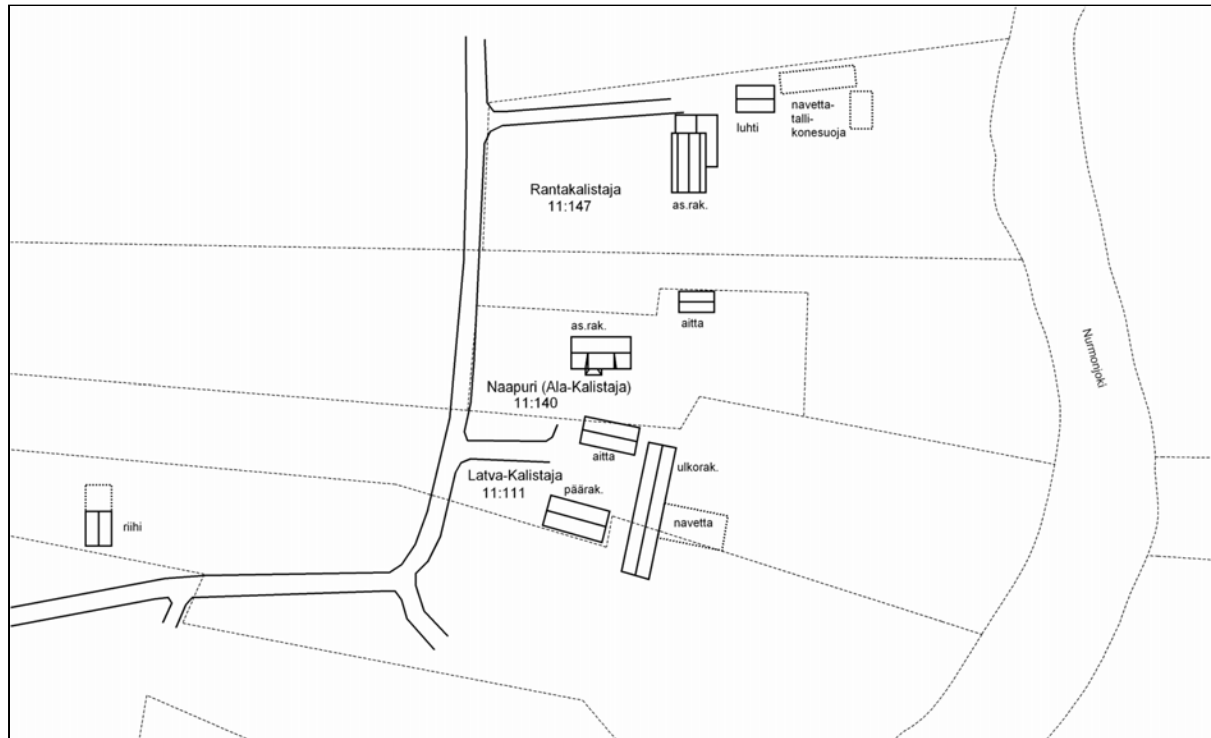

NURMO

021 LATVA-KALISTAJA

ASUINRAKENNUS





Id:	14874
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kohde:	021 Latva-Kalistaja
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	asuinrakennukset
Alkup. käyttö:	011 yhden asunnon talot
Nyk. käyttö:	011 yhden asunnon talot
Ajoitus:	n. 1790
Suunnittelija:	-
Kerrosluku:	2
Perustus:	luonnonkivet, multipenkki
Runko:	pitkänurkkainen hirsi
Vuoraus:	peiterimoitettu pystyлаudoitus
Ulkoväri:	punamulta, valkoiset listat
Kattomuoto:	satula
Kate:	musta kolmiorimahuopa
Ikkunat:	6-ruutuiset

Kuvaus:

Alakerta on varastona ja yläkerta asuttuna. Sekä ala- että yläkerrassa on keskellä suuri tupa, itäpäädyssä on porstua, josta kylkevat portaat yläkertaan ja kamari ja länsipäädyssä on kaksi kamaria. Alakerran tupa on perinteisessä asussaan. Tuvan suuri takka on routimisen takia pullistanut ulkoseinää.

Historia:

Talo on siirtynyt nykyisen suvun haltuun 1869. (Asukkaat Yli-Hakolasta). Nykyinen asuinrakennus on rakennettu suoraan kyseiselle paikalle n. 1790-luvulla. Rakennus on kaksikerroksinen, talossa on 20 ikkunaa ja erittäin koristeelliset räystäslaudoitukset. Rakennuksen lännenpuolen päädyssä ollut segmentin muotoinen ikkuna on peitetty päädyn laudoitustyön yhteydessä.

Talo on ensin ollut yksikerroksinen ja se on korotettu myöhemmin kaksikerroksiseksi (1870-luvun tienoilla).

Talon historiaan liittyvät myös Kalistajan piiskahäiden valitettavat tapahtumat: Häissä juhlimassa olleita nuoria oli karannut talon yläkertaan seurustelemaan, josta heidät "ryminällä" haettiin Latva-Kalistajan talolle körttiukkojen ja -akkojen piiskattavaksi.

Erityispiirteet:

Rakennus illo eli alaspäin kapeneva. Ikkunoiden vuorilautoissa venytetty salmiakkikuvio ja nurkat vuorattu koverretulla haljaspuolikkailla. Räystäslautoissa "pitsi" koristeet.

www.kulttuuriymparisto.fi -sovellusvuokrauspalvelu

NURMO

021 LATVA-KALISTAJA

JAUHOPUORI-LIITERI



Id:	14875
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kohde:	021 Latva-Kalistaja
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	aitat
Alkup. käyttö:	719 muut varastorakennukset
Nyk. käyttö:	719 muut varastorakennukset
Ajoitus:	siirretty 1900-luvun alussa
Suunnittelija:	-
Kerrosluke:	jauhpuori 2, muuten orret
Perustus:	painuneet nurkkakivet
Runko:	pitkänurkkainen hirsi
Vuoraus:	-
Ulkoväri:	punamulta, valkoiset listat, keltaiset ovet
Kattomuoto:	satula
Kate:	profiilipelti
Ikkunat:	-

Historia:

Aitta on siirretty tuvan päädystä nykyiselle paikalle 1900-luvun alussa. Ylisen talo on ollut aikaisemmin aitan paikalla. Aitassa on jauhpuori ja liiterit.

NURMO

021 RANTAKALISTAJA



Rantakalistaja on kuvassa vasemmalla.



Rantakalistaja on kuvassa vasemmalla.

Id:	18149
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kiinteistötunnus:	11:147
Sijainti:	Kalistajantie 100, 60550 Nurmo
Tyyppi:	asuinrakentaminen
Ajoitus:	1918-1944
Ajoitusselite:	päärakennuksen hirsirunko siirretty 1922-23, luhtiaitta 1851
Luokitus:	ei määritelty
Inventoija:	Merja Suomela
Inventointipvm:	03.09.2004

Kohteen sisältämät rakennukset:

asuinrakennus

luhtiaitta

Kuvaus:

Tilan maat rajoittuvat Nurmonjokeen, joka kulkee itäpuolella. Kuuluu osaksi kolmen vanhan pihapiirin taloryppääseen. Ensin on Latva-Kalistaja, keskellä Ala-Kalistaja ja viimeisenä Ranta-Kalistaja. Alunperin kylällä on ollut 7 taloa.

Pihapiirissä on päärakennus, jossa on matala lisäsiipi. Päärakennuksen vieressä on kunnostettu luhtiaitta. Päärakennusta vastapäätä on aikoinaan ollut navetta-talli-konesuojarakennus. Hyvin hoidettuun pihapiiriin johtaa Kalistajantieltä koivukujanne.

Historia:

Rantakalistaja on erotettu Latva-Kalistajasta. Erotus on tapahtunut 1920-luvun vaiheilla. Jako tapahtui veljesten kesken Jaakko Kalistaja tuli tähän tilalle ja Herman Kalistaja jäi Latva-Kalistajaan. Tila tunnetaan nykyisin Maunulana sukunimen perusteella, ennen tunnettu Rinta-Kalistajana. Nykyisin tilanimenä on Rantakalistaja.

Arviointi:


Rakennukset ovat hyväkuntoisia ja pihapiiri hyvin hoidettu. Rakennukset tullaan säilyttämään tällaisenaan. Ilmeisesti kuitenkin vain kesäasuntona. Pihapiiri on maisemallisesti merkittävä. Luhtiaitalla on rakennushistoriallista arvoa. Se on nostettu ja maalattu.

Lähteet:

Suullista tietoa antanut: Elvi Maunula.

NURMO

021 RANTAKALISTAJA

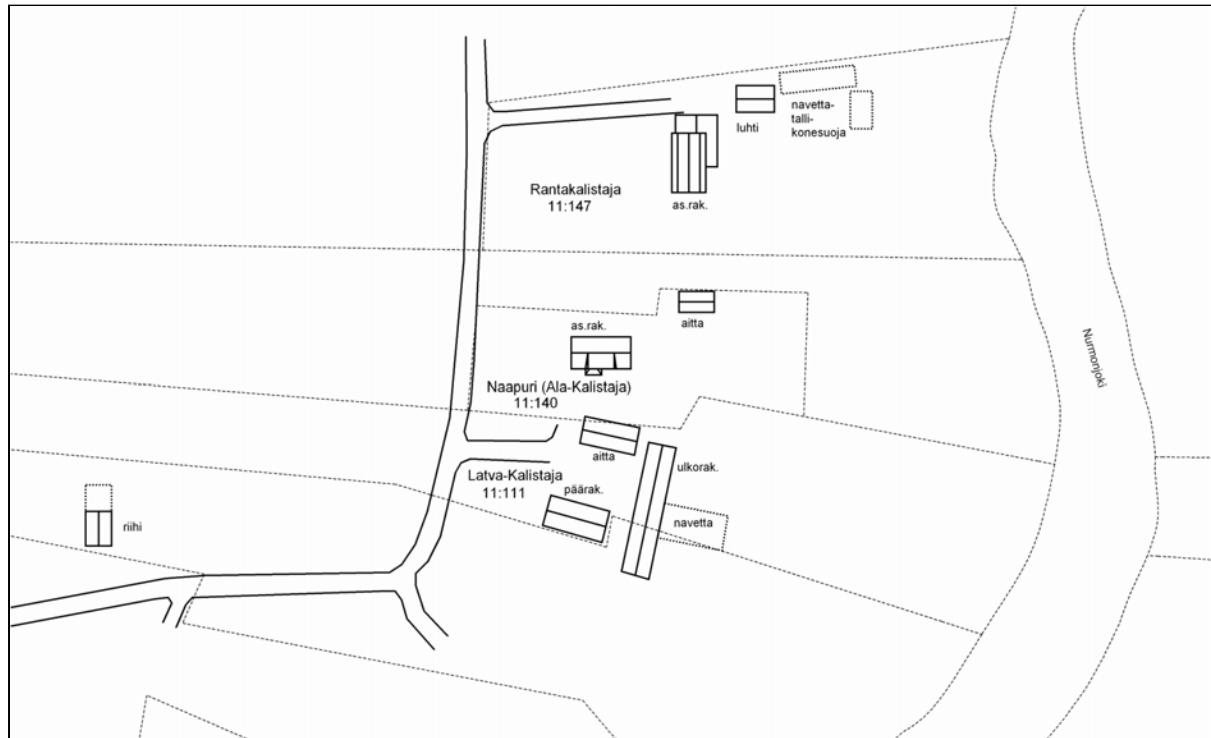

NURMO

021 RANTAKALISTAJA

ASUINRAKENNUS



Id:	14877
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kohde:	021 Rantakalistaja
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	asuinrakennukset
Alkup. käyttö:	011 yhden asunnon talot
Nyk. käyttö:	041 vapaa-ajan asuinrakennukset
Ajoitus:	1922-23

Suunnittelija:	-
Kerrosluku:	1 (1/2)
Perustus:	lohkokivet, lisäsiivessä betoni
Runko:	pitkänurkkainen hirsi
Vuoraus:	vaakaponttilaudoitus, päädyissä osittain helmiponttilaudoitus pystyyn
Ulkoväri:	keltainen, valkoiset listat
Kattomuoto:	mansardi
Kate:	punainen pelti
Ikkunat:	olleet 6-ruutuiset

Historia:

Asuinrakennuksen hirsirunko on siirretty Ylivieskasta v. 1922-23 Jaakko Kalistajan toimesta. Omistajan serkku asui Ylivieskassa ja ehdotti hyvän hirsirungon siirtoa. Rakennus on laudoitettu pian siirron jälkeen, sisällä oli aluksi vain pahvit hirsien päällä. 1930-luvun alussa sisäpinnat on tapetoitu. Aluksi talo maalattiin harmaaksi, 1970-luvun puolivälin jälkeen keltaiseksi ja 1990-luvulla punaiseksi. Nykyinen keltainen väritys on vuodelta 2000. Aluksi keskellä oli tupa ja molemmissa päädyissä yksi pitkänomainen kamari. Portaot yläkertaan ovat kulkeneet alunperin isosta korkeasta kuistista. Kuisti on uusittu ja portaot on siirretty tuvan puolelle v. 1975. Yläkerrassa tuvanpäällä on iso huone ja päädyissä kamarit. Sosiaali-tilat on tehty 1970-luvulla elintasosiipeen. Ikkunat on uusittu, alunperin 6-ruutuiset ikkunat. Uunit on hävitetty, samoin tuvasta vanhatakka. Sisätilojen pinnat on uusittu.

NURMO

021 RANTAKALISTAJA

LUHTIAITTA



Id:	14878
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kohde:	021 Rantakalistaja
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	aitat
Alkup. käyttö:	719 muut varastorakennukset
Nyk. käyttö:	719 muut varastorakennukset
Ajoitus:	1851
Suunnittelija:	-
Kerrosluku:	2
Perustus:	nurkkakivet
Runko:	pitkänurkkainen hirsi
Vuoraus:	-
Ulkoväri:	punamulta, valkoiset listat, keltaiset ovet
Kattomuoto:	satula
Kate:	punainen kolmiorimahuopa
Ikkunat:	-

Historia:

Luhtiaitassa on vuosiluku 1851. Se on tuotu tälle tilalle Latva-Kalistajasta ilmeisesti 1920-luvulla. Alakerrassa on ollut vilja-aitat ja yläkerrassa vaateaitat. Nykyisin aitta toimii varastona.

Kohderaportti

Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO

021 NAAPURI (ALA-KALISTAJA)





Id: 18148
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kiinteistötunnus: 11:140
Sijainti: Kalistajantie 92, 60550 Nurmo
Tyyppi: asuinrakentaminen
Ajoitus: 1864-1917
Ajoitusselite: 1800-luku
Luokitus: ei määritetty
Inventoiija: Merja Suomela
Inventointipvm: 03.09.2004

Kohteen sisältämät rakennukset:

asuinrakennus

Kuvaus:

Tilan asuinrakennus ja puorirakennus sijaitsevat Latva-Kalistajan ja Ranta-Kalistajan pihapiirien välissä. Nurmonjoki kulkee itäpuolella. Viljeltyt pellot aukeavat länsipuolelle. Alunperin kylällä on ollut 7 taloa.

Historia:

Lohkottu Latva-Kalistajan tilasta. Tunnetaan Ala-Kalistajana.

Arviointi:


Päärakennus on huonokuntoinen: katto vuotaa ja välikatto on osittain romahtanut ja lattiat osittain lahonneet. Rakennusta ei tulla kunnostamaan. Säilyy toistaiseksi tällaisenaan. Puorirakennuksen rakennushistoriallinen arvo on kärsinyt etusivulle sahattujen aukkojen myötä. Rakennuksilla on maisemallista arvoa sijaitessaan aukealla paikalla, viljeltyjen peltöjen laidalla ja kuullessaan viereisten pihapiirien kanssa maisemalliseen aluekokonaisuuteen.

Lähteet:

Suullista tietoa antanut: Tuure Keski-Jaskari

NURMO

021 NAAPURI (ALA-KALISTAJA)

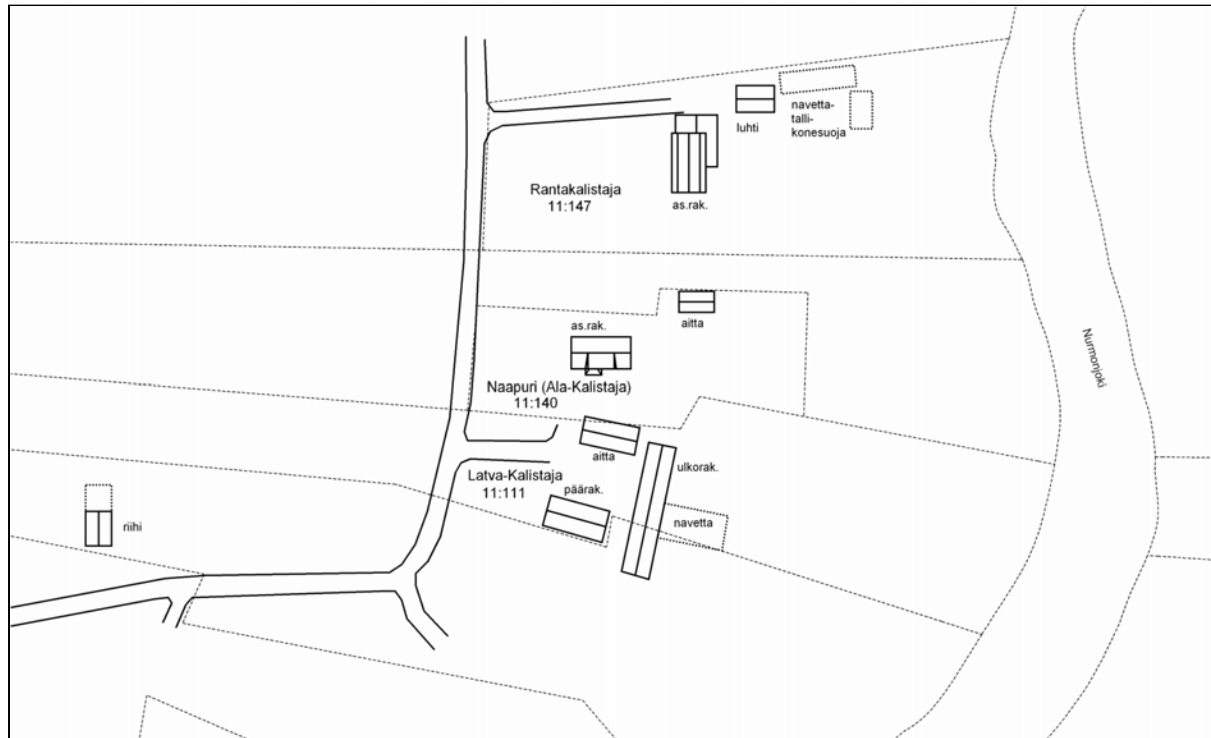

NURMO

021 NAAPURI (ALA-KALISTAJA)

ASUINRAKENNUS



Id:	14876
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kohde:	021 Naapuri (Ala-Kalistaja)
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	asuinrakennukset
Alkup. käyttö:	011 yhden asunnon talot
Nyk. käyttö:	ei täytetty
Ajoitus:	1800-luku
Suunnittelija:	-
Kerrosluku:	1 (1/2)
Perustus:	betoni
Runko:	lyhtynurkkainen hirsi
Vuoraus:	peiterimoitettu pystylauditus
Ulkoväri:	valkoinen
Kattomuoto:	satula, keskellä korotettu frontoni
Kate:	sementtitiili
Ikkunat:	ei täytetty

Historia:

Rakennettu joskus 1800-luvulla. Ollut pohjakaavaltaan Latva-Kalistajan mallinen. Vuorilaudoituksen alla näkyy punamultaa hirsissä. 1960-luvulla tehty remontti: lattiat, seinäpinnat levytetty, ovet ja ikkunat uusittu,

keskuslämmitys laitettu, kattoa korotettu ja huonejakoa muutettu. Talo ollut noin 20 vuotta tyhjiillään. Lattiasieni ollut, lattiat osittain lahonneet, katto vuotaa. Pihanpuolen kamarin välikatto romahtanut.

www.kulttuuriymparisto.fi -sovellusvuokrauspalvelu

NURMO

026 YLILUUKKO



Id:	18143
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kiinteistötunnus:	9:73
Sijainti:	Isokoskentie 52, 60550 Nurmo
Tyyppi:	asuinrakentaminen
Ajoitus:	1864-1917
Ajoitusselite:	asuinrakennus koottu uudelleen 1912, ulkorakennukset 1800-luvun lopulta
Luokitus:	ei määriteltä
Inventoija:	Merja Suomela
Inventointipvm:	10.09.2004

Kohteen sisältämät rakennukset:

asuinrakennus
talli-aitta
viljapuori-liiveri

Kuvaus:

Pihapiiri sijaitsee aivan Nurmonjoen partaalla, joen ja Isokoskentien välissä, nauhamaisessa jokivarsiasutuksessa. Pihapiiriin päärakennuksen luoteispäädyn puolelle on valmistumassa uusi asuinrakennus. Vanhoja rakennuksia pihapiirissä on päärakennuksen lisäksi tallirakennus ja viljapuori-liiverirakennus. Tallirakennuksen takana on ollut hirsinen navettarakennus, jossa on päässä lautarakenteinen lato. Navetta on osittain purettu uuden rakennuksen tieltä. Isokoskentien varrella on vielä osittain jäljellä vanhaa riihirakennusta.

Historia:

Luukon kantatila on jaettu kahtia Erkki Matinpojan pojille Antille ja Juholle vuonna 1790. Halotun kanta-Luukon ylemmän osan eli Yliluukon ensimmäinen isäntä oli 31-vuotias Juho Erkinpoika.

Arviointi:


Vanhapäärakennus, viljapuori ja tallirakennus ovat rakennushistoriallisesti arvokkaita. Lisäksi tila kuuluu kiinteästi Luukon kantatila historiaan ja talossa on aloitettu Nurmon kansakoulu. Pihapiiri on maisemallisesti arvokas kuuluessaan nauhamaiseen jokivarsiasutukseen.

Lähteet:

Nurmon inventointi, Risto Puupponen. 1994
Suomen maatilat V, vltä 1933
Suuri maatilakirja VI, vltä 1967

NURMO

026 YLILUUKKO

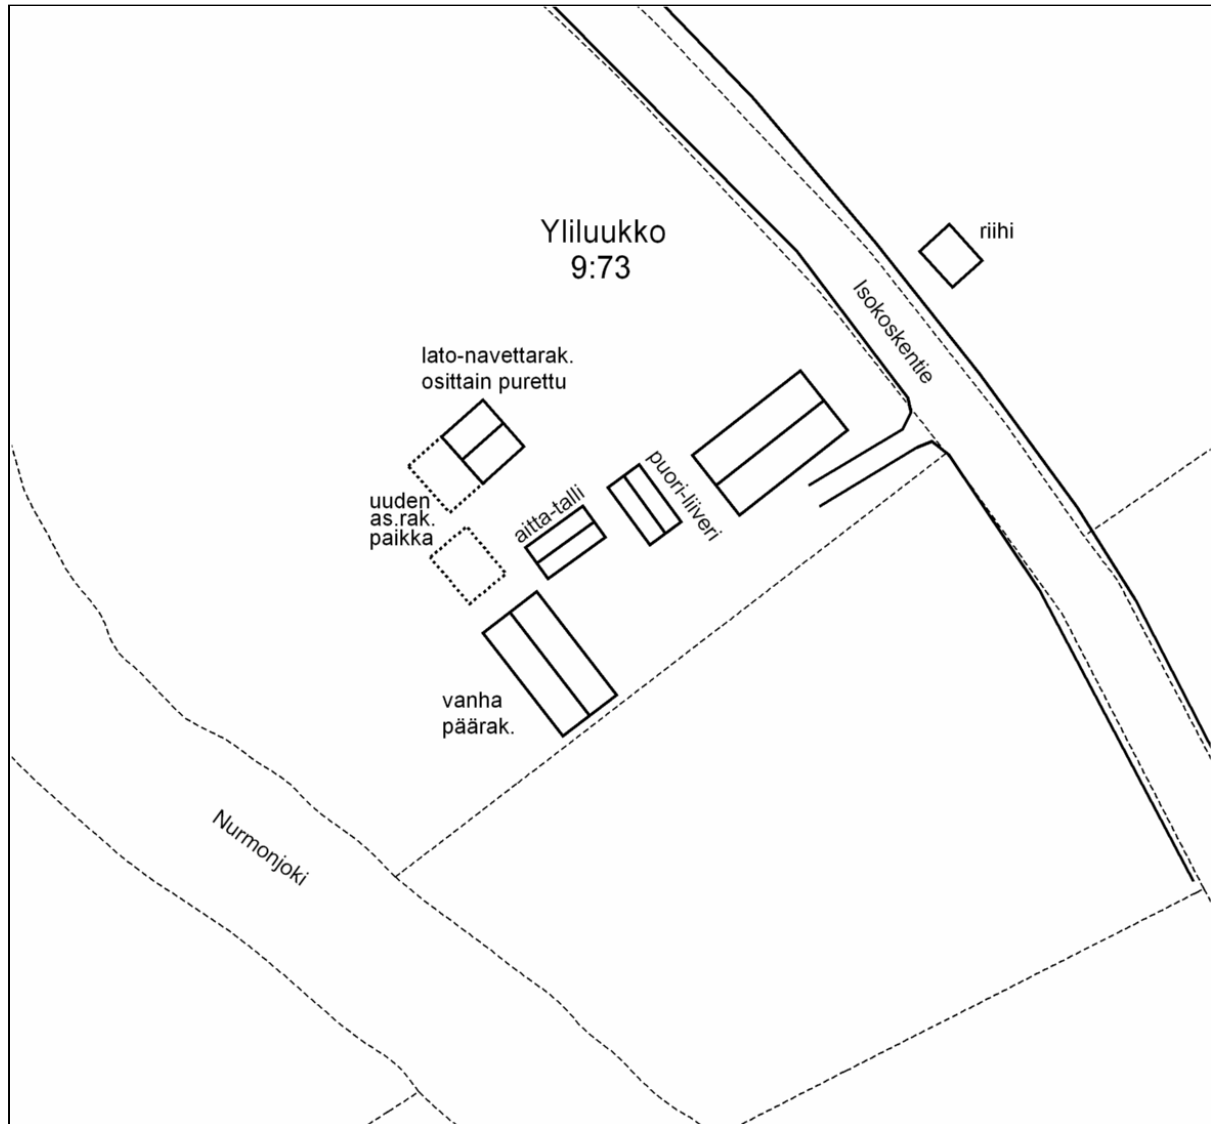

NURMO

026 YLILUUKKO

ASUINRAKENNUS



Id:	14868
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kohde:	026 Yliluukko
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	asuinrakennukset
Alkup. käyttö:	011 yhden asunnon talot
Nyk. käyttö:	012 kahden asunnon talot
Ajoitus:	perimätiedon mukaan koottu uudelleen 1912

Suunnittelija:	-
Kerroslukku:	1 (1/2)
Perustus:	kevytsoraharkot
Runko:	pitkänurkkainen hirsi
Vuoraus:	peiterimoitettu pystylauditus
Ulkoväri:	punainen, valkoiset listat, puitteet ja ovet
Kattomuoto:	satula
Kate:	profiilipelti
Ikkunat:	6-ruutuiset

Historia:

Perimätiedon mukaan talo on purettu ja koottu uudelleen vuonna 1912. Idänpuoleiset kamarit on luultavasti jälkeempään. Rakennuksessa on toiminut Nurmon ensimmäinen kansakoulu: 1884-1885. Nurmon ensimmäinen kansakoulu alkoi tammikuun 15. päivänä v. 1884 talollisen Juho Salomoninpoika Yli-Luukon talossa. Avajaispäivä, Nurmon silloisessa vaatimattomassa elämässä tärkeä tapaus, oli koonnut lukuisasti kuntalaisia Yli-Luukon suureen tupaan. Oli tullut lasten vanhempia ja suuri joukko lapsia, joiden tarkoituksena oli pyrkiä oppilaaksi Nurmon "ylhäisimpään kansakouluun". Suuri tupa oli koetettu saada asianmukaiseen kuntoon, sinne oli hankittu pitkiä pulpetteja, joihin mahtui istumaan useampia oppilaita. Mutta kun ne eivät riittäneet, osan oli istuttava tavallisilla penkeillä. Tuvan seinällä komeili musta taulu ja sen edessä oli lava opettajapöytineen.

NURMO 026 YLILUUKKO TALLI-AITTA



Id:	14869
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kohde:	026 Yliluukko
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	tallit
Alkup. käyttö:	819 eläinsuojat, ravihevostallit, maneesit yms.
Nyk. käyttö:	719 muut varastorakennukset
Ajoitus:	uusittu 1922
Suunnittelija:	-
Kerrosluku:	1
Perustus:	betoni
Runko:	pitkänurkkainen hirsi
Vuoraus:	-
Ulkoväri:	punamulta, valkoiset listat, keltaiset ovet
Kattomuoto:	satula
Kate:	punainen kolmiorimahuopa
Ikkunat:	-

Historia:

Tallirakennus on vuoden 1933 maatila kirjan mukaan uusittu v. 1922. Rakennus on kooltaan noin 6 x 5,5 + 5,5. Talli on ollut rakennuksen pohjoispäässä.

Rakennusraportti

Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO

026 YLILUUKKO

VILJAPUORI-LIIVERI



Id:	14870
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kohde:	026 Yliluukko
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	aitat
Alkup. käyttö:	891 viljankuivaamot ja viljan säilytysrakennukset
Nyk. käyttö:	719 muut varastorakennukset
Ajoitus:	1899
Suunnittelija:	-
Kerrosluke:	2
Perustus:	betoni
Runko:	pitkänurkkainen hirsi
Vuoraus:	-
Ulkoväri:	haalistunut punamulta, valkoiset listat, keltaiset ovet
Kattomuoto:	satula
Kate:	punainen kolmiorimahuopa
Ikkunat:	-

Historia:

Viljaputorin päädyssä eli pohjoispäädyssä on vuosiluku 1899.

NURMO

108 KALISTAJA



Kuvaaja: Merja Suomela
Kuvausaika: Kesä 2004

Id:	18315
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kiinteistötunnus:	11:124
Sijainti:	Hakolantie 31
Tyyppi:	asuinrakentaminen
Ajoitus:	1864-1917
Ajoitusselite:	1800-luvun lopun pihapiiri
Luokitus:	ei määritetty
Inventoiija:	Merja Suomela
Inventointipvm:	03.09.2004

Kohteen sisältämät rakennukset:

asuinrakennus

vilja-aitat ja navettarakennus

Kuvaus:

Pihapiiri sijaitsee Hakolantieltä erkanevan pihatien varrella viljeltyjen peltojen ympäröimänä. Lähistöllä on kolme muuta tilaa: Ala-Hakola, Yli-Hakola ja Jaskari. Varsinainen Kalistajan päätä, Latva-Kalistaja, siintää peltojen takaa.

Pihapiirissä sijaitsee kookas päärakennus ja sitä vastapäätä aitat ja navetan käsittävä ulkorakennus.

Historia:

Tila on lohkottu Kalistajasta. Isäntä tilalle on tullut Latvakalistajasta. Nykyinen isäntä Tauno Onikki on tullut taloon vävyksi v. 1947. Hän on karjalaisia. Sitä ennen isäntänä oli Matti Kalistaja.

Arviointi:


Asuinrakennuksen uhkatekijänä on sen osittainen asumattomuus. Ulkorakennuksen käyttö on vähäistä. Rakennukset tulevat toistaiseksi säilymään. Rakennuksilla on rakennushistoriallista merkitystä. Ne ovat maisemallisesti merkittäviä sijaitessaan peltoaukean keskellä. Samalla peltoaukealla on näkyä yhteensä seitsemän vanhaa päärakennusta.

Lähteet:

Suullista tietoa antanut: Tauno Onikki.

NURMO

108 KALISTAJA

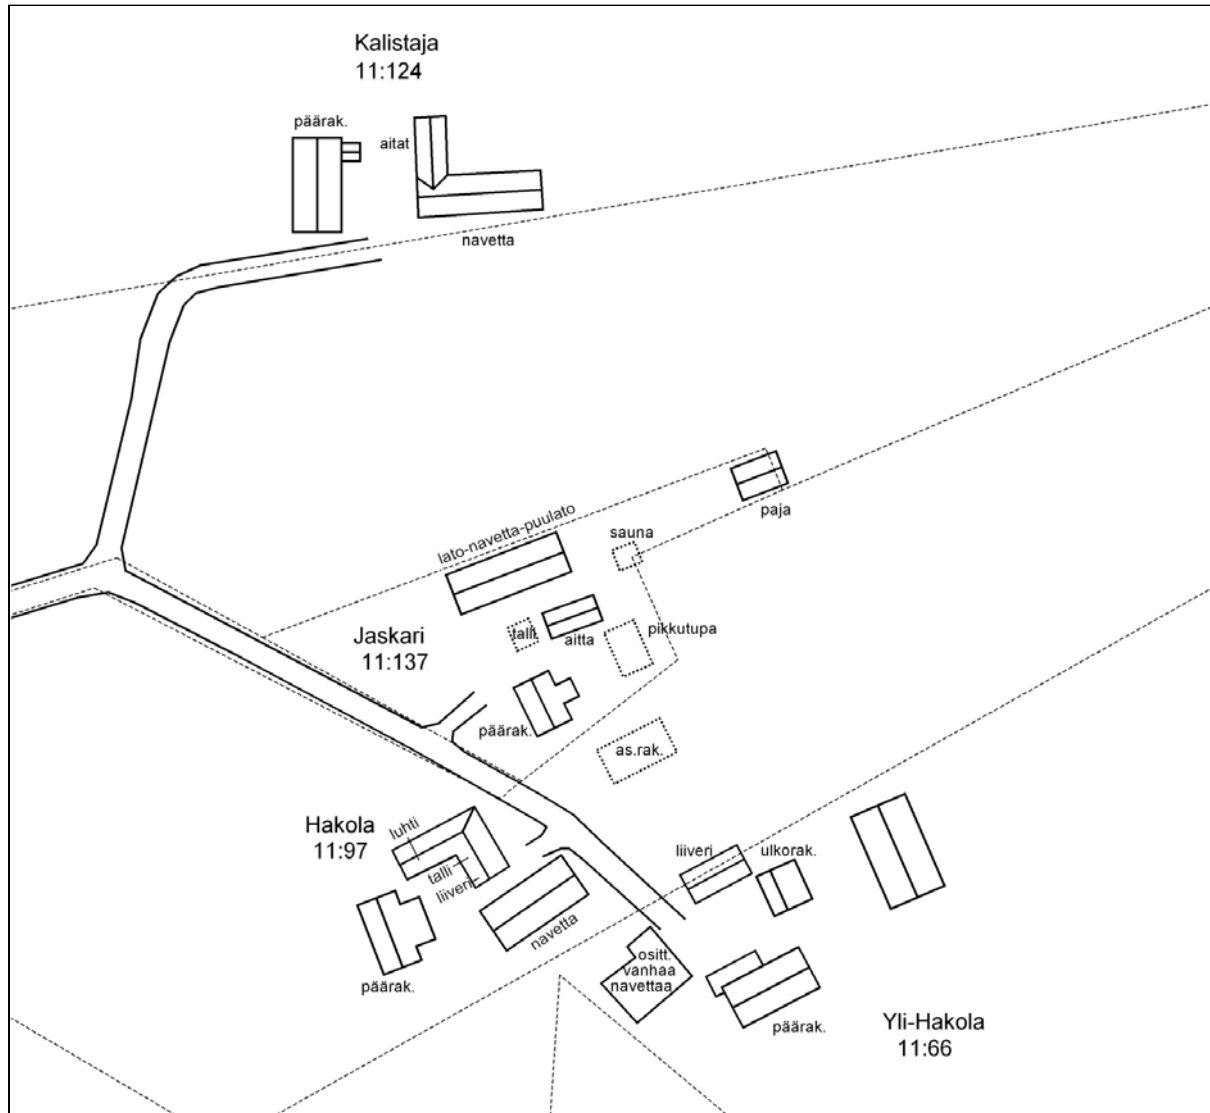

NURMO

108 KALISTAJA

ASUINRAKENNUS



Kuvaaja: Merja Suomela
Kuvausaika: Kesä 2004



Kuvaaja: Merja Suomela
Kuvausaika: Kesä 2004



Kuvaaja: Merja Suomela
Kuvausaika: Kesä 2004



Kuvaaja: Merja Suomela
Kuvausaika: Kesä 2004



Kuvaaja: Merja Suomela
Kuvausaika: Kesä 2004

Id:	15085
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kohde:	108 Kalistaja
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	asuinrakennukset
Alkup. käyttö:	011 yhden asunnon talot
Nyk. käyttö:	011 yhden asunnon talot
Ajoitus:	1800-luvun loppu
Suunnittelija:	-
Kerrosluku:	1 (1/2)
Perustus:	luonnonkivet
Runko:	lyhytnurkkainen hirsi
Vuoraus:	vaakaponttilaudoitus
Ulkoväri:	punamulta, valkoiset listat
Kattomuoto:	satula
Kate:	sementtitiili
Ikkunat:	6-ruutuiset

Historia:

Asuinrakennus on tuotu Latva-Kalistajasta 1800-luvun lopulla, josta on tullut isäntä tälle tilalle. Rakennuksessa on porstua, porstuakamari, keskellä tupa ja toisessa päässä kaksi kamaria. Keittiölle ja pesuhuoneelle on lohkaistu tuvasta tila, jolloin vanha takka on jäänyt osittain piiloon. Asuinkäytössä ovat eteläpään kamarit, keittiö ja pesuhuone. Rakennus on ollut aikaisemmin vaalean vihertävä. Se on maalattu nykyisin punamullalla.


Erityispiirteet:

Koristeelliset kattotuolien päät.

NURMO

108 KALISTAJA

ASUINRAKENNUS

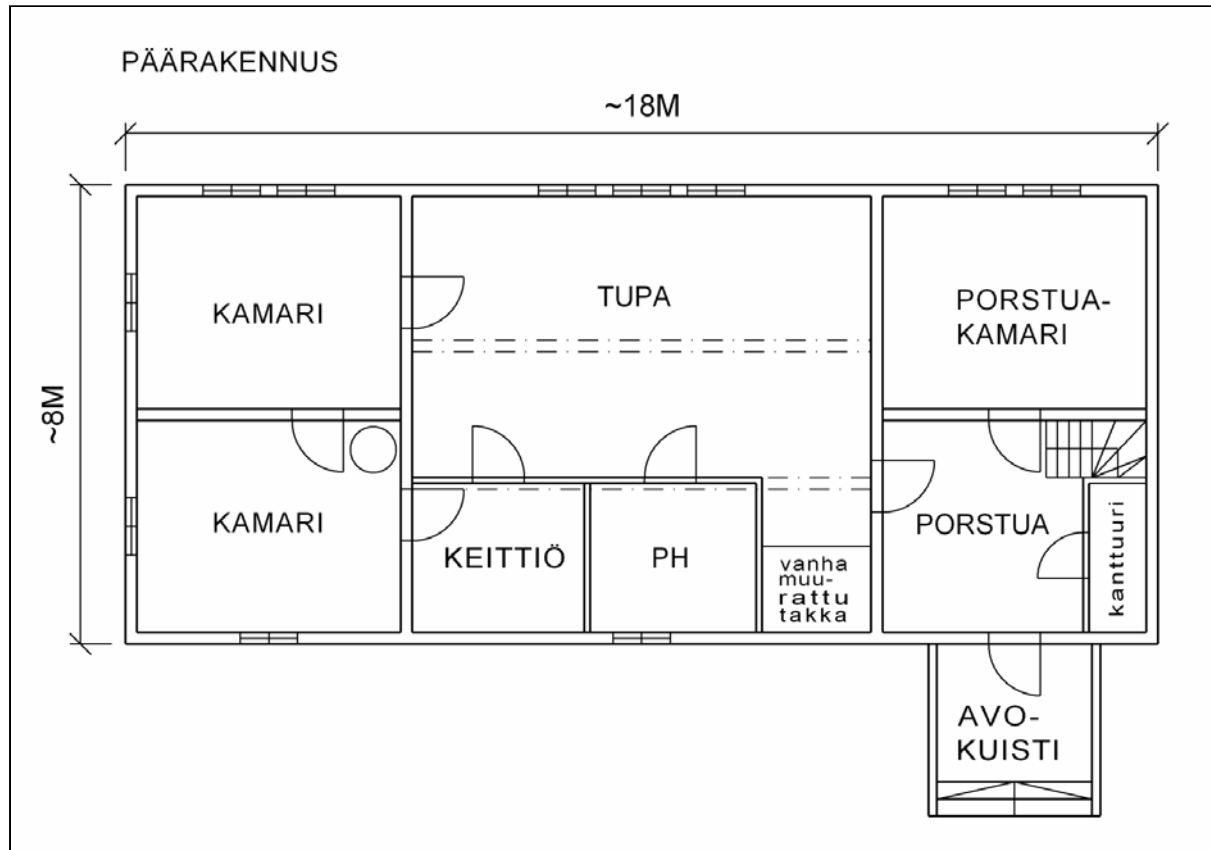

NURMO

108 KALISTAJA

VILJA-AITAT JA NAVETTARAKENNUS



Kuvaaja: Merja Suomela
Kuvausaika: Kesä 2004



Kuvaaja: Merja Suomela
Kuvausaika: Kesä 2004



Kuvaaja: Merja Suomela
Kuvausaika: Kesä 2004

Id:	15086
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kohde:	108 Kalistaja
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	aitat
Alkup. käyttö:	891 viljankuivaamot ja viljan säilytysrakennukset
Nyk. käyttö:	719 muut varastorakennukset
Ajoitus:	aitat 1800-luvun lopulta

Suunnittelija:	-
Kerrosluke:	2
Perustus:	painuneet nurkkakivet
Runko:	aitoissa pitkänurkkainen hirsi, navettarakennus puurunkorakenteinen
Vuoraus:	navettarakennus peiterimoitettu
Ulkoväri:	punamulta, valkoiset listat, keltaiset ovet
Kattomuoto:	satula
Kate:	profiilipelti
Ikkunat:	4-ruutuiset

Historia:

Aitat ovat peräisin 1800-luvun lopulta. Siitä ei ole tietoa onko rakennukset rakennettu tälle paikalle vai onko ne siirretty Latvakalistajasta. Rakennuksen vasemmassa päässä on kaksi hirsirunkoista aittaa, johon on myöhemmin yhdistetty portinalustan kautta navettarakennus, jonka päässä on lato. Aitoissa on viljalaarit.

NURMO

109 JASKARI



Kuvaaja: Merja Suomela
Kuvausaika: Kesä 2004

Id: 18318
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kiinteistötunnus: 11:137
Sijainti: Hakolantie 39, 60550 Nurmo
Tyyppi: asuinrakentaminen
Ajoitus: 1864-1917
Ajoitusselite: 1800-luvun lopun/1900-luvun alun pihapiiri
Luokitus: ei määritelty
Inventoija: Merja Suomela
Inventointipvm: 06.09.2004

Kohteen sisältämät rakennukset:

aitta
asuinrakennus
navettarakennus
paja

Kuvaus:

Pihapiiri sijaitsee Hakolantien varrella. Pihapiirissä vanhoista rakennuksista on jäljellä asuinrakennus, aitta, paja ja navettarakennus. Päärakennus sijaitsee kaakkois-luoteissuunnassa ja sen pohjoispuolella on aittarakennus. Aitan takana on navettarakennus. Pihatupa, jota on käytetty myös aittana on purettu huhtikuulla 2004. Se on sijainnut asuinrakennusta vastapäätä. Kahden hevosen talli on sijainnut vilja-aitan lounaispuolella ja niiden välistä on ollut kulku navetalle. Huonokuntoinen paja sijaitsee pellon laidalla aittarakennuksen koillispuolella. Pajan edessä on ollut savusauna, joka on purettu v. 1954. Vilja-aittaa vastapäätä on ollut toinen asuinrakennus (ilmeisesti Ala-Hakolan vanha päärakennus) ja päärakennusten päätyjen läheisyydessä on ollut kylän yhteinen kaivo.

Historia:

Tila on lohkottu alunperin Kalistajan tilasta. Paappa Juho Juhonpoika (1864-1940) Jaskari ja vaimo Kaisa Juhontytär ovat tulleet tälle tilalle. Tila on erotettu Juho Juhonpoika Jaskarille. Tila saatiin vaimon puolelta, joka oli Ala-Hakola omaasukua.

Tila tunnetaan Hakolana tai Pelttarina (Hakolan seppä). Jaskarilla (Juho Kustaanpoika Jaskari 1844-1905) kävi taitonsa oppimassa myös tämä "Hakolan pelttari" Juho Jaskari. Hän oli vaskisepistä ainoa, joka erikoistui kelloihin. Oppilasaikaan hän tosin valmisti vain yhden kellon, mutta sittemmin kellomestarina ollessaan hän korjasi satoja tasku-, herätys- ja kaappikelloja, joita tuotiin hänelle naapuripitäjästä asti.

Arviointi:

Tila on asuttuna. Asuinrakennus aiotaan säilyttää, mutta muiden vanhojen rakennusten säilyminen on epävarmaa. Paja on pahasti painunut, eikä sitä ole aikomusta kunnostaa. Myös aitta on painunut ja se

mahdollisesti puretaan. Navetan sementtilattia on pullistunut, eikä sitä ole aikomusta kunnostaa. Tilalla on asunut pelttari Juho Juhonpoika Jaskari, joten tila merkittävä pelttarihistorian kautta. Tila kuuluu maisemallisesti peltoalueeseen, jolla on yhteensä seitsemän vanhan päärakennuksen omaavaa pihapiirikokonaisuutta.


Lähteet:

Nurmon historia II, s. 282

Suullista tietoa antanut: Liisa Jaskari.

NURMO

109 JASKARI

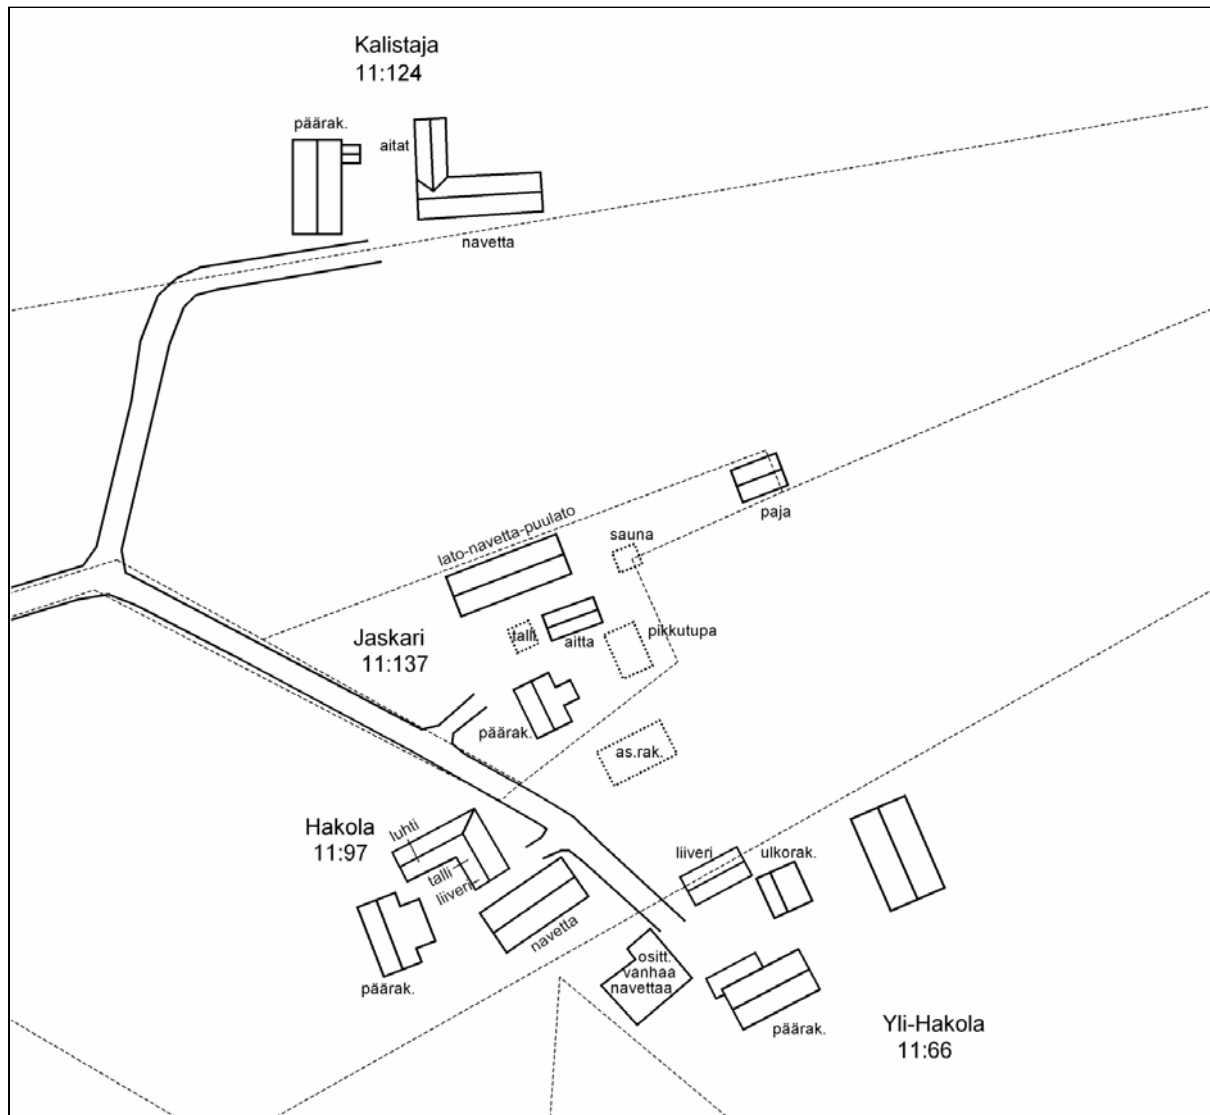

NURMO

109 JASKARI

ASUINRAKENNUS



Kuvaaja: Merja Suomela
Kuvausaika: Kesä 2004



Kuvaaja: Merja Suomela
Kuvausaika: Kesä 2004



Kuvaaja: Merja Suomela
Kuvausaika: Keä 2004

Id:	15091
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kohde:	109 Jaskari
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	asuinrakennukset
Alkup. käyttö:	011 yhden asunnon talot
Nyk. käyttö:	011 yhden asunnon talot
Ajoitus:	1800-luvun loppu/1900-luvun alku

Suunnittelija:	-
Kerroslukku:	1 (1/2)
Perustus:	lohkokivet
Runko:	pitkänurkkainen hirsi
Vuoraus:	vaakaponttilaudoitus
Ulkoväri:	punainen, valkoiset listat
Kattomuoto:	satula
Kate:	musta profiilipelti
Ikkunat:	uudet 6-ruutuiset ikkunat

Historia:

Talo on siirretty Syrjänmäestä (Kiikun alueelta) 1800/1900-luvun vaihteessa, kun paappa Juho Juhonpoika Jaskari ja vaimo Kaisa Juhontytär ovat tulleet tähän tilalle. Vuosien 1936-38 välisenä aikana yläkertaan on tehty kamari setä Jussille. Talo on laudoitettu ensimmäisen kerran joskus 1940-luvun lopulla ja uudelleen 1990-luvulla. Tupaa on muutettu v. 1974, jolloin takka ja leivinuuni on purettu. Pesuhuone on tehty sisälle. Piirustukset löytyvät kunnan rakennuslupa-arkistosta. Rakennuksessa on ollut rossipohja, nykyisin valettu sementtilattia. Rakennuksessa ei ole ollut alunperin kuistia. Sisätiloissa ei ole jäljellä alkuperäistä. Ikkunat ja kate on uusittu 1990. Aikaisemmin rakennuksessa oli huopakate.

Rakennusraportti

Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO

109 JASKARI

AITTA



Kuvaaja: Merja Suomela
Kuvausaika: Kesä 2004

Id:	15094
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kohde:	109 Jaskari
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	aitat
Alkup. käyttö:	719 muut varastorakennukset
Nyk. käyttö:	719 muut varastorakennukset
Ajoitus:	n. 1900-luvun alku
Suunnittelija:	-
Kerrosluku:	2
Perustus:	painuneet
Runko:	pitkänurkkainen hirsi
Vuoraus:	-
Ulkoväri:	punamulta, valkoiset listat
Kattomuoto:	satula
Kate:	punainen kolmiorimahuopa
Ikkunat:	-

Historia:

Aitta on luultavasti 1900-luvun alusta. Vasemmalla on kaksikerroksinen vilja-aitta ja vieressä työkaluaitta. Vilja-aitan oikealta puolelta kulkevat portaat ylös. Nykyään rakennus on varastona. Työkaluaitan takana on ulkokuusi.

Rakennusraportti

Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO

109 JASKARI

NAVETTARAKENNUS



Kuvaaja: Merja Suomela
Kuvausaika: Kesä 2004

Id:	15093
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kohde:	109 Jaskari
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	navetat
Alkup. käyttö:	811 navetat, sikalat, kanalat yms.
Nyk. käyttö:	719 muut varastorakennukset
Ajoitus:	-
Suunnittelija:	-
Kerrosuku:	1
Perustus:	navetassa betoni, ladoissa nurkkakivet
Runko:	navetan osalla hirs
Vuoraus:	peiterimoitettu pystyautoitus/pystyautoitus
Ulkoväri:	punamulta, valkoiset listat
Kattomuoto:	satula
Kate:	punainen kolmiorimahuopa
Ikkunat:	2-jakoiset pystypuiteelliset

Kuvaus:

Rakennuksessa keskellä on navetta ja talli ja päädyissä ladot. Navetan osalla on hirsirunko ja sementtilattia.

NURMO 109 JASKARI PAJA



Kuvaaja: Merja Suomela
Kuvausaika: Kesä 2004

Id:	15092
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kohde:	109 Jaskari
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	pajat/verstaat
Alkup. käyttö:	999 muualla luokittelemattomat rakennukset
Nyk. käyttö:	ei täytetty
Ajoitus:	n. 1900-luvun alku
Suunnittelija:	-
Kerrosuku:	1
Perustus:	painunut
Runko:	pitkänurkkainen hirsi
Vuoraus:	-
Ulkoväri:	harmaa
Kattomuoto:	satula
Kate:	punainen huonokuntoinen kolmiorimahuopa
Ikkunat:	2-jakoiset pystypuitteelliset

Historia:

Paja on "Hakolan pelttarin" Juho Jaskarin aikana rakennettu. Hän korjasi siinä kelloja, joita tuotiin naapuripitäjästä saakka. Pajassa on ahjo jäljellä, mutta palkeet on viety museolle.

Kohderaportti

Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO

109 HAKOLA



Kuvaaja: Merja Suomela
Kuvausaika: Kesä 2004



Kuvaaja: Merja Suomela
Kuvausaika: Kesä 2004

Id:	18317
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kiinteistötunnus:	11:97
Sijainti:	Hakolantie 44, 60550 Nurmo
Tyyppi:	asuinrakentaminen
Ajoitus:	1864-1917
Ajoitusselite:	asuinrakennus 1915-16, puori 1827, navetta 1954
Luokitus:	ei määritelty
Inventoija:	Merja Suomela
Inventointipvm:	03.09.2004

Kohteen sisältämät rakennukset:

asuinrakennus
luhti-talli-liiveri
navetta

Kuvaus:

Pihapiiri sijaitsee Hakolantien varrella. Pihapiirissä on 1916 valmistunut asuinrakennus, jonka ulkoasua on muutettu 1970-80-luvuilla. Päärakennusta vastapäätä on hirsinen liiveri-talli, johon on yhdistetty portinalustan kautta luhtiaitta. Hirsiset ulkorakennukset on siirretty tien toiselta puolelta. Liiverin vieressä on savitiilinen navettarakennus vuodelta 1954. Pellolla noin 150 metrin päässä on ollut riihi ja noin 100 metrin päässä savusauna. Pihapiiri sijaitsee peltoaukealla, josta näkyy yhteensä seitsemän vanhaa päärakennusta.

Historia:

Tila on erotettu viereisestä Jaskarin tilasta, entisestä Ala-Hakolasta. Sukunimi olisi Kalistaja, mutta sukunimeksi on otettu ent. tilan nimi eli Ala-Hakola. Nykyisen omistajan isoisän isä, Matti Ala-Hakola on tullut tilalle puolisonsa Marja (os. Knuuttilan) kanssa. Matti Ala-Hakolan isä, Herman Ala-Hakola ja puoliso Elviira on ostanut tilan huutokaupasta. He asuivat aluksi muutamia vuosia vanhassa talossa, joka on sittemmin purettu. Uutta asuinrakennusta on alettu rakentamaan 1915. Tilalla olevat hirsirakennukset ovat olleet aluksi vanhassa pihassa.

Arviointi:


Tila on asuttuna. Päärakennuksen perinteinen ulkoasu on muuttunut 1970-80-luvuilla tehtyjen muutosten myötä. Hirsirunkoisen ulkorakennuksen (luhti-talli-liiveri) perinteinen ulkoasu on säilynyt, mutta se on huonokuntoinen ja aiotaan purkaa tulevaisuudessa. Savitiilinen navetta edustaa tyypillistä 1950-luvun navettarakennusta. Pihapiirin maisemallinen arvo perustuu siihen, että se kuuluu samalla petoaukealla olevan seitsemän vanhan päärakennuksen omaavaan pihapiirikokonaisuuteen.

Lähteet:

Suullista tietoa antanut: Heino Ala-Hakola.

NURMO

109 HAKOLA

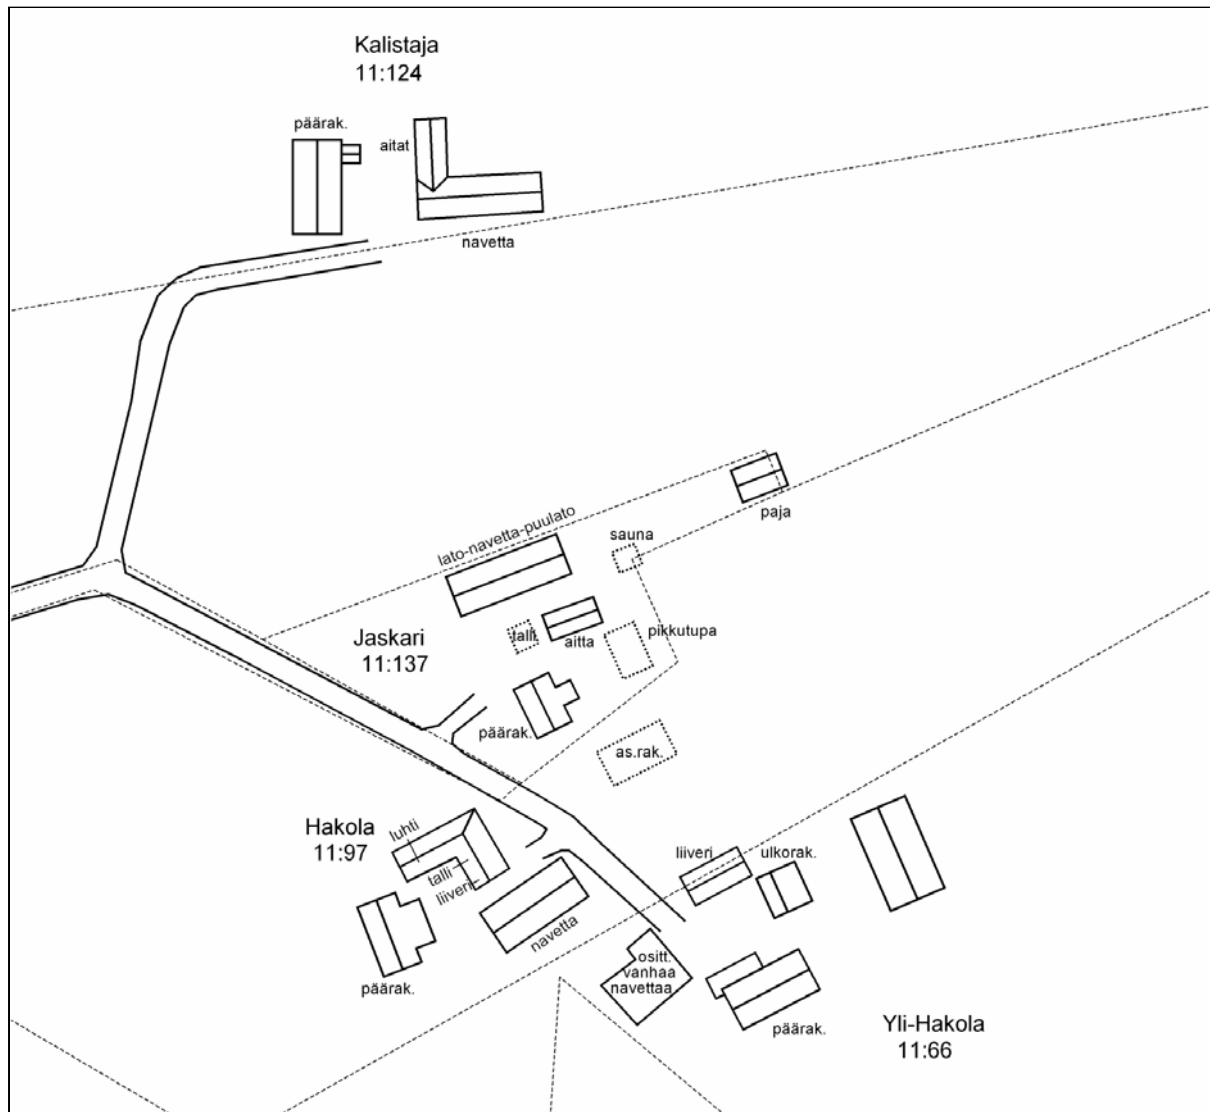

Rakennusraportti

Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO

109 HAKOLA

ASUINRAKENNUS



Kuvaaja: Merja Suomela
Kuvausaika: Kesä 2004



Kuvaaja: Merja Suomela
Kuvausaika: Kesä 2004

Id:	15088
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kohde:	109 Hakola
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	asuinrakennukset
Alkup. käyttö:	011 yhden asunnon talot
Nyk. käyttö:	011 yhden asunnon talot
Ajoitus:	1915-16
Suunnittelija:	-
Kerrosluku:	1 (1/2)
Perustus:	luonnonkivet
Runko:	lyhtnurkkainen hirsi
Vuoraus:	vaakaponttilaudoitus
Ulkoväri:	punainen, valkoiset listat
Kattomuoto:	satula
Kate:	sementtitiili
Ikkunat:	uudet

Historia:

Asuinrakennusta on alettu rakentamaan v. 1915 ja se on valmistunut 1916. Sen on rakentanut Herman ja Matti Ala-Hakola. Asuinrakennus on peruskorjattu v. 1975 ja v. 1986 rakennukseen on tehty iso kuisti. Ennen

rakennuksessa on ollut kaksi kuistia. Tupaa on pienennetty rakentamalla siihen pesuhuone ja sauna. Tuvan vieressä on kaksi kamaria ja perällä yksi. Rakennuksen oikeassa päässä on ns. syytinkikamari. Peruskorjauksessa on purettu tuvan vanha takka. Makuukamarissa on vanha pystymuuri sähkövastuksin. Yläkerrassa on molemmissa päädyissä huoneet, sivukkaat ja keskellä iso ullakkotila Ikkunat ovat olleet T-karmisia.

Rakennusraportti

Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO

109 HAKOLA

LUHTI-TALLI-LIIVERI



Kuvaaja: Merja Suomela
Kuvausaika: Kesä 2004



Kuvaaja: Merja Suomela
Kuvausaika: Kesä 2004

Id:	15090
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kohde:	109 Hakola
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	ulkorakennukset
Alkup. käyttö:	719 muut varastorakennukset
Nyk. käyttö:	719 muut varastorakennukset
Ajoitus:	1827
Suunnittelija:	-
Kerrosluku:	2
Perustus:	painuneet
Runko:	pitkänurkkainen hirsi
Vuoraus:	-
Ulkoväri:	punamulta, valkoset listat, keltaiset ovet
Kattomuoto:	satula
Kate:	punainen kolmiorimahuopa
Ikkunat:	-

Historia:

Rakennus on siirretty tien toiselta puolelta vanhasta Ala-Hakolan pihapiiristä. Rakennus on peräisin vuodelta 1827. Luhti on luultavasti ollut alunperin erillinen rakennus, joka on liitetty portinalustan kautta talli-liiveriosaan.

NURMO 109 HAKOLA NAVETTA



Kuvaaja: Merja Suomela
Kuvausaika: Kesä 2004

Id:	15089
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kohde:	109 Hakola
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	navetat
Alkup. käyttö:	811 navetat, sikalat, kanalat yms.
Nyk. käyttö:	ei täytetty
Ajoitus:	1954
Suunnittelija:	-
Kerrosuku:	1
Perustus:	betoni
Runko:	savitiili, lato lautarakenteinen
Vuoraus:	osittain peiterimoitettu pystyautoitus
Ulkoväri:	punainen
Kattomuoto:	satula
Kate:	sementtitiili
Ikkunat:	4-ruutuiset ikkunat

Historia:

Navettarakennus on rakennettu vuonna 1954. Tila on ollut karjatalo. Nykyisin rakennus on tyhjiään. Siinä on ollut karjaa viimeksi vuonna 1985.

NURMO

109 YLI-HAKOLA



Id:	18316
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kiinteistötunnus:	11:66
Sijainti:	Hakolantie 48, 60550 Nurmo
Tyyppi:	asuinrakentaminen
Ajoitus:	1918-1944
Ajoitusselite:	asuinrakennus 1935
Luokitus:	ei määritetty
Inventoija:	Merja Suomela
Inventointipvm:	03.09.2004

Kohteen sisältämät rakennukset:

asuinrakennus

Kuvaus:


Pihapiiri sijaitsee Hakolantien päässä. Pihapiirissä on v. 1935 rakennettu päärakennus, päärakennuksen vieressä on osittain säilynyt vanhaa navettaa, päärakennusta vastapäätä on liiverirakennus ja sen vieressä ulkorakennus. Pihapiiristä on purettu useita rakennuksia, jotka on esitetty pihapiirikaaviossa.

Arviointi:

Asuttuna ja tarkoitus kunnostaa. Asuinrakennuksen perinteinen ulkoasu on kärsinyt v. 1974 tehdystä laajennuksesta ja sen rakennushistoriallinen arvo on sen myötä alentunut. Pihapiiri on maisemallisesti arvokas sijaitessaan peltoaukean keskellä. Samalla peltoaukealla on näkyä yhteensä seitsemän vanhaa päärakennusta.

NURMO

109 YLI-HAKOLA

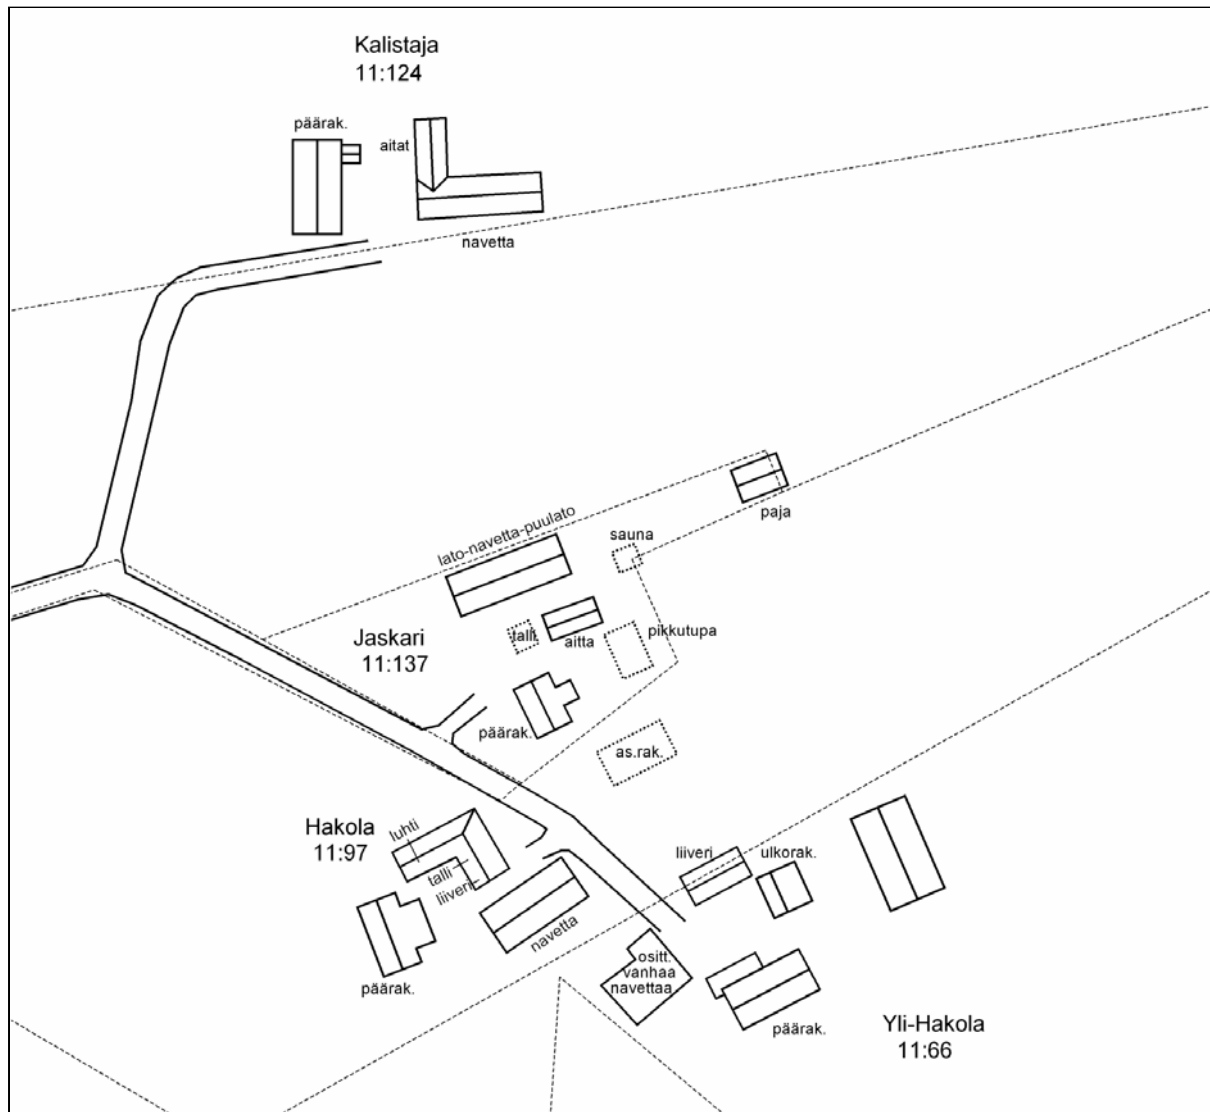

Rakennusraportti

Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO

109 YLI-HAKOLA

ASUINRAKENNUS



Id:	15087
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kohde:	109 Yli-Hakola
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	asuinrakennukset
Alkup. käyttö:	011 yhden asunnon talot
Nyk. käyttö:	011 yhden asunnon talot
Ajoitus:	1935
Suunnittelija:	-
Kerrosluku:	1 (1/2)
Perustus:	lokokivet
Runko:	lyhtnurkkainen hirsi
Vuoraus:	vaakaponttilaudoitus
Ulkoväri:	vihreä, tumman vihreät listoitukset, ikkunapuitteet valkoiset
Kattomuoto:	satula
Kate:	sementtitiili
Ikkunat:	T-karmiset 6-ruutuiset ikkunat

Historia:

Asuinrakennus on rakennettu v. 1935. Alunperin se on ollut puolet pidempi. Toinen puoli on siirretty Keski-Nurmontien toiselle puolelle (Uushakola). Rakennuksen etusivulle on tehty laajennus v. 1974. Rakennuksen

oikeassa päässä on tupa, jossa on vanha tulisija, keskellä on keskikamari ja yläkerran portaikko ja vasemmassa päässä on kaksi kamaria. Yläkerrassa on molemmissa päissä huoneet ja keskellä kylmää tilaa.


www.kulttuuriymparisto.fi -sovellusvuokrauspalvelu

NURMO

KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA-ALUEEN RAKENNUSKANTAINVENTOINTI

2004

**Keski-Nurmon asutus
Aution ja Ruuhikosken ympäristössä**

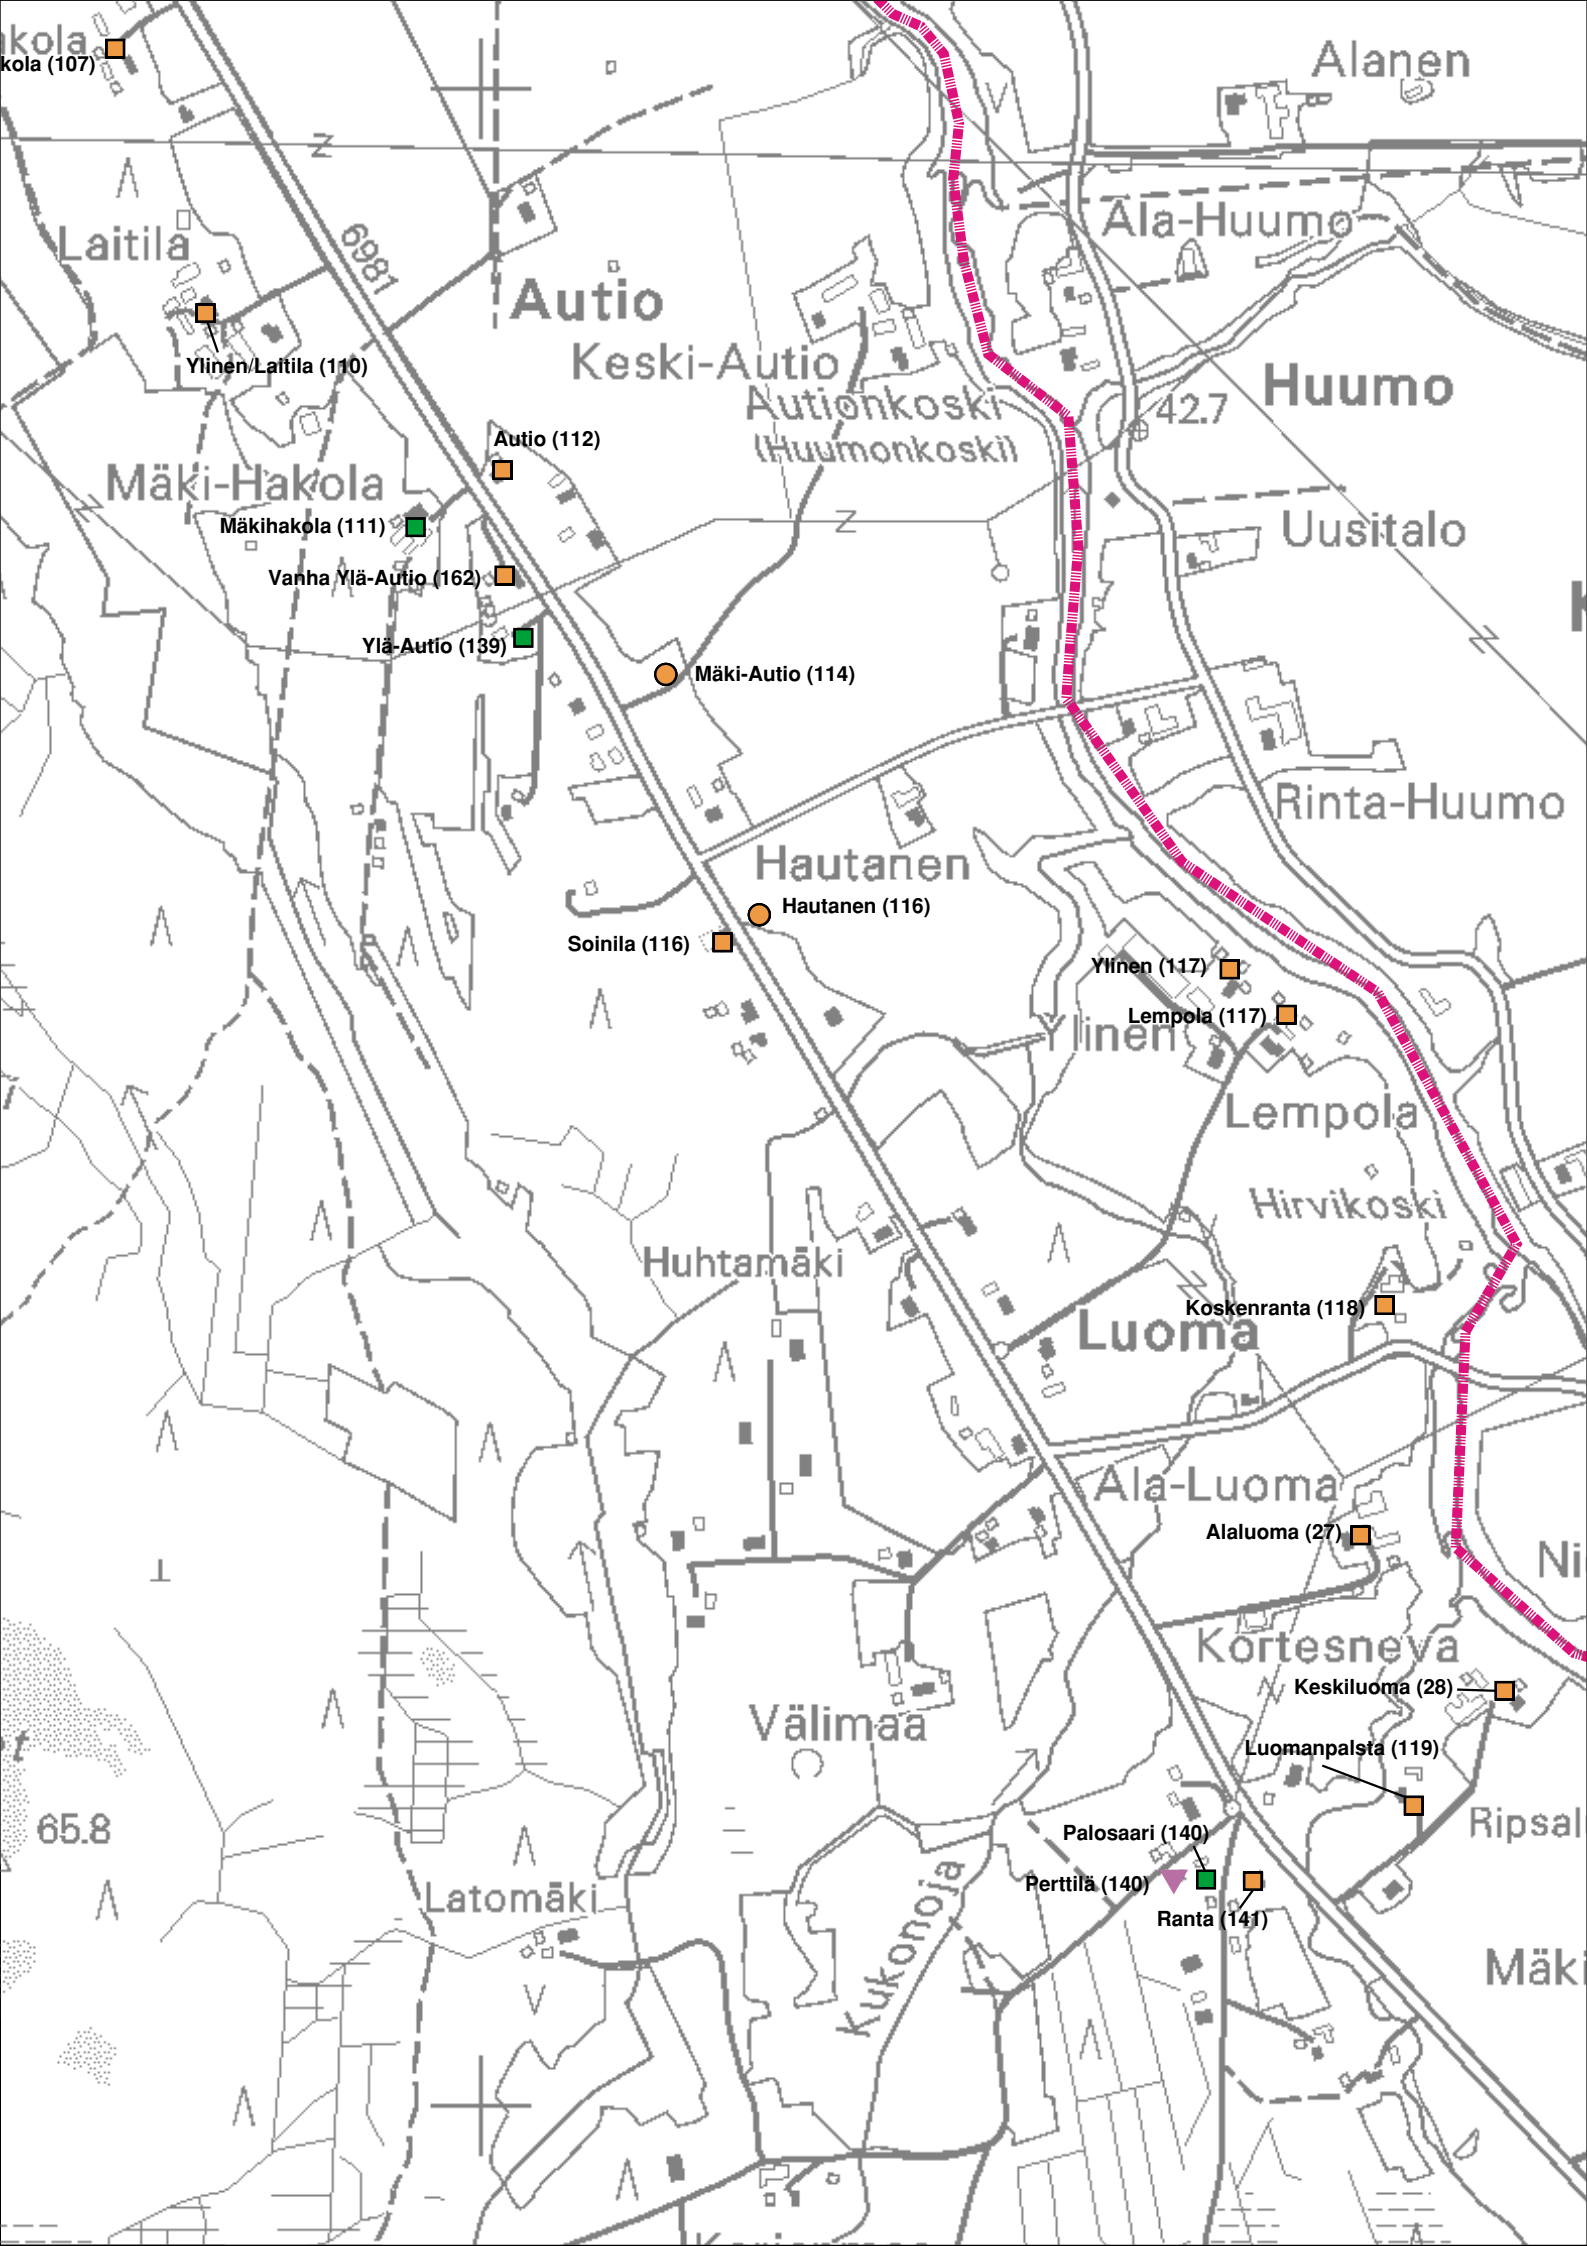

kola (107)

Laitila

Ylinen/Laitila (110)

Mäki-Hakola

Mäkihakola (111)

Vanha Ylä-Autio (162)

Ylä-Autio (139)

Autio (112)

Mäki-Autio (114)

Hautanen

Soinila (116)

Hautanen (116)

Ylinen (117)

Lempola (117)

Lempola

Hirvikoski

Koskenranta (118)

Luoma

Ala-Luoma

Alaluoma (27)

Kortesneva

Keskiluoma (28)

Luomanpalsta (119)

Palosaari (140)

Perttilä (140)

Ranta (141)

Vähimäki

Latomäki

Kukonoja

Alanen

Ala-Huumo

Huumo

Uusitalo

Rinta-Huumo

Ni


Mäki

Ripsal

69.8

42.7

65.8

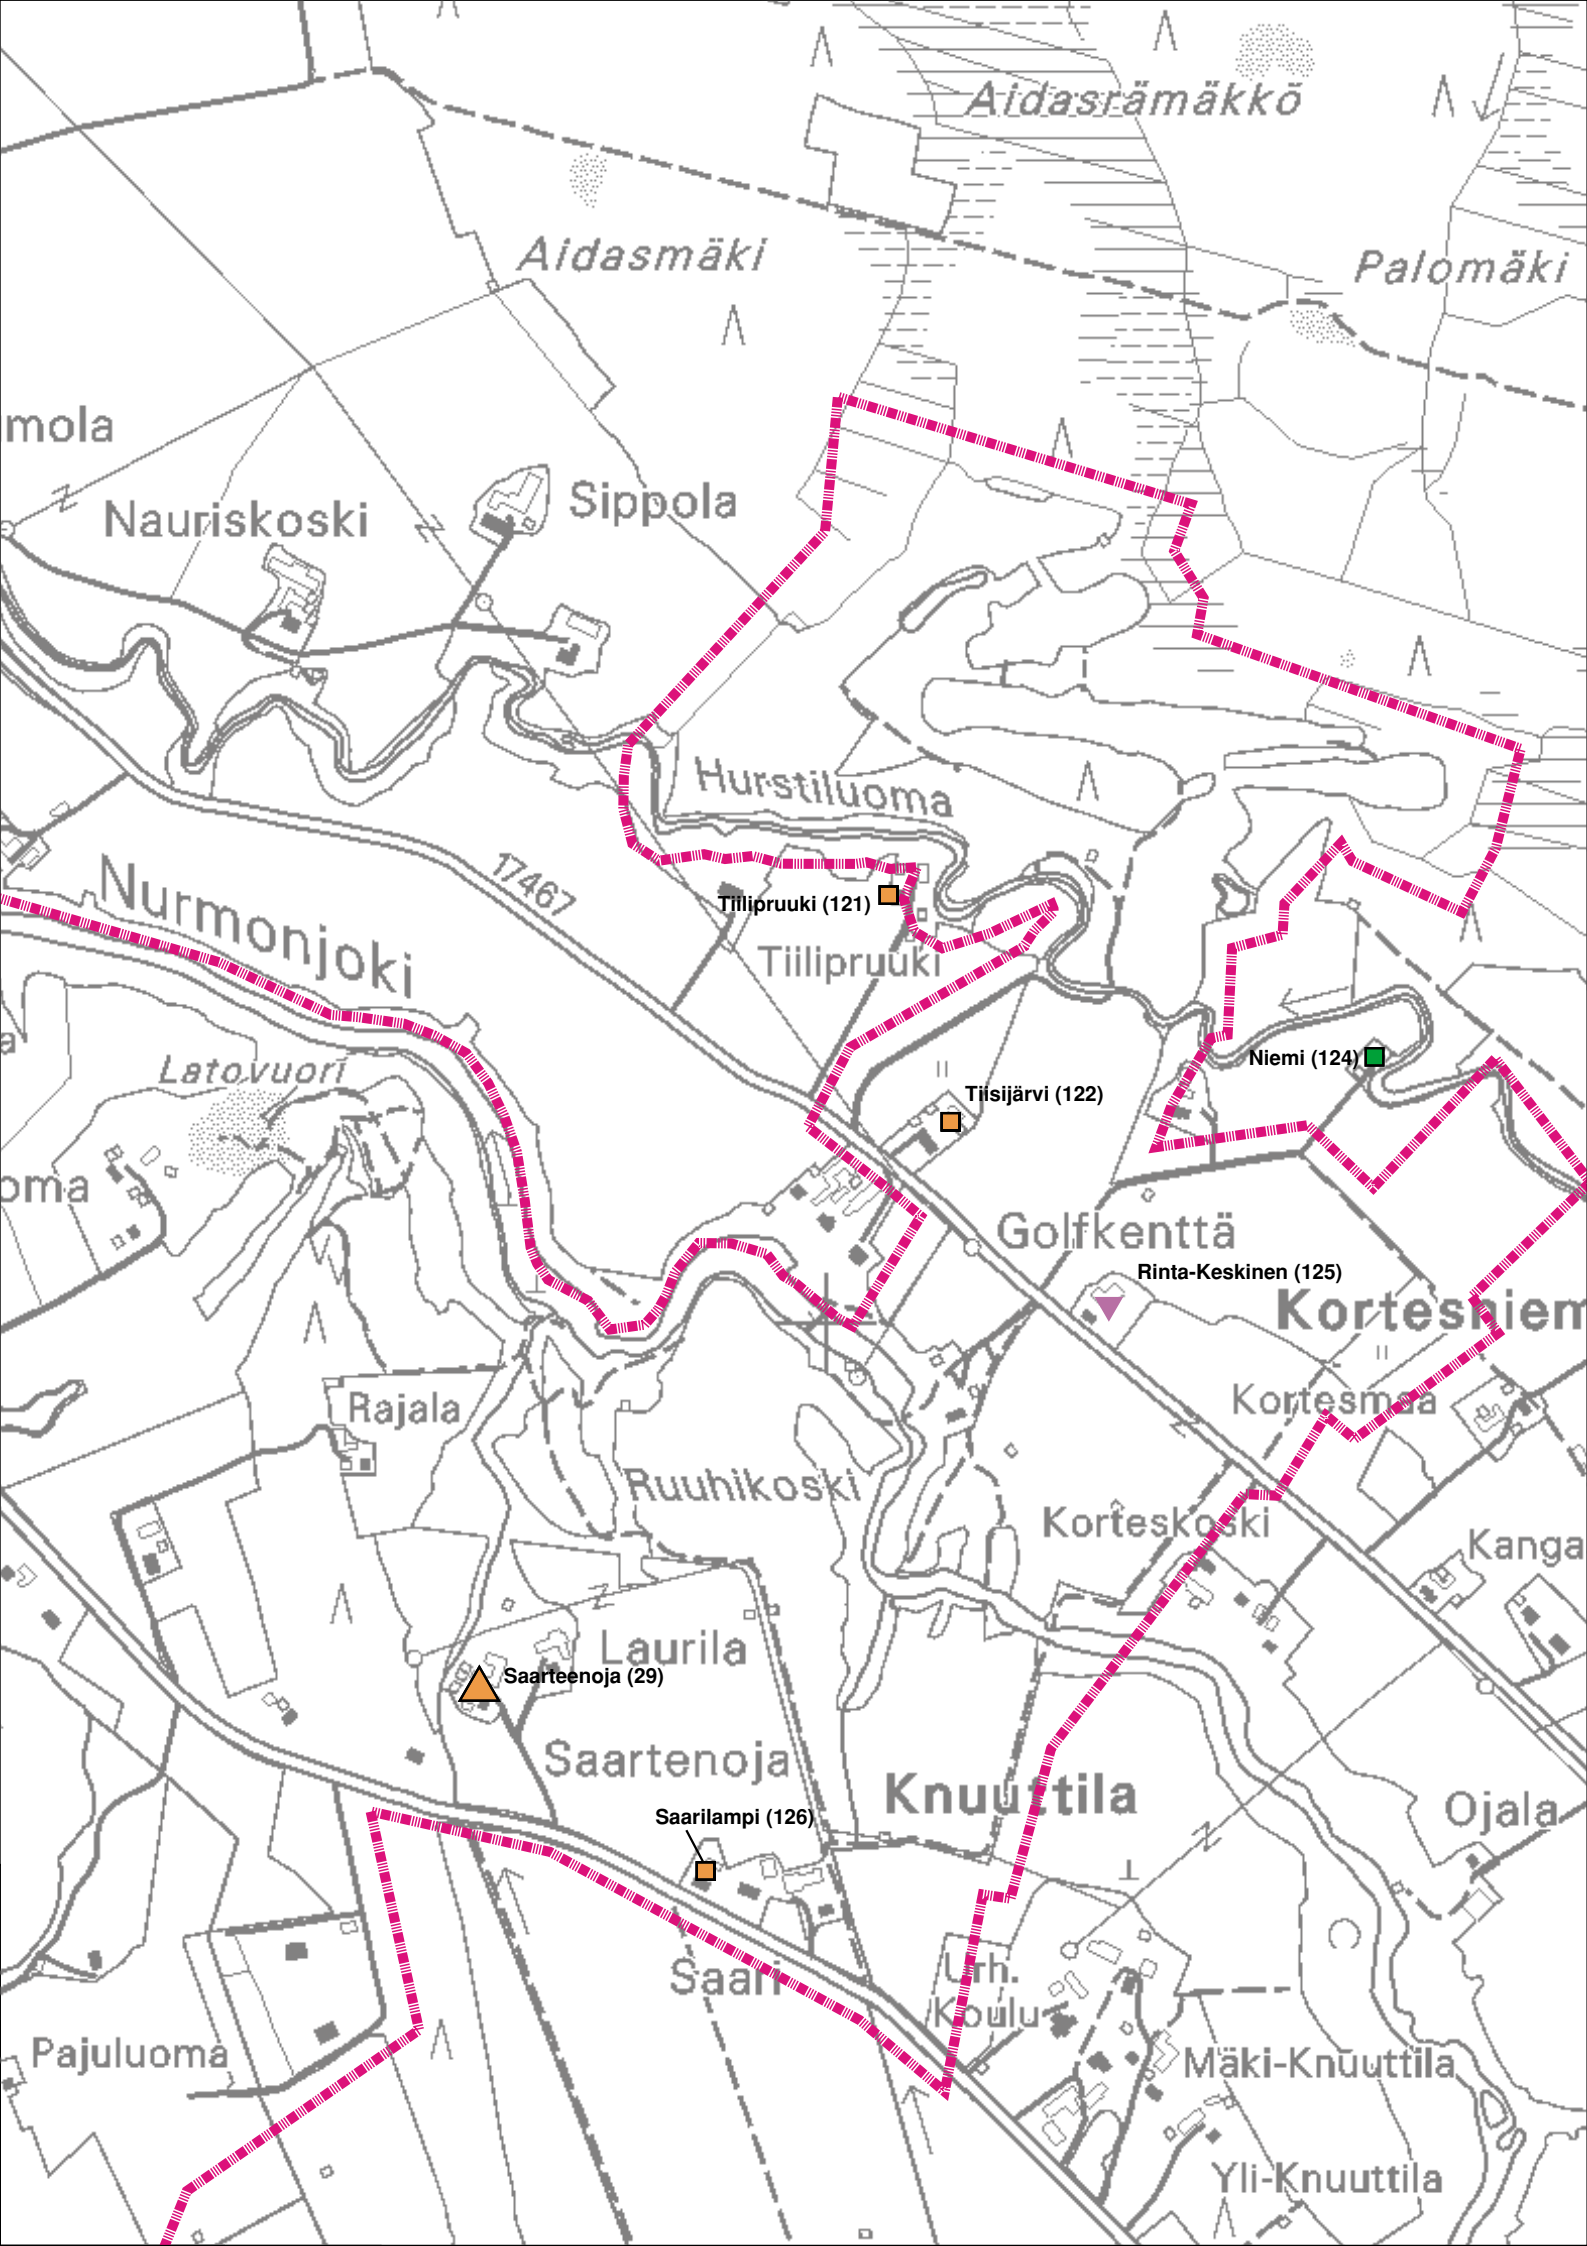

NURMO

029 SAARTENOJA





Id:	16889
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kiinteistötunnus:	17:42
Sijainti:	Keski-Nurmontie 483
Tyyppi:	asuinrakentaminen
Ajoitus:	1809-1863
Ajoitusselite:	asuinrakennukset: 1851 ja 1872 (1952), luhti 1840, ulkorakennukset 1800-luvun loppu ja 1900-l alku
Luokitus:	ei määritelty
Inventoija:	Merja Suomela
Inventointipvm:	23.07.2004

Kohteen sisältämät rakennukset:

aitta
asuinrakennus
asuinrakennus
luhtiaitta
Talli-aitta-sauna-navetta
vaja

Kuvaus:

Erittäin kaunis ja eheä maatilaympäristö Keski-Nurmontien varrella viljelysten ympäriömänä. Pihapiirissä on kaksi vanhaa päärakennusta, luhtiaitta, aittarakennus ja vaja sekä talli-aitta- ja navettarakennus tiiviisti ryhmiteltyinä.

Historia:

Lapuan pitäjän piiskurina tunnettu Jaakko-niminen itsellismies asettui vuonna 1751 asumaan vähän Knuuttilan alapuolellepienen Saartenojan varteen. Hän lienee ollut kotoisin jostakin Ruhan paikkeilta. Oman tilan hankkimiseen Jaakon mahdollisuudet varmaan lisääntyivät sen jälkeen, kun hän oli päässyt Nurmon suurimman talollisen Penttilän sukulaiseksi. Sukunimen Saartenoja hän näyttää ottaneen vasta uuden asuinpaikkansa mukaan. Saartenoja saattoi olla Lapuan kirkonkylän Saaren talojen ikivanha eräsija.

Tila on vanha uudistila, joka on ollut Saarten ojan suvulla vuodesta 1840. Tilaan on liitetty Rintakyrön palsta. Vuodesta 1910 lähtien tilaa on isännöinyt Juho ja Sofia (os. Mäki-Knuuttila) Saartenoja. Heidän jälkeensä tila on kuulunut Matti Saartenojalle. Omistajana vuodesta 1954 on ollut Helge Johannes Saartenoja (S.1924) ja puoliso Kirsti Maria os. Hatakka (s.1928). Vuodesta 1998 lähtien tilan on omistanut Jaakko Ojanperä.

Arviointi:

Pihapiirin rakennukset ovat niin rakennushistoriallisesti, historiallisesti kuin maisemallisestikin arvokkaita.

Pihapiirissä on havaittavissa umpipihamaista rakentamista. Pihapiirin rakennukset muodostavat yhtenäisen vaikkakin osittain kerroksellisen kokonaisuuden. Toinen päärakennus on saanut 1950-luvun ulkoasun tehtyjen muutosten vuoksi, mutta toisen vanhan päärakennuksen arkkitehtoninen tunnistettavuus, alkuperäisyys ja eheys on säilynyt. Luhtiaittan perinteinen ulkoasu on säilynyt. Talli-aitta-navettarakennuksen ulkoasua on kerroksellinen. Rakennukset on eri vuosisadoilta ja ne on yhdistetty yhdeksi hyvin hallituksi kokonaisuudeksi

Lähteet:


Nurmon historia I, 1983. s. 36-38
Suomen maatilat V, 1933
Suuri Maatilakirja VI, 1967
Inventointi vlta 1993

Suullista tietoa: Jaakko Ojanperä

www.kulttuuriymparisto.fi -sovellusvuokrauspalvelu

NURMO

029 SAARTENOJA

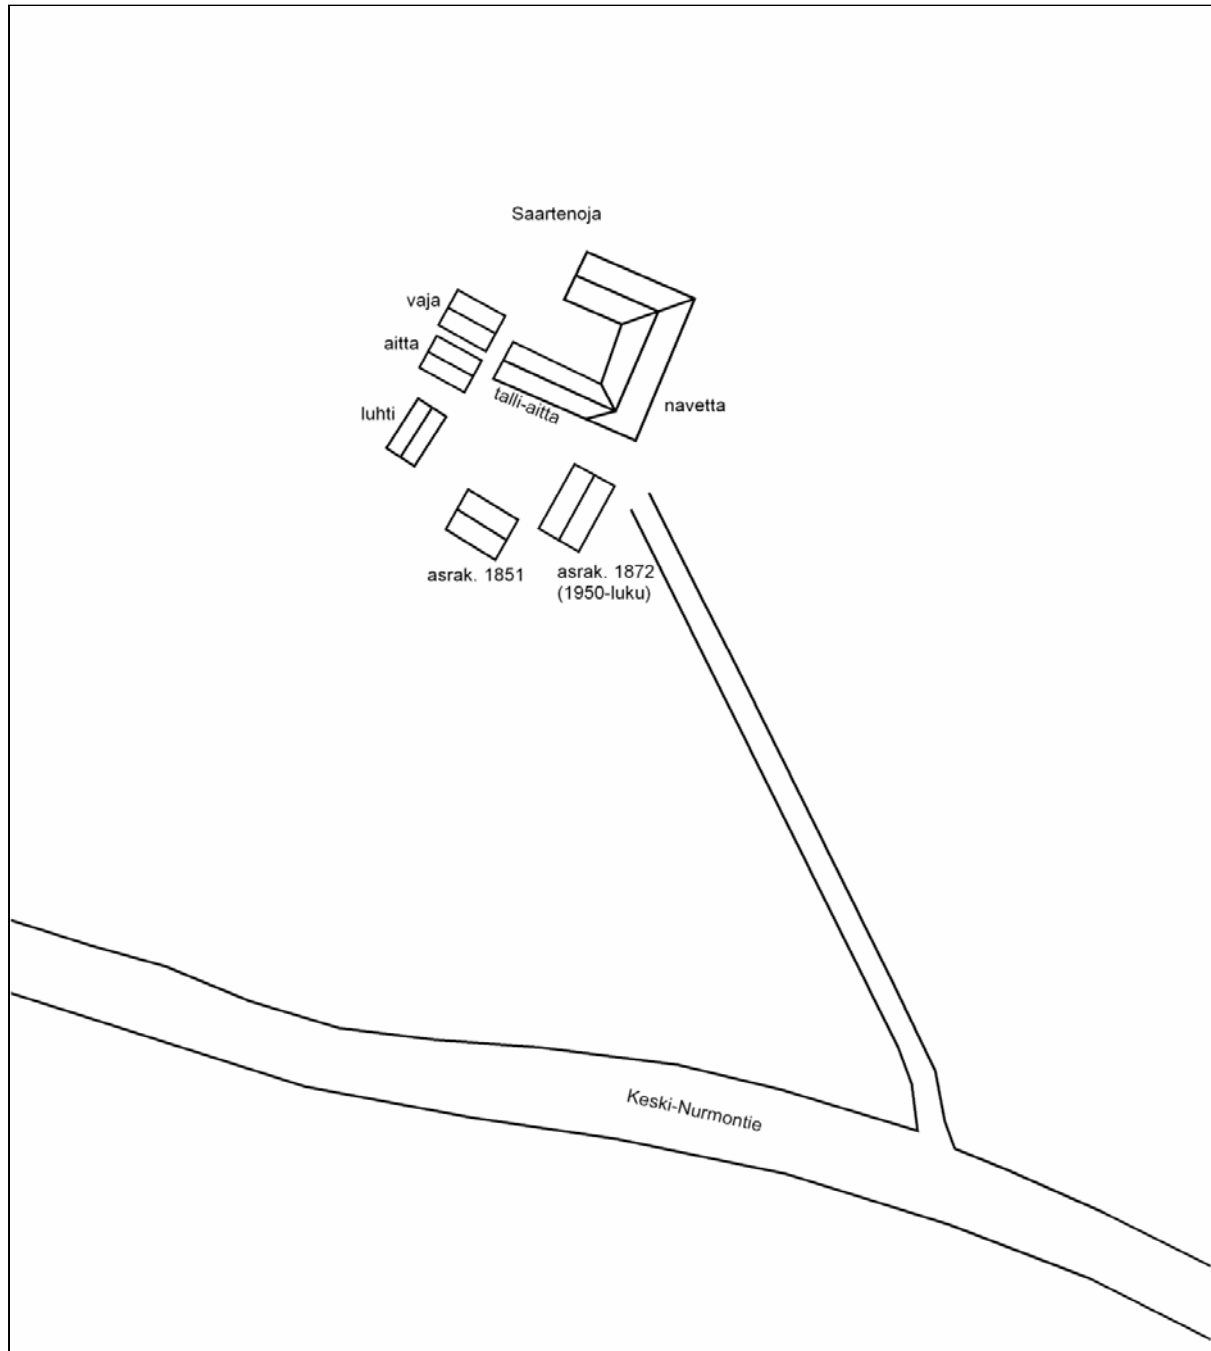

NURMO

029 SAARTENOJA

ASUINRAKENNUS



Id:	14818
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kohde:	029 Saartenoja
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	asuinrakennukset
Alkup. käyttö:	011 yhden asunnon talot
Nyk. käyttö:	ei täytetty
Ajoitus:	1851

Suunnittelija:	ei täytetty
Kerrosluku:	1 (1/2)
Perustus:	luonnonkivi, multipenkki
Runko:	pitkänurkkainen hirsi
Vuoraus:	peiterimoitettu pystylauditus
Ulkoväri:	keltainen, valkoiset listat ja nurkkalaudoitukset
Kattomuoto:	satula
Kate:	punainen kolmiorimahuopa
Ikkunat:	6-ruutuiset, räystääänalla matalat 2-ruutuiset, joissa vinoneliöt

Kuvaus:

Rakennuksen perinteinen ulkoasu on säilynyt erittäin hyvin. Rakennus on ulkoväriykseltään keltainen, ikkuna-, räystääs- ja nurkkalaudoat ovat valkoiset. Rakennuksen ulko-ovena ovat sisäänpäin aukeavat levein vaakaponttilaudoin varustetut vaalean ruskeat pariovet. Ikkunat ovat 6-ruutuiset.

Historia:

Vanha 3-huoneinen päärakennus on rakennettu vuonna 1851. Sisustusta on muutettu osittain 1952, samoin 1956, jolloin Kyröläiset metsämiehet yöpyivät tuvassa ja takasta lähtenyt palonalku aiheutti talon sisäpuolelle jonkin verran vahinkoa. Talo on ollut asuttuna 1970-luvun lopulle saakka.

Sisätilat:

Avokuistilta, joka on ilmeisesti myöhempää tekoa, johtavat pariovet porstuaan. Suuren porstuan vasemmalta avautuu ovi suureen tupaan, heti vasemmalla on tiilinen tulisija leivinuuneineen ja paksut kurkihirret kulkevat tuvan halki. Tupaa kiertävät seinänvieruspenkit. Tuvasta johtaa ovi porstuan takaiseen kamariin. Porstuan vasemmalta sivulta kulkevat jyrkät portaat yläkertaan. Porstuassa portaiden sivulla on kanttuuri eli ruokakomero. Yläkerrassa on kolme kamaria, sivukas ja avointa tilaa. Kauttaaltaan sisäpinnat ja sivustus ovat vanhaa ja tyyliin sopivaa.

Erityispiirteet:

Saartenojan vanhemman päärakennuksen ovenkamanaan on tekstattu talon rakentamisaika: Rakettu Keisari Nikolai I aikana 1851. Talo on voimakkaasti illo (viisto runko) molempiin suuntiin. Räystäät lyhyet ja koristeelliset, päädyissä kissanpenkit.

NURMO

029 SAARTENOJA

ASUINRAKENNUS



Id:	14819
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kohde:	029 Saartenoja
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	asuinrakennukset
Alkup. käyttö:	011 yhden asunnon talot
Nyk. käyttö:	011 yhden asunnon talot
Ajoitus:	1872 (1952)

Suunnittelija:	ei täytetty
Kerrosluku:	1 (1/2)
Perustus:	lohkokivet
Runko:	lyhytnurkkainen hirsi
Vuoraus:	peiterimoitettu pystyлаudoitus
Ulkoväri:	vaalean keltainen, kellertävän ruskeat listat, valkoiset ikkunapuitteet
Kattomuoto:	satula, kuistissa aumattu
Kate:	punainen kolmiorimahuopa
Ikkunat:	2-jakoiset pystypuitteelliset

Kuvaus:

Rakennuksen perinteinen ulkoasu on kärsinyt vuoden 1952 muutoksista. Se kuvastaakin nykyisin enemmän 1950-luvun rakennusta. Ikkunat ovat muuttuneet 2-jakoisiksi pystypuitteellisiksi ikkunoiksi.

Historia:

Talo on rakennettu hirrestä vuonna 1872 ja korjattu perusteellisesti 1952. Ilmeisesti korjauksen yhteydessä rakennus on myös vuorilaudoitettu. Kuisti on uusittu joskus 1970-luvulla.

Sisätilat:

Kuistista kulkevat portaat yläkertaan. Kuistissa on lisäksi sauna, jonne käynti on eteisen puolella olevasta pesuhuoneesta. Pihan puoleisella sivulla ovat makuuhuone ja keittio ja takasivulla ovat kamari ja tupa, jossa on leivinuuni. Yläkerran oikeassa yläpäädyssä on päätykamari ja sen molemmin puolin sivukkaat räystäiden alla, muuten yläkerta on tyhjiään.

NURMO

029 SAARTENOJA

LUHTIAITTA



Id:	14820
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kohde:	029 Saartenoja
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	aitat
Alkup. käyttö:	719 muut varastorakennukset
Nyk. käyttö:	719 muut varastorakennukset
Ajoitus:	1840
Suunnittelija:	ei täytetty
Kerrosluke:	2
Perustus:	luonnonkivi
Runko:	pitkänurkkainen hirsi
Vuoraus:	-
Ulkoväri:	punainen, valkoiset ovilistoitukset, vaalean ruskeat ovet
Kattomuoto:	satula
Kate:	punainen kolmiorimahuopa
Ikkunat:	-

Kuvaus:

Luhtiaitta on vuodelta 1840. Alakerran aitoissa on säilytetty jauhoja ja yläkerran aitat ovat olleet makuuaittoina. Nykyisin aitaa käytetään varastona. Luhti on ollut aluksi pärekattoinen, nykyisin se on katettu kolmiorimahuovalla. Alakerran vasemman puoleisen aitan ovi aukeaa sisäänpäin. Ovet ovat leveistä pystylankuista. Luhdin perustukset ovat matalat.

NURMO

029 SAARTENOJA

TALLI-AITTA-SAUNA-NAVETTA



Id:	14823
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kohde:	029 Saartenoja
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	ulkorakennukset
Alkup. käyttö:	811 navetat, sikalat, kanalat yms.
Nyk. käyttö:	811 navetat, sikalat, kanalat yms.
Ajoitus:	1800-luvun loppupuoli ja 1900-luvun alkupuoli

Suunnittelija:	ei täytetty
Kerrosluku:	1, osittain 2
Perustus:	kivet, navetassa ja saunassa betoni
Runko:	pitkänurkkainen hirsi, savitiili, puurunko
Vuoraus:	osittain peiterimoitettu pystylaudointus
Ulkoväri:	punainen, valkoiset listat
Kattomuoto:	satula
Kate:	punainen kolmiorimahuopa
Ikkunat:	tallissa: 2-jakoiset pystypuitteelliset, navetassa 4-ruutuiset

Historia:

Ilmeisesti talli ja puori ovat kuuluneet aluksi yksittäisinä rakennuksina pihapiiriin 1800-luvun lopulla ja vähitellen ne on kytketty yhdeksi rakennuskokonaisuudeksi. Talliin päätyyn on maalattu vuosiluku 1877. Suomen maatilat V -kirjan mukaan kolmen hevosen talli olisi uusittu vuonna 1927. Olisiko juuri tähän aikaan tallin ja puorin välinen välikko laudoitettu umpeen. Savitiilinen karjarakennus ja sauna on vuodelta 1931. Navettaa on jatkettu vielä lautarakenteisilla heinäsuojalla ja taakse tehdyllä konesuojalla. Konesuojan sisällä on vielä n. 4x4 m rehusiilo.

Jo vuonna 1933 navettaan on tullut vesijohto ja siellä on ollut automaattiset juomakupit. Kotieläimiä tilalla on tuolloin ollut 3 hevosta, 10 lehmää, 1 sonni, 2 sikaa, 6 lammasta ja 8 kanaa. Tilalta myytiin viljaa, lihaa, voita ja rehua Seinäjoelle. Voimakoneena oli tuolloin polttomoottori.

Rakennusraportti

Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO

029 SAARTENOJA

AITTA



Aitta on kuvassa vasemmalla.

Id:	14821
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kohde:	029 Saartenoja
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	aitat
Alkup. käyttö:	719 muut varastorakennukset
Nyk. käyttö:	719 muut varastorakennukset
Ajoitus:	1880
Suunnittelija:	ei täytetty
Kerrosuku:	1
Perustus:	painuneet nurkkakivet
Runko:	pitkänurkkainen hirsi
Vuoraus:	nurkat koteloitu
Ulkoväri:	punainen, valkoiset nurkat ja ovilistat. ovi vaalean ruskea
Kattomuoto:	satula
Kate:	punainen kolmiorimahuopa
Ikkunat:	-

Kuvaus:

Aitan arvellaan olevan 1880-luvulta. Aitta on yksikerroksinen ja siinä on leveistä vaakaponttilaudoista tehdyt ulospäinaukeavat pariovet.

Rakennusraportti

Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO

029 SAARTENOJA

VAJA



Vaja on kuvassa oikealla.

Id:	14822
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kohde:	029 Saartenoja
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	varastot
Alkup. käyttö:	719 muut varastorakennukset
Nyk. käyttö:	719 muut varastorakennukset
Ajoitus:	1800-luvun loppu tai 1900-luvun alkupuoli
Suunnittelija:	ei täytetty
Kerrosuku:	1
Perustus:	painuneet nurkkakivet
Runko:	pitkänurkkainen hirsi
Vuoraus:	-
Ulkoväri:	punainen
Kattomuoto:	satula
Kate:	pelti
Ikkunat:	-

Kuvaus:

Vaja on nykyisin puuvajana. Se on rakennettu ilmeisesti 1800-luvun lopulla tai 1900-luvun alkupuolella. Se on toiminut kenties kalustovajana tai vastaavana.

Kohderaportti

Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO

027 ALALUOMA



Kuvaaja: Merja Suomela
Kuvausaika: Kesä 2004

Id:	18150
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kiinteistötunnus:	16:102
Sijainti:	Keski-Nurmontie 329, 60550 Nurmo
Tyyppi:	asuinrakentaminen
Ajoitus:	1918-1944
Ajoitusselite:	päärakennus siirretty 1923-24, aitta 1800-luvun puolelta, navetta 1930
Luokitus:	ei määriteltä
Inventoija:	Merja Suomela
Inventointipvm:	09.09.2004

Kohteen sisältämät rakennukset:

asuinrakennus

navetta

vilja-aitta

Kuvaus:

Pihapiiri sijaitsee jokirannassa viljeltyjen peltöjen ympäröimänä. Pihapiirissä on päärakennusta vastapäätä vanha navettarakennus. Pohjoispuolella on uusi navetta. Pihatien varrella on riihirakenus (korotettu ja tehty keulat 1930-luvulla) ja entinen vilja-aitta. Asuinrakennus on sijainnut aikaisemmin konevajan paikalla. Kaivonpaikka on ollut tuvan etelä päädyssä. Maakellari on sijainnut jokivarressa.

Historia:

Kalistajasta lähtenyt Luoman uudistilan perustaja Jaakko Kasperinpoika oli Luoman tilan perustaja. Hän hallinnoi Luoman tilaa vuosina 1700-1724. Luoman tila on jaettu kahtia v. 1975, jolloin muodostuivat Alaluoma ja Yliluoma.

Jaakko Jaakonpoika Luoman pojan, vuonna 1761 syntyneen Antti Jaakonpojan talosta tuli Alaluoma. Antti Jaakonpoika hallitsi Alaluoman tilaa vuodesta 1795 1820-luvulle. Talo periytyi häneltä pojalleen Antti Antinpojalle. Tila on Luoman kantatilan paikkaa.

Arviointi:

Kaikki rakennukset tullaan säilyttämään. Päärakennus ja navettarakennus ovat hyväkuntoisia. Aitta on painunut, mutta se tullaan nostamaan.

Tilan paikka on historiallinen. Päärakennus, aitta ja navettarakennus ovat rakennushistoriallisesti arvokkaita. Riien rakennushistoriallinen arvo on alentunut tehtyjen muutosten vuoksi. Maisemallisesti arvokas kohde, joka sijaitsee peltöjen ympäröimänä Keski-Nurmontien ja Nurmonjoen välissä.

Lähteet:


Nurmon historia I, s. 534
Nurmon inventointi, Risto Puupponen. 2004

Suullista tietoa antanut: Arja Ala-Luoma.

www.kulttuuriymparisto.fi -sovellusvuokrauspalvelu

NURMO

027 ALALUOMA

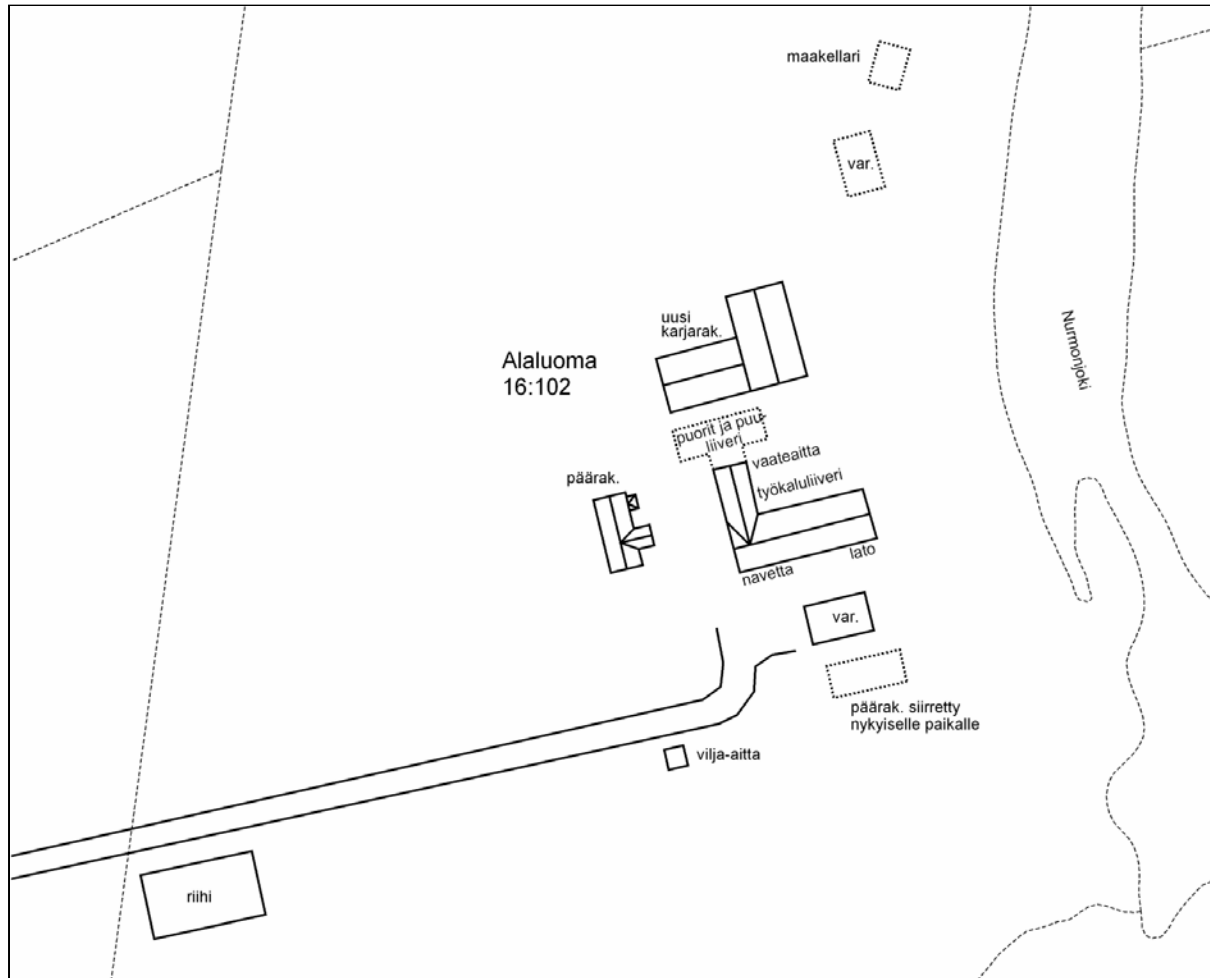

NURMO

027 ALALUOMA

ASUINRAKENNUS



Kuvaaja: Merja Suomela
Kuvausaika: Kesä 2004



Kuvaaja: Merja Suomela
Kuvausaika: Kesä 2004



Kuvaaja: Merja Suomela
Kuvausaika: Kesä 2004



Kuvaaja: Merja Suomela
Kuvausaika: Kesä 2004



Kuvaaja: Merja Suomela
Kuvausaika: Kesä 2004

Id:	14879
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kohde:	027 Alaluoma
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	asuinrakennukset
Alkup. käyttö:	011 yhden asunnon talot
Nyk. käyttö:	011 yhden asunnon talot
Ajoitus:	ei tiedossa, siirretty nykyiselle paikalle 1923-24
Suunnittelija:	-
Kerrosluku:	1 (1/2)
Perustus:	luonnonkivi
Runko:	lyhytnurkkainen hirsi
Vuoraus:	vaakaponttilaudoitus
Ulkoväri:	punainen, valkoiset listat
Kattomuoto:	satula
Kate:	saumattupelti
Ikkunat:	uudet 6-ruutuiset ikkunat

Historia:

Talo on siirretty samasta pihapiiristä jokirannasta nykyiselle paikalle v. 1923-24. Antti Aukusti Alaluoma on siirtänyt talon ja siirtoapuna on luultavasti ollut ainakin veli Tuomas Luoma. Siitä ei ole tietoa koska talo on rakennettu jokirantaan. Siirron yhteydessä rakennukseen on tehty kuistit, ennemmin kulku taloon oli keskeltä. Talo on alunperin ollut paritupa tyylinen, jossa keskeltä kuljettiin porstuaan ja porstuan takana oli porstuakamari ja molemmin puolin tuvat. Tuvan päällys on aikaisemmin ollut kokkina ja toisessa päässä on ollut huoneet. 1980-luvun remontin yhteydessä alakerrasta on hävitetty muurit, ikkunat uusittu ja toiseen pätyyn on tehty takahuone sauna ja pesuhuone. Sisäpinnat on uusittu. Punaisen värityksen talo on saanut 1999/2000. Sitä ennen talo on aina ollut kellertävä.

NURMO

027 ALALUOMA

NAVETTA



Kuvaaja: Merja Suomela
Kuvausaika: Kesä 2004



Kuvaaja: Merja Suomela
Kuvausaika: Kesä 2004



Kuvaaja: Merja Suomela
Kuvausaika: Kesä 2004



Kuvaaja: Merja Suomela
Kuvausaika: Kesä 2004



Kuvaaja: Merja Suomela
Kuvausaika: Kesä 2004

Id:	14881
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kohde:	027 Alaluoma
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	navetat
Alkup. käyttö:	811 navetat, sikalat, kanalat yms.
Nyk. käyttö:	719 muut varastorakennukset
Ajoitus:	1930
Suunnittelija:	-
Kerrosuku:	1
Perustus:	lohkokivet
Runko:	lyhytnurkkainen hirsi
Vuoraus:	-
Ulkoväri:	punainen
Kattomuoto:	satula
Kate:	profiilipelti
Ikkunat:	4-ruutuiset

Historia:

Navetta on rakennettu v. 1930. Sen on rakentanut Tuomas Luoma. Navetta on hirsirunkoinen ja se on vuorattu sementillä. Navetan päässä on heinälato. Navettaan yhdistyy entisen välikön kautta työkaluliiveri ja päässä on ollut joskus porsaita ja nykyisin vaateaitta. Rakennuksesta on purettu puorit ja puuliiteri.

Pihapiiriin on tehty uusi navettarakennus, mutta hirsinen navetta on ollut käytössä 2003 vuoteen saakka. Karjanpito on loppunut tilalta tammikuussa 2004.

Rakennusraportti

Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO

027 ALALUOMA

VILJA-AITTA



Kuvaaja: Merja Suomela
Kuvausaika: Kesä 2004

Id:	14880
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kohde:	027 Alaluoma
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	aitat
Alkup. käyttö:	891 viljankuivaamot ja viljan säilytysrakennukset
Nyk. käyttö:	719 muut varastorakennukset
Ajoitus:	1900-luvun alku
Suunnittelija:	-
Kerroslukku:	2
Perustus:	painuneet nurkkakivet
Runko:	pitkänurkkainen hirsi
Vuoraus:	-
Ulkoväri:	punainen
Kattomuoto:	satula
Kate:	pelti
Ikkunat:	-

Historia:

Aitta on entinen vilja-aitta. Laarit on purettu. Oven oikealta puolelta on portaat ylös. Aitta on painunut ja se on tarkoitus nostaa.

Kohderaportti

Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO

028 KESKILUOMA



Kuvaaja: Merja Suomela
Kuvausaika: Kesä 2004



Kuvaaja: Merja Suomela
Kuvausaika: Kesä 2004

Id:	18146
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kiinteistötunnus:	16:113
Sijainti:	Keski-Luomantie 26, 60550 Nurmo
Tyyppi:	asuinrakentaminen
Ajoitus:	1864-1917
Ajoitusselite:	asuinrakennus n. 1875, aitta ja talli-viljapuorirakennus 1800-luvun lopulta
Luokitus:	ei määritelty
Inventoija:	Merja Suomela
Inventointipvm:	08.09.2004

Kohteen sisältämät rakennukset:

asuinrakennus
navettarakennus
ruoka-aitta

Kuvaus:

Pihapiiri sijaitsee aivan Nurmonjoen tuntumassa, viljeltyjen peltojen laidalla. Pihapiirin uusi päärakennus (1960) on tehty vähän sivummalle ja vanha piha on jätetty erilleen. Vanhan tuvan pohjoispäädyn etusivulla on vanha ruoka-aitta ja tupaa vastapäätä on ulkorakennus, jossa on ollut talli, viljapuorit ja liiverit. Rakennuksen takana on ollut hirsinen navetta, mutta se on muutettu konesuojaaksi.

Historia:

Ilmeisesti Keski-Luoma on erotettu aikoinaan Luoman tilasta. Tilan ostanut kuitenkin ulkopuolinen vuonna 1872,

joten sukulaisia tilalliset eivät nykyään ole.

Arviointi:

Uhkatekijänä vanhan päärakennuksen säilymiselle on tällähetkellä asumattomuus ja rakennuksessa sattunut tulipalo. Rakennukset tullaan säilyttämään ainakin toistaiseksi. Päärakennuksen kunnostamista kesäkäyttöön on suunniteltu. Ulkorakennus on osittain konesuojana, puulatona ja varastona. Aitan nostaminen parantaisi sen säilymistä.

Maisemallinen pihapiirikokonaisuus Nurmonjoen tuntumassa. Rakennusten perinteinen ulkoasu on säilynyt, joten ne ovat rakennushistoriallisia.


Lähteet:

Nurmon inventointi, Risto Puupponen. 1994
Suuri maatilakirja VI, vlta 1967.

Suullista tietoa antanut: Matti Luoma.

NURMO

028 KESKILUOMA

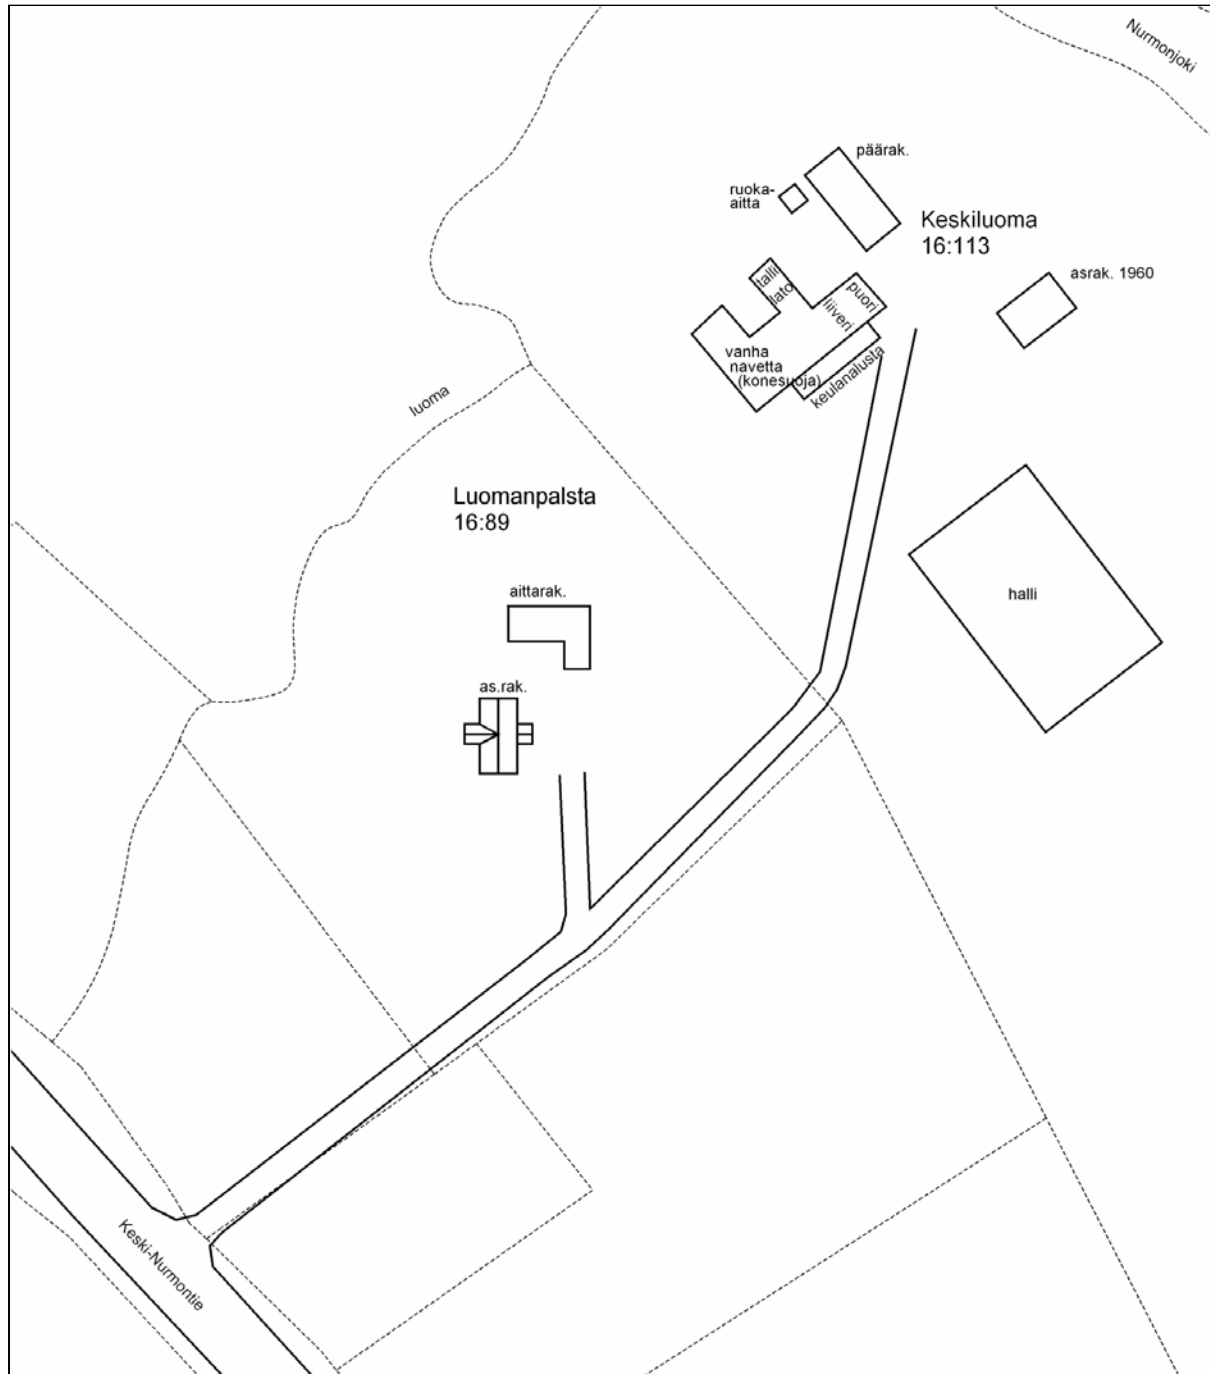

NURMO
028 KESKILUOMA
ASUIRAKENNUS



Kuvaaja: Merja Suomela
Kuvausaika: Kesä 2004



Kuvaaja: Merja Suomela
Kuvausaika: Kesä 2004

Id:	14873
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kohde:	028 Keskiluoma
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	asuinrakennukset
Alkup. käyttö:	011 yhden asunnon talot
Nyk. käyttö:	ei täytetty
Ajoitus:	n. 1875
Suunnittelija:	-
Kerrosluku:	1 (1/2)
Perustus:	lohkokivet
Runko:	pitkänurkkainen hirsi
Vuoraus:	peiterimoitettu pystyaukko
Ulkoväri:	punainen, ovi keltainen, listat ja ikkunapuitteet valkoiset
Kattomuoto:	satula
Kate:	profiilipelti
Ikkunat:	6-ruutuiset

Kuvaus:

Keski-Luoman talo muistuttaa rakenteeltaan Mäki-Tepon taloa (nyk.museo) vaikka onkin 1 (1/2) kerroksinen. Mäki-Tepo onkin jälkikäteen korotettu kaksi kerroksiseksi.

Alakerrassa on keskellä porstua ja porstuakamari. Eteläpäädyssä on suuri tupa ja pohjoispäädyssä on kaksi kamaria.

Yläkerrassa on kaksi huonetta. Tuvan päällä päädyssä on kylmä kesäahuone ja keskellä on lämmin huone.

Sisätiloiltaan rakennuksen vanhempi puoli on säilynyt perinteisenä.

Historia:

Antti Antinpoika Saari on ostanut talon Jaakko Yrjänänpoika Luomalta pojalleen Antti Antinpoika Luomalle, myöhemmin Keski-Luoma. Siihen aikaan oli yleistä ottaa talon nimi sukunimeksi.

Rakennuksen Nurmonjoen puoleinen pääty on tehty jälkeensä ns. uusipuoli. Se on ollut pitkään rakentamisen jälkeen sisustamatta ja asumaton. Vasta vuonna 1952 uudempi pääty on tehty lämpimäksi.

Rakennus on vaurioitunut vuoden 1983 tulipalossa, etenkin yläkerta. Huopakate on palanut tulipalossa ja nykyisin rakennuksessa on profiilipeltikate.

Tuvan takka on vuodelta 1905. Ja porstuakamarin muuratusta takassa on vuosiluku 1883 roomalaisin numeroin.

Talossa on asuttu 1960 vuoteen saakka, jonka jälkeen talo jäi vähäksi aikaa tyhjilleen. 1960-luvun lopulta 1970-luvulle on asuttu uudemmanpuolen kahdessa huoneessa.

NURMO

028 KESKILUOMA

NAVETTARAKENNUS



Kuvaaja: Merja Suomela
Kuvausaika: Kesä 2004



Kuvaaja: Merja Suomela
Kuvausaika: Kesä 2004



Kuvaaja: Merja Suomela
Kuvausaika: Kesä 2004



Kuvaaja: Merja Suomela
Kuvausaika: Kesä 2004



Kuvaaja: Merja Suomela
Kuvausaika: Kesä 2004

Id:	15380
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kohde:	028 Keskiluoma
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	navetat
Alkup. käyttö:	811 navetat, sikalat, kanalat yms.
Nyk. käyttö:	719 muut varastorakennukset
Ajoitus:	1800-luvun loppu
Suunnittelija:	-
Kerrosuku:	1, puori 2
Perustus:	kivet
Runko:	osittain pitkänurkkainen hirs
Vuoraus:	osittain lomalauta ja peiterima
Ulkoväri:	punainen, valkoiset listat, keltaiset ovet
Kattomuoto:	satula
Kate:	punainen kolmiorimahuopa
Ikkunat:	navetassa 4-ruutuiset ikkunat

Historia:

Navettarakennus on rakennettu 1800-luvun lopulla. Rakennuksessa on hirsinen navetta, joka on muutettu konesuojaksi. Vanhan pihapiirin puolella rakennuksen vasemmalta oikealle lueteltuna on ollut puori, liiveri, välikkö, lato ja talli.

Rakennusraportti

Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO

028 KESKILUOMA

RUOKA-AITTA



Kuvaaja: Merja Suomela
Kuvausaika: Kesä 2004



Kuvaaja: Merja Suomela
Kuvausaika: Kesä 2004

Id:	15379
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kohde:	028 Keskiluoma
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	aitat
Alkup. käyttö:	719 muut varastorakennukset
Nyk. käyttö:	719 muut varastorakennukset
Ajoitus:	1800-luvun loppu
Suunnittelija:	-
Kerrosluku:	2
Perustus:	painuneet nurkkakivet
Runko:	pitkänurkkainen hirsi
Vuoraus:	-
Ulkoväri:	punamulta, valkoiset listat, keltaiset ovet
Kattomuoto:	satula
Kate:	profiilipelti
Ikkunat:	-

Historia:

Ruoka-aitta, jossa on säilytetty lähinnä lihaa on 1800-luvun lopulta. Alakerrassa oven on oikealla puolella laarit ja vasemmalta on portaat yläkertaan. Yläkerran oikeassa etunurkassa on yksi laari. Ovi avautuu sisäänpäin.

NURMO

162 VANHA YLÄ-AUTIO

ASUINRAKENNUS





Id:	15366
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kohde:	162 Vanha Ylä-Autio
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	asuinrakennukset
Alkup. käyttö:	011 yhden asunnon talot
Nyk. käyttö:	011 yhden asunnon talot
Ajoitus:	1890-luvun loppu, jatkettu jälkeinpäin
Suunnittelija:	-
Kerrosluku:	1 (1/2)
Perustus:	lokokivet
Runko:	lyhtnurkkainen hirsi
Vuoraus:	peiterimoitettu pystyauoitus
Ulkoväri:	punainen, valkoiset listat, siniset karmit, viininpunaiset ikkunapuitteet
Kattomuoto:	satula
Kate:	sementtitiilikate
Ikkunat:	6-ruutuiset

Historia:

Rakennuksen on rakentanut Antti Autio (s. 1870). Tilajakoja on tehty 1890-luvulla ja rakennus on rakennettu sen jälkeen. Rakennusta on jatkettu noin viisi metriä jälkeinpäin. Jatkoksen osalla on betoniperustukset.

NURMO

110 YLINEN (LAITILA)



Id:	18321
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kiinteistötunnus:	11:126, 55:3
Sijainti:	Keskinurmontie 168, 170
Tyyppi:	asuinrakentaminen
Ajoitus:	1864-1917
Ajoitusselite:	alunperin 1800-luvun pihapiiri
Luokitus:	ei määriteltä
Inventoija:	Merja Suomela
Inventointipvm:	02.09.2004

Kohteen sisältämät rakennukset:

aitta
asuinrakennus
puori
talli
vilja-aitta

Kuvaus:

Pihapiiri sijaitsee Keski-Nurmontien varrella. Pihapiirissä on kahden perheen asuinrakennus vuodelta 1877. Molemmilla perheillä on omat ulkorakennukset, kuitenkin asuinrakennusta vastapäätä oleva puorirakennus kuuluu molemmille. Pihapiireissä on mm. muutama aitta, kellari, savitiilinen navetta ja kauempana pellolla kuivaaja ja riihi. Pihapiirin rakennuksista tarkempi kuvaus pohjakaavassa.

Historia:

Tila on lohkottu Kalistajasta (Latva-Kalistajasta) ja sitä on aiemmin kutsuttu Yli-Kalistajaksi. Tälle tilalle on tultu n. 1830. Kustaa Heikinpoika ja puoliso Sanna Juhontytär ovat tulleet tälle tilalle n. 1830. Ensin asuttiin vanhassa asuinrakennuksessa, joka on pihapiirissä edelleen ulkorakennuksen päässä. Uusi asuinrakennus on rakennettu vuonna 1877. Uudessa päärakennuksessa asuivat veljekset, joista toinen oli Herman Ylinen. Sukunimenä oli aluksi Kalistaja, mutta koska Kalistaja-nimisiä oli siihen aikaan paljon sukunimi on muutettu Herman Ylisen (1901-1945) aikana Yliseksi. Nykyisin päärakennuksen jakavat pikkuserkukset puoliksi. Tila on jaettu puoliksi, ja myös toinen puoli päärakennuksesta kuuluu Ylinen-nimiselle tilalle (pohjoispääty) ja toinen Laitila-nimiselle tilalle (eteläpääty).

Arviointi:

Asuttuna. Päärakennuksessa on useiden eri vaiheiden korjaustöitä näkyvissä ja molemmissa asunnoissa on korjaustyöt tehty vähän eri tyyliin. Rakennuksen perinteinen ulkoasu on muuttunut, joidenkin tehtyjen muutosten vuoksi, muutokset ovat kuitenkin palautettavissa, joten rakennuksella voidaan katsoa olevan rakennushistoriallista arvoa. Rakennushistoriallista arvoa on myöskin vilja-aitalla, tallirakennuksella, puorirakennuksella. Pihapiirissä olevat ulkorakennukset tullaan säilyttämään, mutta pellolla olevat kuivaaja ja

riihi (osittain purettu) tulevat häviämään. Pihapiirin rakennuksilla on maisemallista arvoa.


Lähteet:

Suullista tietoa antanut: Matti Hippi.

www.kulttuuriymparisto.fi -sovellusvuokrauspalvelu

NURMO

110 YLINEN (LAITILA)

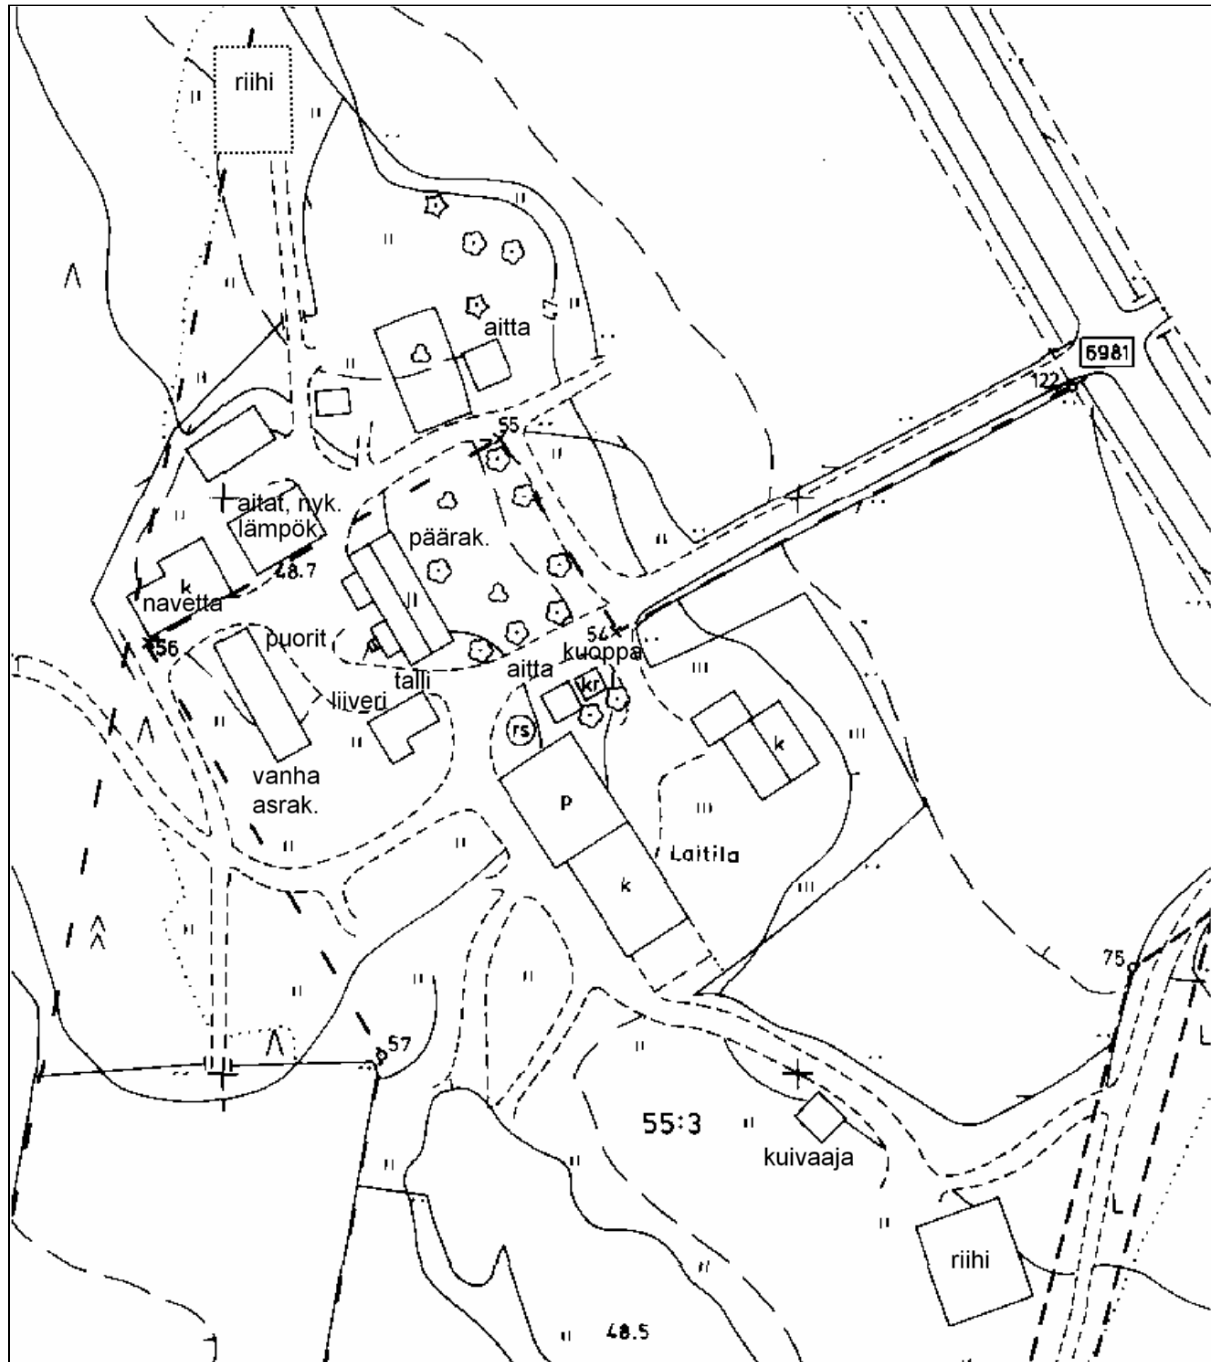

Rakennusraportti

Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO

110 YLINEN (LAITILA)

ASUINRAKENNUS





Id:	15095
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kohde:	110 Ylinen (Laitila)
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	asuinrakennukset
Alkup. käyttö:	012 kahden asunnon talot
Nyk. käyttö:	012 kahden asunnon talot
Ajoitus:	1877
Suunnittelija:	-
Kerrosluku:	1 (1/2)
Perustus:	lohkokivet
Runko:	lyhyt-/pitkänurkkainen hirsi
Vuoraus:	alaosassa pystyponttilaudoitus, muualla vaakaponttilaudoitus
Ulkoväri:	vaalea keltainen, ruskeat listat, valkoiset ikkunapuitteet
Kattomuoto:	satula
Kate:	punainen profiilipelti

Ikkunat:uudet: osittain 6-ruutuiset ja osittain 1-ruutuiset

Historia:

Rakennus on rakennettu tälle paikalle vuonna 1877. Alunperin molempiin tupiin on ollut kulku keskeltä rakennusta, mutta vuosisadan alussa kuistit on tehty rakennuksen molempiin päihin. Ilmeisesti rakennus on laudoitettu ulkoapäin samoihin aikoihin. Alunperin se on ollut hirsipintainen ja punamullattu. Laudoitus on ollut aina väriltään keltainen. Aluksi rakennus oli pärekattoinen, mutta noin vuonna 1932 rakennus on katettu sementtitiilillä. Tiilikate on purettu suunnilleen v. 1982. Rakennuksessa on tehty remonttia useaan otteeseen. Alkuperäiset ikkunat ovat olleet 6-ruutuisia. Vuonna 1955 ikkunoita on uusittu silloin 2-jakoisiksi pystypuitteelliseksi ikkunoiksi. Nykyisin toisessa päässä rakennusta on 6-ruutuiset uudet ikkunat ja toisessa päässä 1-ruutuiset ikkunat. Rakennuksen toisenpään pitkänurkkaiset hirret on sahattu lyhytnurkkaisiksi vuonna 1953. Ennen rakennuksen molemmissa päissä oli alunperin jyrkät nurkkalaudoitukset.

NURMO

110 YLINEN (LAITILA)

AITTA



Id:	15099
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kohde:	110 Ylinen (Laitila)
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	aitat
Alkup. käyttö:	891 viljankuivaamot ja viljan säilytysrakennukset
Nyk. käyttö:	719 muut varastorakennukset
Ajoitus:	1900-luvun alku
Suunnittelija:	-
Kerroslukku:	1 (1/2)
Perustus:	painuneet nurkkakivet
Runko:	pitkänurkkainen hirsi
Vuoraus:	päätykolmiossa peiterimoitettu pystylauditus
Ulkoväri:	punainen, valkoiset listat, vihreät ovet
Kattomuoto:	satula
Kate:	punainen kolmiorimahuopa
Ikkunat:	-

Historia:

Aitta on rakennettu ilmeisesti 1900-luvun alussa. Vilja-aitta. Aitta kuuluu Ylinen-nimiseen tilaan.

Rakennusraportti

Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO

110 YLINEN (LAITILA)

PUORI



Id:	15098
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kohde:	110 Ylinen (Laitila)
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	aitat
Alkup. käyttö:	719 muut varastorakennukset
Nyk. käyttö:	719 muut varastorakennukset
Ajoitus:	vanha asuinrakennus 1800-luvulta, puorit 1900-luvun alusta
Suunnittelija:	-
Kerrosluku:	1 (1/2)
Perustus:	painuneet kivet
Runko:	pitkänurkkainen hirsi
Vuoraus:	-
Ulkoväri:	punamulta, valkoiset listat, vaalean ruskeat/keltaiset ovet
Kattomuoto:	satula
Kate:	punainen kolmiorimahuopa
Ikkunat:	-

Historia:

Puorirakennuksen vasemmassa päässä on tilan vanha asuinrakennus 1800-luvulta. Asuinrakennuksen osuus on kuitenkin huonokuntoinen ja osa ikkunoista ja seinistä on purettu. Asuinrakennuksessa on ollut porstua, tupaa ja porstuakamari. Vintillä on ollut yksi huone. Rakennusta on jatkettu jälkikäteen ilmeisesti Herman Ylisen aikana 1900-luvun alussa viljapuurilla, varastolla ja jauhopuurilla. Keskellä oleva vilja-puori on kaksikerroksinen ja siinä on laarit jäljellä. Puorirakennuksesta vanha asuinrakennus ja jyväpuori ovat Laitila-nimisen tilan puolella ja varasto ja jauhopuori Ylinen-nimisen tilan puolella.

Rakennusraportti

Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO

110 YLINEN (LAITILA)

TALLI



Id:	15097
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kohde:	110 Ylinen (Laitila)
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	tallit
Alkup. käyttö:	819 eläinsuojat, ravihevostallit, maneesit yms.
Nyk. käyttö:	719 muut varastorakennukset
Ajoitus:	1900-luvun alku
Suunnittelija:	-
Kerrosuku:	1
Perustus:	lohkokivet
Runko:	pitkänurkkainen hirsi
Vuoraus:	-
Ulkoväri:	punainen, valkoiset listat
Kattomuoto:	satula
Kate:	sementtitiili
Ikkunat:	-

Historia:

Talli on rakennettu 1900-luvun alussa paapan, Herman Ylisen, aikana. Rakennuksen vasemmassa päässä on ollut talli ja oikeassa päässä kärryliiveri. Tallin yläosa on ollut heinien säilytys paikkana, mutta välikatto on

purettu ja nykyisin talli toimii puulatona. Kärriiiverissä on orret edelleen paikoillaan ja orsilla on säilytetty reissurekeä. Tallirakennus kuuluu Laitila-nimiseen tilaan.

www.kulttuuriymparisto.fi -sovellusvuokrauspalvelu

Rakennusraportti

Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO

110 YLINEN (LAITILA)

VILJA-AITTA



Id:	15096
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kohde:	110 Ylinen (Laitila)
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	aitat
Alkup. käyttö:	891 viljankuivaamot ja viljan säilytysrakennukset
Nyk. käyttö:	719 muut varastorakennukset
Ajoitus:	1829
Suunnittelija:	-
Kerros-luku:	2
Perustus:	nurkkakivet
Runko:	pitkänurkkainen hirsi
Vuoraus:	-
Ulkoväri:	punainen, valkoiset listat, vaalean rukseat ovet
Kattomuoto:	satula
Kate:	punainen kolmiorimahuopa
Ikkunat:	-

Historia:

Aitta on rakennettu vuonna 1829. Aitta on ollut vilja-aittana. Sisäänpäinaukeava ovi. Portaat yläkertaan oven vasemmalta puolelta. Viljalaarit jäljellä sekä ylä- että alakerrassa. Laarit jykävää puuta ja selvästi irti seinästä,

joka oli ennen vanhaan yleistä. Näin suojauduttiin viljan joutumisesta varkaille seinään porattujen aukkojen kautta. Aitta kuuluu eteläpuolella olevaan Laitila-nimiseen tilaan.

Erityispiirteet:

Otsallinen aitta, jonka seinät ovat voimakkaasti liuhalla.

www.kulttuuriymparisto.fi -sovellusvuokrauspalvelu

NURMO

111 MÄKIHAKOLA



Id: 18172
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kiinteistötunnus: 11:143
Sijainti: Keski-Nurmontie 194, 60550 Nurmo
Tyyppi: asuinrakentaminen
Ajoitus: 1945-1974
Ajoitusselite: 1944-45
Luokitus: ei määritelty
Inventoija: Merja Suomela
Inventointipvm: 06.09.2004

Kohteen sisältämät rakennukset:

kivinavetta

Kuvaus:

Tila sijaitsee Keski-Nurmontien länsipuolella. Tilan vanha päärakennus on purettu nykyisen paikalta. Ulkorakennuksessa on puori, joka on ollut kauan, mutta puintiladot on uusittu. Puinen saunarakennus on rakennettu 1950-luvun puolivälissä. Sitä ennen tilalla on ollut savusauna. Kivikuoppa sijaitsee ulkorakennuksen takana. Kuopan seinät ovat paksut ja ne on rakennettu kivistä, joiden välissä on tyhjä tila. Kylän naisia on ollut kivikuopassa sodanaikana pommituksia suojassa. Kivinavetta sijaitsee saunan ja ulkorakennuksen välissä.

Historia:

Tila on lohkottu Ylihakolasta, on Kalistajan numeroa. Tämä tila on perustettu 1928-29. Toivo Mäki-Hakola on tullut tälle tilalle ja rakentanut vanhat rakennukset.

Arviointi:

Kylmilleen jäätyään kivinavetta on päässyt routimaan. Pihanpuolimmaisesta päädyn toisessa nurkassa on isot halkeamat, muuten rakennus on päältäpäin ryhdikäs ja hyvin hoidettu.


Rakennus on rakennushistoriallisesti arvokas. Luonnonkivistä ladotut kivinavetat ovat alueella kovin harvinaisia.

Lähteet:

Suullista tietoa antanut: Arto Mäki-Hakola.

NURMO

111 MÄKIHAKOLA

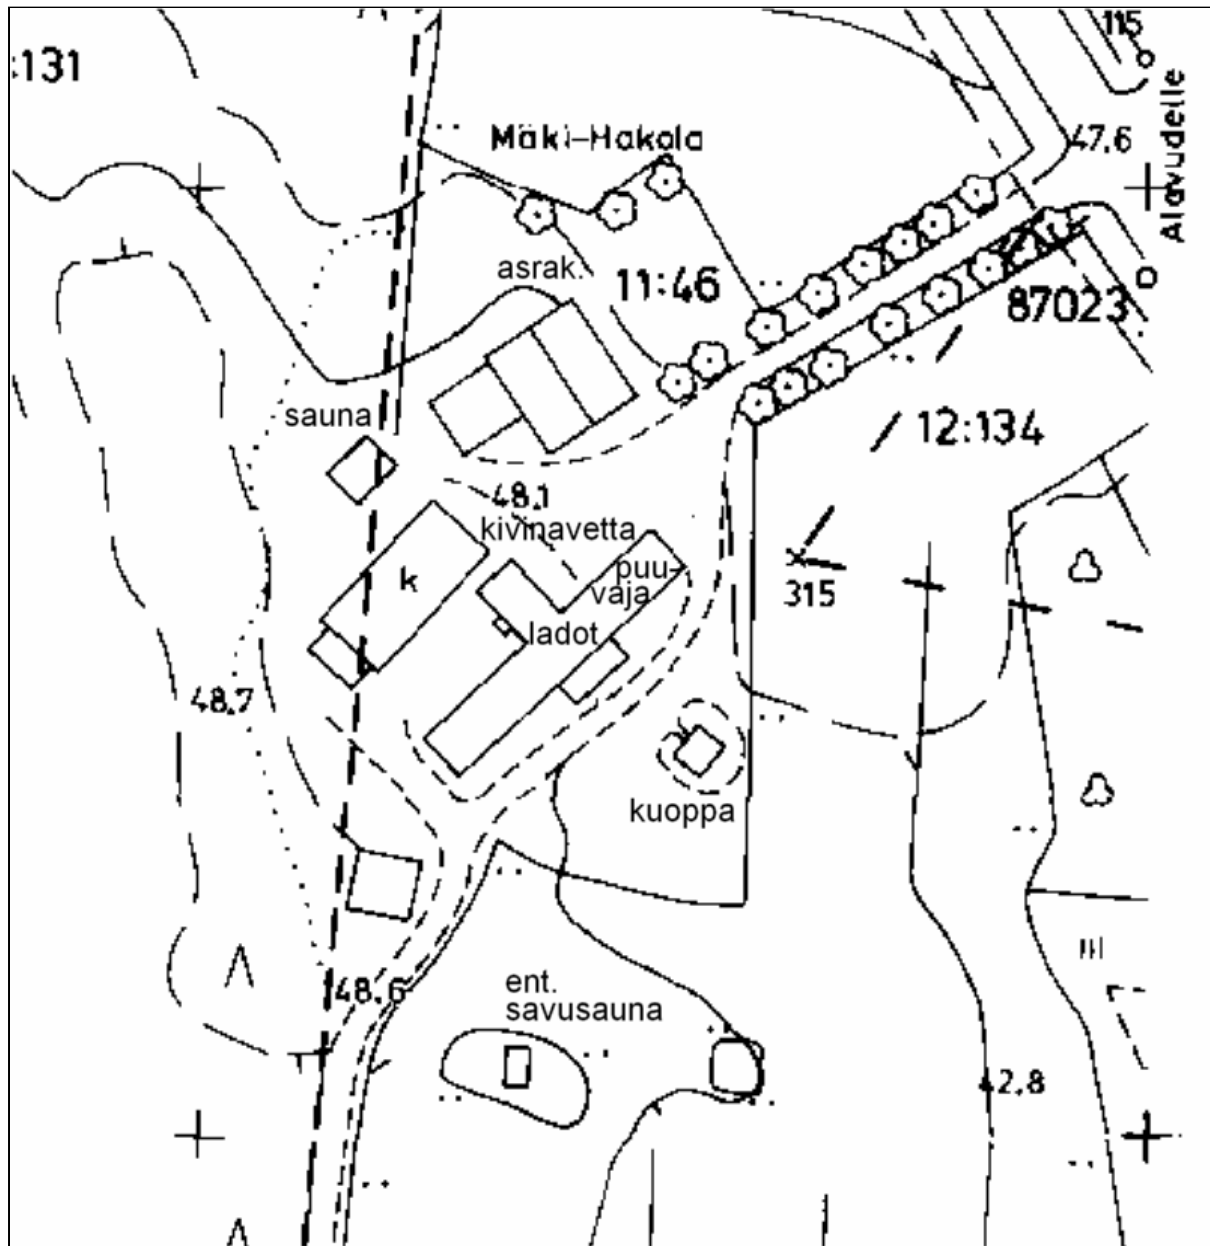

NURMO

111 MÄKIHAKOLA

KIVINAVETTA



Id:	14905
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kohde:	111 Mäkihakola
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	navetat
Alkup. käyttö:	811 navetat, sikalat, kanalat yms.
Nyk. käyttö:	ei täytetty
Ajoitus:	1944-45

Suunnittelija:	-
Kerroslukku:	1
Perustus:	betoni
Runko:	luonnonkivi
Vuoraus:	päätykolmioissa peiterimoitettu pystyautoitus, ladossa pystylauta
Ulkoväri:	harmaa, autoitus punainen
Kattomuoto:	satula
Kate:	profiilipelti
Ikkunat:	4-ruutuiset

Historia:

Kivinavettaa on alettu rakentamaan v. 1944 ja se on valmistunut 1945. Vuosiluku on pihanpuoleisen päätyseinän kivessä. Navetan on rakentanut Toivo Mäki-Hakola. Kivet navettaan on saatu omalta tilalta. Kivinavetan jatkeena on lautarakenteinen lato. Navetassa on ollut 8 lehmää ja pikkukarjaa. Karjanpito on loppunut n. 1964. Katteena on alunperin ollut päre, sitten huopa ja nyt muutama vuosi sitten rakennus on katettu peltillä.

NURMO

112 AUTIO



Kuvaaja: Merja Suomela
Kuvausaika: Kesä 2004

Id:	18162
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Sijainti:	Keski-Nurmontie 195, 60550 Nurmo
Tyyppi:	asuinrakentaminen
Ajoitus:	1918-1944
Ajoitusselite:	ylähirressä vuosiluku 1937
Luokitus:	ei määritetty
Inventoija:	Merja Suomela
Inventointipvm:	06.09.2004

Kohteen sisältämät rakennukset:

asuinrakennus
saunarakennus

Kuvaus:

Pihapiiri sijaitsee aivan Keski-Nurmon tien varrella peltoaukeiden ympäröimänä. Päärakennus sijaitsee sivu tien suuntaisesti ja ulkorakennus on siihen nähden sivuittain pihan luoteissivulla. Piharakennus on kunnostettu päärakennuksen kunnostuksen yhteydessä. Puurakenteisessa punamullatussa ulkorakennuksessa on pihasauna, puulato ja vaja.

Historia:

Tontin maat ovat olleet aikoinaan Aution tilan maita.

Arviointi:

Tila on asuttuna ja rakennukset on kunnostettu ja tulevat säilymään. Rakennusten perinteinen ulkoasu on pyritty säilyttämään kunnostuksessa. Rakennukset ovat rakennushistoriallisesti ja maisemallisesti arvokkaita. Asuinrakennus kuvastaa 1930-luvun lopun pientalorakentamista.

Lähteet:

Suullista tietoa antanut: Ulla Saari ja Lauri Ylä-Autio.

NURMO

112 AUTIO

ASUINRAKENNUS



Kuvaaja: Merja Suomela
Kuvausaika: Kesä 2004

Id:	14896
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kohde:	112 Autio
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	asuinrakennukset
Alkup. käyttö:	011 yhden asunnon talot
Nyk. käyttö:	011 yhden asunnon talot
Ajoitus:	ylähirressä vuosiluku 1937
Suunnittelija:	ei täytetty
Kerrosluku:	1
Perustus:	luonnonkivet
Runko:	lyhytnurkkainen hirsi
Vuoraus:	peiterimoitettu pystylauditus, päädyt vaakaponttilaudoitettu
Ulkoväri:	kellertävän ruskea, valkoiset listat
Kattomuoto:	satula
Kate:	musta profiilipelti
Ikkunat:	uudet: T-karmiset

Historia:

Tarkka rakentamisvuosi ei ole tiedossa, mutta rakennuksen ylähirrestä löytyy vuosiluku 1937. Rakennuksen on rakentanut Toivo Autio. Nykyiset omistajat ovat ostaneet rakennuksen v. 1998. Sitä enne rakennus on ollut noin 5 vuotta tyhjillään. Rakennuksessa on eteinen, tupa ja kaksi kamaria. Rakennukseen on vaihdettu uudet ikkunat 1980-luvulla. Alunperin rakennuksessa on ollut avokuisti. Uusi "umpikuisti" on rakennettu 1998. Yläkerran portaat on siirretty eteisestä kuistiinosaan. Kuistiosassa on myös sauna. Pesuhuone ja wc on tehty eteiseen. Nykyiset omistajat ovat pyrkineet säilyttämään sisätiloissa rakennuksen perinteinen henki. Kunnostustyöt on tehty vuoden 1998 jälkeen. Tupa ja kamarit on kunnostettu perinteitä kunnioittaen. Puuhella on aikojen saatossa purettu, mutta kamarien peltikuoriset pystymuurit on säilytetty. Muovimattojen alta on otettu esille vanhat puulattiat. Alkuperäisinä on säilynyt myös paneelikatot, väliovent, listat. Kamarissa on edelleen tapetoitu pinkopahvi. Kunnostuksen yhteydessä tuvan nurkkaa on nostettu ja lattianiskat on kunnostettu, vuorilauditus on uusittu ja kolmiorimahuopakatteen tilalle on laitettu profiilipeltikate. Väriykseltään rakennus on aikaisemmin ollut vihreä. Kenties vielä aikaisemmin rakennus on ollut harmaa, koska vihreän maalin alta on löytynyt harmaata maalia. Tupaan laitetaan parhaillaan 1950-luvun keittiökaapistoja.

NURMO

112 AUTIO

SAUNARAKENNUS



Kuvaaja: Merja Suomela
Kuvausaika: Kesä 2004

Id:	15372
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kohde:	112 Autio
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	saunat
Alkup. käyttö:	931 saunarakennukset
Nyk. käyttö:	931 saunarakennukset
Ajoitus:	1940-luku?
Suunnittelija:	-
Kerrosuku:	1
Perustus:	nurkkakivet
Runko:	puurunkorakenne
Vuoraus:	peiterimoitettu pystylauditus
Ulkoväri:	punainen, valkoiset listat, siniharmaat ovet
Kattomuoto:	satula
Kate:	musta profiilipelti
Ikkunat:	1 ja 2-ruutuiset

NURMO

117 YLINEN



Id:	18171
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kiinteistötunnus:	15:79
Sijainti:	Kukkolantie 44
Tyyppi:	asuinrakentaminen
Ajoitus:	1864-1917
Ajoitusselite:	päärakennus 1883, peruskorjattu 1950-luvulla, vilja-aitta 1894, luhtiaitta 1800-luvun lopulta
Luokitus:	ei määritelty
Inventoija:	Merja Suomela
Inventointipvm:	07.09.2004

Kohteen sisältämät rakennukset:

asuinrakennus
vilja-aitta
vilja-aitta (luhti)

Kuvaus:

Vanhan pihapiirin rakennuksista on säilynyt päärakennus, sen päädyssä oleva pieni vilja-aitta ja päärakennuksen vieressä oleva luhti. Vanha navetta (rak. 1928) on hävitetty 1973.

Historia:

Tila on aikaisemmin kuulunut Lempolan tilaan. Lempolan tilan historia ulottuu 1600-luvulle saakka. Tuomas Heikinpoika perusti Lempolan paikalle pysyvän uudistilan 1600-luvun puolivälissä ja perusti pitkäaikaisen isäntäsuvun. Sitä ennen Lempolan paikalla ollut asumus oli ollut jo kaksi kertaa autiona.

Lempola halottiin 1700-luvun loppupuolella veljesten Kustaa Erkinpojan ja Erkki Erkinpojan kesken kahteen yhtä suureen osaan. Kustaa Erkinpojan taloa ruvettiin sanomaan Ylilempolaksi ja ja Erkki Erkinpojan taloa Alalempolaksi. Ilmeisesti 1830-luvulla isännäksi tulleen Juho Juhonpojan aikana taloa ruvettiin samomaan Kukkolaksi. Myös Alalempolan ensimmäinen isäntä alkoi käyttää sukunimeä Kukkola. Yli-Lempolan tilaa on hallinnoinut 1883-1905 Jaakko Kustaanpoika Kukkola eli Jaakko Lempola (Kokkilan Jaska) puolisonsa Maria Tuomaantytären kanssa.

Tuomas Toivo Könni (myöhemmin ilmeisesti Lempola), joka tuli Leppilahdesta osti Yli-Lempolan talon Keski-Nurmosta Kukkolan numerosta Lempola. Tila siirtyi myöhemmin ilmeisesti 1900-luvun alussa (1905) hänen tyttärelleen Sofialle (os. Lempola) ja vävyksi tulleelle Juho Yliselle (vihitty 1907). Näin sai alkunsa Ylisen-nimi tilanimenä ja sukunimenä. Tilaa hallinnoi jo neljäs sukupolvi Ylisiä.

Arviointi:

Päärakennus on huonokuntoinen, siinä on todettu lattiasieni, eikä sitä ole aikomusta kunnostaa. Molemmat aitat

ovat kohtalaisessa kunnossa ja ne tullaan säilyttämään.

Päärakennuksen päärakennus on kärsinyt tehdyistä muutoksista, eikä sillä ole rakennushistoriallista arvoa. Aitat ovat rakennushistoriallisesti arvokkaita. Syrjäisen sijainnin vuoksi rakennuksilla ei ole merkittävää maisemallista arvoa.


Lähteet:

Nurmon historia I, s. 530-531

Suullista tietoa antanut: Anelma Ylinen.

NURMO

117 YLINEN

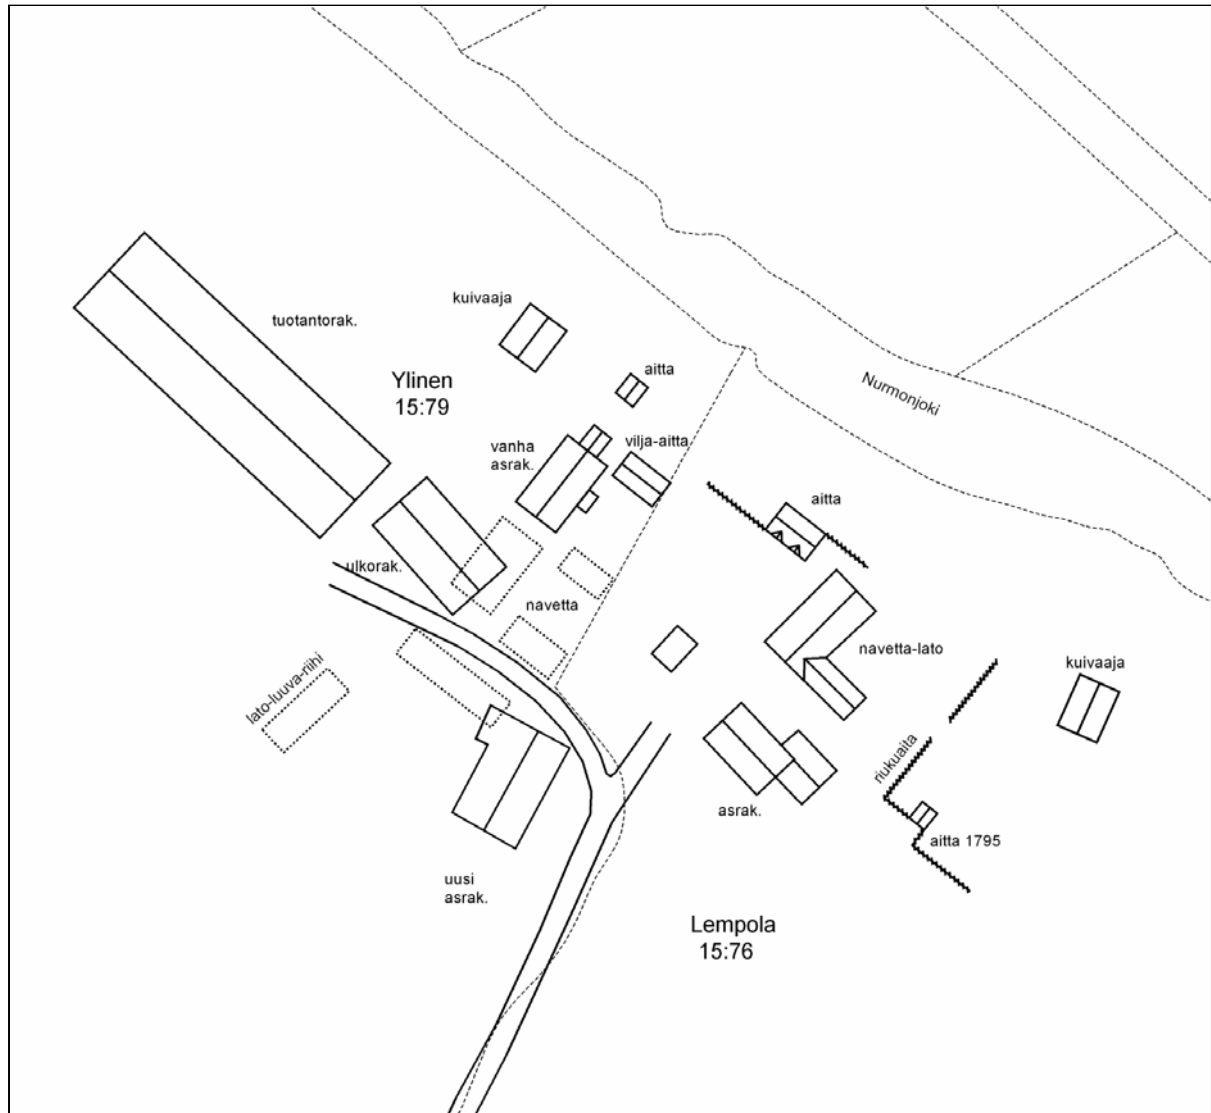

NURMO

117 YLINEN

ASUINRAKENNUS



Id:	14902
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kohde:	117 Ylinen
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	asuinrakennukset
Alkup. käyttö:	011 yhden asunnon talot
Nyk. käyttö:	ei täytetty
Ajoitus:	1883, peruskorjaus 1950-luvulla

Suunnittelija:	-
Kerrosluku:	1 (1/2)
Perustus:	lohkokivet
Runko:	pitkänurkkainen hirsi
Vuoraus:	vaakaponttilaudoitus
Ulkoväri:	punainen, valkoiset listat
Kattomuoto:	satula
Kate:	sementtitiili
Ikkunat:	2-jakoiset pystypyitteelliset ikkunat

Historia:

Asuinrakennus on vuodelta 1883. Sen on rakentanut ilmeisesti Jaakko Kustaanpoika Kukkola eli Jaakko Lempola (Kokkilan Jaska), joka hallinnoi Yli-Lempolan tilaa 1883-1905 Maria Tuomaantytären kanssa. Ensimmäinen remontti on tehty v. 1952, jolloin tupa on remontoitu. Kissanluukut on tukittu sementillä noin 1965 ja samalla tehty sisustusremonttia. Noin vuoden kuluttua sisällä olevien hirsiseinien alaosat ovat alkaneet lahota ja taas tehtiin remonttia. Kun taas parivuotta kului niin sisällä ovipielet alkoivat lahota ja taas tarvittiin korjaustoimenpiteitä. V. 1970 6-ruutuiset ikkunat on vaihdettu nykyisiin 2-jakoiisiin pystypyitteellisiin ikkunoihin ja keskuslämmitys on laitettu taloon. Vintin huoneet on tehty 1974. Sauna on rakennettu erillisenä ulokkeena oikean puoleiseen pätyyn. Saunaa on ollut käynti ulkoapäin. Talossa on todettu jälkeinpäin lattiasieni. Rakennuksessa on tupa vasemmassa päädyssä, keskellä takana kamari ja oikeassa päädyssä kaksi kamaria. Kuisti ja eteinen on keskikamarin kohdalla. Tuvan alla on kellari. Sisäpinnat ovat kokeneet totaalisen muutoksen. Talossa on alkuperäistä oikeastaan vain hirsirunko.

Rakennusraportti

Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO

117 YLINEN

VILJA-AITTA



Id:	14903
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kohde:	117 Ylinen
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	aitat
Alkup. käyttö:	891 viljankuivaamot ja viljan säilytysrakennukset
Nyk. käyttö:	719 muut varistorakennukset
Ajoitus:	1894
Suunnittelija:	-
Kerrosluku:	2
Perustus:	painuneet nurkkakivet
Runko:	pitkänurkkainen hirsi
Vuoraus:	-
Ulkoväri:	punamulta, valkoiset listat, keltainen ovi
Kattomuoto:	satula
Kate:	sementtikuitulevyt
Ikkunat:	-

Historia:

Rakennus on rakennettu v. 1894. Sinä aikana Yli-Lempolan tilaa on hallinnoinut Jaakko Kustaanpoika Kukkola eli Lempola (Kokkilan Jaska), joten aitta saatta olla hänen rakentama. Rakennus on ollut vilja-aitta. 3 viljalaaria on jäljellä peräseinällä. Ovi avautuu sisäänpäin ja vasemmalta puolelta kulkevat jyrkät "portaot" yläkertaan. Rakennus on kooltaan noin 4x4. Yliset ovat sanoneet aittaa Sofian aitaksi.

Rakennusraportti

Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO

117 YLINEN

VILJA-AITTA (LUHTI)



Id:	14904
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kohde:	117 Ylinen
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	aitat
Alkup. käyttö:	891 viljankuivaamot ja viljan säilytysrakennukset
Nyk. käyttö:	719 muut varastorakennukset
Ajoitus:	1800-luvun loppu
Suunnittelija:	-
Kerrosluku:	2
Perustus:	nurkkakivet
Runko:	pitkänurkkainen hirsi
Vuoraus:	osittain leveä peiterimoitettu pystylauditus
Ulkoväri:	punamulta, valkoiset listat, keltaiset ovet
Kattomuoto:	satula
Kate:	punainen kolmiorimahuopa
Ikkunat:	-

Historia:

Rakennus on rakennettu arvioiden mukaan 1800-luvun lopulla. Rakennuksen vasemmassa päädyssä on kaksikerroksinen vilja-aitta, jossa myös yläkerrassa on laarit. Kulku yläkerran aittaan on ollut ulkoa. Rakennus

on ollut luhtimainen, jossa yläkerran edessä on ollut sola, josta on kuljettu yläkerran aittoihin. Rakennuksen oikeassa päädyssä on liiteri.

www.kulttuuriymparisto.fi -sovellusvuokrauspalvelu

NURMO

117 LEMPOLA



Id:	18455
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kiinteistötunnus:	15:76
Sijainti:	Kukkolantie 10, 60550 Nurmo
Tyyppi:	asuinrakentaminen
Ajoitus:	ei määritetty
Ajoitusselite:	vanha pihapiiri, jossa 1950-luvun asuin- ja navettarakennukset ja vanhat aitat
Luokitus:	ei määritetty
Inventoija:	Merja Suomela
Inventointipvm:	07.09.2004

Kohteen sisältämät rakennukset:

aitta
asuinrakennus
navetta
otsa-aitta

Kuvaus:

Pihapiiri sijaitsee Keski-Nurmontieltä erkanevan Kukkolan tien varrella jokirannassa. Joki virtaa pihapiirin pohjois-länsipuolella. Lempolan vieressä sijaitsee Ylisen tila, joka on ollut aikoinaan samaa tilaa. Pihapiirissä on 1950-luvun asuinrakennus ja sitä vastapäätä navetta. Navetan vieressä, jokirannan tuntumassa on kaksiosainen aittarakennus, jonka molemmin puolin on jäljellä vanhaa riukuaitaa. Toinen aitta, otsa-aitta, sijaitsee pihapiirin kaakkoissivulla pellonlaidalla. Riukuaita rajaa myös otsa-aittaa kahdelta sivulta. Otsa-aitan takana jokirannassa on kuivaaja.

Historia:

Tila on vanha Lempolan kantatila, jonka historia alkaa jo vuodesta 1654. Samalla suvulla se on ollut vsta 1700.

Arviointi:

Pihapiiri on autioutilana. Pihapiirin maisemallinen arvo on vähäinen syrjäisen sijainnin vuoksi. Vanhat aitat ovat rakennushistoriallisesti arvokkaita; kaksiosainen aitta: alkuperäisyys, erikoisuus, otsa-aitta: alkuperäisyys, harvinaisuus: otsa- ja jalkarakenne, ikä: 1795.


Lähteet:

Nurmon historia I, s. 530.

Suuri maatilakirja VI. 1967

NURMO

117 LEMPOLA

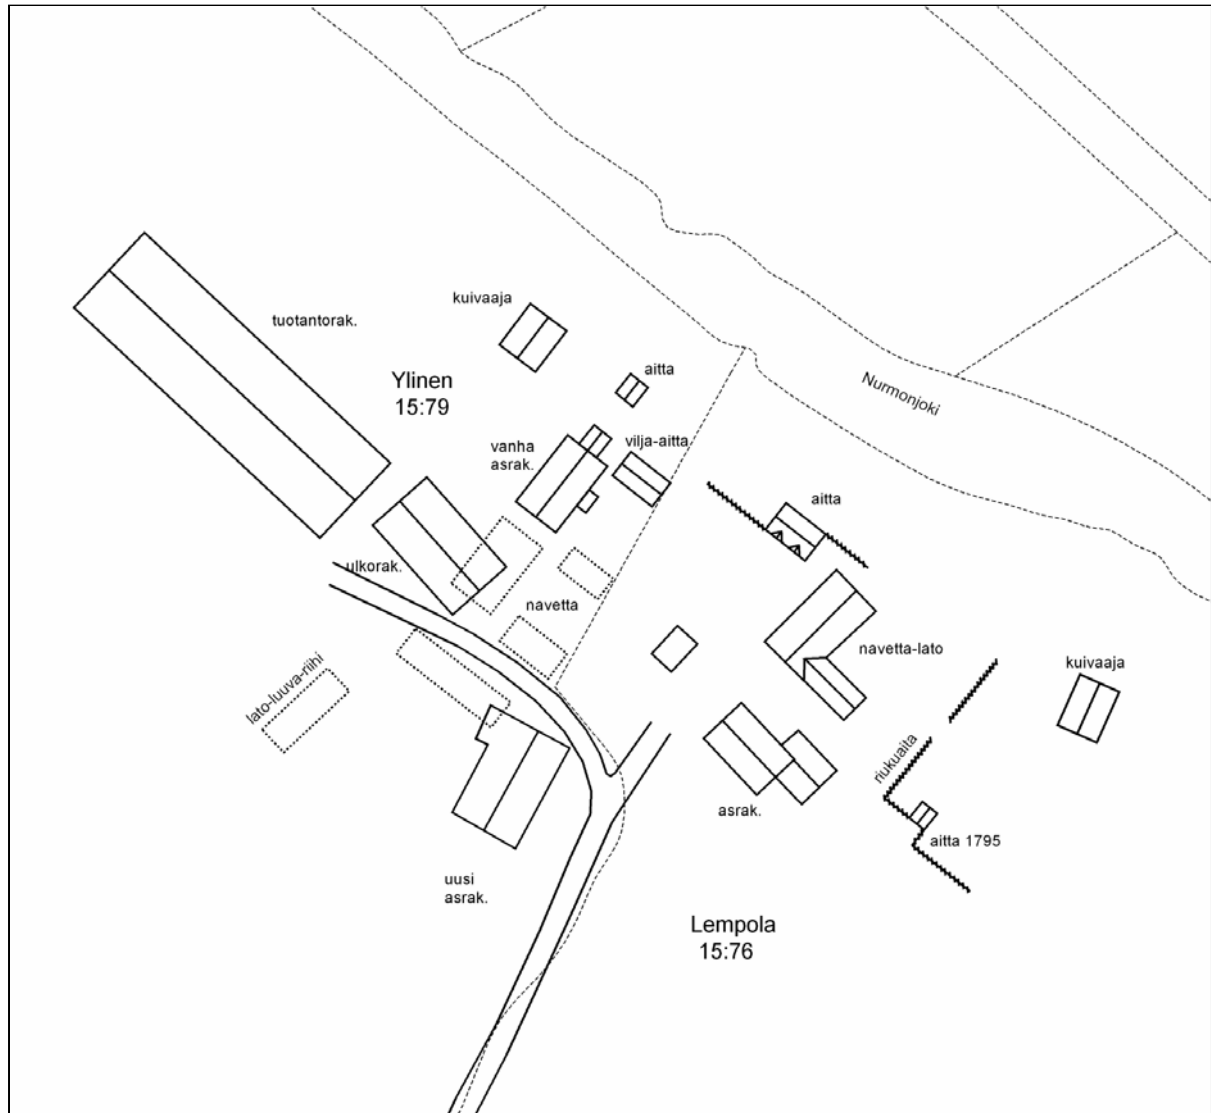

NURMO

117 LEMPOLA

ASUINRAKENNUS



Id:	15327
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kohde:	117 Lempola
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	asuinrakennukset
Alkup. käyttö:	011 yhden asunnon talot
Nyk. käyttö:	ei täytetty
Ajoitus:	1957
Suunnittelija:	-
Kerrosluku:	1 (1/2)
Perustus:	betoni
Runko:	puurunkorakenne
Vuoraus:	peiterimoitettu pystylauditus
Ulkoväri:	keltainen, vihreät listat, valkoset puitteet
Kattomuoto:	satula
Kate:	saumattu pelti
Ikkunat:	2- ja 3-jakoiset pystypuitteelliset ikkunat

NURMO

117 LEMPOLA

AITTA



Id:	15329
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kohde:	117 Lempola
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	aitat
Alkup. käyttö:	719 muut varastorakennukset
Nyk. käyttö:	ei täytetty
Ajoitus:	1800-luku/1900-luku

Suunnittelija:	-
Kerrosluku:	2
Perustus:	nurkkakivet
Runko:	pitkänurkkainen hirsi, yläosa lautarakenteinen
Vuoraus:	yläosassa peiterimoitettu pystylauditus
Ulkoväri:	punamulta, valkoiset listat, keltaiset ovet
Kattomuoto:	satula, ovien kohdalla harjakattoiset frontonit
Kate:	punainen kolmiorimahuopa
Ikkunat:	-

Kuvaus:

Erikoisen mallinen kaksi kerroksinen ja kaksiosainen aitta, jonka ovien yläpuolella on harjakattoiset frontonit. Kaikki ovet ovat sisäänpäin aukeavia ja koristeellista vaakapontti lautaa. Alaosa on pitkänurkkaista hirttä, yläosassa on lautarunko ja peiterimaverhous, päätykolmioissa on leveä kruusattu vaakaponttilauditus, joka on samaa mallia kuin ovissa. Yläkerrassa on molempien ovien edessä ollut pieni tasanne, jossa on ollut pystylaudasta tehty kaide. Oikealla puolella kaide ja portaat ovat edelleen jäljellä.

NURMO 117 LEMPOLA NAVETTA



Id:	15328
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kohde:	117 Lempola
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	navetat
Alkup. käyttö:	811 navetat, sikalat, kanalat yms.
Nyk. käyttö:	ei täytetty
Ajoitus:	1952
Suunnittelija:	-
Kerrosuku:	1
Perustus:	betoni
Runko:	puurunkorakenne
Vuoraus:	peiterimoitettu pystyauoitus
Ulkoväri:	punamulta, valkoiset listat
Kattomuoto:	satula
Kate:	sementtitiili
Ikkunat:	2-jakoiset pystypuitteelliset

Historia:

Lautarakenteisessa karjarakennuksessa vuodelta 1952 on ollut kotieläintilat ja sauna.

NURMO

117 LEMPOLA

OTSA-AITTA



Id:	15330
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kohde:	117 Lempola
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	aitat
Alkup. käyttö:	719 muut varastorakennukset
Nyk. käyttö:	719 muut varastorakennukset
Ajoitus:	1795

Suunnittelija:	-
Kerrosluku:	2
Perustus:	nurkkakivet, jalkarakenteesta hirsikehikko jäljellä
Runko:	pitkänurkkainen hirsi
Vuoraus:	-
Ulkoväri:	punamulta
Kattomuoto:	satula
Kate:	punainen kolmiorimahuopa
Ikkunat:	1-ruutuinen ikkuna etupäädyssä

Historia:

Kaksikerroksinen otsa-aitta, joka ilmeisesti on ollut vilja-aittana. Oven päällä hirressä on kaiverrettuna vuosiluku 1795. Yläosaan on lisätty 1-ruutuinen ikkuna entisen luukun paikalle.

Erityispiirteet:

Otsa-aitta. Hirsikehikko jäljellä jalkarakenteesta. Seinät liuhalla.

NURMO

118 KOSKENRANTA



Kuvaaja: Merja Suomela
Kuvausaika: Kesä 2004

Id: 18170
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kiinteistötunnus: 15:49
Sijainti: Hirvikoskentie 31, 60550 Nurmo
Tyyppi: asuinrakentaminen
Ajoitus: 1918-1944
Ajoitusselite: asuinrakennus 1930
Luokitus: ei määriteltä
Inventoija: Merja Suomela
Inventointipvm: 07.09.2004

Kohteen sisältämät rakennukset:

asuinrakennus

Kuvaus:

Pihapiiri sijaitsee Hirvikosken tien varrella jokirannassa. Pihapiirissä on v. 1930 rakennettu asuinrakennus. Ulkorakennuksessa on vanha navetta ja kalustusuojat. Pihassa on pieni autokatos ja entinen kivikellari sijaitsee pihatien varrella. Talo on ollut myllytalona ja vanha mylly on sijainnut rannassa, mutta se on purettu.

Historia:

Talo on toiminut alunperin Hirvikosken myllytalona ja se on rakennettu 1930. Hirvikosken myllyllä on pitkät perinteet: ensimmäinen mylly on rakennettu ilmeisesti jo 1700-luvun lopulla. Mylly on uudistettu v. 1884. Viimeisimpänä myllärinä on toiminut Koskenranta (Juho tai Jussi), josta tilanimi on peräisin. Nykyiset omistajat ovat ostaneet talo v. 1975. Mylly on purettu 1990-luvun lopulla tai 2000-luvun alussa.

Arviointi:

Asuinrakennus on hyväkuntoinen, asuttuna ja tulee säilymään tällaisenaan.

Rakennuksen ulko- ja sisätiloissa perinteinen olemus on säilynyt. Rakennus kuvastaa 1930-luvun perinteistä rakentamista ja on lisäksi maisemallisesti arvokas.

Lähteet:

Suullista tietoa antanut: Eeva Övermark.

NURMO

118 KOSKENRANTA

ASUINRAKENNUS



Kuvaaja: Merja Suomela
Kuvausaika: Kesä 2004



Kuvaaja: Merja Suomela
Kuvausaika: Kesä 2004



Kuvaaja: Merja Suomela
Kuvausaika: Kesä 2004



Kuvaaja: Merja Suomela
Kuvausaika: Kesä 2004

Id:	14901
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kohde:	118 Koskenranta
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	asuinrakennukset
Alkup. käyttö:	011 yhden asunnon talot
Nyk. käyttö:	011 yhden asunnon talot
Ajoitus:	1930
Suunnittelija:	-
Kerrosluku:	1 (1/2)
Perustus:	lohkokivet
Runko:	lyhytnurkkainen hirsi
Vuoraus:	vaakaponttilaudoitus
Ulkoväri:	keltainen, listat ruskeat, puitteet valkoiset
Kattomuoto:	satula
Kate:	ruskea aaltopelti
Ikkunat:	T-karmiset 6-ruutuiset


Historia:

Rakennus on alunperin sijainnut paikkansa jokeenpäin. Talo on toiminut alunperin Hirvikosken myllytalona ja se on rakennettu 1930. Viimeisin mylläri Koskenranta. Nykyiset omistajat ovat ostaneet talo v. 1975. Alakerrassa on kolme huonetta: tupa ja kaksi kamaria. Eteiseen on tehty jälkikäteen sauna ja wc. Yläkerran kaksi huonetta on tehty 1980-luvulla. Sauna ja wc-tehty sitä ennemmin. Rakennuksessa ei ole ollut alunperin kuistia. Kuisti on tehty 1990-luvulla. Sisäpuolelle on laitettu uudet ikkunat. Vanha huopakate on uusittu aaltopeltikatolla. Alkuperäistä sisätiloissa on sisäkattojen paneelit, keskikamarin laualattia ja pystymuuri, peiliovet. Sivuilla ja pihapuolella päätyikkunat ovat alkuperäiset T-karmiset 6-ruutuiset ikkunat. Tienpuolen päätyyn (6-ruutuiset) ja yläkertaan (tuuletusrillat) on laitettu uudet ikkunat.

NURMO

118 KOSKENRANTA

ASUINRAKENNUS

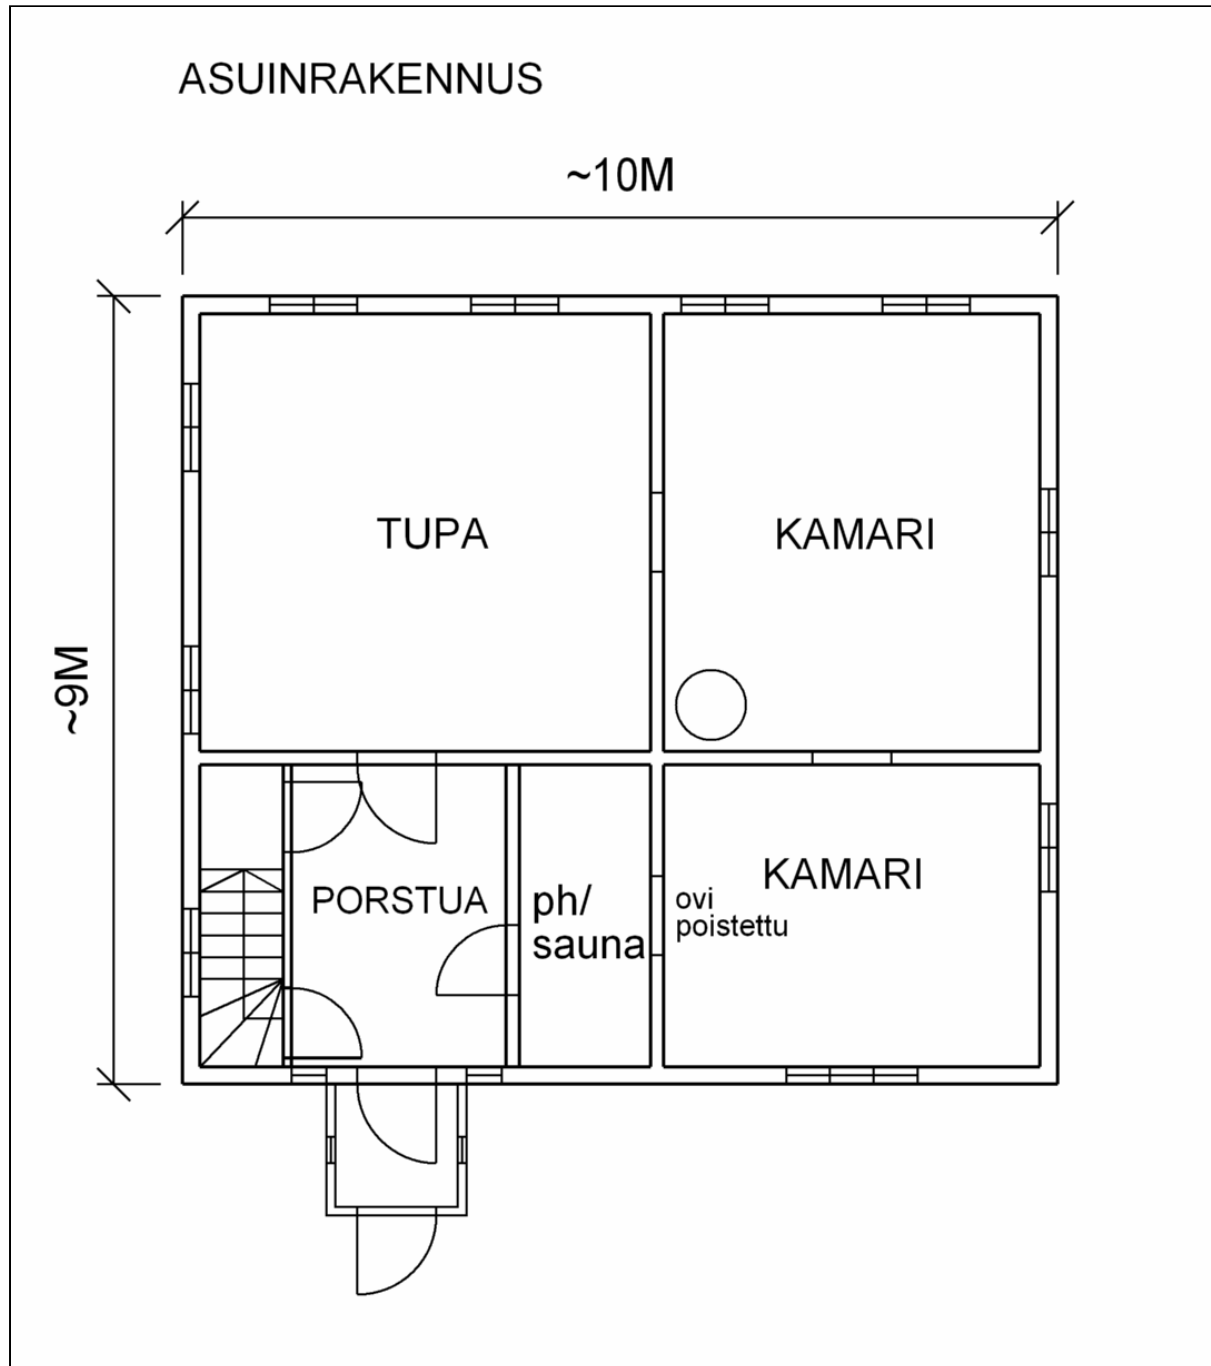

Kohderaportti

Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO

119 LUOMANPALSTA



Id:	18456
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kiinteistötunnus:	16:89
Sijainti:	Keski-Luomantie
Tyyppi:	asuinrakentaminen
Ajoitus:	ei määritetty
Luokitus:	ei määritetty
Inventoija:	Merja Suomela
Inventointipvm:	08.09.2004

Kohteen sisältämät rakennukset:

aitat
asuinrakennus

Kuvaus:

Pihapiiri sijaitsee Keski-Luomantien varrella pienen metsäpalstan rajaamana. Pihapiirissä on asuinrakennus ja L:n mallinen hirsirunkoinen ulkorakennus. Pihapiirin luoteispuolella kulkee Nurmonjoesta erkaneva luoma.

Historia:


Tila on lohkottu Luoman numerosta.

Arviointi:

Pihapiiri on vapaa-ajan käytössä. Pihapiirin rakennukset tulevat säilymään. Pihapiirin rakennukset muodostavat maisemallisen pihapiirikokonaisuuden. Rakennuksilla on rakennushistoriallista arvoa.

NURMO

119 LUOMANPALSTA

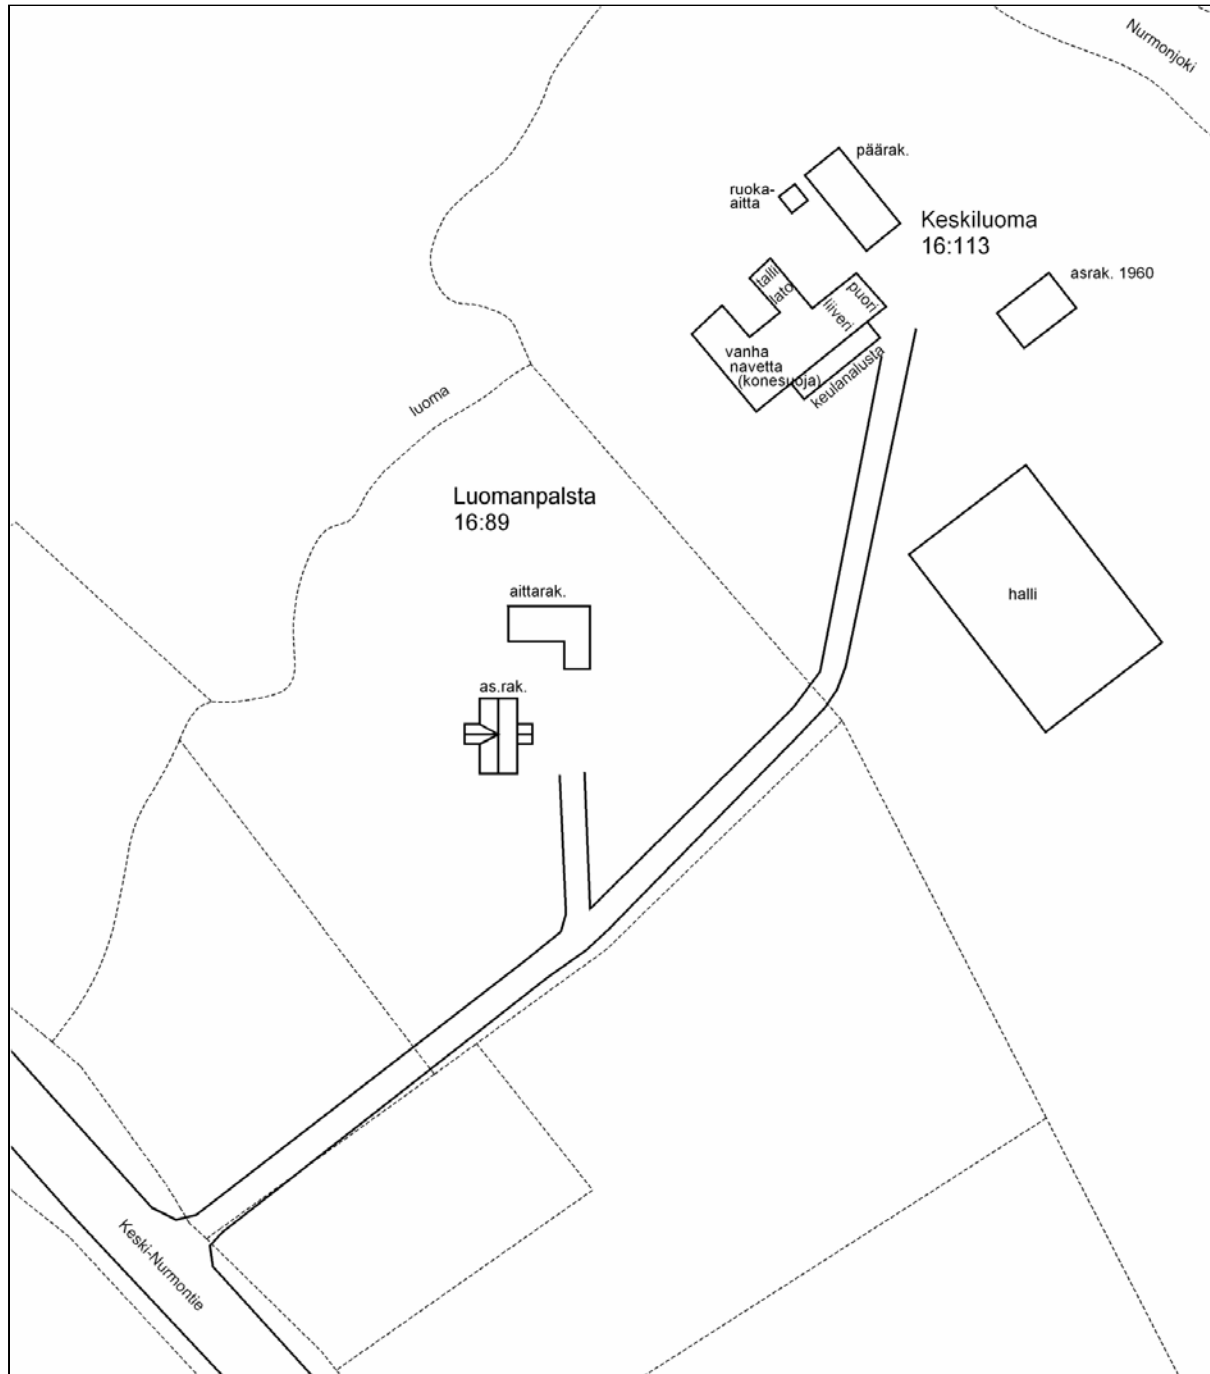

NURMO

119 LUOMANPALSTA

ASUINRAKENNUS





Id:	15331
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kohde:	119 Luomanpalsta
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	asuinrakennukset
Alkup. käyttö:	011 yhden asunnon talot
Nyk. käyttö:	041 vapaa-ajan asuinrakennukset
Ajoitus:	1920-30-luku
Suunnittelija:	-
Kerrosluku:	2
Perustus:	lohkokivet
Runko:	lyhtynurkkainen hirsi
Vuoraus:	vaakaponttilaudoitus
Ulkoväri:	keltainen, ruskeat listat, valkoiset puitteet
Kattomuoto:	satula
Kate:	ruskea saumattu pelti
Ikkunat:	2-jakoiset pystypuitteelliset ikkunat

Historia:

Ovikilvessä lukee Aukusti Ripsaluoma.

Rakennusraportti

Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO

119 LUOMANPALSTA

AITAT




Id:	15332
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kohde:	119 Luomanpalsta
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	aitat
Alkup. käyttö:	719 muut varastorakennukset
Nyk. käyttö:	719 muut varastorakennukset
Ajoitus:	1900-luvun alkupuoli
Suunnittelija:	-
Kerrosluku:	2
Perustus:	painuneet nurkkakivet
Runko:	pitkänurkkainen hirsi
Vuoraus:	-
Ulkoväri:	punamulta, valkoiset listat, keltaiset ovet
Kattomuoto:	satula
Kate:	punainen kolmiorimahuopa
Ikkunat:	-

Kuvaus:

Rakennuksessa on kaksikerroksinen aitta vasemmalla keskellä on välikkö, välikön vieressä on ilmeisesti ollut vanha talli ja tallin vieressä aitta, johon on jälkikäteen tehty pihasauna.

NURMO

121 TIILIPRUUKI

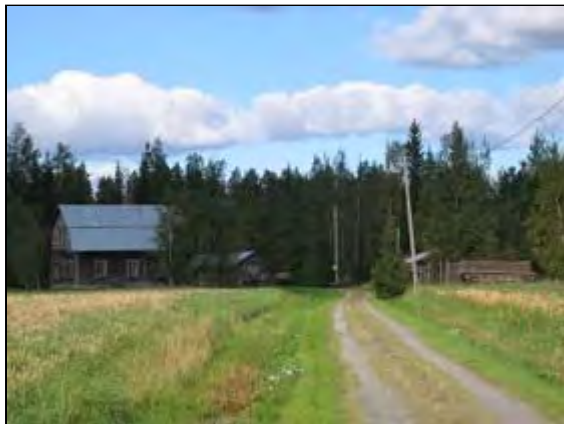

Id:	18168
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kiinteistötunnus:	18:113
Sijainti:	Isokoskentie 497, 60550 Nurmo
Tyyppi:	asuinrakentaminen
Ajoitus:	1918-1944
Ajoitusselite:	asuinrakennus 1920-30-luvulta
Luokitus:	ei määritetty
Inventoija:	Merja Suomela
Inventointipvm:	08.09.2004

Kohteen sisältämät rakennukset:

asuinrakennus
viljapuori-liiveri-heinälato

Kuvaus:

Pihapiiri sijaitsee aukealla paikalla peltojen rajaamana Isokoskientien varrella luoman rannassa. Luoma rajaa pihapiiriä kahdelta sivulta ja pellot muualta. Ruuhikosken golfkentät sijaitsevat pihapiirin itä-eteläpuolella.

Pihapiiriin tulevan tien varrella on osittain purettu huonokuntoinen riihirakennus ja savusauna, joka nykyisin on puulatona. Pihassa on hirsirunkoinen viljapuori-liiveri-heinälatorakennus, jonka takana on keulanalusta. Asuinrakennusta vastapäätä on purettu vanha hirsinavetta ja sen vieressä heinälatoa vastapäätä on ollut hirsirunkoinen talli.

Historia:

Tila tunnetaan Tiilipruukin ja Kuivasmäen nimellä. Juho Aittakoski on ollut Seinäjoen tiilipruukilla töissä, josta tilan nimi on peräisin. Pihapiirin takana on koski nimeltään Tumpulakoski. Tilan maita on myyty Ruuhikosken golfkentälle.

Arviointi:

Päärakennus on asuttuna ja sen kunto on kohtalainen. Rakennukset tulevat säilymään tällaisenaan. Ulkorakennukset kaipaavat nostoa. Asuinrakennuksen ikkunoiden alakarmit aika huonokuntoiset.


Päärakennuksella on rakennushistoriallista arvoa: perinteinen ulko- ja sisäasu. Muiden rakennusten rakennushistoriallinen arvo ei ole merkittävä huonon kunnan vuoksi. Pihapiiri maisemallisesti arvokas näkyvän sijainnin vuoksi.

Lähteet:

Suullista tietoa antanut: Asseri Kuivasmäki.

NURMO

121 TIILIPRUUKI

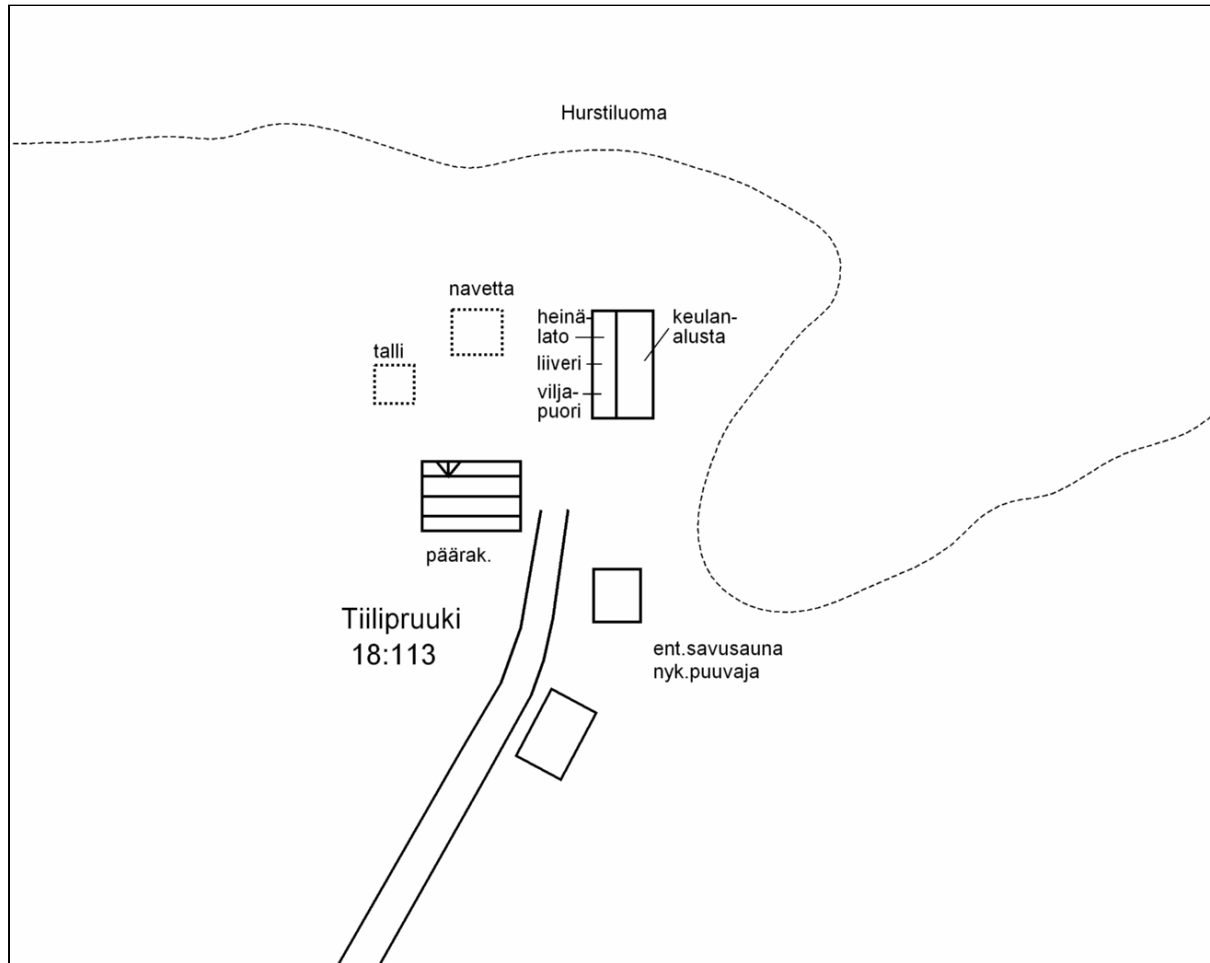

NURMO

121 TIILIPRUUKI

ASUINRAKENNUS





Id:	14898
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kohde:	121 Tiilipruuki
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	asuinrakennukset
Alkup. käyttö:	011 yhden asunnon talot
Nyk. käyttö:	011 yhden asunnon talot
Ajoitus:	1920-30-luku
Suunnittelija:	-
Kerrosluku:	1
Perustus:	multipenkki
Runko:	lyhtynurkkainen hirsi
Vuoraus:	päätykolmiot ja eteisenurkka vaakaponttilaudoitettu
Ulkoväri:	haalistunut punamulta, päätykolmiot olleet valkoiset
Kattomuoto:	satula
Kate:	profiilipelti
Ikkunat:	T-karmiset

Historia:

Rakennus on Juho Aittakosken rakentama 1920-30-luvulla. Sukunimi on muutettu talon mukaan Kuivasmäeksi. Tilalla on ollut karjaa ja maita. Rakennus käsittää porstuan, tuvan ja kaksi kamaria. Yläkerta on varastotilana, jossa ei ole huoneita. Tuvassa on muurattu tulisija, pihan puolimmaisessa kamarissa muurattu takka ja tien puolen kamarissa pystymuuri. Ulkoa aukeavat pariovet porstuaanpäin. Porstuassa oikealla reunalla on ns. kanttuuri (kaapisto) ja vasemmalta kulkevat portaat yläkertaan. Rakennus on alkuperäisessä kunnossa, vain katteeksi on laitettu profiilipelti päreitten päälle.


Erityispiirteet:

Mansardikatto ja koristeelliset ikkunalistoitukset.

NURMO

121 TIILIPRUUKI

ASUINRAKENNUS

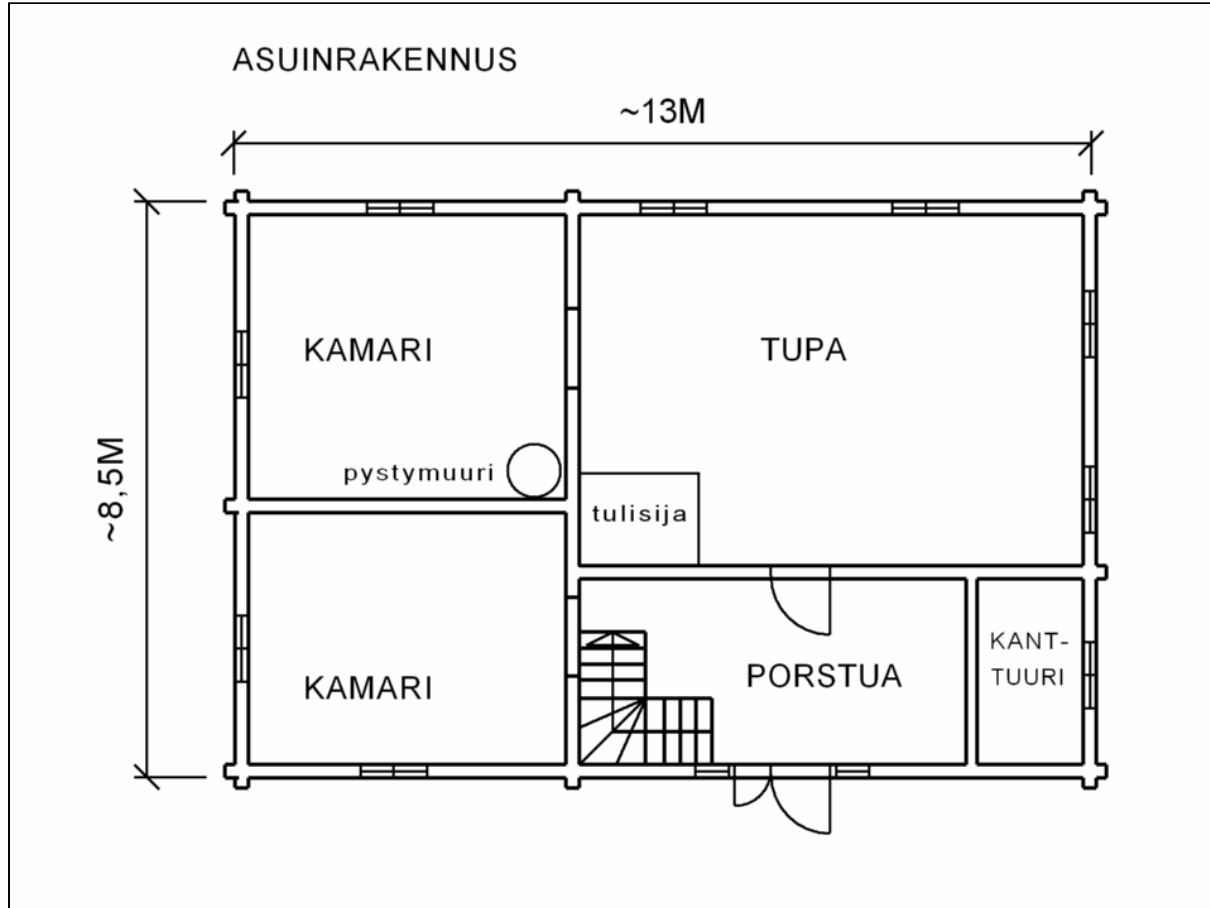

Asuinrakennuksen pohjakaava

NURMO

121 TIILIPRUUKI

VILJAPUORI-LIIVERI-HEINÄLATO



Id:	14899
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kohde:	121 Tiilipruuki
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	ulkorakennukset
Alkup. käyttö:	891 viljankuivaamot ja viljan säilytysrakennukset
Nyk. käyttö:	719 muut varastorakennukset
Ajoitus:	1920-30-luku
Suunnittelija:	-
Kerros-luku:	1, viljapuuori 2
Perustus:	painuneet
Runko:	pitkänurkkainen hirsi
Vuoraus:	liiverissä pystylauta
Ulkoväri:	harmaa
Kattomuoto:	satula
Kate:	profiilipelti
Ikkunat:	-

Historia:

Rakennus on rakennettu 1920-30-luvulla. Rakennuksessa on ollut tuvanpäädyssä kaksikerroksinen viljapuuori, välissä liiveri, joka on ilmeisesti aluksi ollut avointilatila ja toisessa päädyssä heinälato. Rakennukseen on tehty

jälkikäteen keulanalusta taakse. Hirrenpäissä on jäänteitä punamullasta.

www.kulttuuriymparisto.fi -sovellusvuokrauspalvelu

NURMO

122 TIISJÄRVI



Id: 18169
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kiinteistötunnus: 18:251
Sijainti: Isokoskentie 509, 60550 Nurmo
Tyyppi: asuinrakentaminen
Ajoitus: 1864-1917
Ajoitusselite: aitta 1800-luvun loppu
Luokitus: ei määritetty
Inventoiija: Merja Suomela
Inventointipvm: 09.09.2004

Kohteen sisältämät rakennukset:

puori

Kuvaus:

Pihapiiri sijaitsee Isokoskentien varrella Ruuhikosken golf-kentän ja viljeltyjen peltojen rajaamana. Pihapiirissä on uuden päärakennuksen lisäksi vanha puori ja osa vanhaa ulkorakennusta.

Historia:

Juho Heikki Tiisjärvi (s. 1861) on tullut Lapualta tälle tilalle ilmeisesti 1880-luvulla. Hän on rakentanut tilan vanhat rakennukset: vanhan päärakennuksen, joka on sijainnut sijansa sivussa uudesta rakennuksesta, siinä on asuttu kunnes uusi on saatu valmiiksi, puorin tien varteen ja tallin, puuladon ja liiverin käsittävän rakennuksen päärakennusta vastapäätä. Myös vanha kuoppa ja sauna ovat kuuluneet alkuperäisiin rakennuksiin. Vanhoista rakennuksista on jäljellä enää puori ja osa ulkorakennusta.

Arviointi:

Puori on kohtalaisessa kunnosta. Uhkatekijänä ovat matalat perustukset. Puori tullaan ainakin toistaiseksi säilyttämään. Puorilla on rakennushistoriallista ja maisemallista arvoa.

Lähteet:

Suullista tietoa antanut Anna Sofia Tiisjärvi.

Rakennusraportti

Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO 122 TIISJÄRVI PUORI



Id:	14900
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kohde:	122 Tiisjärvi
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	aitat
Alkup. käyttö:	891 viljankuivaamot ja viljan säilytysrakennukset
Nyk. käyttö:	719 muut varastorakennukset
Ajoitus:	1800-luvun loppu
Suunnittelija:	-
Kerrosluke:	2
Perustus:	kivet
Runko:	pitkänurkkainen hirsi
Vuoraus:	-
Ulkoväri:	punamulta, valkoiset listat ja kaiteet, keltaiset ovet
Kattomuoto:	satula
Kate:	sementtitiili
Ikkunat:	-

Historia:

Puori on siirretty nykyiselle paikalle pihatien varrelta. Alakerta on ollut vilja-aittana ja yläkerta on ollut nukkuma-aittana. Puorin on rakentanut Juho Heikki Tiisjärvi.

NURMO

124 NIEMI



Id:	18165
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kiinteistötunnus:	18:84
Sijainti:	Peippolantie 49, 60550 Nurmo
Tyyppi:	asuinrakentaminen
Ajoitus:	1945-1974
Ajoitusselite:	1948
Luokitus:	ei määritetty
Inventoija:	Merja Suomela
Inventointipvm:	10.09.2004

Kohteen sisältämät rakennukset:

asuinrakennus

Kuvaus:

Pihapiiri sijaitsee kauniilla paikalla Nurmonjoesta erkanevan luoman varrella. Lähistöllä aukeavat Ruuhikosken golfkentät. Aikoinaan suunnilleen samalla paikalla on ollut vanhempi hirsirunkoinen päärakennus.

Historia:

Niemi-niminen tila, jota on suurennettu kerran lohkomisen jälkeen. Tilalta on käyty aina ulkopuolella töissä.

Arviointi:

Rakennus tullaan säilyttämään. Tällähetkellä rakennus on tiiviissä vapaa-ajankäytössä. Kuistin perustukset ovat matalat ja roiskevesi on lahottanut vuorilautojen alaosa.

Perinteisen 1940-luvun ulkoasun säilyttänyt tuvan ja kamarin käsittävä asuinrakennus, jolla on rakennushistoriallista ja maisemallista arvoa.

Lähteet:

Suullista tietoa antanut: Terho Peippola.

NURMO

124 NIEMI

ASUINRAKENNUS





Id:	14897
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kohde:	124 Niemi
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	asuinrakennukset
Alkup. käyttö:	011 yhden asunnon talot
Nyk. käyttö:	041 vapaa-ajan asuinrakennukset
Ajoitus:	1948
Suunnittelija:	-
Kerrosluke:	1
Perustus:	lohkokivet
Runko:	lyhytnurkkainen hirsi
Vuoraus:	peiterimoitettu pystylauditus
Ulkoväri:	punainen, valkoiset listat
Kattomuoto:	satula
Kate:	punainen kolmiorimahuopa
Ikkunat:	2-jakoiset pystypuitteelliset


Historia:

Armas ja Senni Peippola ovat rakentaneet asuinrakennuksen vuonna 1948 kökkäporukalla. Rakennus on ilmeisesti rakennettu aikoinaan käytetyistä hirsistä. Rakennuksessa on tupa ja kamari. Kuistia on suurennettu 1950/60-luvulla. Kuistin oikealta sivulta menee portaat kuistin päälle tehtyyn makuutilaan, muita huoneita yläkerrassa ei ole. Muurit on purettu. Kamarin pystymuuri on purettu jo 1960-luvulla, kun taloon on vedetty sähköt. Talo on ollut asuttuna vuoteen 1976 saakka, jonka jälkeen se on ollut loma-asuntona. Lautavuoraus on laitettu taloon 1960-luvulla. Siihen asti rakennus on ollut hirsipintainen ja punamullattu. Nykyinen huopakate on yli 25 vuotta vanha ja se on tarkoitus vaihtaa ilmeisesti palahuopaan. Päreet on edelleen huovan alla. Ulkolaudoituksen alaosat ovat huonokuntoisia varsinkin kuistin kohdalla, jossa on matalat perustukset ja roiskevesi on päässyt niitä kastelemaan. Vuorilaudoituksen vaihtoa on harkittu. Sisällä on pyritty säilyttämään perinteinen henki. Ovet ovat vanhoja peiliovia ja paneelikatot on säilytetty. Ikkunat ovat alkuperäiset ja ne aiotaan vaihtaa parempikuntoisiin kunhan löydetään sopivat 1940-luvun ikkunat. Sisäseinille on laitettu puolipaneelit.

NURMO

124 NIEMI

ASUINRAKENNUS

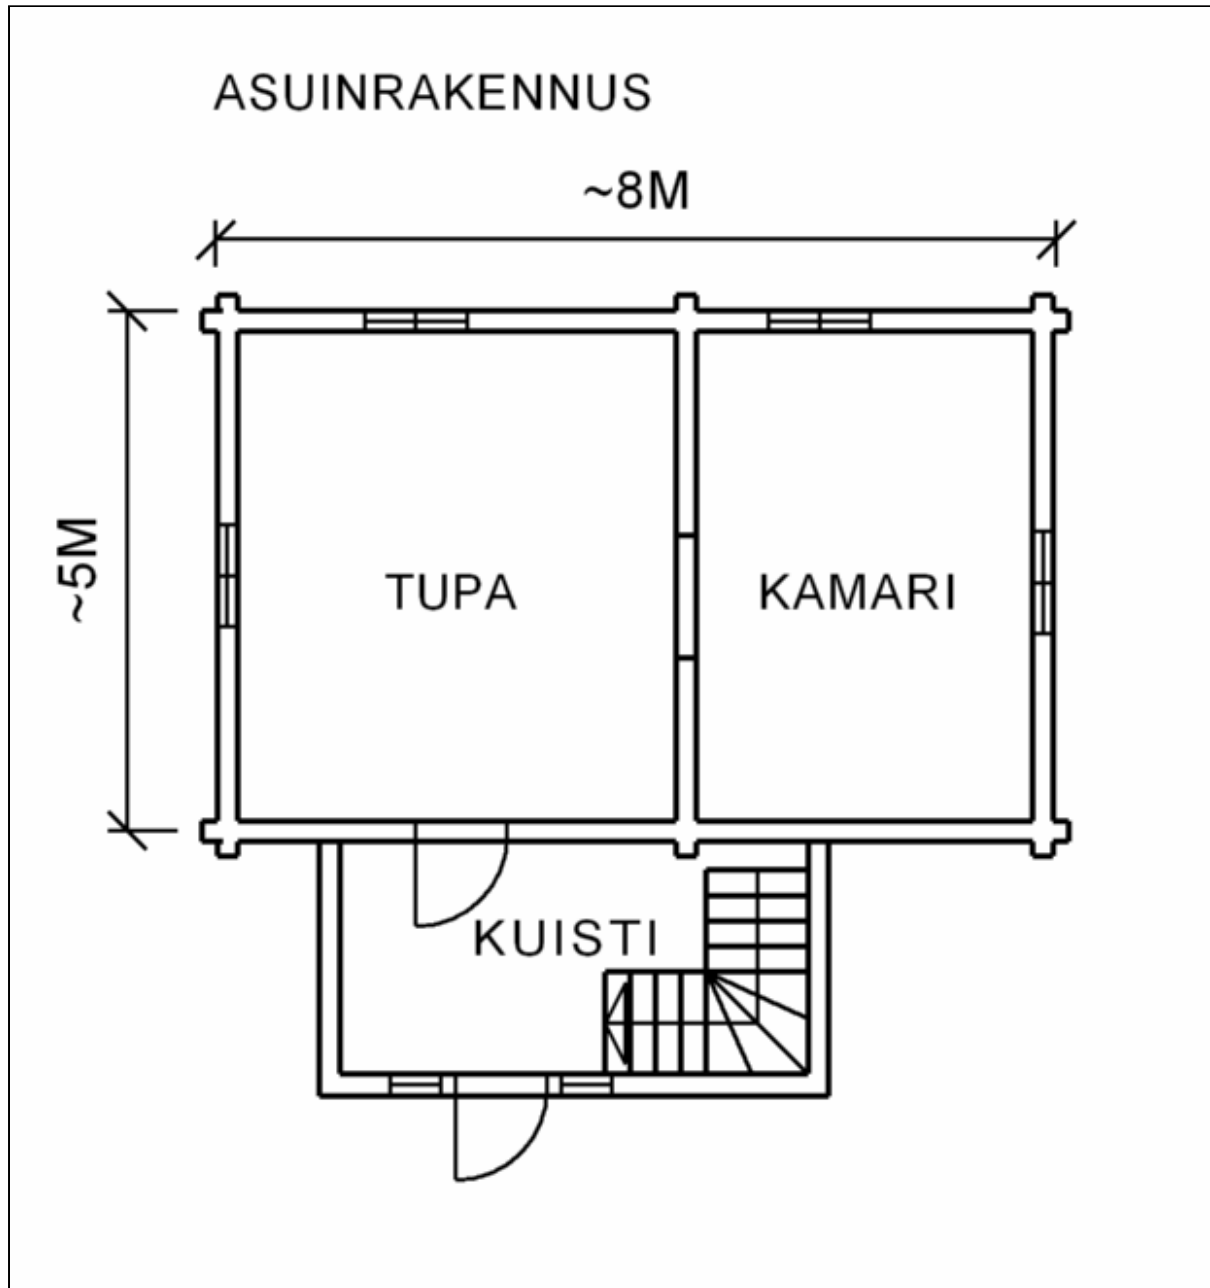

Asuinrakennuksen pohjakaava

NURMO

126 SAARILAMPI



Id:	18459
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kiinteistötunnus:	17:32
Sijainti:	Keski-Nurmontie 491, 60550 Nurmo
Tyyppi:	asuinrakentaminen
Ajoitus:	1864-1917
Ajoitusselite:	1890-luvun pihapiiri
Luokitus:	ei määritelty
Inventoija:	Merja Suomela
Inventointipvm:	16.08.2004

Kohteen sisältämät rakennukset:

asuinrakennus
talli-liiveri-puori

Kuvaus:

Pihapiiri sijaitsee aivan Keski-Nurmontien varrella viljelysten ympäröimänä. Päärakennus sijaitsee Keski-Nurmontien suuntaisesti. Lähes päärakennusta vastapäätä on talli-liiveri-puorirakennus ja niiden välissä pihan itälaidalla on tynnyrisauna. Navettarakennus on purettu pihapiirin länsilaidalta. Keski-Nurmontien varrella pihatien vasemmalla puolella on kaivo.

Historia:

Ilmeisesti tila on alkujaan Saari ja lohkomisen myötä nimeksi on tullut Saarilampi.


Arviointi:

Pihapiirin rakennukset ovat vähäisessä lomakäytössä. Rakennusten kunnostamiseen on tarkoitus hakea avustusta. Ainakin päärakennus aiotaan kengittää, runko oikaista ja maalata. Ikkunapokat on tarkoitus vaihtaa ja niitä onkin teetetty vanhoilla malleilla. Rakennukset saatetaan myydä tulevaisuudessa.

Pihapiiri sijaitsee näkyvällä paikalla aivan Keski-Nurmontien varrella. Rakennusten perinteiset ulkoasut ovat säilyneet hyvin ja kunnostamalla ne ja hoitamalla pihapiiriä, siitä tulisi hyvä ja merkittävä rakennushistoriallisesti arvokas kohde.

NURMO

126 SAARILAMPI

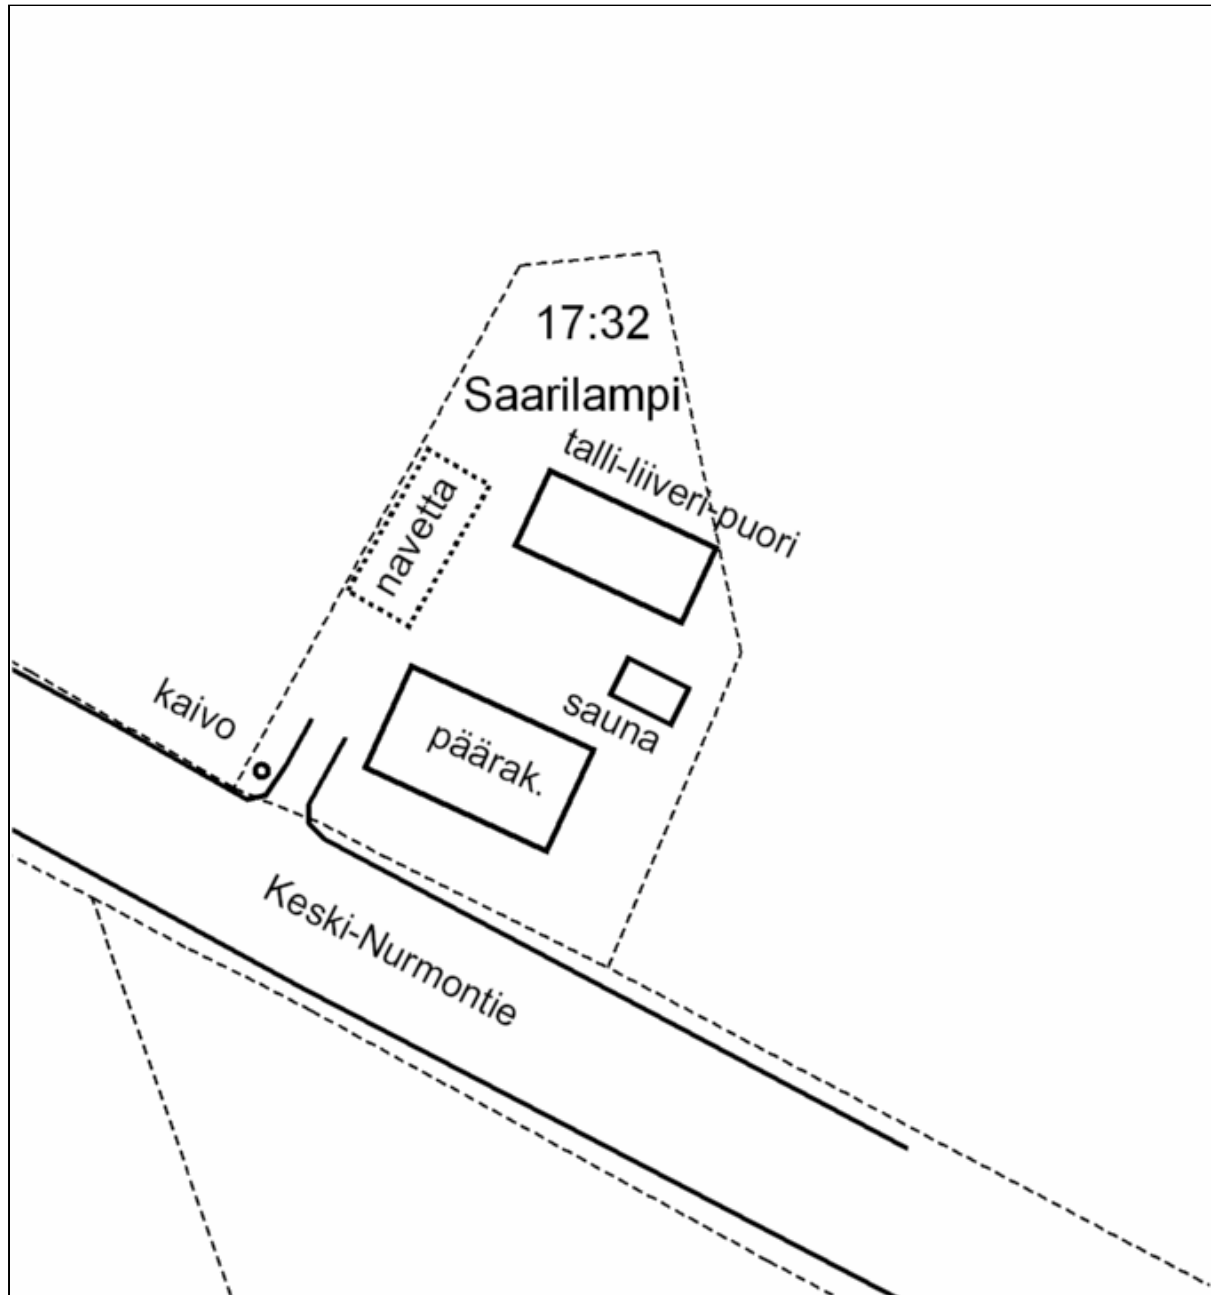

NURMO

126 SAARILAMPI

ASUINRAKENNUS



Id:	15337
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kohde:	126 Saarilampi
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	asuinrakennukset
Alkup. käyttö:	011 yhden asunnon talot
Nyk. käyttö:	041 vapaa-ajan asuinrakennukset
Ajoitus:	1890-luku

Suunnittelija:	-
Kerrosluke:	1, osittain 1 (1/2)
Perustus:	lohkokivet, osittain ladotut kivet
Runko:	pitkänurkkainen hirsi
Vuoraus:	-
Ulkoväri:	punamulta, valkoiset listat ja päätykolmiot
Kattomuoto:	satula
Kate:	profiilipelti
Ikkunat:	ristikarmilliset ikkunat

Kuvaus:

Rakennuksen keskellä on porstua, josta on käynti vasemmassa päädyssä sijaitsevaan tupaan ja tuvasta kuljetaan porstuan takana olevaan kamariin. Rakennuksen oikeassa päädyssä on keittiöpuoli, johon on oma porstua. Tuvassa on jäljellä kurkihirret, vanha pohjalainen tulisija, rengin ylissänpky ja seinänvieruspenkki. Piian ylissänpky on purettu. Kamarissa on pystymuuri. Keittiöpuolella on hella. Molemmista porstuoista on portaat yläkertaan, jossa on kaksi huonetta. Kaikissa huoneissa on lankkulattiat, peiliovet, osittain pinkopahviseinät ja kamarissa helmiponttikatto.


Historia:

Saaren Asserin kotitalo. Luultavasti hänen vanhempansa ovat rakentaneet rakennuksen 1890-luvulla. Nykyinen omistaja on ostanut tilan rakennuksineen v. 1982. Hän osti tilan Katri Isomäeltä, jolla tila on ollut parikymmentä vuotta.

NURMO

126 SAARILAMPI

ASUINRAKENNUS

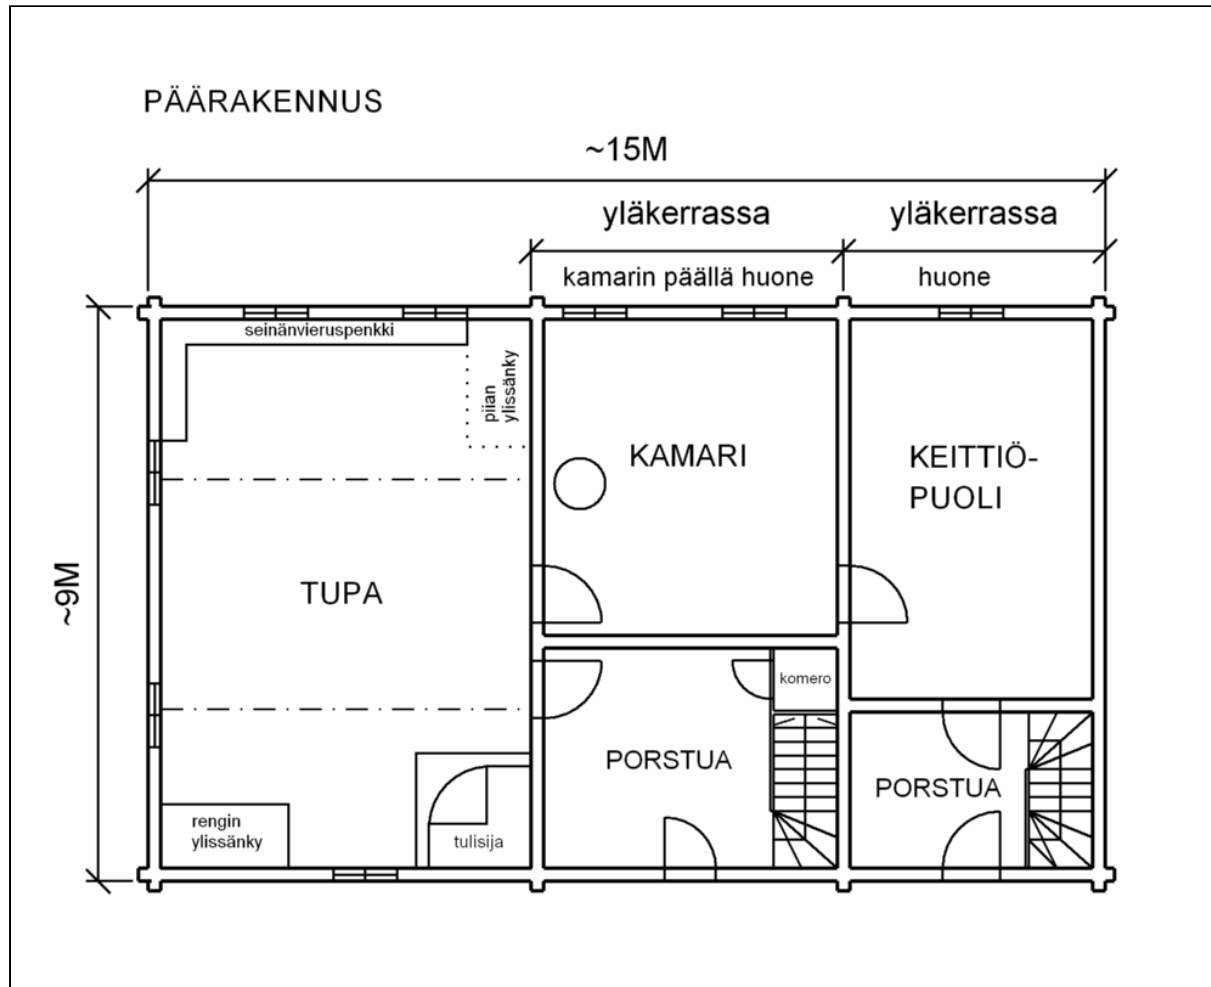

Rakennusraportti

Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO

126 SAARILAMPI

TALLI-LIIVERI-PUORI



Id:	15338
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kohde:	126 Saarilampi
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	tallit
Alkup. käyttö:	819 eläinsuojat, ravihevostallit, maneesit yms.
Nyk. käyttö:	719 muut varastorakennukset
Ajoitus:	1800-luvun loppu tai 1900-luvun alku
Suunnittelija:	-
Kerrosluke:	1 (1/2)
Perustus:	painuneet irtokivet
Runko:	pitkänurkkainen hirsi, liiveri lautarakenteinen
Vuoraus:	-
Ulkoväri:	haalistunut punamulta
Kattomuoto:	satula
Kate:	profiilipelti
Ikkunat:	-

Kuvaus:

Rakennuksen vasemmassa päässä on ollut talli, keskellä liiveri ja toisessa päässä puori. Talli ja puori ovat kaksikerroksisia ja hirsirunkoisia. Liiveri on lautarakenteinen. Nykyisin rakennus on puulaton ja varastona.

NURMO

162 VANHA YLÄ-AUTIO



Id:	18481
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kiinteistötunnus:	12:134
Sijainti:	Keski-Nurmontie, 60550 Nurmo
Tyyppi:	asuinrakentaminen
Ajoitus:	1864-1917
Ajoitusselite:	1890-luvun loppu, jatkettu jälkeensä
Luokitus:	ei määritetty
Inventoiija:	Merja Suomela
Inventointipvm:	31.08.2004

Kohteen sisältämät rakennukset:

asuinrakennus

Kuvaus:

Asuinrakennus sijaitsee aivan Keski-Nurmontien varrella kuusiaidan takana. Pihapiirin vanhat ulkorakennukset ovat palaneet muutamia vuosia sodan jälkeen. Tilalla on ollut navetta-tallirakennus, jossa on ollut vinkkelissä heinä- ja puuladot. Nykyisin asuinrakennusta vastapäätä on uusi piharakennus ja siirretyt hirsirakennukset: savusauna ja aitta.

Historia:

Tila on vanhaa Ylä-Aution tilaa. Päärakennuksessa on pidetty kauppaa 1960-luvulla.

Arviointi:

Tila on asuttuna. Asuinrakennuksella on rakennushistoriallista arvoa. Tiheä kuusiaita peittää näkyvyyden tielle, joten maisemallinen arvo on vähäinen.

NURMO

139 YLÄ-AUTIO



Id:	18161
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kiinteistötunnus:	12:288
Sijainti:	Keski-Nurmontie 212, 60550 Nurmo
Tyyppi:	asuinrakentaminen
Ajoitus:	1945-1974
Ajoitusselite:	asuinrakennus 1945-47
Luokitus:	ei määriteltä
Inventoija:	Merja Suomela
Inventointipvm:	31.08.2004

Kohteen sisältämät rakennukset:

asuinrakennus

Kuvaus:

1940-luvun pihapiiri sijaitsee Keski-Nurmontien länsipuolella puuston rajaamana. Pihapiiri on ollut tyhjillään yli viisi vuotta ja kasvillisuus on rehevöitynyt. Asuinrakennuksen lisäksi pihapiirissä on lautarakenteinen L:n mallinen ulkorakennus.

Historia:

Tilan maat ovat olleet aikoinaan Aution tilan maita. Tämä tila on lohkottu viereisen tilan (12:134) silloisen Ylä-Aution maista 1940-luvulla pojalle Lauri Ylä-Autiolle.

Arviointi:

Uhkatekijänä asumattomuus. Asuinrakennus on inventoitu ikänsä puolesta.

Lähteet:

Suullista tietoa antanut: Lauri Ylä-Autio.

Rakennusraportti

Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO

139 YLÄ-AUTIO

ASUINRAKENNUS



Id:	14895
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kohde:	139 Ylä-Autio
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	asuinrakennukset
Alkup. käyttö:	011 yhden asunnon talot
Nyk. käyttö:	ei täytetty
Ajoitus:	1945-47
Suunnittelija:	ei täytetty
Kerrosuku:	1 (1/2)
Perustus:	lohkokivet, rapattu
Runko:	lyhtnurkkainen hirsi?
Vuoraus:	peiterimoitettu pystyaukko, osittain vaakaponttilaukko
Ulkoväri:	kerma, valkoiset listat, punertavat ikkunapuitteet
Kattomuoto:	satula
Kate:	punainen kolmiorimahuopa
Ikkunat:	T-karmiset

Historia:

Rakennusta on alettu tekemään sodan jälkeen v. 1945 ja sen rakentaminen on kestänyt kaiken kaikkiaan pari vuotta. Rakennuksen on rakentanut Lauri Ylä-Autio. Aluperin rakennuksessa on ollut tupa, kaksi kamaria ja

porstua. Vuorilaudoituksessa peiterimojen nurkat on pyöristetty. Pesuhuone on tehty jälkeinpäin eteiseen ja sauna tuvan leivinuunin paikalle. Molemmissa kamareissa peltiset pystymuurit ovat paikoillaan. Rakennus on ollut yli viisi vuotta tyhjiään.

www.kulttuuriymparisto.fi -sovellusvuokrauspalvelu

Kohderaportti

Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO

116 SOINILA



Id: 18453
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kiinteistötunnus: 12:222
Sijainti: Keski-Nurmontie 248
Tyyppi: liike-elämä ja kaupankäynti
Ajoitus: 1918-1944
Ajoitusselite: kaupparakennus rakennettu 1918
Luokitus: ei määriteltä
Inventoija: Merja Suomela
Inventointipvm: 06.09.2004

Kohteen sisältämät rakennukset:

asuinrakennus

Kuvaus:

Pihapiiri sijaitsee aivan Keski-Nurmon tien varrella. Pihassa on yksi rakennus, joka on monimuotoinen ja jättää keskelle suojaisen sisäpihan. Keski-Nurmontien toisella puolella aukeavat laajat viljellyt peltoalueet.

Historia:

Tuomas Soini on pitänyt paikalla kauppaa jo ennen vuotta 1917, jolloin osuuskauppa osti häneltä liiketilat. Soinila on lohkottu Aution tilan numerosta.

Arviointi:

Rakennus on asuttuna ja sitä on jo kunnostettu ja tullaan edelleen kunnostamaan. Sisätilat uusitaan täysin. Ulkoasultaan rakennus on säilynyt perinteisenä ja sillä on rakennushistoriallista arvoa. Rakennus liittyy myös kyläkaupahistoriaan, joten sillä on historiallista arvoa. Rakennus on myös maisemallisesti arvokas.

Lähteet:

Suullista tietoa antanut: Inkeri Marttila.

Nurmon historia II, s. 305-306

NURMO

116 SOINILA

ASUINRAKENNUS







Id:	15325
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kohde:	116 Soinila
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	asuinrakennukset
Alkup. käyttö:	112 liike- ja tavaratalot, kauppakeskukset
Nyk. käyttö:	011 yhden asunnon talot
Ajoitus:	1918, laajennettu jälkeenpäin
Suunnittelija:	-
Kerrosluku:	1
Perustus:	lohkokivet
Runko:	lyhtynurkkainen hirsi
Vuoraus:	vaakaponttilaudoitus/peiterimoitettu pystylaudoitus
Ulkoväri:	punainen, valkoiset listat
Kattomuoto:	satula
Kate:	punainen käsinsaumattu pelti
Ikkunat:	T-karmiset ikkunat, päätykolmiossa 4-ruutuiset

Historia:

Keskinurmolaiset halusivat saada oman osuuskaupan myymälän Autionkylän paikkeille. Päätös perustamisesta tehtiin 18.4.1917 ja huoneistoa hankkimaan valittiin J. Ylinen, J. Luukko, J. Karjanmaa ja Antti Viitala. Nämä suorittivat työnsä ripeästi, sillä jo 7.5.1917 saatettiin ostaa kauppias Tuomas Soinilta liiketalo kalustoineen 15.000 mk:lla ja tavaravarasto ostohinnalla. Haanpään myymälä avasi ovensa samassa kuussa. Se uudistettiin perinpohjin v. 1929. Sille tehtiin uudet varastotilat talvisodan aattona.

Talossa on pidetty kauppaa viimeksi 1970-luvulla. Viimeinen kauppias on ollut Erkki Mäkynen. Nykyiset omistajat ovat ostaneet talon muutama vuosi sitten. Tien puolella on sijainnut iso yhtenäinen kauppahalli ja vanha makasiini on ollut kauppahallin vasemmalla puolella vinkkelissä. Vanhasta makasiinista on tehty makuuhuone ja kylpyhuone. Sisätiloja on remontoitu ja remontti laajenee pikkuhiljaa myös entiseen kauppiaan asunnon puolelle eli rakennuksen eteläosaan. Yläkerta on asumaton tilaa.

Rakennuksen perällä on sauna, varasto ja puulato. Saunan takana on ulkokuusi. Saunan kaikalla on alunperin ollut kauppiaan navetta.


Erityispiirteet:

Koristeellisesti veistetyt kattotuolien päät.

NURMO

116 SOINILA

ASUINRAKENNUS

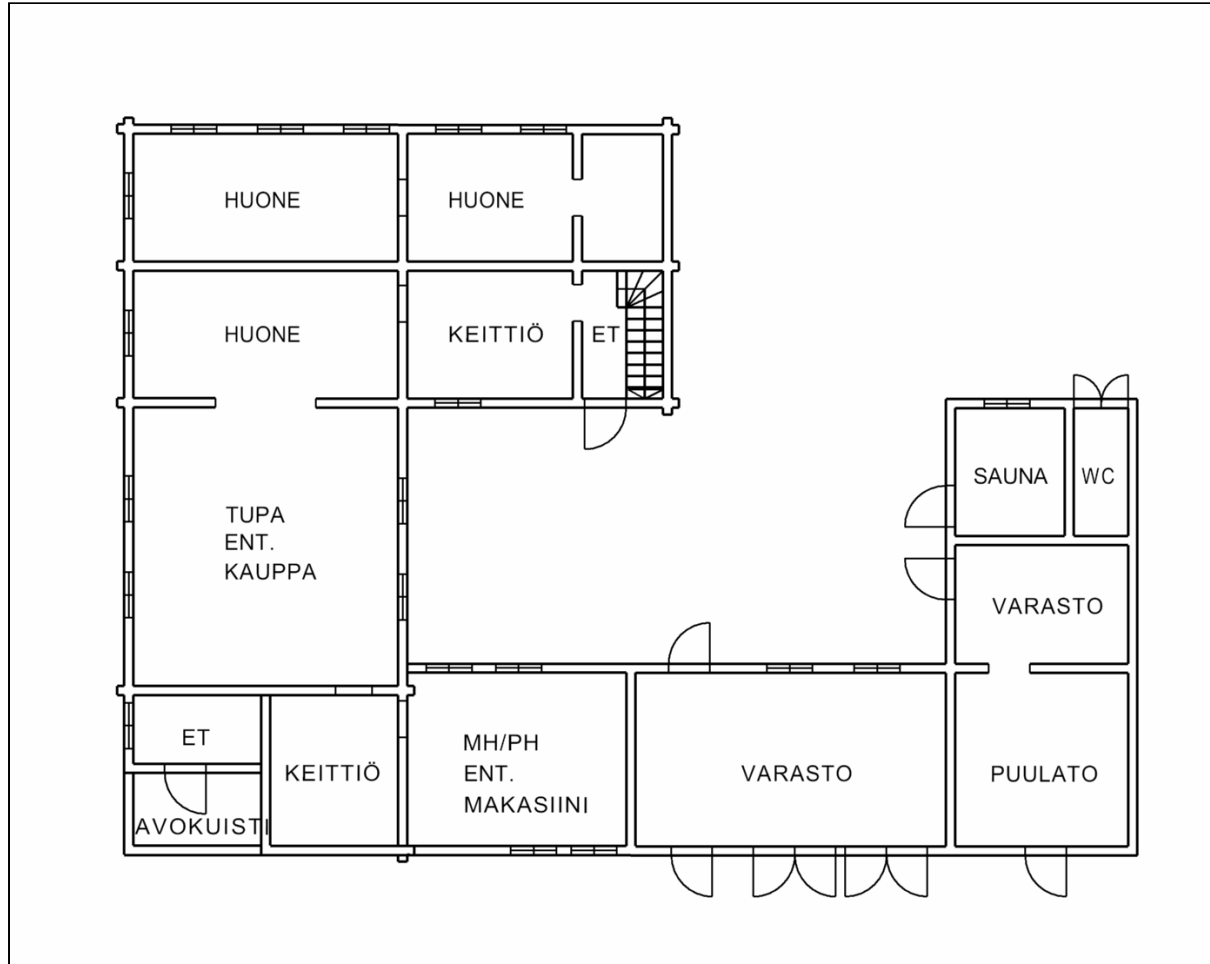

Asuinrakennuksen pohjakaava

Kohderaportti

Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO

141 RANTA



Id:	18458
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kiinteistötunnus:	15:16
Sijainti:	Kuuselantie 5, 60550 Nurmo
Tyyppi:	asuinrakentaminen
Ajoitus:	1918-1944
Ajoitusselite:	asuinrakennus 1938-39
Luokitus:	ei määritetty
Inventoiija:	Merja Suomela
Inventointipvm:	08.09.2004

Kohteen sisältämät rakennukset:

aitta
asuinrakennus
navetta

Kuvaus:

Pihapiiri sijaitsee Kuuselantien varrella. Vanha pihapiiri on autiona ja uusi pihapiiri sijaitsee vanhan pohjoispuolella. Vanhassa pihapiirissä on puolitoistakerroksinen hirsinen asuinrakennus, aitta ja navetta.

Historia:

Pihapiiri on lohkottu alkuperäisestä Lempolan tilan numerosta.

Arviointi:

Rakennukset ovat purku-uhan alaisia. Kaikki rakennukset ovat varastokäytössä. Aitan perustukset ovat painuneet ja navetan hirsiseinät pullistuneet. Asuinrakennuksesta on muurit hajotettu. Asuinrakennus ja aitta ovat rakennushistoriallisesti arvokkaita. Pihapiirin rakennukset muodostavat maisemallisen pihapiirikokonaisuuden.

NURMO

141 RANTA

ASUINRAKENNUS





Id:	15334
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kohde:	141 Ranta
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	asuinrakennukset
Alkup. käyttö:	011 yhden asunnon talot
Nyk. käyttö:	011 yhden asunnon talot
Ajoitus:	1938-39
Suunnittelija:	-
Kerrosluku:	1 (1/2)
Perustus:	lohkokivet
Runko:	lyhytnurkkainen hirsi
Vuoraus:	peiterimoitettu pystyлаudoitus, päätykolmiot ja eteisen osalla vaakaponttilаudoitus
Ulkoväri:	punamulta, valkoiset listat ja puitteet, keltaiset ovet
Kattomuoto:	satula
Kate:	profiilipelti
Ikkunat:	ristikarmiset: 6- ja 9-ruutuiset ikkunat


Kuvaus:

Asuinrakennus on rakennettu 1938-39. Alakerrassa on kolme huonetta: porstua, tupa ja kaksi kamaria. Yläkerrassa on kaksi huonetta. Porstuasta menevät portaat yläkertaan. Muuri on hajotettu ja lattiat levytetty.

NURMO

141 RANTA

ASUINRAKENNUS

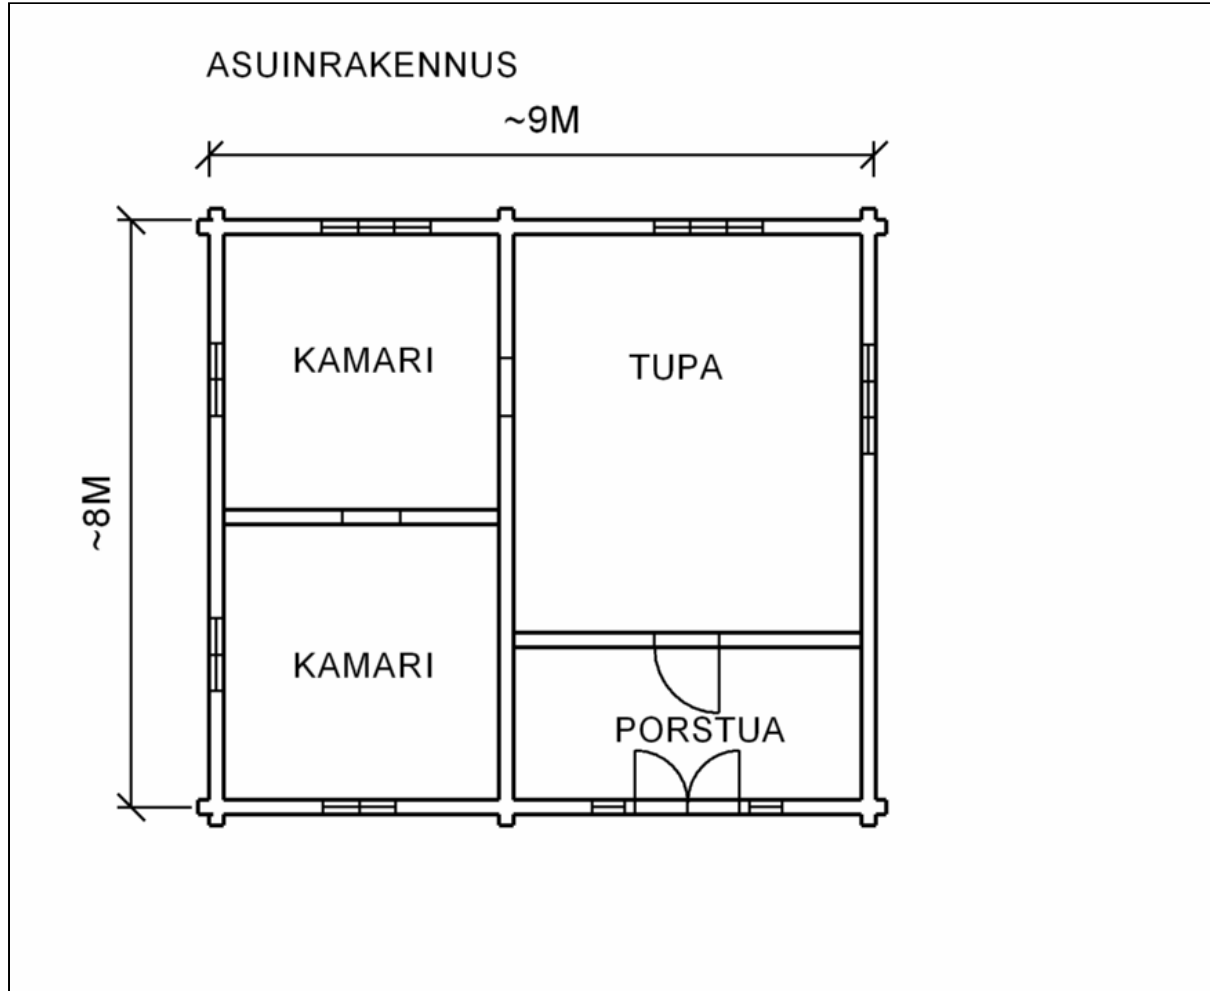

Asuinrakennuksen pohjakaava

Rakennusraportti

Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO

141 RANTA

AITTA



Id:	15335
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kohde:	141 Ranta
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	aitat
Alkup. käyttö:	719 muut varastorakennukset
Nyk. käyttö:	719 muut varastorakennukset
Ajoitus:	1900-luvun alku
Suunnittelija:	-
Kerrosluku:	1
Perustus:	painuneet kivet
Runko:	lyhtnurkkainen hirsi
Vuoraus:	yläosassa peiterimoitettu pystylauditus
Ulkoväri:	punamulta, valkoiset listat, keltaiset ovet
Kattomuoto:	satula
Kate:	punainen kolmiorimahuopa
Ikkunat:	-

Kuvaus:

Aitta on kooltaan noin 3,5 x 4. Hirret on salvottu lohenpyrstösalvoksin. Aitassa on sisäänpäin aukeava ovi.

Rakennusraportti

Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO

141 RANTA

NAVETTA



Id:	15336
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kohde:	141 Ranta
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	navetat
Alkup. käyttö:	811 navetat, sikalat, kanalat yms.
Nyk. käyttö:	719 muut varastorakennukset
Ajoitus:	1900-luvun alkupuoli
Suunnittelija:	-
Kerrosuku:	1
Perustus:	navetassa betoni, muuten nurkkakivet
Runko:	navetassa lyhytnurkkainen hirs, muuten puurunkorakenne
Vuoraus:	osittain pystylauditus
Ulkoväri:	punamulta
Kattomuoto:	satula
Kate:	profiilipelti
Ikkunat:	2-jakoiset


Kuvaus:

Rakennuksessa on hirsirunkoinen navetta oikeassa päädyssä. Keskellä on välikö ja vasemmalla on lautarakenteinen lato. Ladon takana on ulkokuusi.

NURMO

**KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA-ALUEEN RAKENNUSKANTAINVENTOINTI
2004**

Keskustien varren asutus

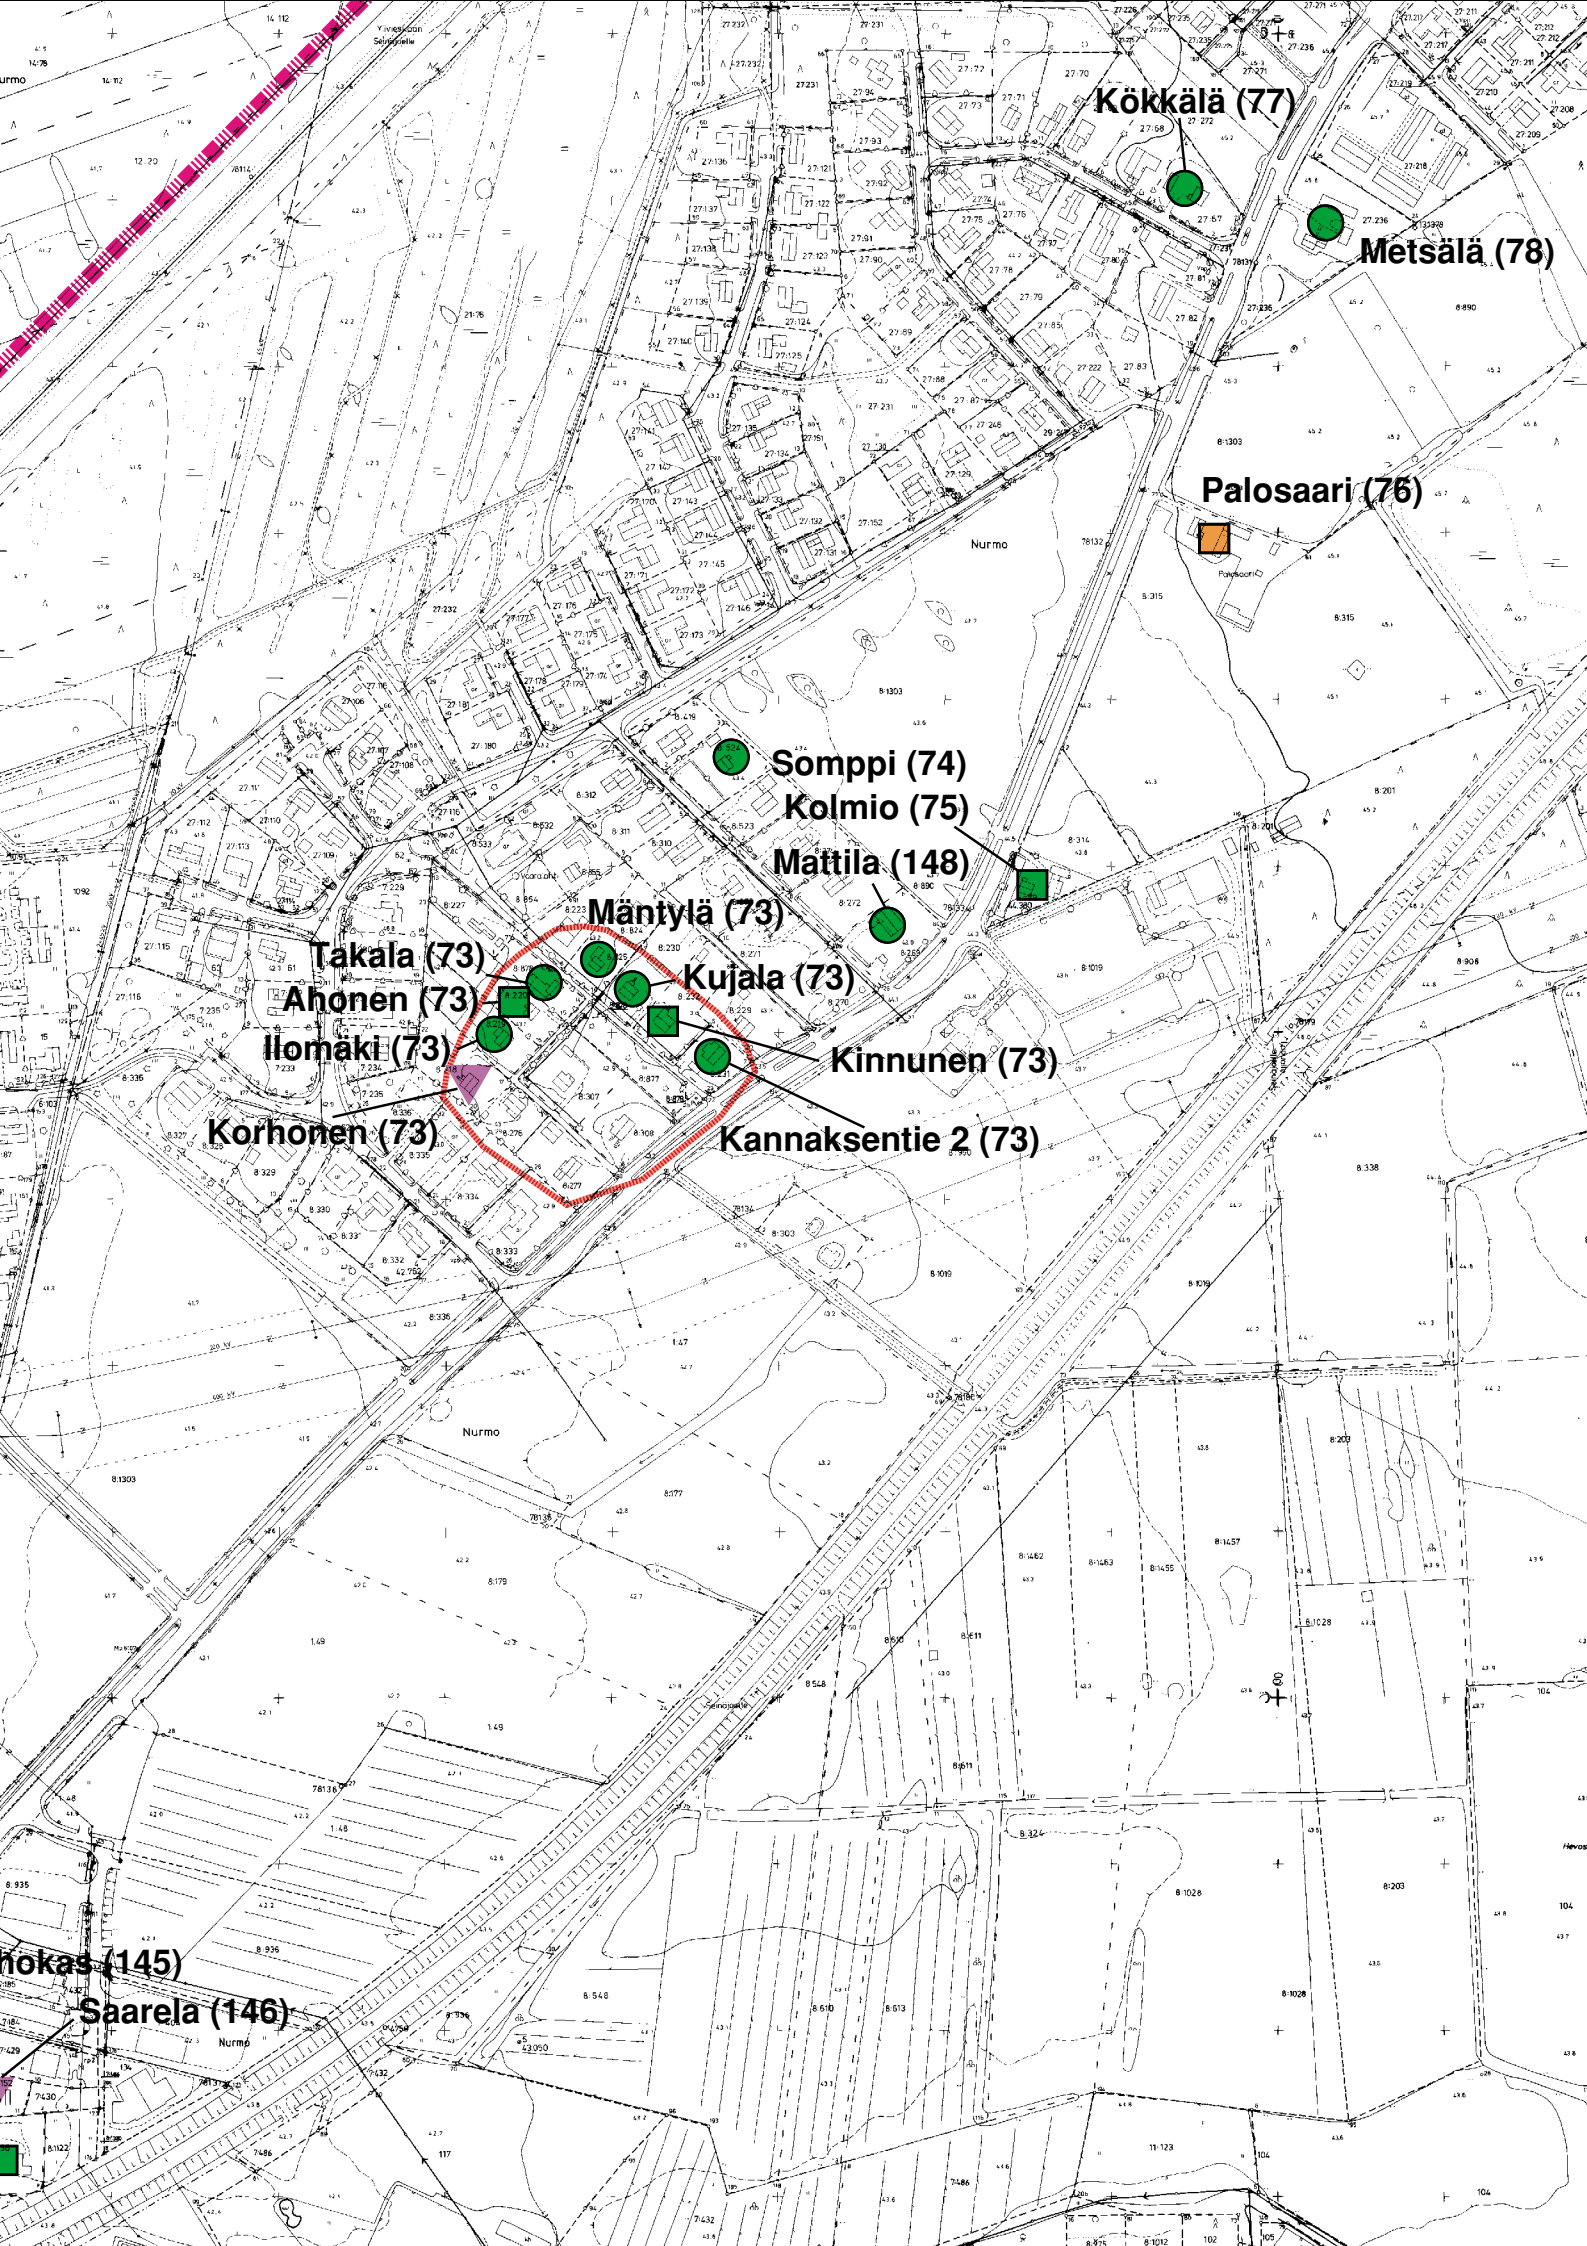

Kökkälä (77)

Metsälä (78)

Palosaari (76)

Somppi (74)

Kolmio (75)

Mattila (148)

Mäntylä (73)

Takala (73)

Ahonen (73)

Ilomäki (73)

Korhonen (73)

Kujala (73)

Kinnunen (73)

Kannaksentie 2 (73)

Nokas (145)

Saarela (146)

Kohderaportti

Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO

073 AHONEN



Kuvaaja: Merja Suomela
Kuvausaika: Kesä 2004

Id:	18205
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kiinteistötunnus:	8:220
Sijainti:	Tuulentie 9, 60550 Nurmo
Tyyppi:	asuinrakentaminen
Ajoitus:	1945-1974
Ajoitusselite:	asuinrakennus 1955, ulkorakennus 1956-57
Luokitus:	ei määriteltä
Inventoija:	Merja Suomela
Inventointipvm:	15.07.2004

Kohteen sisältämät rakennukset:

asuinrakennus
saunarakennus

Kuvaus:

1950-luvun puolivälin perinteinen pihapiiri Tuulentien varrella. Pihapiirissä on puolitoistakerroksinen asuinrakennus tien suuntaisesti ja sitä vastapäätä saunallinen ulkorakennus. Alueella on useita 1950-luvun asuinrakennuksia.

Historia:

Tällä paikalla on aikoinaan ollut Penttilän maita. Aune Mäkisen äiti on ostanut tontin joskus 1950-luvun alkupuolella.

Arviointi:

1950-luvun puolivälin perinteinen pihapiiri. Rakennusten perinteinen ulkoasu on säilynyt. Tulevat säilymään. Rakennuksilla on maisemallista merkitystä osana pihapiiriä ja Tuulentien ja Kannaksentien 1950-luvun asuinrakentamista.

Rakennusraportti

Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO

073 AHONEN

ASUINRAKENNUS



Kuvaaja: Merja Suomela
Kuvausaika: Kesä 2004



Kuvaaja: Merja Suomela
Kuvausaika: Kesä 2004

Id:	14954
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kohde:	073 Ahonen
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	asuinrakennukset
Alkup. käyttö:	011 yhden asunnon talot
Nyk. käyttö:	011 yhden asunnon talot
Ajoitus:	1955
Suunnittelija:	-
Kerrosluku:	1 (1/2)
Perustus:	betoni
Runko:	puurunkorakenne
Vuoraus:	vaakaponttilaudoitus
Ulkoväri:	keltainen, ruskeat listat, valkoiset ikkunapuitteet
Kattomuoto:	satula, kuistissa pulpetti
Kate:	tumma ruskea tiiliprofiilipelti
Ikkunat:	2-jakoiset pystypuitteelliset

Historia:

Leo Mäkinen on rakentanut tämän talon 1955. Alakerrassa on kolme ja yläkerrassa kaksi huonetta. Uusi tiiliprofiilipeltikatto on laitettu 4-5 vuotta sitten. Sitä ennen katteena oli kolmiorimahuopa. Ikkunat on vaihdettu ja

seiniin laitettu uusi eristys.

www.kulttuuriymparisto.fi -sovellusvuokrauspalvelu

Rakennusraportti

Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO

073 AHONEN

SAUNARAKENNUS



Kuvaaja: Merja Suomela
Kuvausaika: Kesä 2004



Kuvaaja: Merja Suomela
Kuvausaika: Kesä 2004



Kuvaaja: Merja Suomela
Kuvausaika: Kesä 2004

Id:	14955
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kohde:	073 Ahonen
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	saunat
Alkup. käyttö:	931 saunarakennukset
Nyk. käyttö:	719 muut varastorakennukset
Ajoitus:	1956-57

Suunnittelija:	-
Kerrosluke:	1
Perustus:	betoni
Runko:	puurunkorakenne
Vuoraus:	peiterimoitettu pystyaukko
Ulkoväri:	keltainen, valkoiset listat, ruskeat ovet
Kattomuoto:	satula
Kate:	punainen kolmiorimahuopa
Ikkunat:	2-jakoiset pystypuitteelliset ikkunat

Historia:

Saunallinen ulkorakennus on rakennettu 1956-57. Rakentanut Leo Mäkinen. Vasemmalla on varasto, jonka takana on autotalli, toisessa päässä on varasto ja sauna ja pesutupa.

NURMO

073 KINNUNEN



Kuvaaja: Merja Suomela
Kuvausaika: Kesä 2004

Id: 18209
Kunta: Nurmo
Kylä: Nurmo
Kiinteistötunnus: 8:232
Sijainti: Kannaksentie 4, 60550 Nurmo
Tyyppi: asuinrakentaminen
Ajoitus: 1945-1974
Ajoitusselite: 1956
Luokitus: ei määritelty
Inventoija: Merja Suomela
Inventointipvm: 14.07.2004

Kohteen sisältämät rakennukset:

asuinrakennus

Kuvaus:

Pihapiiri sijaitsee Kannaksentien varrella, jossa on säilynyt vierekkäin useita 1950-luvun puolitoistakerroksisia asuinrakennuksia.

Kinnusen puolitoistakerroksinen rapattu asuinrakennus sijaitsee Kannaksentien suuntaisesti. Pihapiirissä on lisäksi puurunkorakenteinen ulkovarasto.

Historia:

Tilan maat ovat alunperin kuuluneet Penttilän tilan maihin. Nykyinen tila on rekisteröity v. 1957.

Arviointi:

Päärakennus on asuttuna, hyväkuntoinen ja tullaan säilyttämään. Tehdään parhaillaan remonttia perinteitä kunnioittaen.

Rakennuksen perinteinen asu on säilynyt ja se on rakennushistoriallisesti arvokas. Rakennus on lisäksi maisemallisesti arvokas kuuluessaan Kannaksentien 1950-luvun puolitoistakerroksisten asuinrakennusten aluekokonaisuuteen.

Rakennusraportti

Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO

073 KINNUNEN

ASUINRAKENNUS



Kuvaaja: Merja Suomela
Kuvausaika: Kesä 2004



Kuvaaja: Merja Suomela
Kuvausaika: Kesä 2004



Kuvaaja: Merja Suomela
Kuvausaika: Kesä 2004




Kuvaaja: Merja Suomela
Kuvausaika: Kesä 2004

Id:	14959
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kohde:	073 Kinnunen
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	asuinrakennukset
Alkup. käyttö:	011 yhden asunnon talot
Nyk. käyttö:	011 yhden asunnon talot
Ajoitus:	1956
Suunnittelija:	-
Kerrosluku:	(1) 1 (1/2)
Perustus:	muurattu
Runko:	puurunkorakenne
Vuoraus:	roiskerappaus
Ulkoväri:	valkoinen, kuisti ja ikkunapuitteet vaalean vihreät, kivijalka siniharmaa
Kattomuoto:	satula
Kate:	vihreä käsinsaumattu pelti
Ikkunat:	2- ja 3-jakoiset pystypuitteelliset ikkunat

Historia:

Rakennus on ilmeisesti alunperin ollut lautaverhoiltu ja rappaus on tullut vasta jälkikäteen. Nykyiset omistajat ovat ostaneet rakennuksen kesällä 2004 ja kunnostavat sitä parhaillaan perinteitä kunnioittaen. Rakennuksessa on jäljellä kolme pystymuuria, jotka aiotaan säilyttää. Pintaremonttia tehdään sisätiloihin. Alkuperäiset ovet, muurit, huonejako, ikkunat ja yläkertaan vievän portaikon seinänvieruspaneelit aiotaan säilyttää. Alakerrassa on eteisen lisäksi neljä huonetta ja yläkerrassa kolme huonetta. Kellarikerroksessa on saunatilat ja varastot.

NURMO
073 KINNUNEN
ASUINRAKENNUS

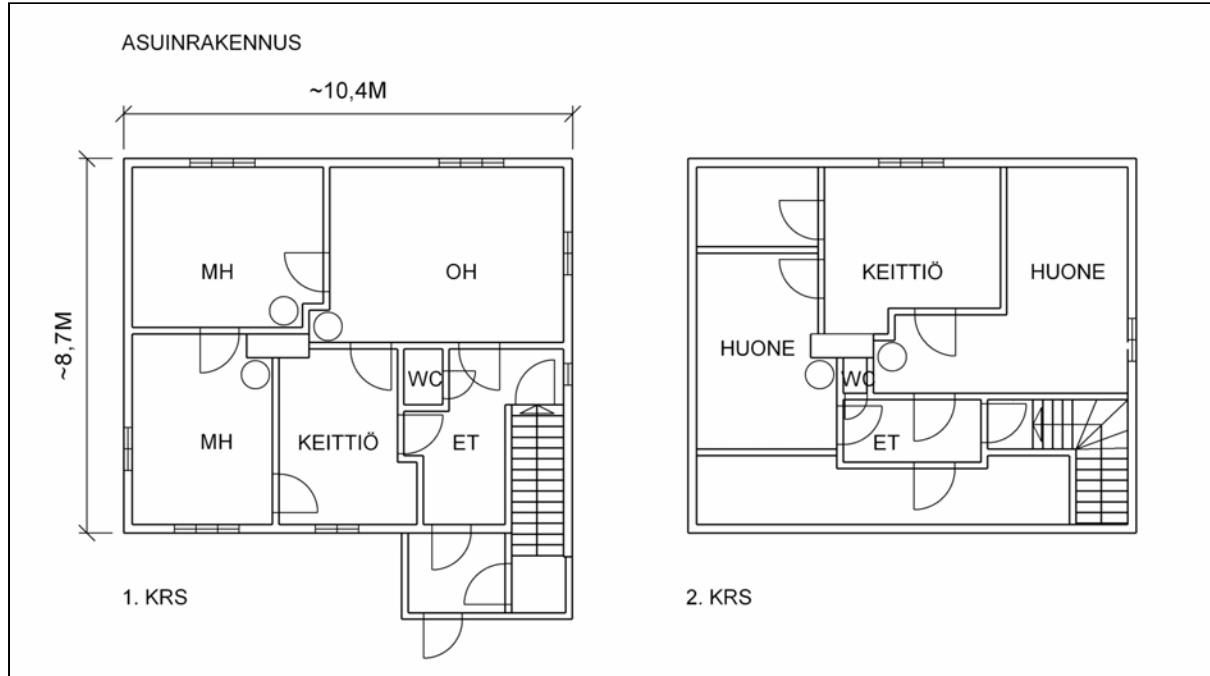

Asuinrakennuksen pohjakaava

NURMO

075 KOLMIO



Kuvaaja: Merja Suomela
Kuvausaika: Kesä 2004

Id:	18191
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kiinteistötunnus:	8:314
Sijainti:	Keskustie 61, 60550 Nurmo
Tyyppi:	asuinrakentaminen
Ajoitus:	1945-1974
Ajoitusselite:	asuinrakennus n. 1947, ulkorakennus n. 1948
Luokitus:	ei määritetty
Inventoija:	Merja Suomela
Inventointipvm:	19.08.2004

Kohteen sisältämät rakennukset:

asuinrakennus
navetta-sauna ja ladot

Kuvaus:

Pihapiiri sijaitsee Keskustien varrella viljeltyjen peltojen ympäröimänä. Tila on ollut tyhjiällä kymmenisen vuotta. Pihapiirissä on 1940-luvun lopulla rakennetut asuinrakennus ja ulkorakennus.

Historia:

Kiviniemen tilasta (viereinen tila) eli tilanimeltään Palosaaresta lohkottu vasta 1960-luvulla. Eero ja Auli Neiro ovat perustaneet tilan. Auli oli kotoisin Kiviniemestä. Eero Neiro oli rautatieläinen ja sivuelinkeinona oli maanviljelys.

Arviointi:

Tila on tyhjiällä ja rakennusten tulevaisuus on avoin. Ei mitään suunnitelmia.


Asuinrakennus edustaa perinteistä 1940-luvun lopun pientalorakentamista. Sijaitsee maisemallisesti merkittävällä paikalla Keskustien varrella peltojen ympäröimänä.

Lähteet:

Suullista tietoa antanut: Antti Neiro.

NURMO

075 KOLMIO

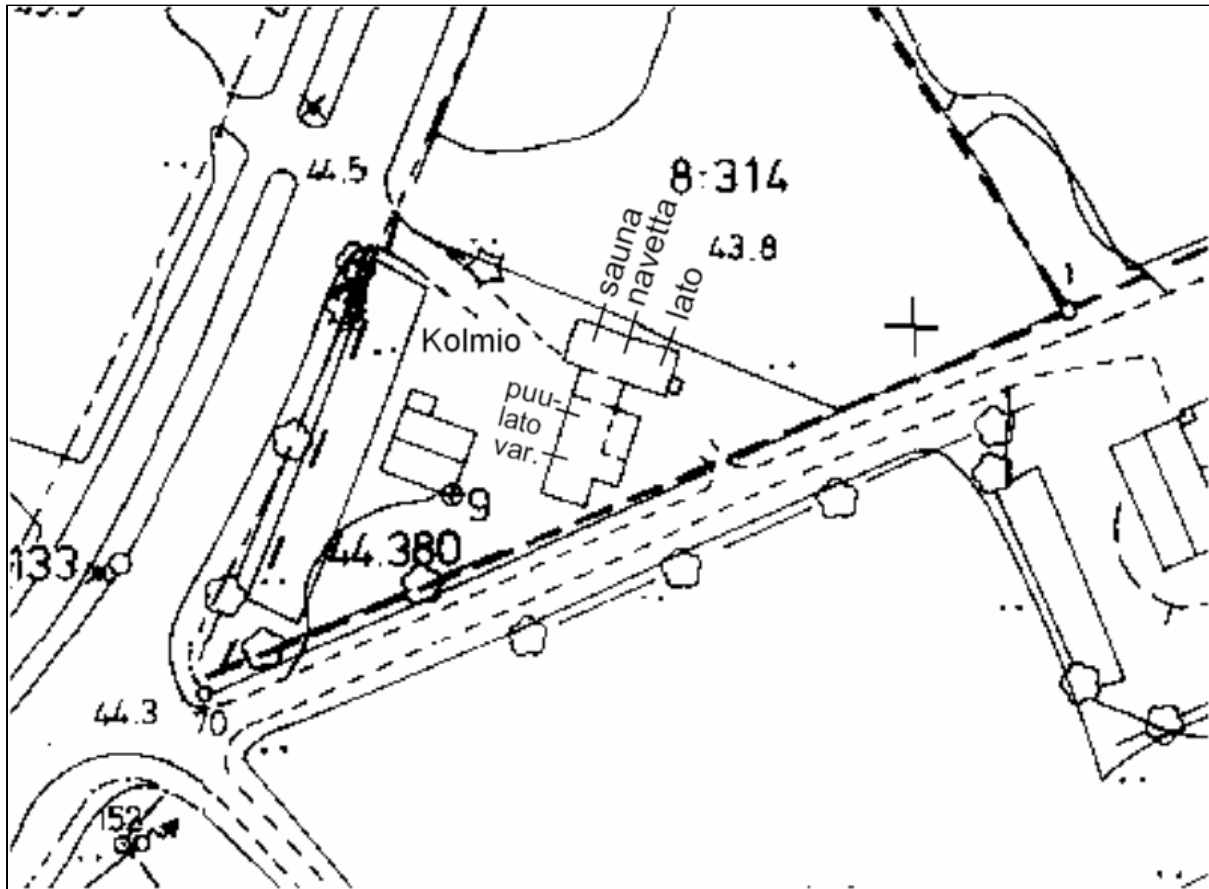

Rakennusraportti

Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO

075 KOLMIO

ASUINRAKENNUS



Kuvaaja: Merja Suomela
Kuvausaika: Kesä 2004



Kuvaaja: Merja Suomela
Kuvausaika: Kesä 2004

Id:	14937
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kohde:	075 Kolmio
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	asuinrakennukset
Alkup. käyttö:	011 yhden asunnon talot
Nyk. käyttö:	ei täytetty
Ajoitus:	sotien jälkeen n. 1947
Suunnittelija:	-
Kerrosluku:	1 (1/2)
Perustus:	betoni
Runko:	lyhtynurkkainen hirsi
Vuoraus:	peiterimoitettu pystylauditus
Ulkoväri:	keltainen, ruskeat listoitukset, valkoiset ikkunapuitteet
Kattomuoto:	satula
Kate:	sementtitiili
Ikkunat:	2-jakoiset pystypuitteelliset

Historia:

Väinö ja Eino Meskanen (karjalaisia) rakentaneet Eero ja Auli Neiroille talon sodan jälkeen n. 1947. Puutavara tuotiin Ilmajoelta, josta Eero Neiro oli kotoisin. Rakennus katettiin ensin päreillä. Rakennuksessa on eteinen,

tupa ja kaksi kamaria. Sauna ja wc tehty sisälle 1970-luvulla. Niille on lohkaistu tila pihanpuoleisesta kamarista. Kamarien päädyssä on yläkerrassa yksi huone. Yläkerrassa on sivukkaat molemmin puolin. Tuvassa ja kamarissa on uudet ikkunat. Tila on ollut tyhjiään vuodesta 1994 lähtien. Alkuperäistä sisätiloissa on jäljellä sisäkatot, peiliovet, tuvassa hella ja kamarissa pystymuuri. Toinen pystymuuri on purettu pois. Kuisti on ollut avokuisti ja portaat ovat olleet suoraan oven edessä. Kuistin portaat on käännetty sivulle ja ikkunat on laitettu jälkikäteen.

Rakennusraportti

Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO

075 KOLMIO

NAVETTA-SAUNA JA LADOT



Kuvaaja: Merja Suomela
Kuvausaika: Kesä 2004



Kuvaaja: Merja Hööpakka
Kuvausaika: Kesä 2004

Id:	14938
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kohde:	075 Kolmio
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	navetat
Alkup. käyttö:	811 navetat, sikalat, kanalat yms.
Nyk. käyttö:	ei täytetty
Ajoitus:	n. 1948
Suunnittelija:	-
Kerrosuku:	1
Perustus:	osittain betoni
Runko:	navetta hirsirunkoinen, muualla puurunkorakenne
Vuoraus:	peiterimoitettu pystylauditus
Ulkoväri:	punainen, valkoiset listat, ruskeat ovet
Kattomuoto:	satula
Kate:	punainen kolmiorimahuopa
Ikkunat:	ei täytetty

Historia:

Ulkorakennus on rakennettu asuinrakennuksen jälkeen n. 1948. Eino ja Väinö Meskaset ovat rakentaneet myös ulkorakennuksen. Puutavara rakennukseen on saatu Ilmajoelta Eero Neiron suvun metsistä. Sauna ei ole

lämmitetty enää vuosiin. Ulkorakennus on tällähetkellä varastona. Portinalusta yhdistää erisuuntiin olevia rakennuskokonaisuuksia. Sauna, navetta ja heinälato ovat länsi-itäsuunnassa ja puulato ja varasto pohjois-eteläsuunnassa. Heinäladon päässä on pieni ulkohuussi ja varaston päässä on myöhemmin rakennettu autokatos. Varaston takana on 1960-luvulla rakennettu talli.

www.kulttuuriymparisto.fi -sovellusvuokrauspalvelu

Kohderaportti

Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO

076 PALOSAARI



Id:	18190
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kiinteistötunnus:	8:315
Sijainti:	Keskustie 55, 60550 Nurmo
Tyyppi:	asuinrakentaminen
Ajoitus:	1918-1944
Ajoitusselite:	asuinrakennuksen nykyinen ulkoasu 1930-luvun lopulta
Luokitus:	ei määriteltä
Inventoija:	Merja Suomele
Inventointipvm:	19.08.2004

Kohteen sisältämät rakennukset:

asuinrakennus
navetta-talli-ladot
riihirakennus

Kuvaus:

Autiotila. Pihapiiri sijaitsee Keskustien varrella viljeltyjen peltojen ympäröimänä. Asuinrakennus on pihapiirissä tiensuuntaisesti, asuinrakennusta vastapäätä on navetta-tallirakennus kalustovajoineen ja latoineen. Navetta-tallirakennuksen takana on sauna ja pieni lautarakenteinen eläinsuoja, joka on rakennettu 1940-50-luvulla ja kauempana pihapiiristä pellonlaidalla on vanha riihirakennus.

Historia:

Palosaari ollut Penttilän tilan torppa.

Vuonna 1897 on tehty mäkitupalaisoppimus Juha Juhonpoika Moisio ja Antti ja Liisa Penttilän välillä. Siinä Penttilän talosta annetaan mäkitupalaisoppimuksella Juha Juhonpoika Moisiole Palosaari-niminen "rämäkkö saraan maantien vieripäästä perintömaata 1 hehtaari" viideksikymmeneksi vuodeksi.

Mäkitupalaiskontrahdin Juha Moisio siirsi v. 1903 itseilliselle Antti Palosaarelle. Todistajana on ollut Antti Penttilä.

Palosaaren torpasta on kauppakirja vuodelta 1922. Siinä kaupantekokohteena on Penttilän perintötilasta Lemmonviita-nimisestä osuudesta Palosaaren osuus. Torpparit Juho Kiviniemi ja vaimo Elina ovat ostaneet heidän hallussaan olevan Palosaaren torpan Heikki ja Maria Tepolta. Mäkitupalainen Antti Palosaari on ollut Juho Kiviniemen setä ja näin tila on siirtynyt suvussa eteenpäin ja on edelleen Kiviniemen suvulla.

Arviointi:

Autiotila, jonka rakennukset ovat tyhjillään, vain entinen riihi on kalustovajana. Rakennukset ovat kohtalaisessa

kunnossa. Asuinrakennuksen ja ulkorakennuksen perinteinen ulkoasu on säilynyt. Riiden perinteinen asu on muuttunut katon korottamisesta traktoria varten. Pihapiirillä on maisemallista arvoa sijaitessaan näkyvällä paikalla Keskustien varrella peltojen ympäröimänä.


Lähteet:

Mäkitupalaisopimus vuodelta 1897
Mäkitupalaiskontrahti vuodelta 1903
Kauppakirja vuodelta 1922

Suullista tietoa antanut: Seppo Kiviniemi.

NURMO

076 PALOSAARI

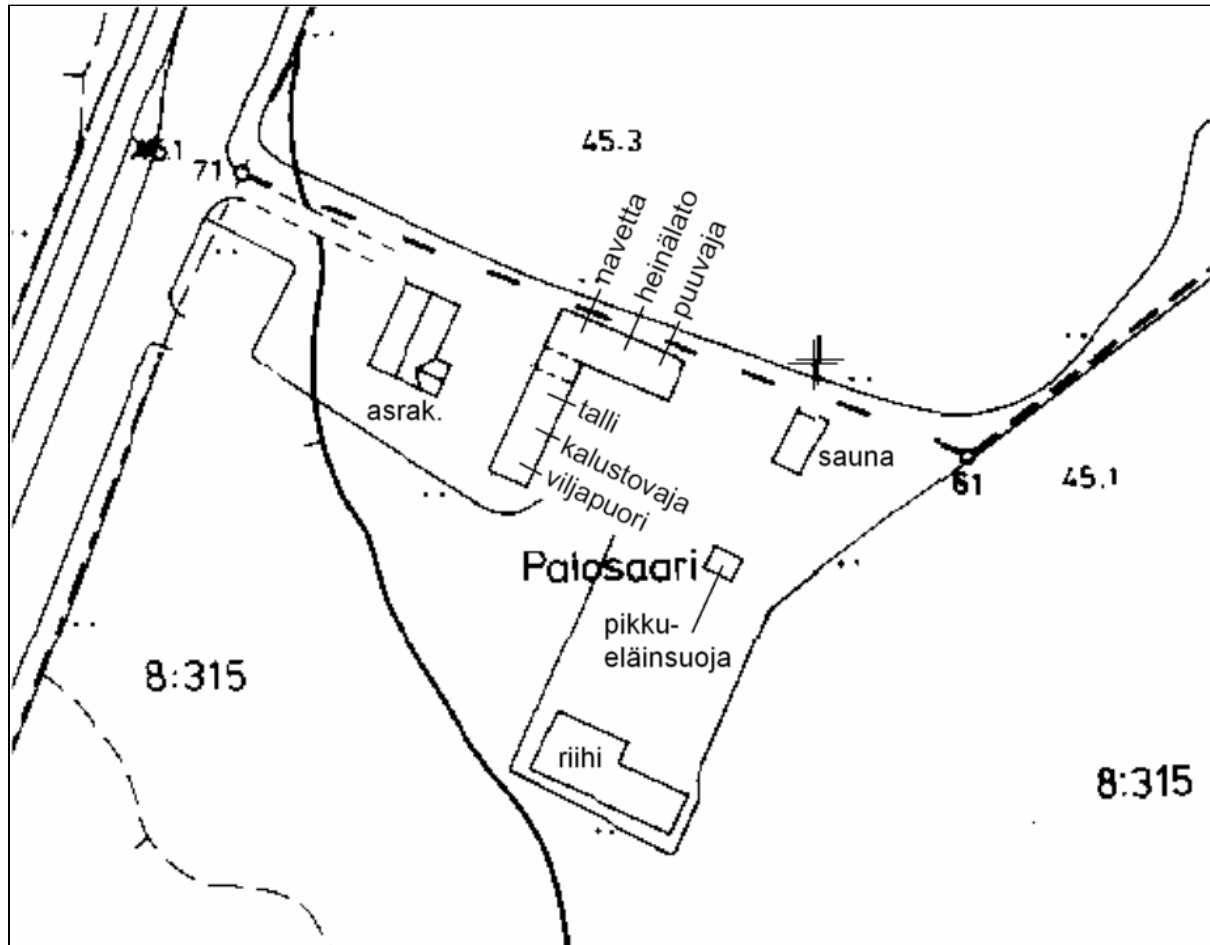

NURMO

076 PALOSAARI

ASUINRAKENNUS



Id:	14934
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kohde:	076 Palosaari
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	asuinrakennukset
Alkup. käyttö:	011 yhden asunnon talot
Nyk. käyttö:	ei täytetty
Ajoitus:	nykyinen ulkoasu 1930-luvun lopulta

Suunnittelija:	-
Kerrosluku:	1 (1/2)
Perustus:	vanhaosa multipenkki, osittain betoni
Runko:	vanhaosa lyhytnurkkainen hirs, osittain puurunkorakenne
Vuoraus:	vaakaponttilaudoit, päädyt pystyponttilaudoit, pihanpuolen poikkipääty peiterimoitettu
Ulkoväri:	kerma, valkoiset ikkunalistat, vaalean ruskeat nurkka- ja räystäslaudat, ikkunapuitteet ja ovi
Kattomuoto:	satula
Kate:	profiilipelti
Ikkunat:	pääasiassa 6-ruutuiset


Historia:

Paikalla on aluksi ollut vain kaksihuoneinen hirsirunkoinen torppa, jossa oli tupa ja kamari. Vanhalla osalla on multipenkkiperustus. Rakennusta on laajennettu vuoden 1939 jälkeen. Myöhemmillä osilla on betoniset perustukset. Osa ikkunoista on uusittu 1950/60-luvulla. Wc on tehty kamarin nurkkaan v. 1995. Sisäpinnat on uusittu. Pöytämuuri on yhdessä huoneessa, joka on uusittu kenties sotien jälkeen. Aikoinaan ollut kaakeliuuni. Rakennus on ollut jossain vaiheessa kahden perheen asuntona, jolloin molemmilla oli tupa ja kamari. Silloin talossa asuivat Juho Kiviniemi (isä) ja Aarne Kiviniemi (poika) perheineen. 1940-luvun lopulla kolme perhettä on asunut yhtäaikaan talossa. Yläkerran eteläpäädyssä on pieni huone.

NURMO

076 PALOSAARI

ASUINRAKENNUS

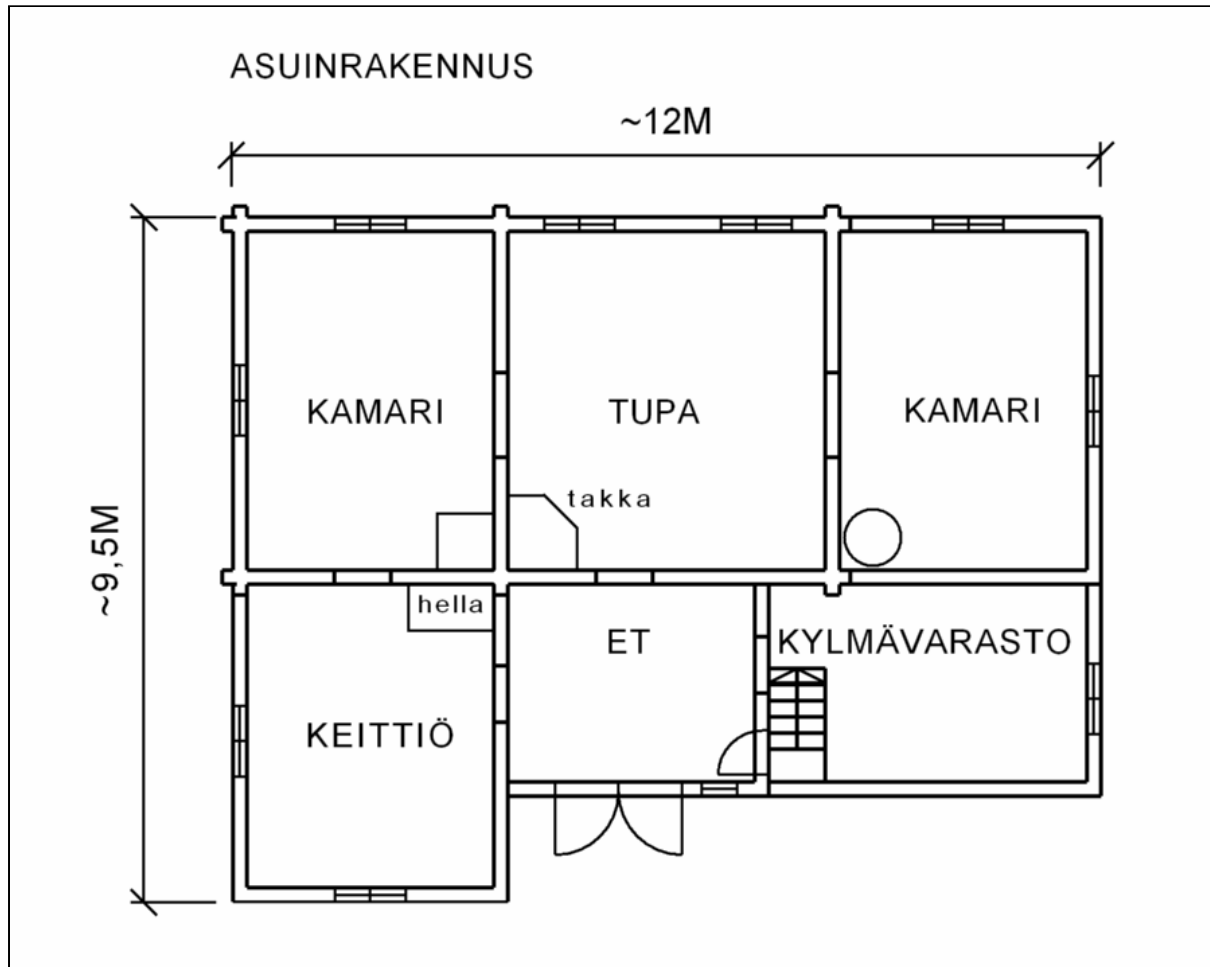

Asuinrakennuksen pohjakaava

NURMO

076 PALOSAARI

NAVETTA-TALLI-LADOT





Id:	14935
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kohde:	076 Palosaari
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	navetat
Alkup. käyttö:	811 navetat, sikalat, kanalat yms.
Nyk. käyttö:	ei täytetty
Ajoitus:	hirsiosat ehkä jo 1800-luvun lopulta
Suunnittelija:	-
Kerrosuku:	1
Perustus:	kivet, navetassa betoni
Runko:	navetta ja talli lyhytnurkkainen hirsi, muualla lautarunko
Vuoraus:	navetan pääty vaakaponttilaudoitettu, peiterimoitettu pystylaudoitus
Ulkoväri:	punamulta, valkoiset listat, vihreät ovet
Kattomuoto:	satula
Kate:	punainen kolmiorimahuopa
Ikkunat:	ei täytetty

Historia:

Osa rakennuksesta, hirsirunkoiset navetta ja talli, saattavat olla jo "suutari Moision" ajoilta ihan 1800-luvun lopulta. Rakennuksessa on hirsirunkoinen navetta, jonka takana on heinälato ja puuvaja. Navetan ja tallin väliin jää läpikuljettava portinalusta. Tallin vieressä on kalustovaja ja päädyssä viljapuu. Tallissa on nykyisin pariovet, alunperin keskellä on ollut pienempi ovi ja oven molemmin puolin ikkunat. Karjaa on pidetty 1940-luvun lopulla heinäladossakin, jolloin talossa olevilla kolmella perheellä oli maitotuotantoa omasta takaa.

NURMO

076 PALOSAARI

RIIHIRAKENNUS



Id:	14936
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kohde:	076 Palosaari
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	ulkorakennukset
Alkup. käyttö:	891 viljankuivaamot ja viljan säilytysrakennukset
Nyk. käyttö:	719 muut varastorakennukset
Ajoitus:	1900-luku
Suunnittelija:	-
Kerrosuku:	1
Perustus:	painuneet
Runko:	osittain pitkänurkkainen hirs
Vuoraus:	osittain pystylauditus
Ulkoväri:	punamulta, valkoiset listat ja hirrenpäät
Kattomuoto:	satula
Kate:	profiilipelti
Ikkunat:	-


Kuvaus:

Rakennuksessa on ollut päädyissä riihi ja lato ja keskellä puimalato. Riihen eteen on tehty jälkikäteen keulanalusta, joka on nykyisin peräkärryvarastona. Keskellä rakennusta kattoa on korotettu ja nykyisin siellä säilytetään traktoria.

NURMO

**KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA-ALUEEN RAKENNUSKANTAINVENTOINTI
2004**

Hyllykallion ja Kivisaaren ympäristö

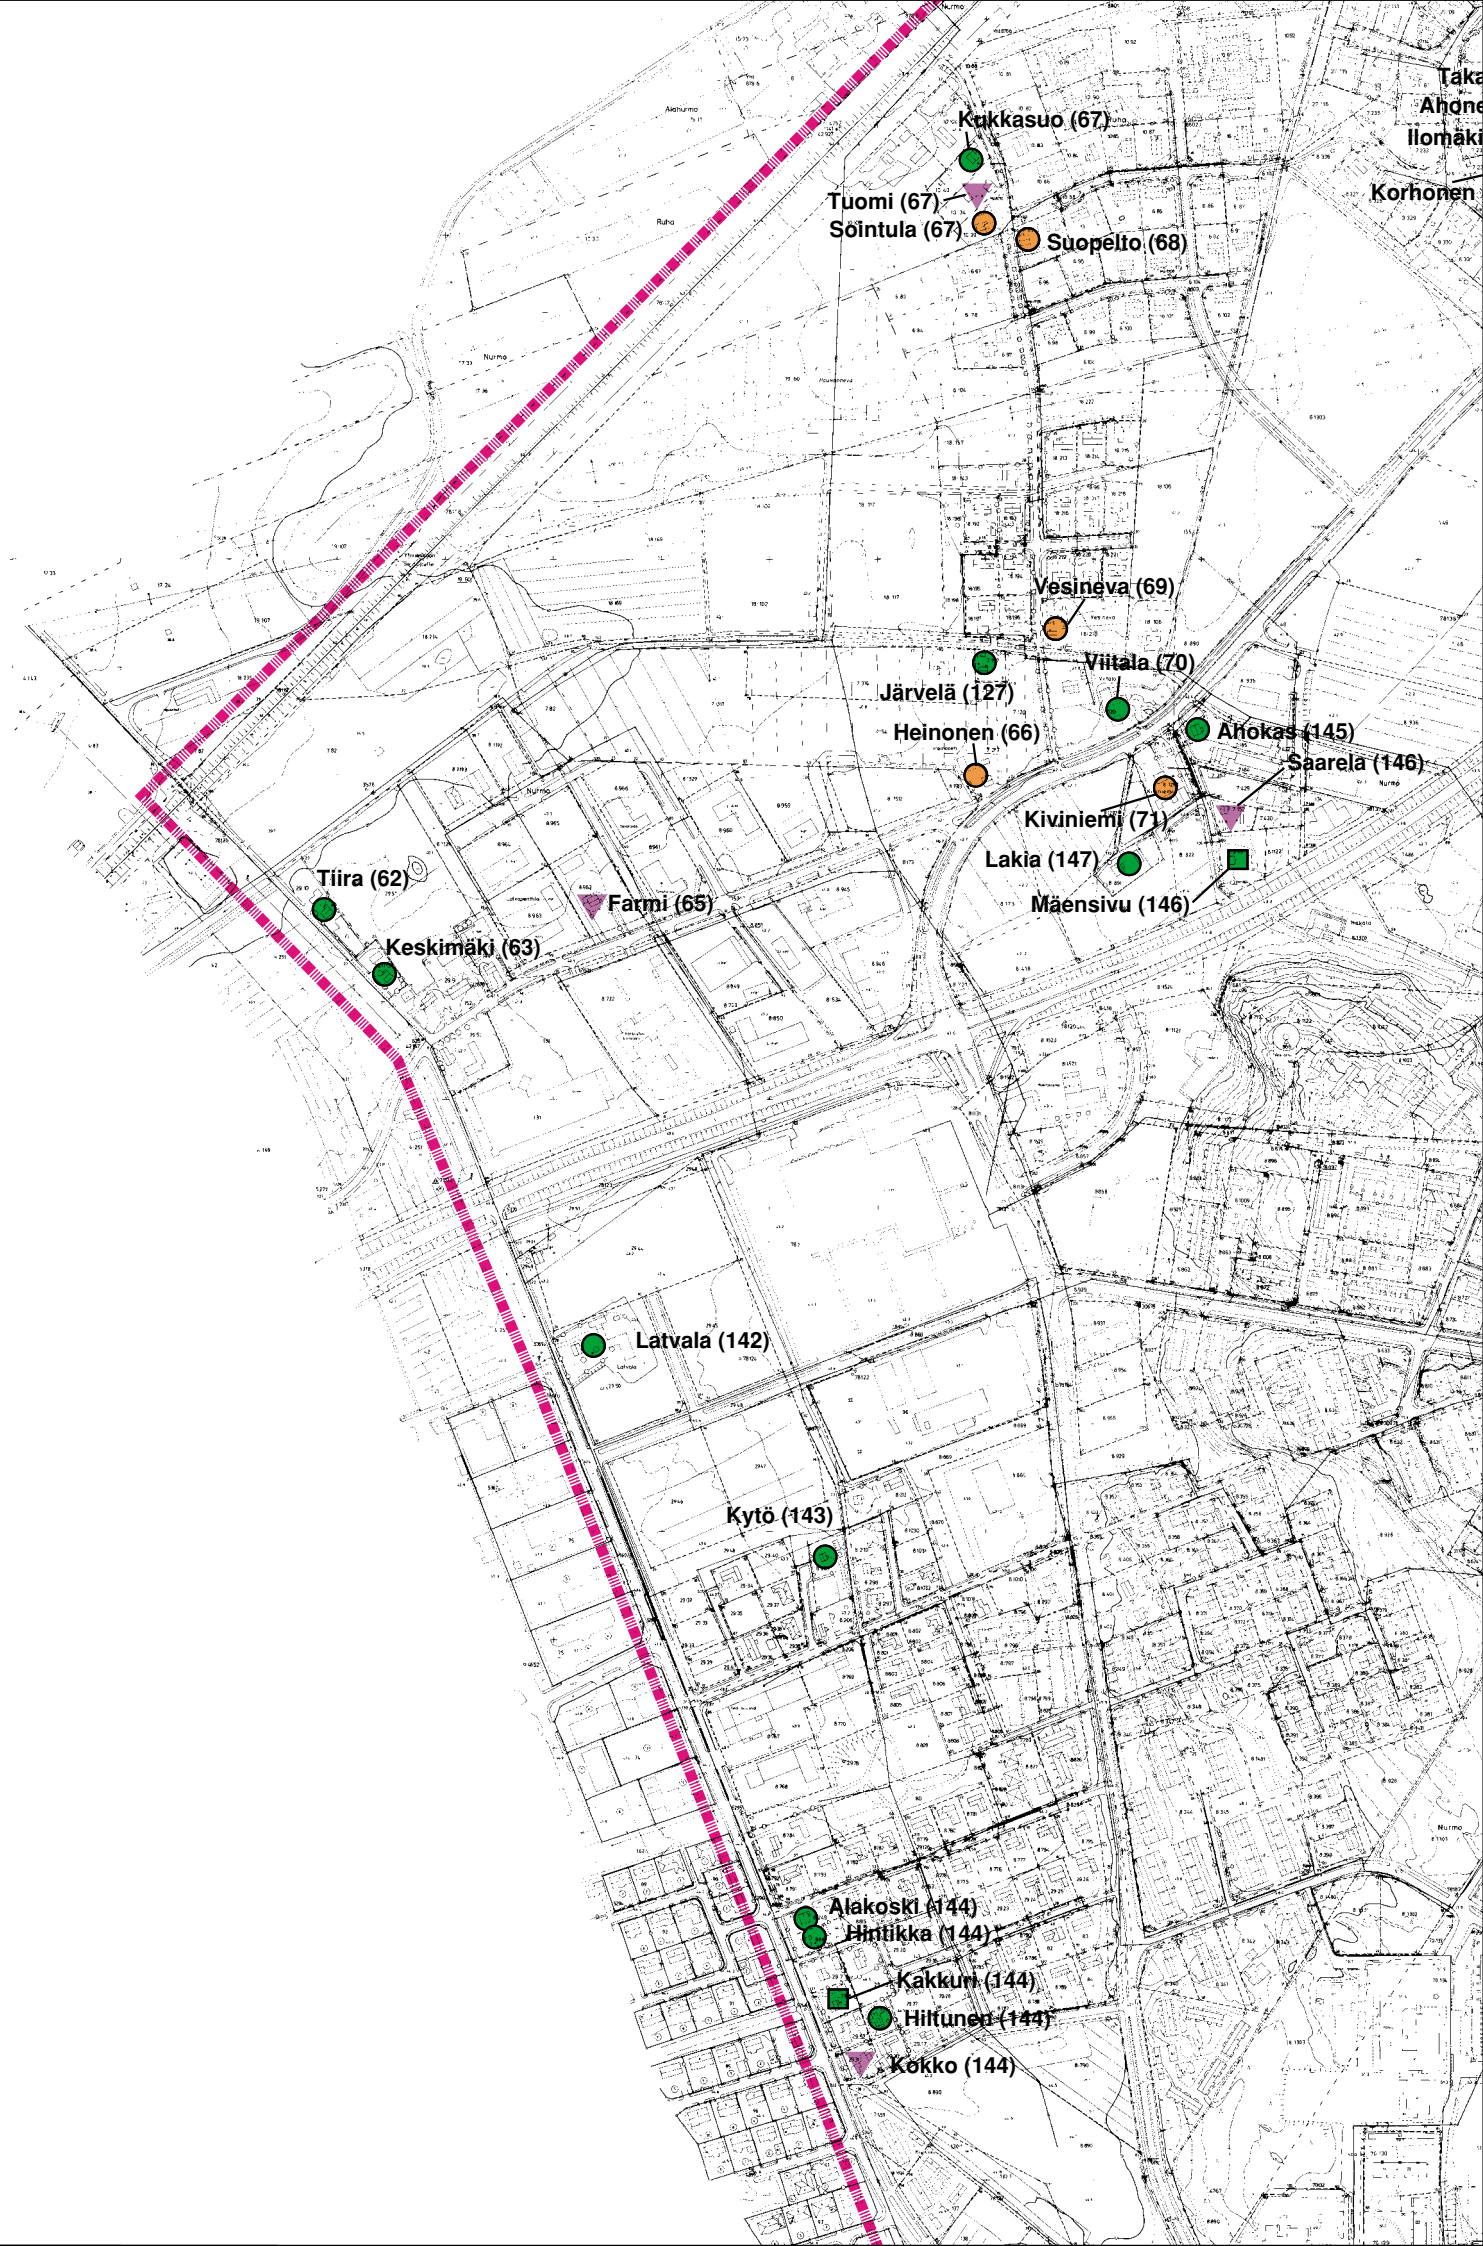

NURMO

144 KAKKURI



Id:	18496
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kiinteistötunnus:	29:6
Sijainti:	Rajatie 17
Tyyppi:	asuinrakentaminen
Ajoitus:	1945-1974
Ajoitusselite:	1950-luvun pihapiiri
Luokitus:	ei määritetty
Inventoija:	Merja Suomela
Inventointipvm:	14.10.2004

Kohteen sisältämät rakennukset:

asuinrakennus
saunarakennus

Kuvaus:

Asuinrakennuksen ja saunarakennuksen käsittävä pihapiiri sijaitsee Rajatien varrella. Lähietäisyydellä Rajatien varrella on muutama muukin säilynyt 1950-luvun asuinrakennus.

Historia:


Tila on erotettu Kylmäkorven tilasta ja Pentti ja Sinikka Kakkuri ovat ostaneet tontin v. 1955. Maat ovat olleet ennen peltoa.

Arviointi:

Pihapiiri on asuttuna. Rakennukset ovat hyväkuntoisia ja tullaan säilyttämään. Rakennusten perinteinen ulkoasu on säilynyt ja ne ovat hyviä esimerkkejä 1950-luvun rakentamisesta. Pihapiiri on lisäksi maisemallisesti merkittävä sijaitessaan aivan Rajatien varrella.

NURMO

144 KAKKURI

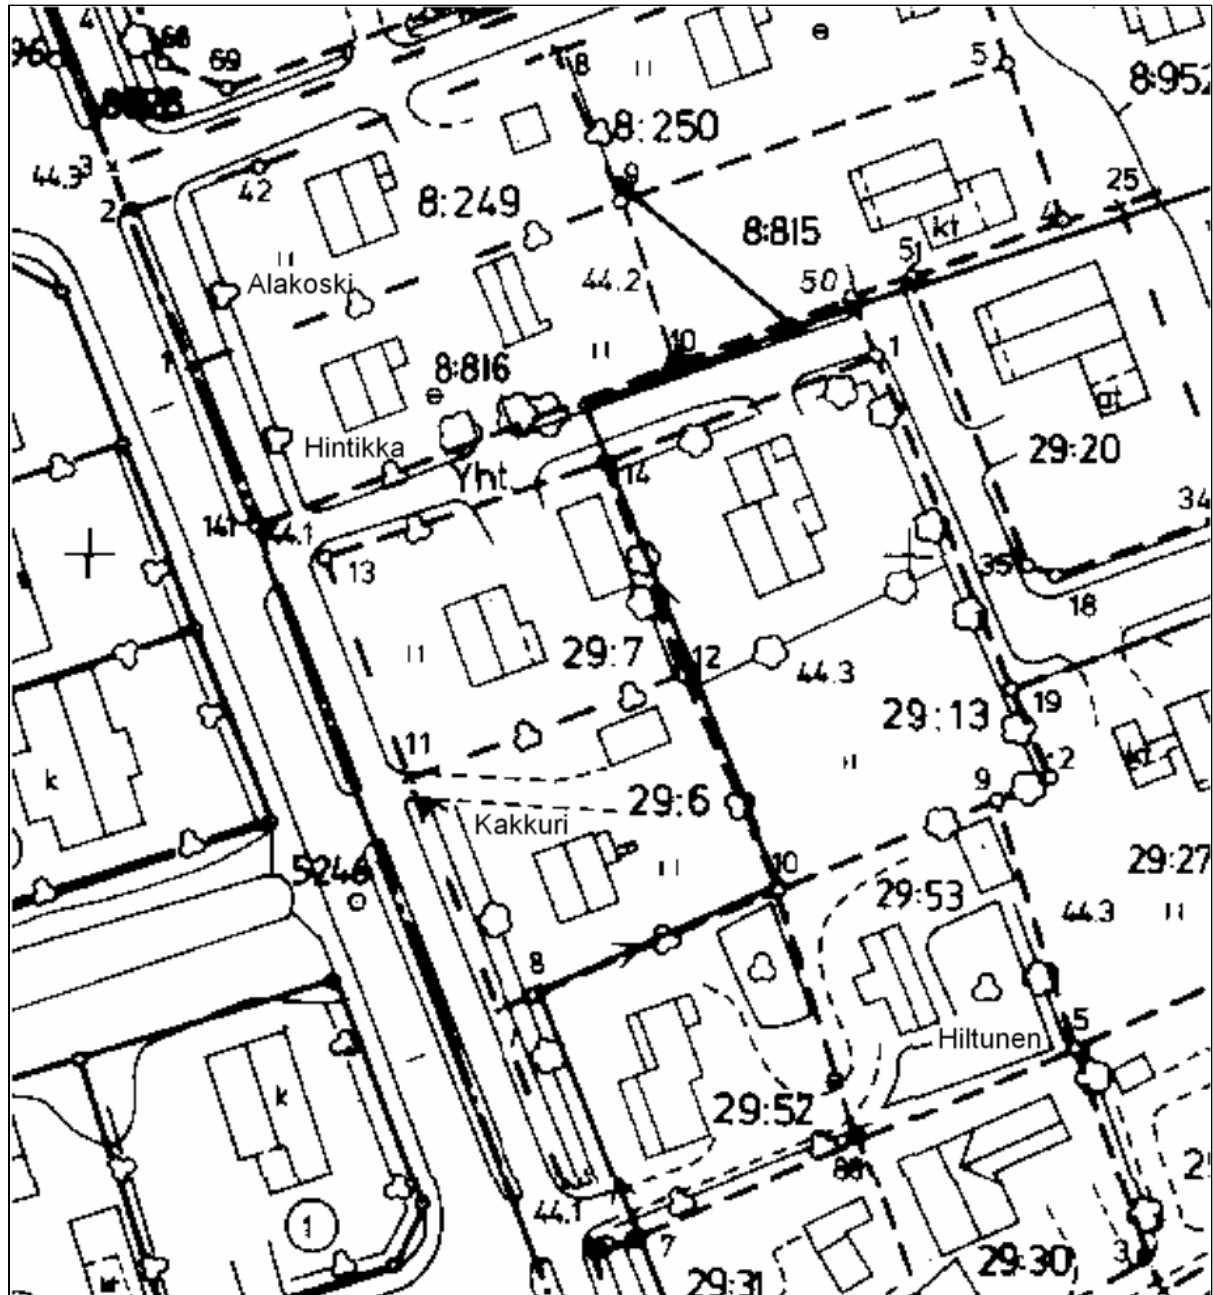

NURMO

144 KAKKURI

ASUINRAKENNUS





Id:	15400
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kohde:	144 Kakkuri
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	asuinrakennukset
Alkup. käyttö:	011 yhden asunnon talot
Nyk. käyttö:	011 yhden asunnon talot
Ajoitus:	1955
Suunnittelija:	-
Kerrosluku:	1 1/2
Perustus:	betoni
Runko:	puurunkorakenne
Vuoraus:	peiterimoitettu pystylauditus
Ulkoväri:	vaalean ruskea, valkoset listat
Kattomuoto:	satula
Kate:	saumattu pelti
Ikkunat:	2-jakoiset pystypuitteelliset

Historia:

Asuinrakennusta on alettu rakentamaan kesällä 1955. Pentti ja Sinikka Kakkuri ovat toimineet rakennuttajina ja kirvesmiesporukka on rakentanut talon. Alakertaan tehtiin kolmehuonetta., tupa ja kaksi kamaria. Yläkerta on tehty n. 1962. Yläkerrassa on kaksi huonetta. Peruskorjaus on tehty v. 1978, jolloin kiertosuunta alakerran huoneissa on vaihdettu ja tuvan ja eteisen väliin on tehty pesuhuone. Kaikki sisäpinnat ja ikkunat on uusittu.

Rakennusraportti

Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO

144 KAKKURI

SAUNARAKENNUS



Id:	15402
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kohde:	144 Kakkuri
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	saunat
Alkup. käyttö:	931 saunarakennukset
Nyk. käyttö:	719 muut varastorakennukset
Ajoitus:	1956-58
Suunnittelija:	-
Kerrosluku:	1
Perustus:	betoni
Runko:	puurunko
Vuoraus:	peiterimoitettu pystylauditus
Ulkoväri:	vaalean ruskea, listat valkoiset, ovet punaiset
Kattomuoto:	satula
Kate:	punainen kolmiorimahuopa
Ikkunat:	1-ruutuiset

Historia:

Saunarakennus on rakennettu 1956-58 välisenä aikana. Rakennuksen on rakentanut kirvesmiesporukka. Rakennuksen vasemmassa päässä on saunan eteinen ja sauna, keskellä varasto ja toisessa päässä puulato. Sauna on kunnossa, mutta sitä ei ole lämmitetty viime vuosina.

NURMO

146 MÄENSIVU



Id:	18218
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kiinteistötunnus:	8:236
Sijainti:	Lieskatie 9, 60510 Hyllykallio
Tyyppi:	asuinrakentaminen
Ajoitus:	1945-1974
Ajoitusselite:	asuinrakennus 1954
Luokitus:	ei määritelty
Inventoija:	Merja Suomela
Inventointipvm:	19.07.2004

Kohteen sisältämät rakennukset:

asuinrakennus
ulkorakennus

Kuvaus:

Pihapiiri sijaitsee Lieskatien päässä. Pihapiirissä on 1953 rakennettu puolitoistakerroksinen asuinrakennus, johon on tehty jälkijäteen matala saunallinen lisäsiipi. Asuinrakennusta vastapäätä on ulkorakennus, jossa on aluksi ollut sauna ja navetta. Nykyisin rakennus on pääasiassa varastona.

Arviointi:

Pihapiiri on asuttu ja rakennukset ovat hyväkuntoisia ja tulevat säilymään. Rakennusten perinteinen ulkoasu on säilynyt asuinrakennuksen lisäsiipeä lukuun ottamatta. Rakennuksilla on maisemallista arvoa pihapiirikokonaisuutena. Pihapiiri näkyy myös Lapuantielle.

Rakennusraportti

Nurmo, keskustan osayleiskaavainventointi

NURMO

146 MÄENSIVU

ASUINRAKENNUS



Id:	14969
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kohde:	146 Mäensivu
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	asuinrakennukset
Alkup. käyttö:	011 yhden asunnon talot
Nyk. käyttö:	011 yhden asunnon talot
Ajoitus:	1954
Suunnittelija:	-
Kerrosluku:	1 (1/2)
Perustus:	betoni
Runko:	puurunkorakenne
Vuoraus:	peiterimoitettu pystylauditus
Ulkoväri:	vaalea vihertävä, ruskeat listat, vakoiset ikkunapuitteet
Kattomuoto:	satula
Kate:	punainen kolmiorimahuopa
Ikkunat:	2-jakoiset tuuletusikkunalliset

Historia:

Rakennuksen on rakentanut luultavasti Heimo Pentinmäki vuonna 1954. Saunallinen lisäsiipi on tehty jälkikäteen. Alunperin rakennuksessa on ollut umpikuisti.

NURMO 146 MÄENSIVU ULKORAKENNUS



Id:	14970
Kunta:	Nurmo
Kylä:	Nurmo
Kohde:	146 Mäensivu
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	ulkorakennukset
Alkup. käyttö:	811 navetat, sikalat, kanalat yms.
Nyk. käyttö:	719 muut varastorakennukset
Ajoitus:	ei täytetty
Suunnittelija:	-
Kerrosluke:	1
Perustus:	osittain betoni
Runko:	puurunkorakenne
Vuoraus:	peiterimoitettu pystylauditus
Ulkoväri:	punainen, valkoiset listat, vihreät ovet
Kattomuoto:	satula
Kate:	punainen kolmiorimahuopa
Ikkunat:	2-jakoiset pystypuitteelliset ikkunat

Historia:

Rakentamisajankohta ei ole tiedossa. Pentinmäellä on ollut ulkorakennuksessa navetta saunan ja pesutuvan vieressä.
